


改善箇所説明図

基準不適合発生箇所



基準不適合発生箇所

バキュームホース

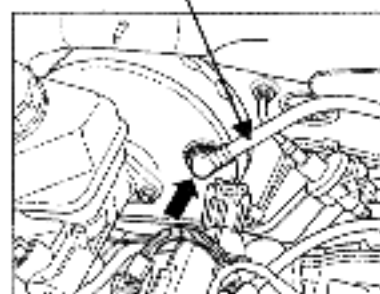

基準不適合発生箇所

ブレーキ倍力装置のバキュームホースの製造方法が不適切なため、そのままの状態で使用を続けると当該ホース端部に熱劣化による亀裂が生じ、最悪の場合、負圧が漏れて制動力が低下するおそれがある。

改善の内容

全車両、当該バキュームホースを対策品と交換する。

バキュームホースの識別	
対策品	バキュームホース端部(ブレーキ倍力装置側)に緑のマーキングあり。
不具合品	バキュームホースにマーキングなし。

作業終了の識別

エンジンルーム内、車台番号打刻左側付近の車体パネルに黄色又は白色のペイントを塗布する。