



改善箇所説明図

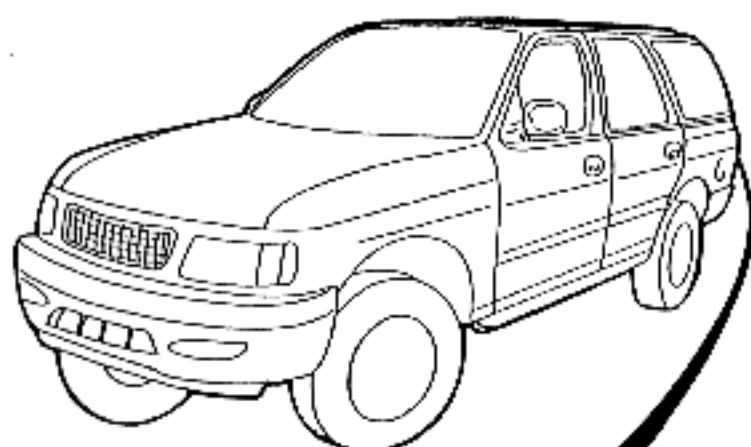

改善内容
全車両、当該連結金
具取付ボルト及びス
ペーサーを対策品と
交換する。

基準不適合発生箇所
連結装置（トレーラーヒッチ）
の連結金具取付ボルトにおいて
締付トルクが不足しているもの
があるため、そのままの状態
で連結装置の使用を続けると、
荷重を保持できなくなり、最
悪の場合、連結装置が分離す
るおそれがある。

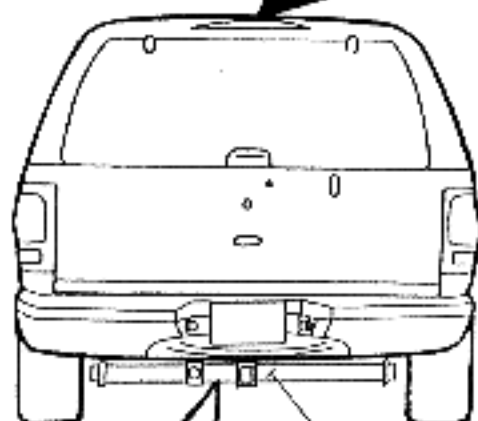

配線コネクター

車両前方

連結装置（トレーラーヒッチ）

取付ボルト
スペーサー・ナット

スペーサー・ナット

メインフレーム

連結装置ブラケット

平ワッシャー

ボルト

取付ボルト
スペーサー・ナット

識別マーク

注意： は交換部品を示す。

識別：連結装置（トレーラーヒッチ）左側側面に白色ペイントを塗布する。