



改善箇所説明図

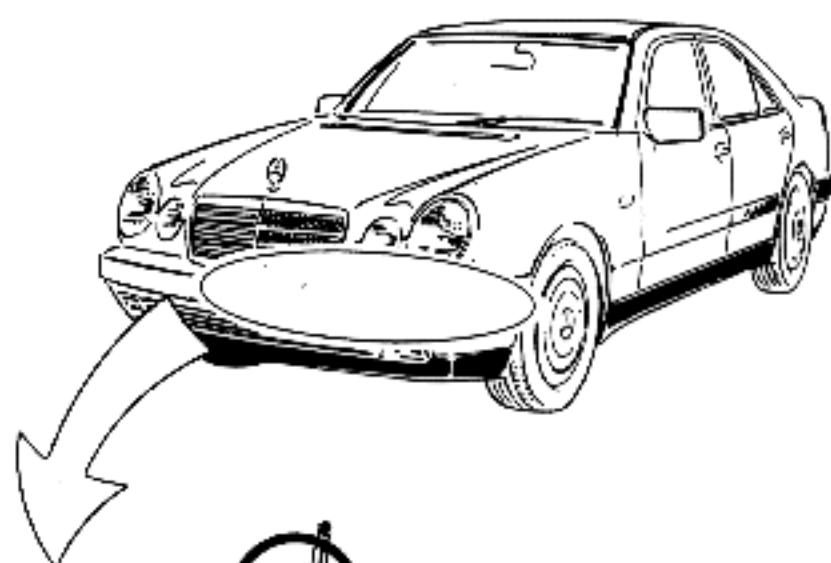


ステアリング・ギヤボックス

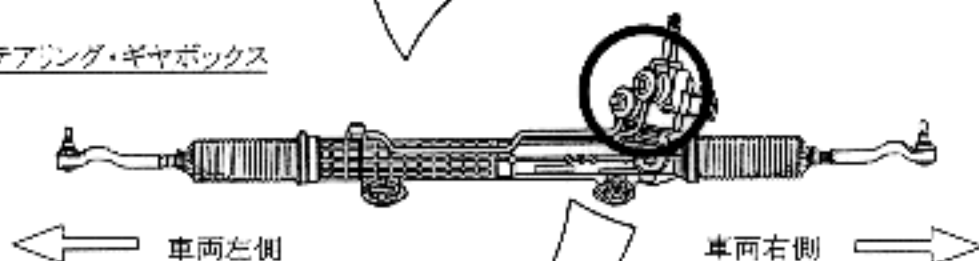

振動吸収装置

振動吸収装置断面図

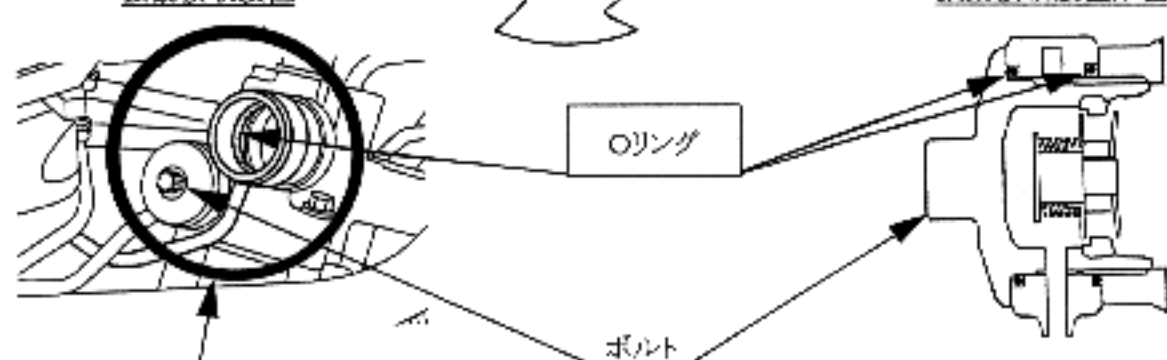

不具合発生箇所

注：□ は交換部品を示す。

かじ取装置の振動吸収装置を取り付けているボルトの締め付けに不適切なものがあるため、そのままの状態で使用を続けると、当該ボルトが緩み、パワーステアリング・オイルが漏れて、最悪の場合、漏れたオイルが排気管に滴下し、火災に至るおそれがある。

改善の内容

全車両点検し、当該ボルトに緩みのあるものは、振動吸収装置のOリングを交換する。緩みのないものは、当該ボルトの締め付けを行なう。