


改善箇所説明図

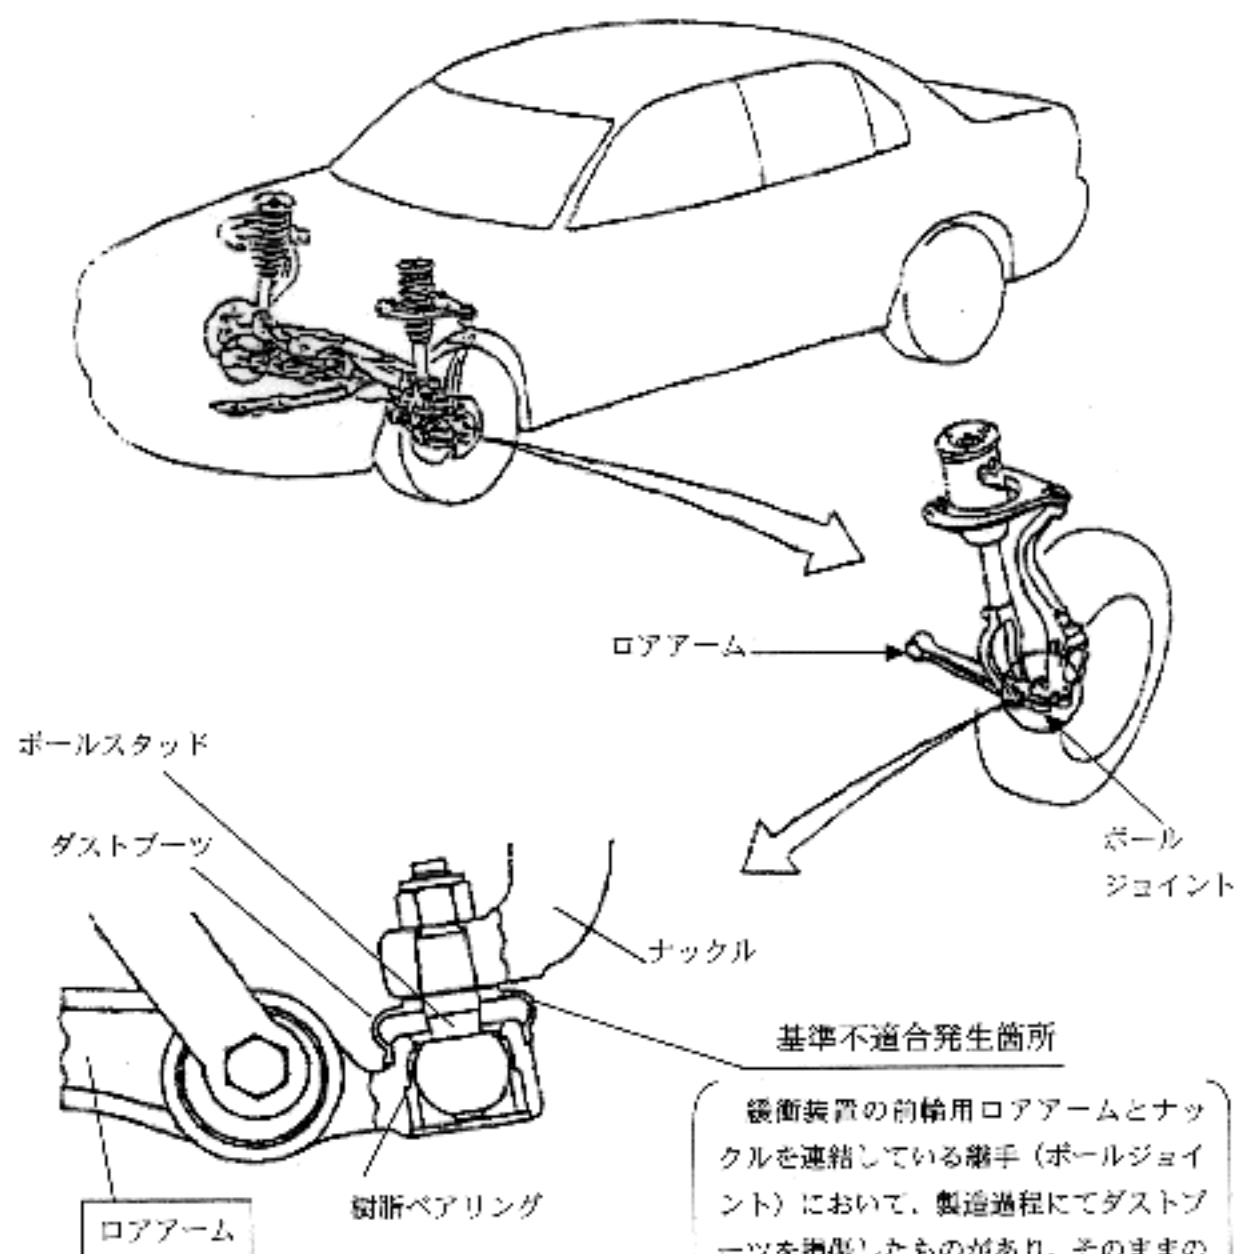

緩衝装置の前輪用ロアアームとナックルを連結している継手（ボールジョイント）において、製造過程にてダストブーツを損傷したものがあり、そのままの状態で使用を続けると、当該ダストブーツの損傷部より泥水が浸入してベアリングの樹脂シートが異常摩耗し、最悪の場合、ボールスタッドが抜け出すおそれがある。

注：□内は交換部品を示す。

改善の内容

全車両、緩衝装置の前輪用ロアアームボールジョイントのダストブーツを点検し傷の認められるものは良品のロアアームと交換する。

識別：エンジンルームの銘板の右側に白色または黄色ペイントを塗布する。