
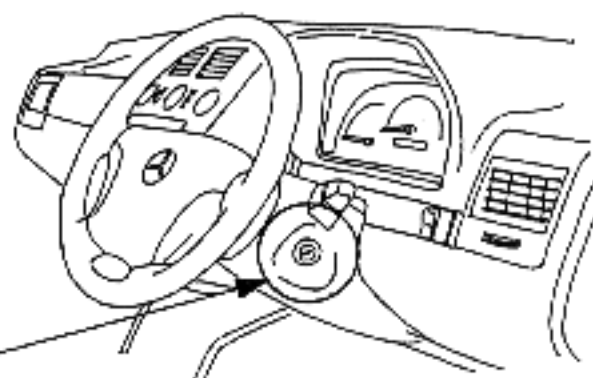


改善箇所説明図

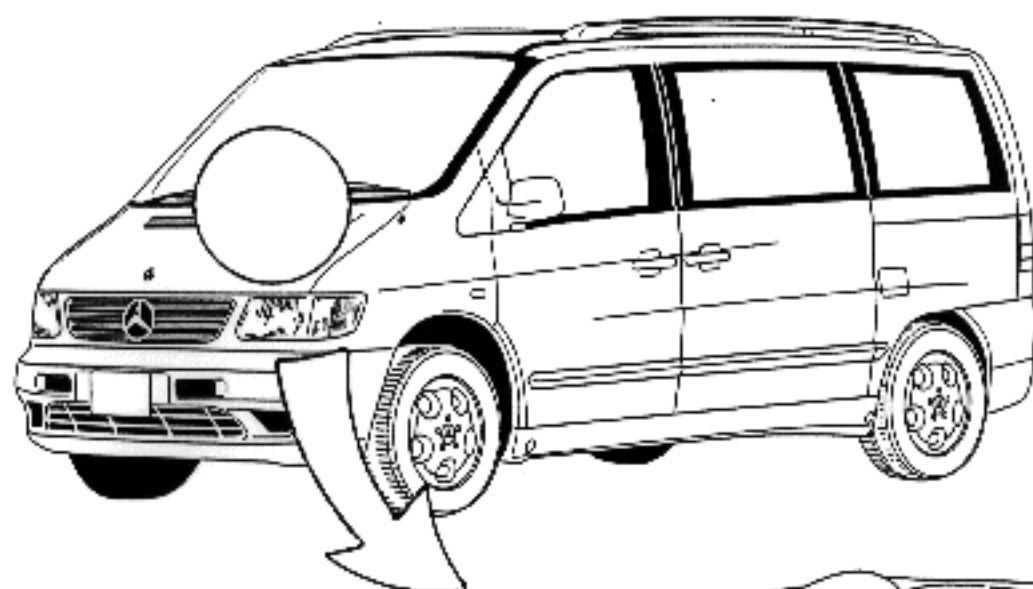

基準不適合発生箇所

原動機（エンジン）のイグニッション・スイッチの組み付けに不適合なものがあるため、原動機始動後も当該スイッチが始動位置から戻らない場合があり、そのままの状態で使用を続けると、スタータが破損して配線が短絡し、最悪の場合、車両火災に至るおそれがある。

追加スタータリレー

充電信号リレー

改善前



改善後



改善の内容

全車両、スタータ制御用のリレーを新たに設置する。