



改善箇所説明図

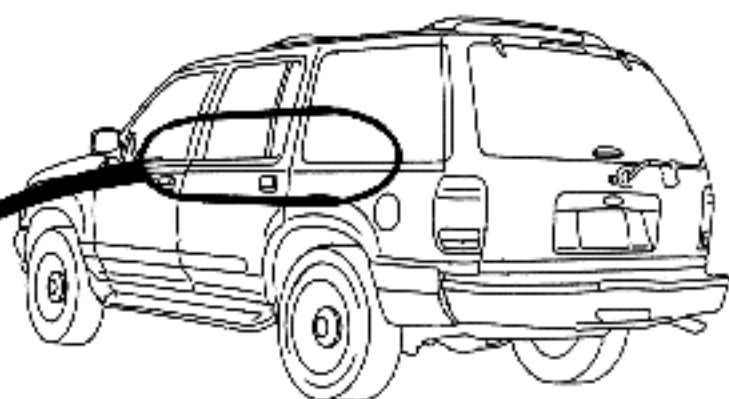


注：□ は交換部品を示す。

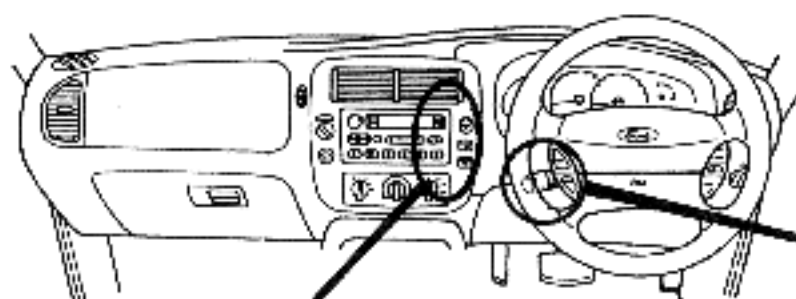

フェイスパネル内部(オーディオ本体右側面)に位置する。



① 窓ふき器制御ユニット (GEM)

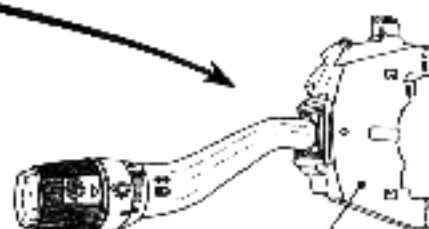

② 窓ふき器スイッチ (マルチファンクションスイッチ)

基準不適合発生箇所

- ①窓ふき器の制御ユニットが不適切なため、そのままの状態で使用を続けると、当該制御ユニット内部での電気信号の授受が適切に行われないことがあり、最悪の場合、窓ふき器が作動しなくなるおそれがある。
- ②窓ふき器のスイッチ内部の電気接点の構造が不適切なため、そのままの状態で使用を続けると、当該電気接点に酸化物が堆積し、最悪の場合、窓ふき器のスイッチを操作しないのに、窓ふき器が作動するおそれがある。

改善の内容

- ①全車両、当該ユニットを対策品と交換する。
- ②全車両、当該スイッチを対策品と交換する。

対策完了後は、運転席ドア上部ヒンジ上面部に黄ペイントを塗布する。