


改善箇所説明図

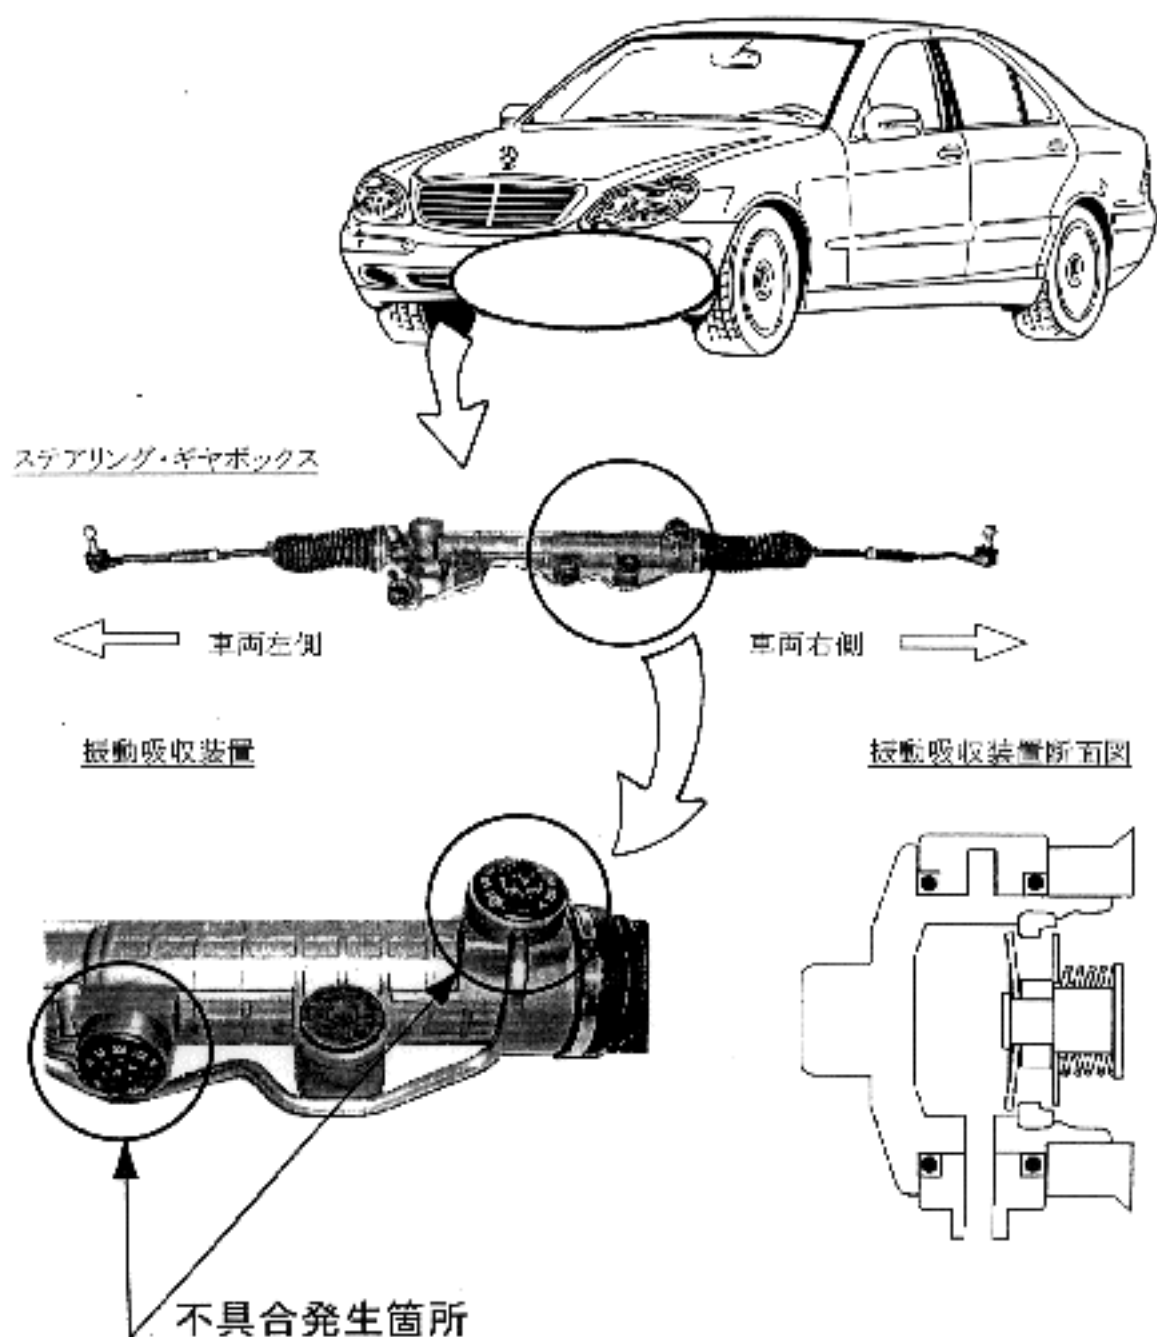

かし取り装置の振動吸収装置を取り付けているボルトとステアリング・ギヤボックス壓面の表面処理に不適切なものがあるため、規定トルクで締め付けているにもかかわらず、軸力（締め付力）が不足しているものがあり、そのままの状態で使用を続けると、当該ボルトが緩み、パワーステアリング・オイルが漏れて、ハンドル操作が重くなるとともに、漏れたオイルが排気管に飛散し、最悪の場合、発火に至るおそれがある。

改善の内容

全車両点検し、当該ボルト部からオイル漏れがあるものは、ステアリング・ギヤボックスを良品に交換する。なお、当該ボルトからオイル漏れがないものは、当該ボルトを規定トルクで締め付ける。