


改善箇所説明図

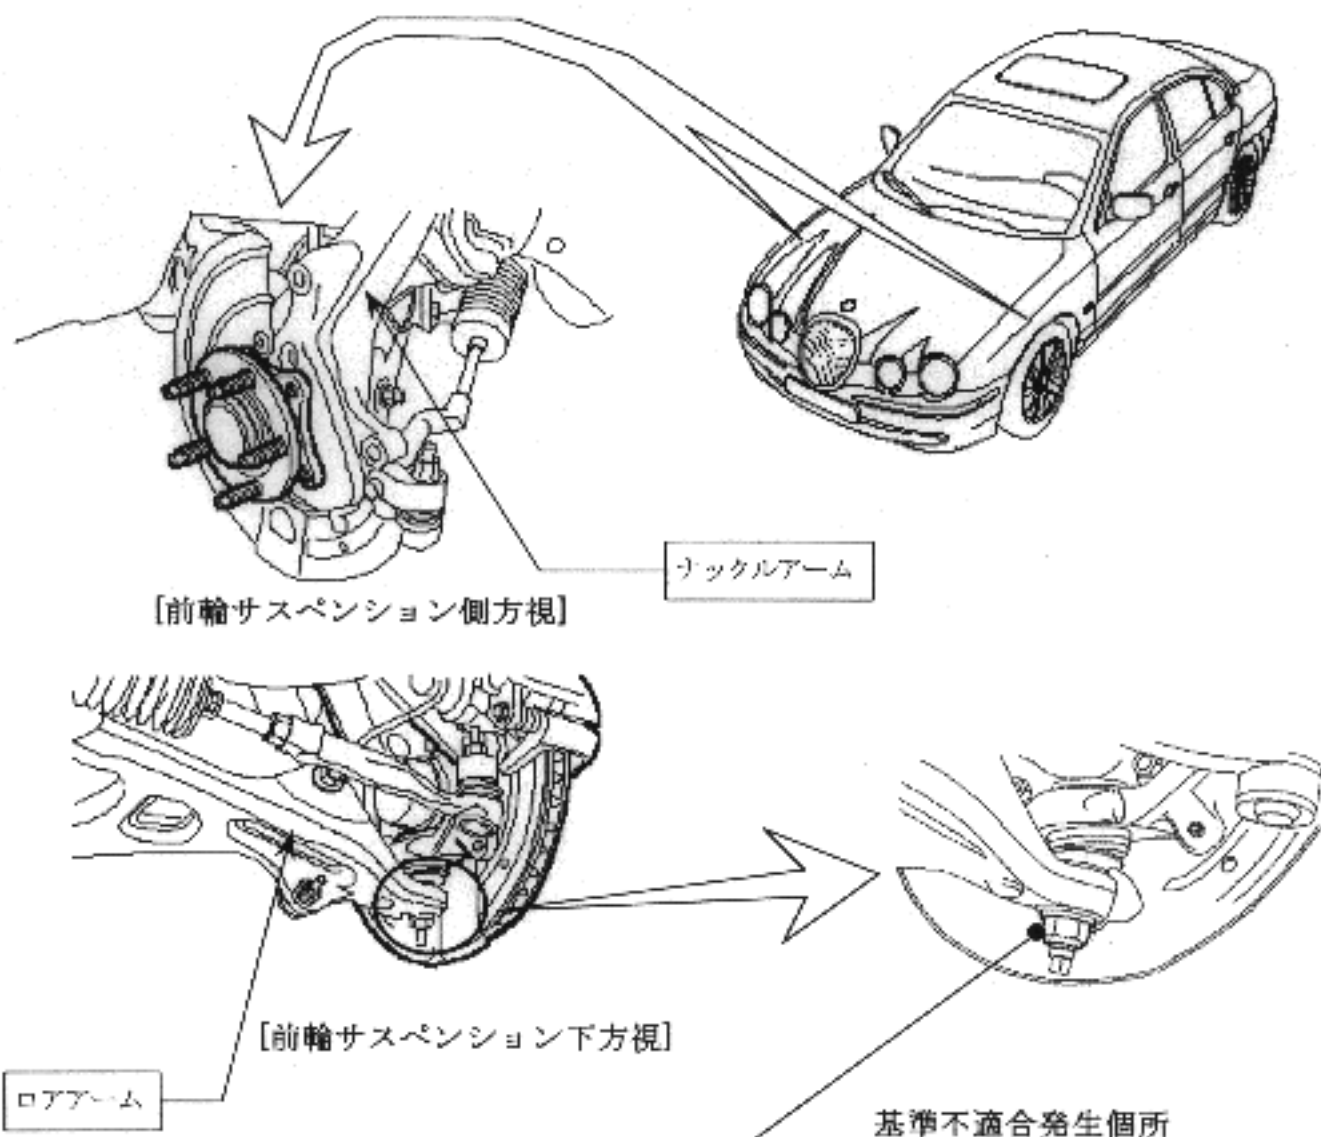

緩衝装置の前輪用ロアアームとナックルアームを連結しているボールジョイントの取付けナットに締め付け不足のものがあり、そのままの状態で使用を続けると、ボールジョイントの支持部が破損し、最悪の場合、ボールジョイントが外れ正常な走行ができなくなるおそれがある。

改善の内容

全車両、ボールジョイントの締結状態を点検し、当該支持部が損傷しているものは新品と交換する。

〔改善後の識別〕

ボールジョイントのスタッド部分に白ペイントを塗布する。

注： は交換部品を示す