


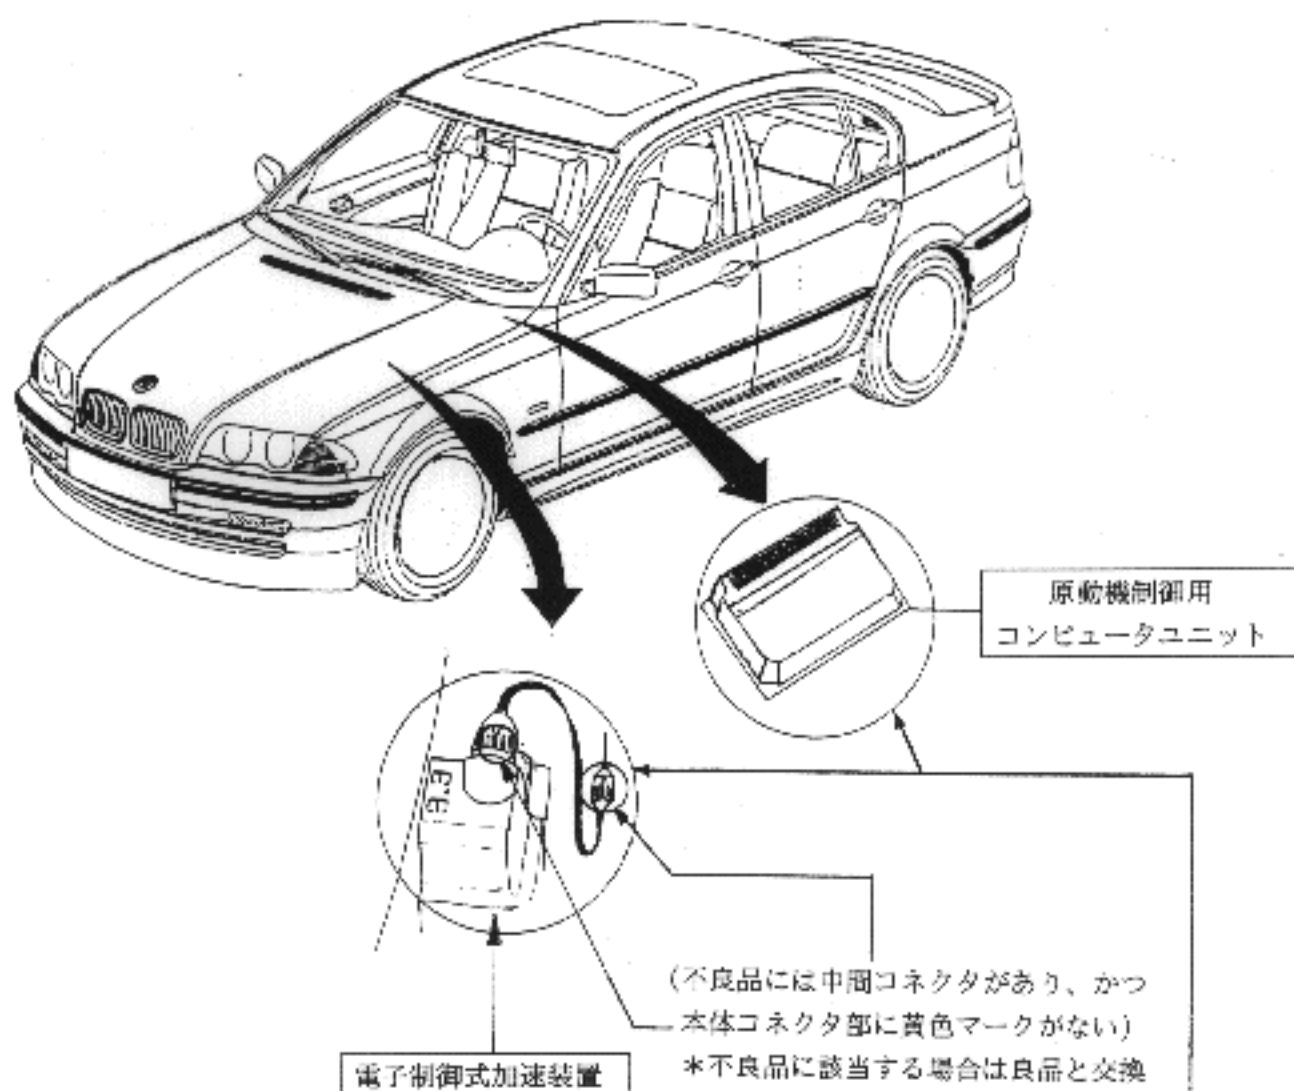

基準不適合箇所

原動機制御用コンピュータのフェールセーフプログラムの一部が不適切なため、電子制御式加速装置の電気回路が湿気等で接続不良を起こした場合、燃料が過剰に供給されて異常燃焼を起こすことにより触媒コンバータが過熱し、最悪の場合、火災に至るおそれがある。

注：   は交換部品を示す

改善の内容

全車両、当該コンピュータユニットを対策品と交換する。

また、当該加速装置を点検し、不良品に該当する場合は良品と交換する。

識別

エンジンルーム内右側ストラット上部に赤色のペイントマークを塗布する。