



改善箇所説明図

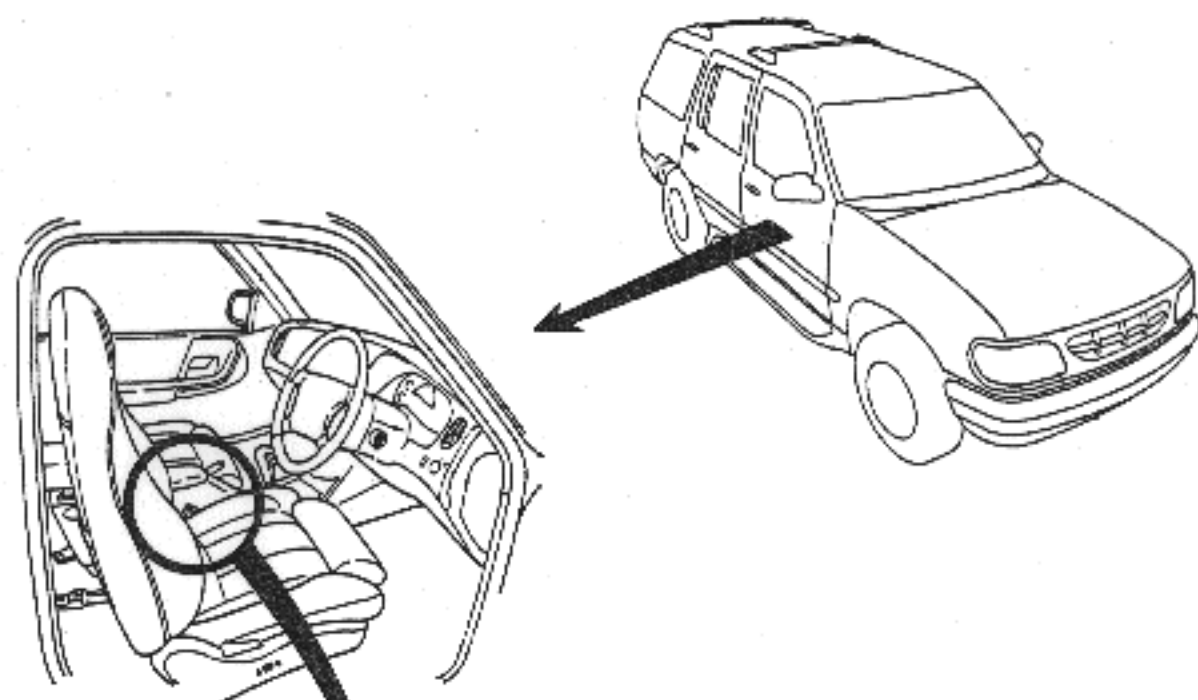

座席ベルトバックル

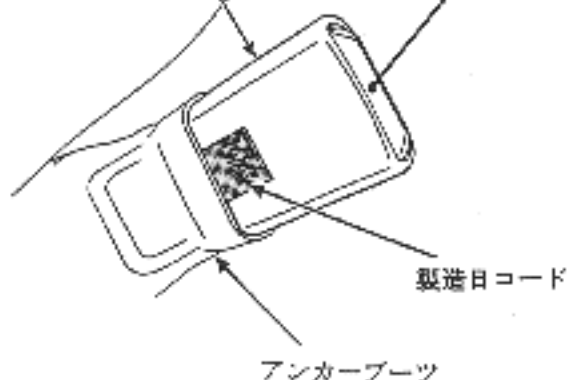

運転席座席ベルトバックルの図

基準不適合発生箇所

運転者席及び助手席の座席ベルトにおいて、バックルに製造不良のものがあるため、極端に大きな荷重を受けた場合、バックル部分が変形し、最悪の場合、ベルトがはずれて乗員を拘束できなくなるおそれがある。

改善の内容

全車両、当該バックルの製造日コードを確認し、対象のものは新品と交換する。

製造日コードがつぎの4種類に該当すれば、座席ベルトバックルアッシーを新品と交換する。

- ・156001
- ・161001
- ・161002
- ・163001

注： は交換部品を示す。

対策完了後は、右リアドア上部ヒンジ上部ボルト頭部に黄ペイントを塗布する。