


改善箇所説明図

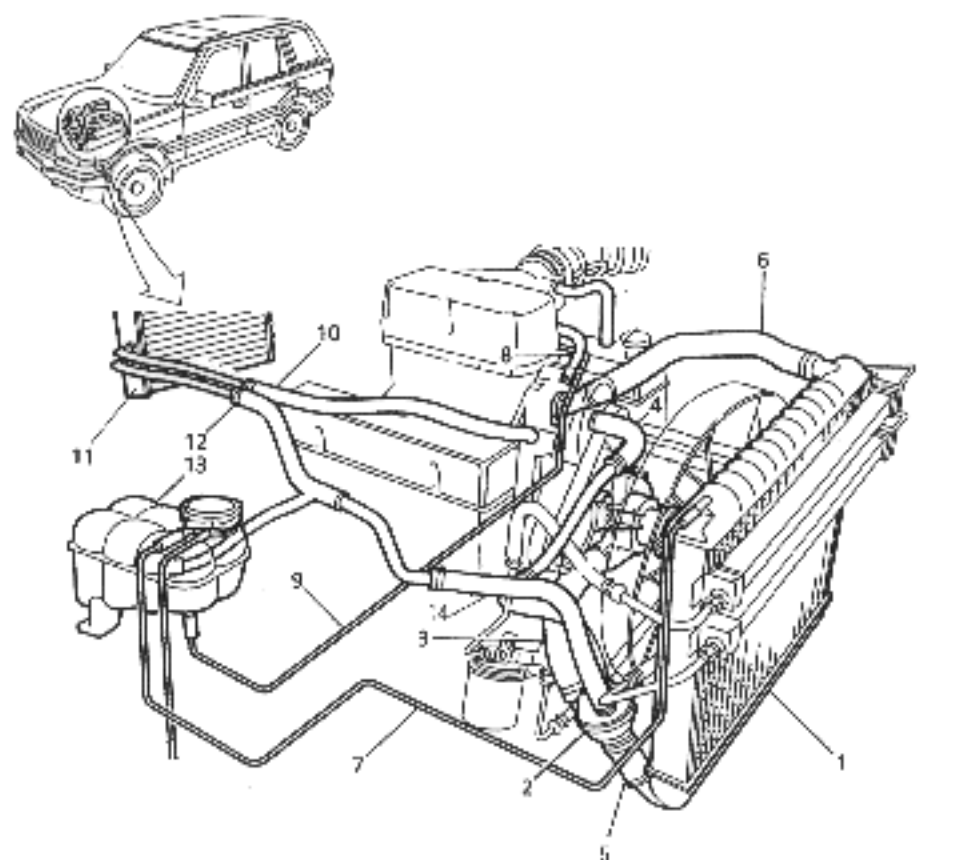

- | | |
|----------------------------|-----------------------------|
| 1. ラジエータ | 9. スコップルボディ Heater リターンホース |
| 2. サーモスタットハウジング | 10. ヒータ フィードホース |
| 3. ボトムホース (エンジン〜ヒータ) | 11. ヒーターマトリックス |
| 4. バイパスホース | 12. ヒーターリターンホース |
| 5. ボトムホース (ウォーターポンプ〜ヒータ) | (ヒーターマトリックス〜接続パイプ) |
| 6. トップホース | 13. エクステンションタンク |
| 7. フォアゲアニアダプタパイプ | 14. ヒーターリターンホース (接続パイプ〜ヒータ) |
| 8. スコップルボディ Heater リターンホース | |

注: 上記の印の部品は交換部品を示す。

基準不適合発生箇所

原製機の冷却装置の冷却液漏れ箇所ゴムホースの材質が不適切なため、そのままの状態で使用を続けると、当該ゴムホースに亀裂が生じ、冷却液が漏れ、最悪の場合、オーバーヒートになり、原製機が停止するとともに再始動不能となるおそれがある。また、冷却液が排気管高温部分に滴下すると、最悪の場合、発火するおそれがある。

改善の内容

当該ゴムホースを良品と交換する。