


改善箇所説明図

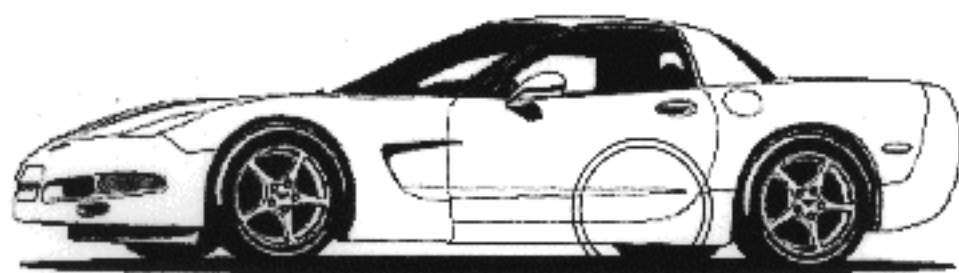

車両前方

基準不適合発生箇所

運転席及び助手席の座席ベルト巻取装置のベルト巻取口の形状が不適切なため、そのままの状態で使用を続けると、座席ベルトがねじれたまま巻き取られることがあり、最悪の場合、当該装置の出口部にベルトが引っかかり、ベルトを装着できなくなるおそれがある。

ねじれ防止用ガイド

<改善方法>

全車両、当該座席ベルト巻取装置に、ねじれ防止用ガイドを取り付ける。

<識別>

腰ベルトを一杯に引き出し、部品番号識別ラベルに赤マジックで印を付ける。

内は、対策部品を示す。