


改善措置事項説明図

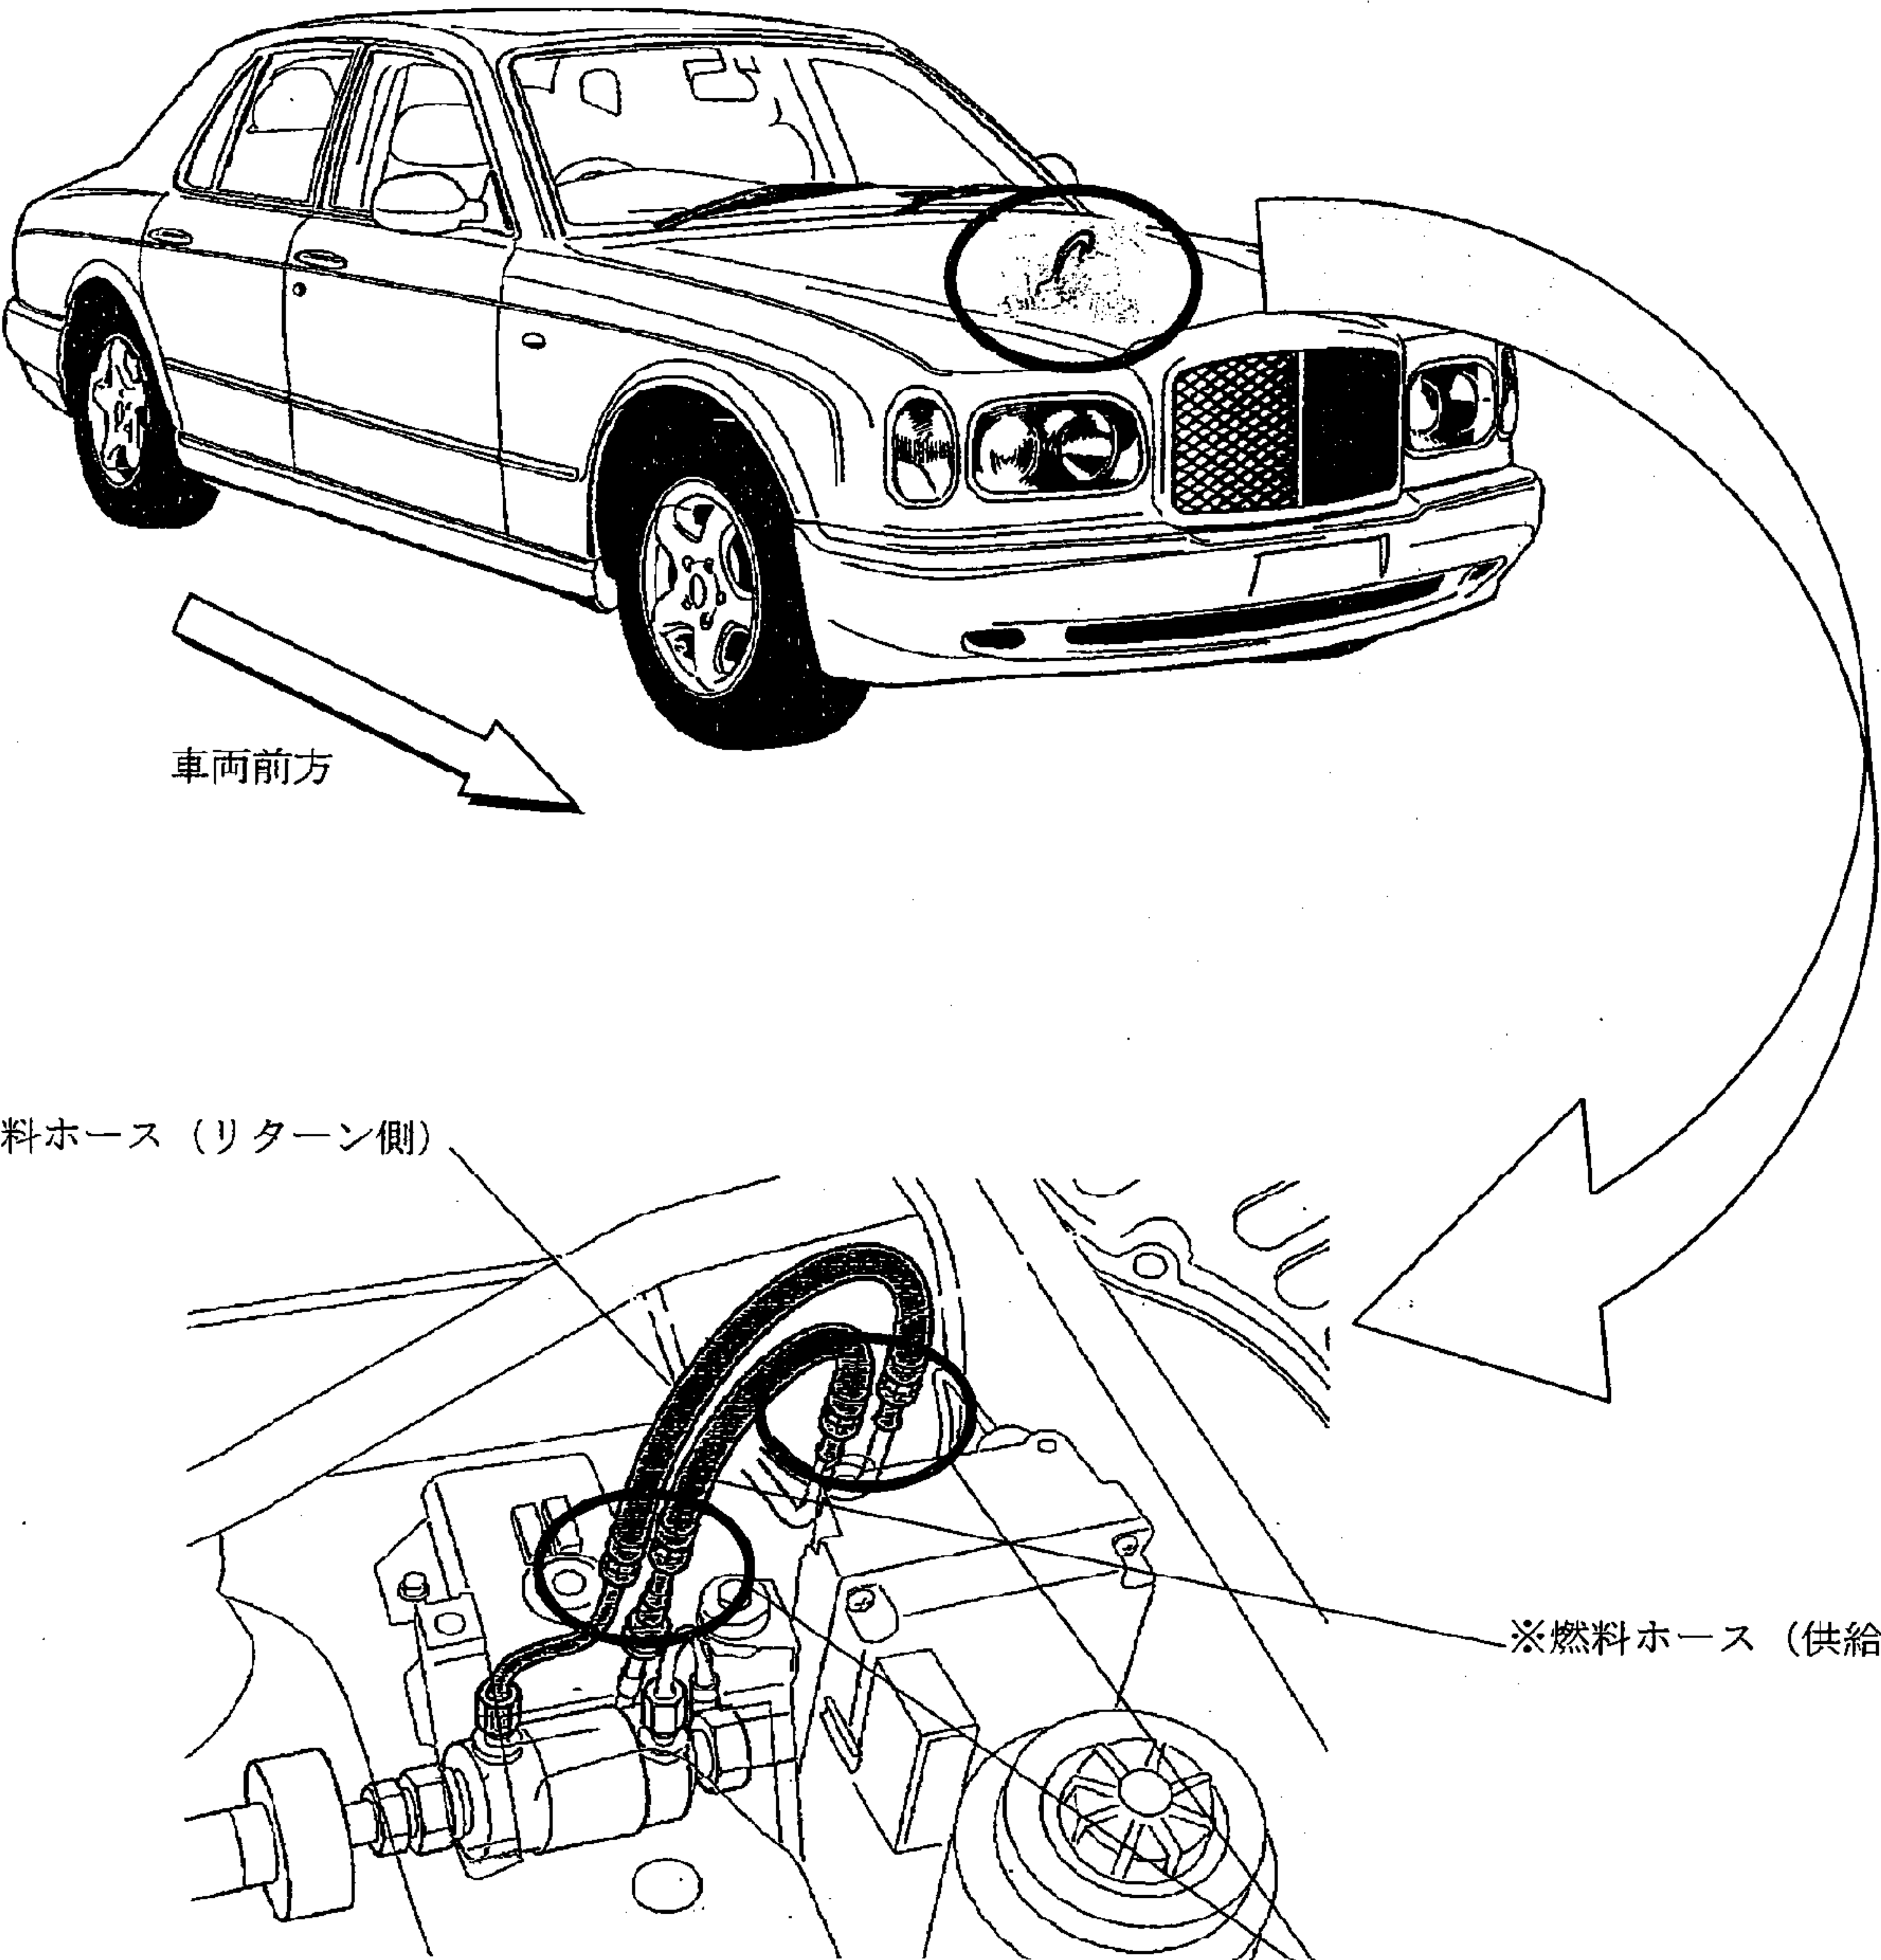

※は、交換部品を示す。

基準不適合発生箇所

原動機室内のゴム製燃料ホース（供給側及び戻り側）の金属製継手部へのかしめ方法が不適切なため、そのままの状態で使用を続けると、かしめ部より燃料が漏れ、最悪の場合、排気管に滴下して火災に至るおそれがある。

改善の内容

全車両、当該燃料ホースを対策品と交換する。

対策品の識別

対策品の燃料ホースには、金属部分に黄色の識別テープが貼付されている。