


改善箇所説明図

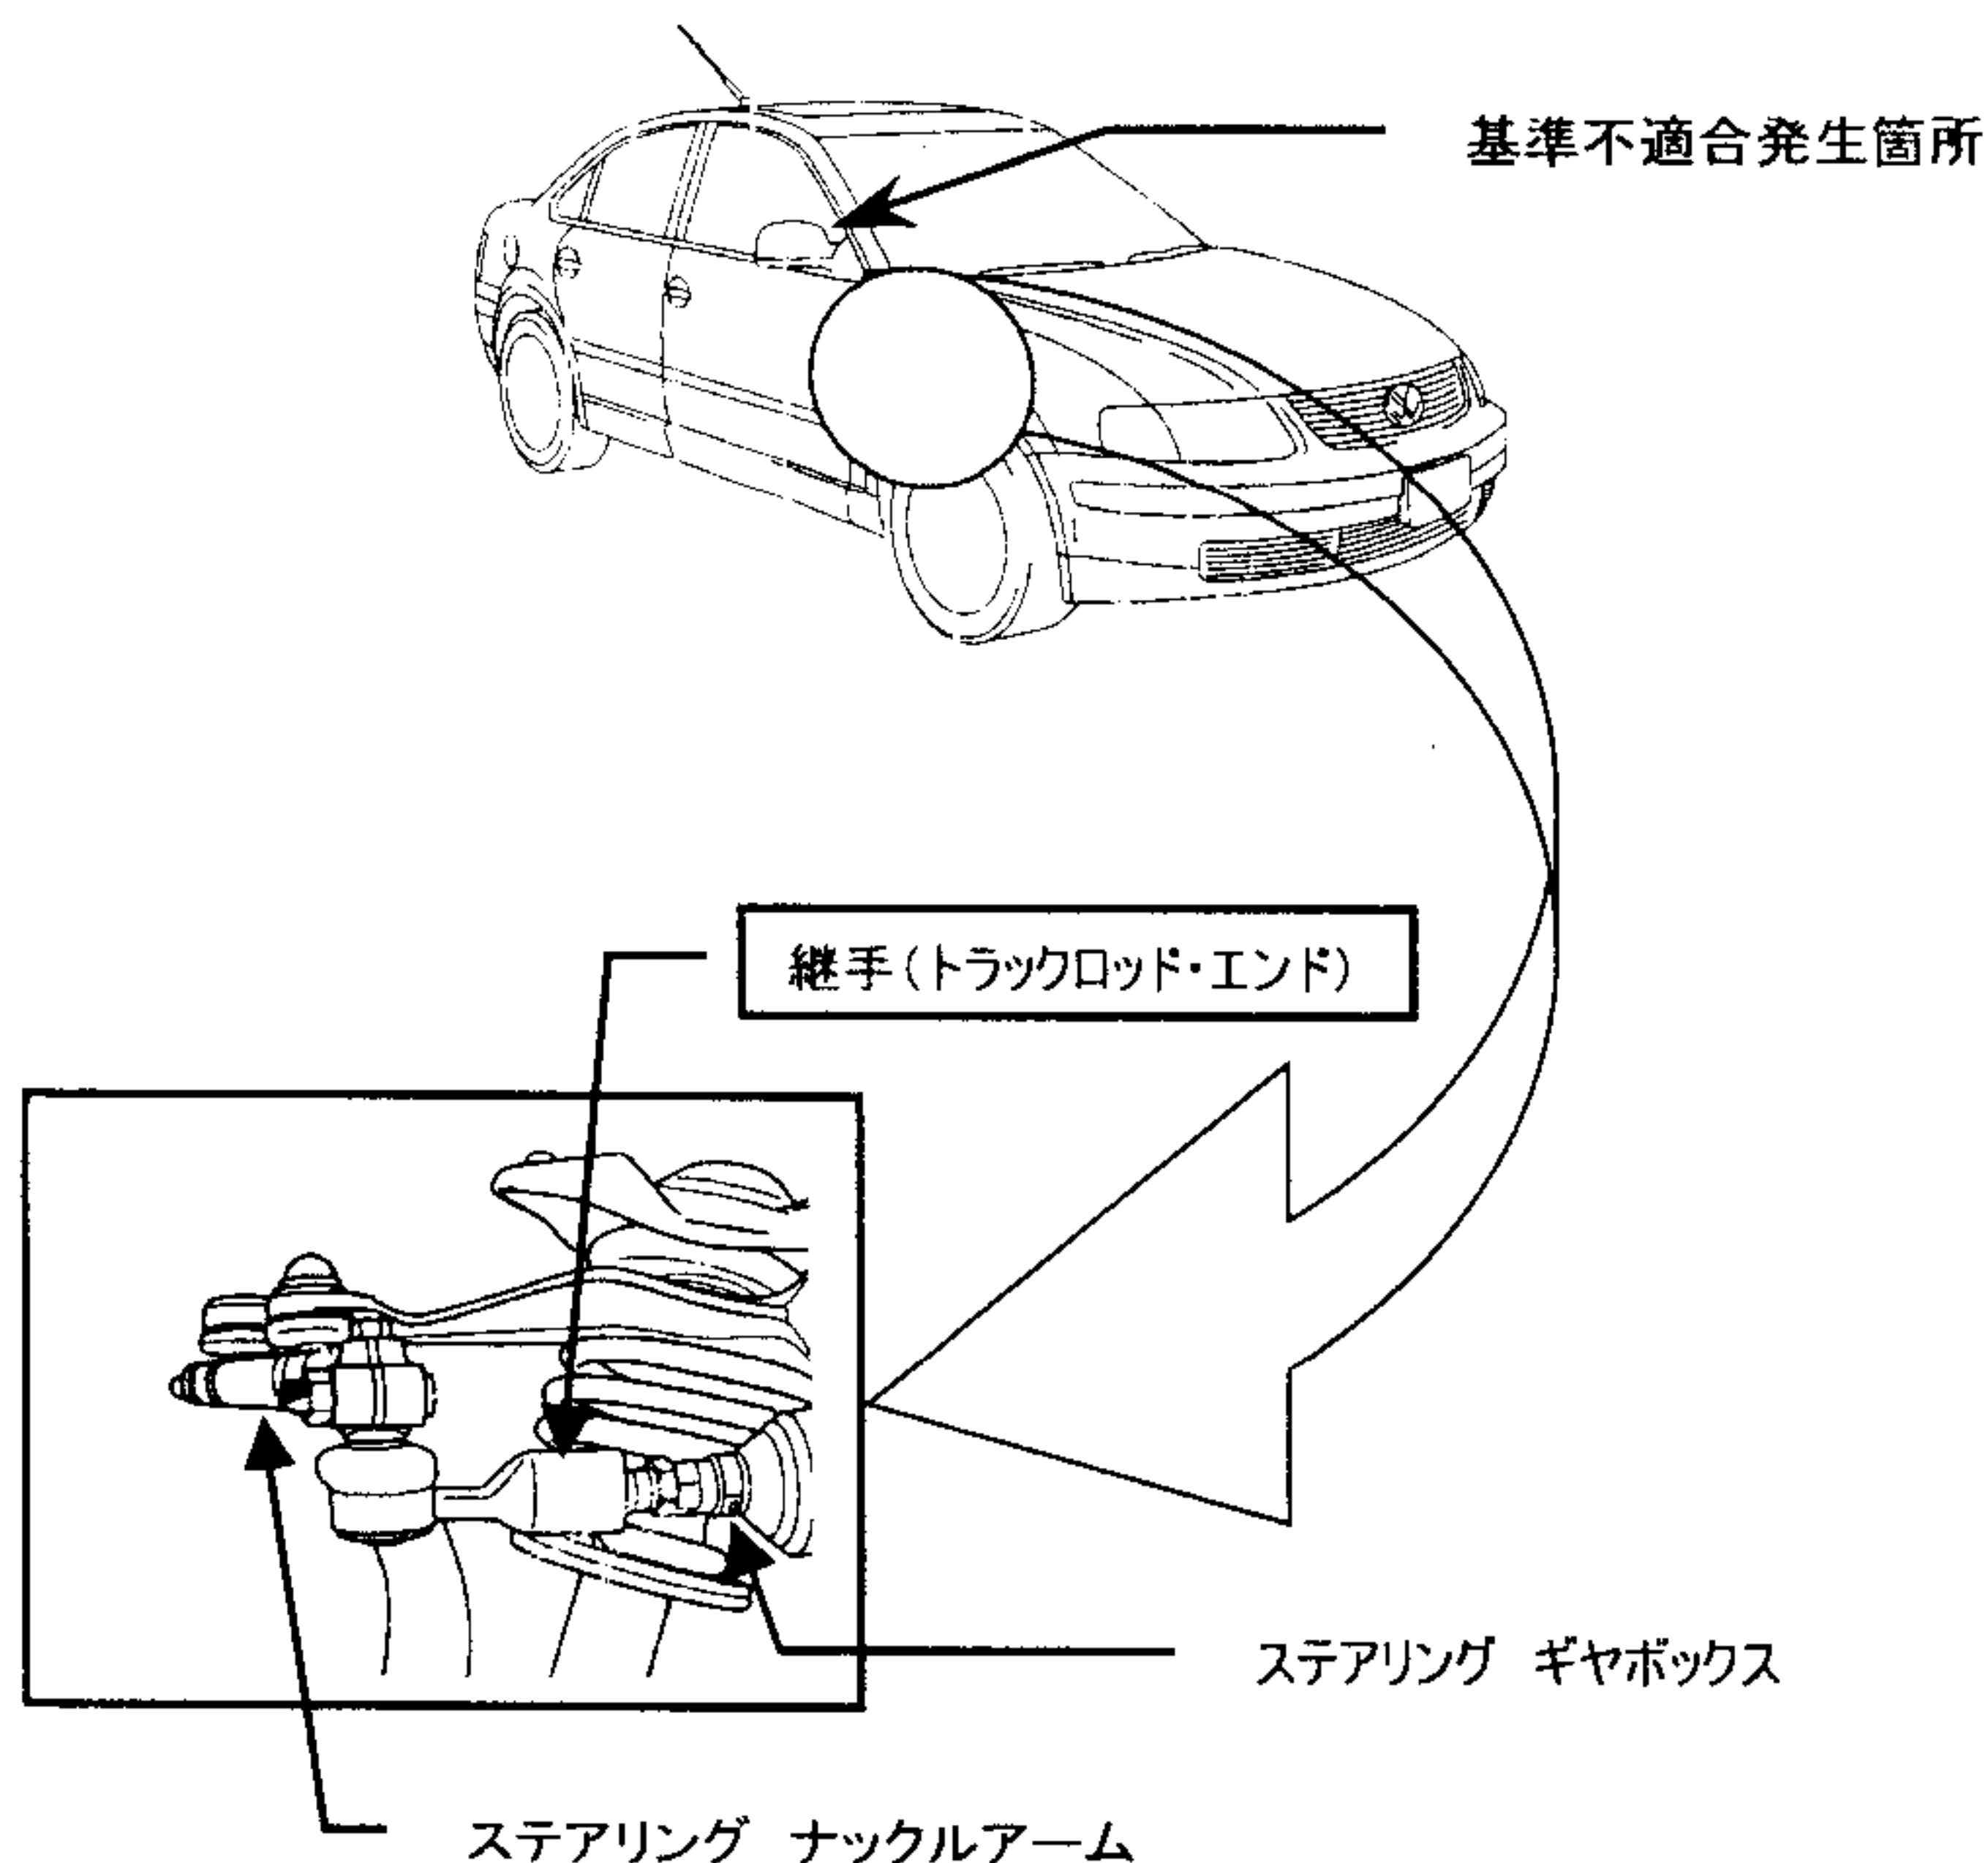

基準不適合発生箇所

かじ取り装置において、ステアリングギヤボックスとステアリングナックルアームを接続するアルミニウム製の継手部に強度不足のものがあるため、そのままの状態で使用を続けると、当該継手部が外れ、最悪の場合、操舵ができなくなるおそれがある。

改善措置の内容

全車両、当該継手部の材質を点検し、アルミニウム製の継手が装着されていた場合は、鉄製の継手と交換する。

作業終了の識別

原動機後ろ付近の隔壁に打刻されている車台番号の右側に黄色又は白色のペイントを塗布する。

□印は交換する部品