


改善箇所説明図①

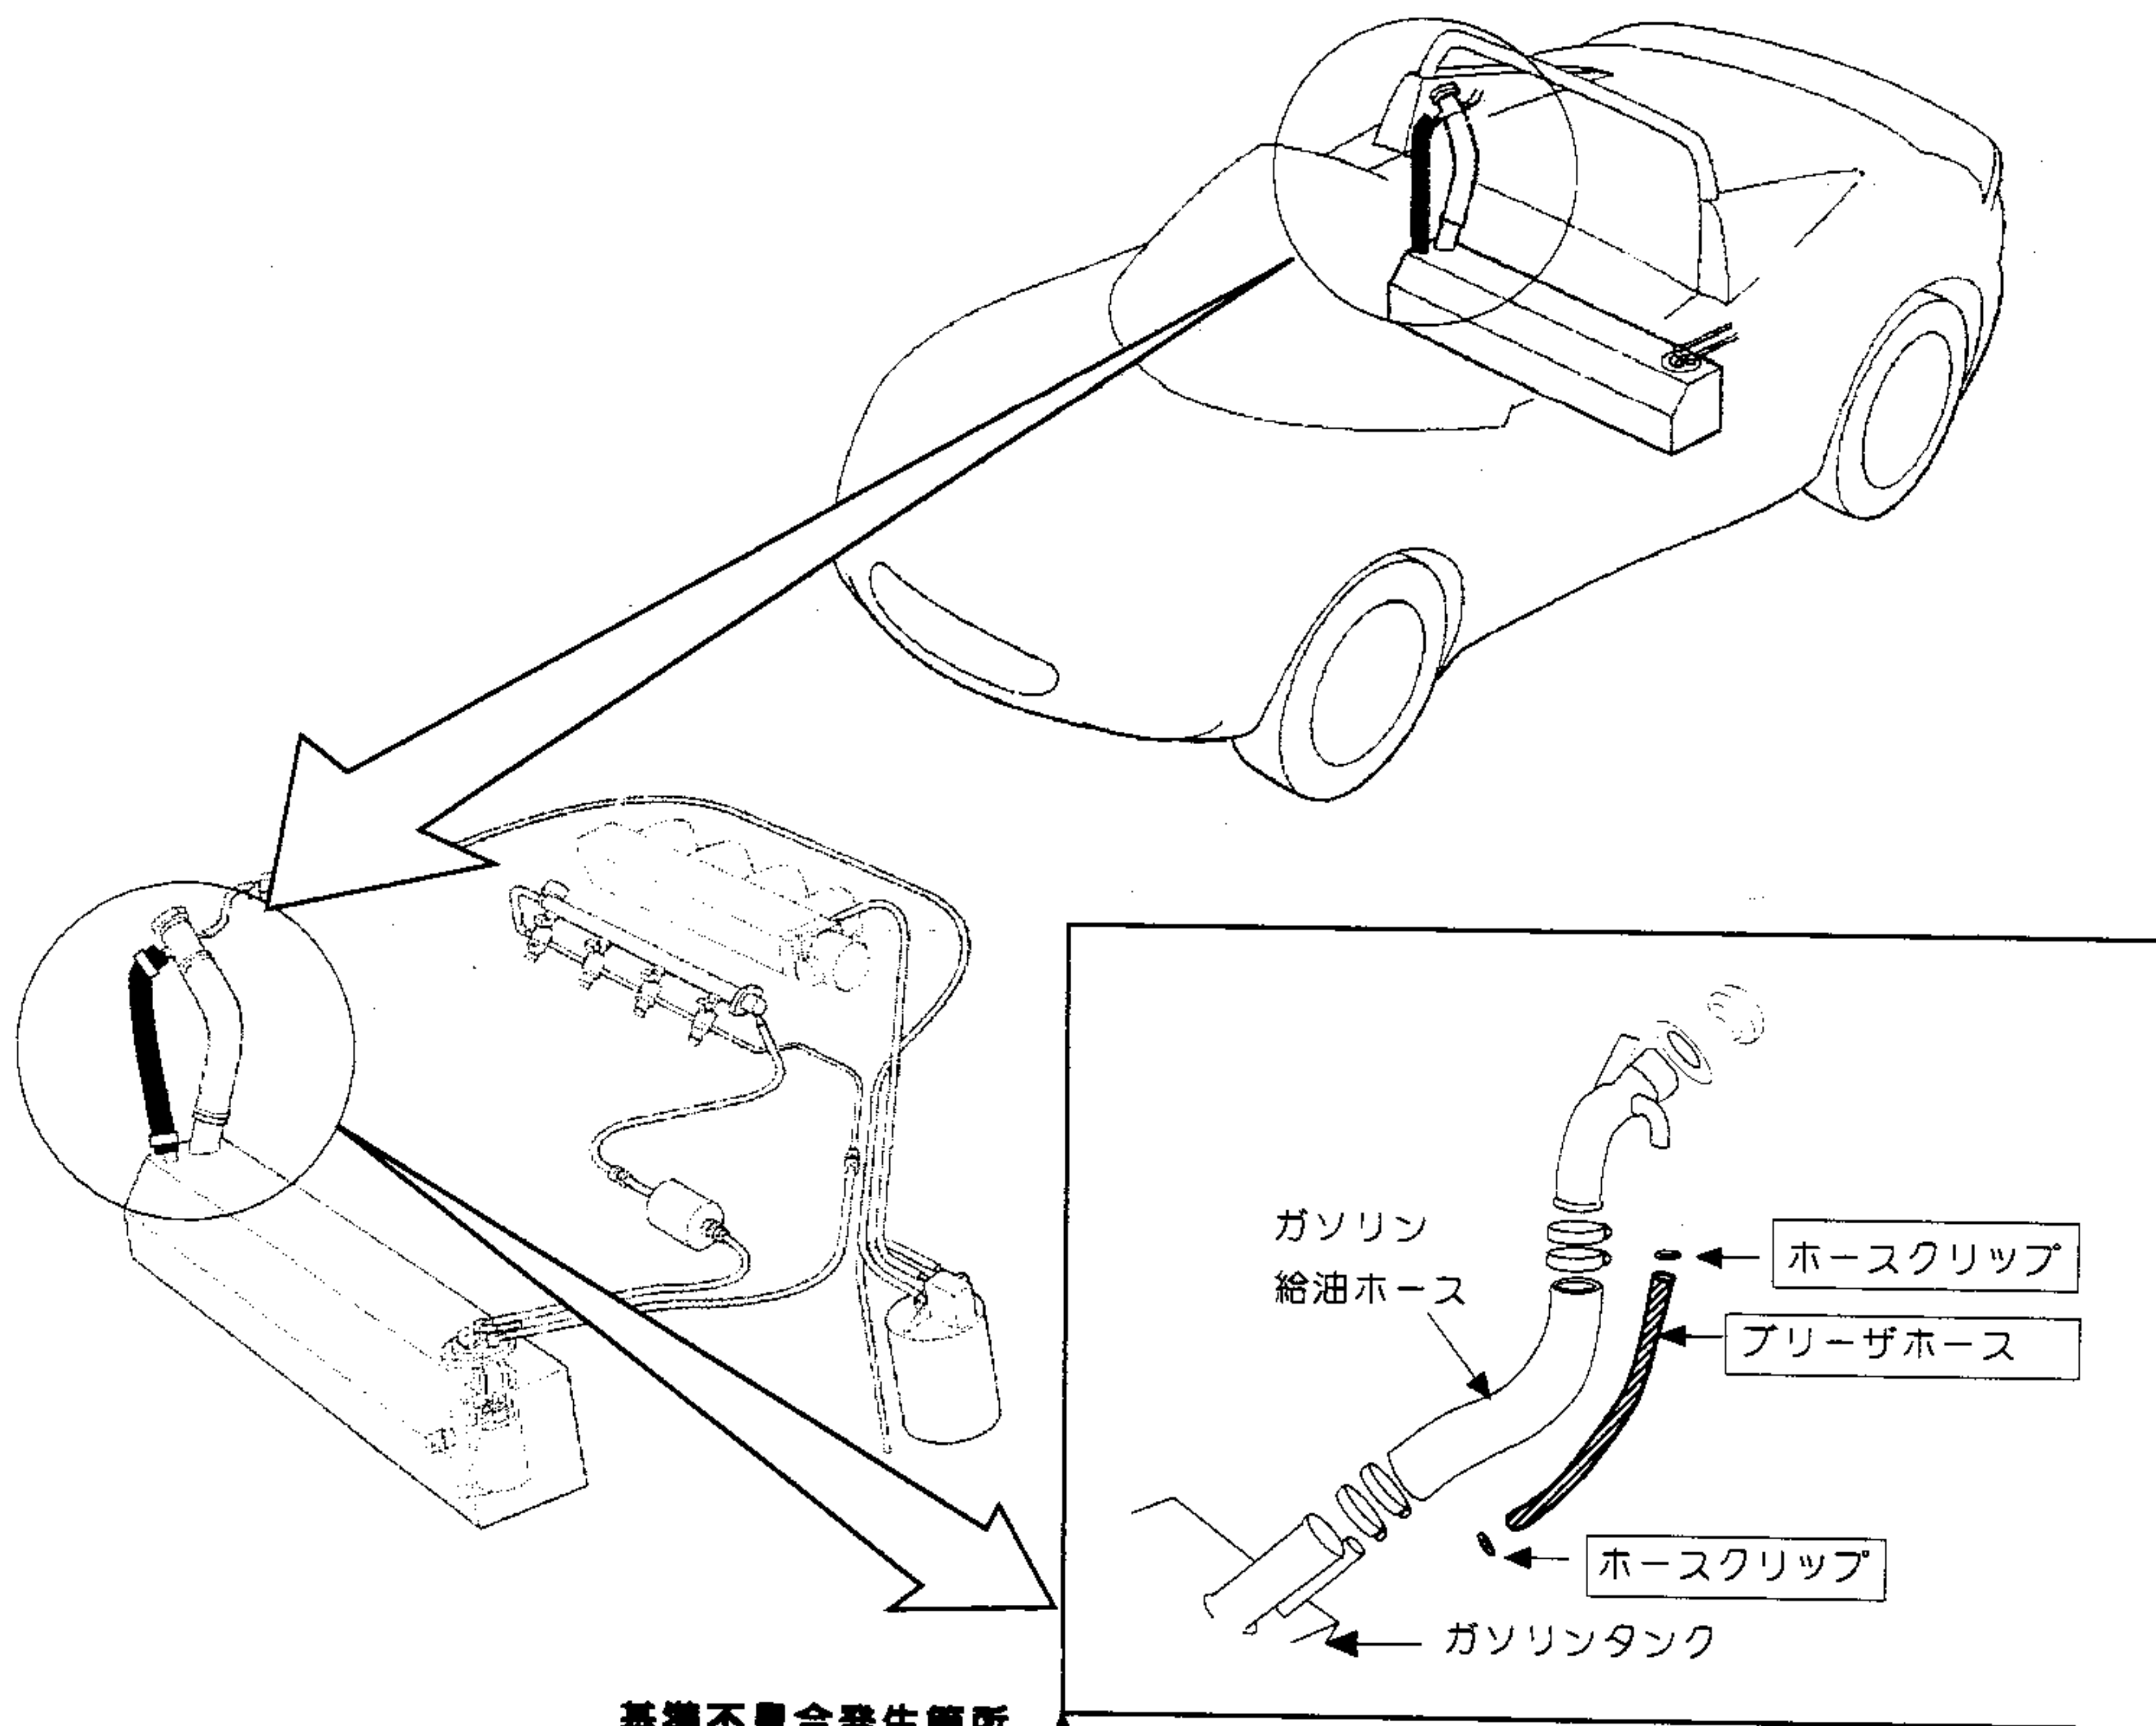

基準不具合発生箇所


燃料タンクにおいて、給油時にタンク内の空気を排出するゴムホース（ブリーザホース）の材質に不適切なものがあるため、そのままの状態で使用を続けると当該ホースに亀裂が発生し、ガソリン補給時やコーナリング時に燃料が漏れ、最悪の場合、排気管に滴下して火災に至るおそれがある。

改善の内容

全車両、当該ゴムホースとホースクリップを対策品に交換する。

識別表示

給油時圧力調整ホースにエンジンルームから確認できる位置に白色ペイントを塗布する。

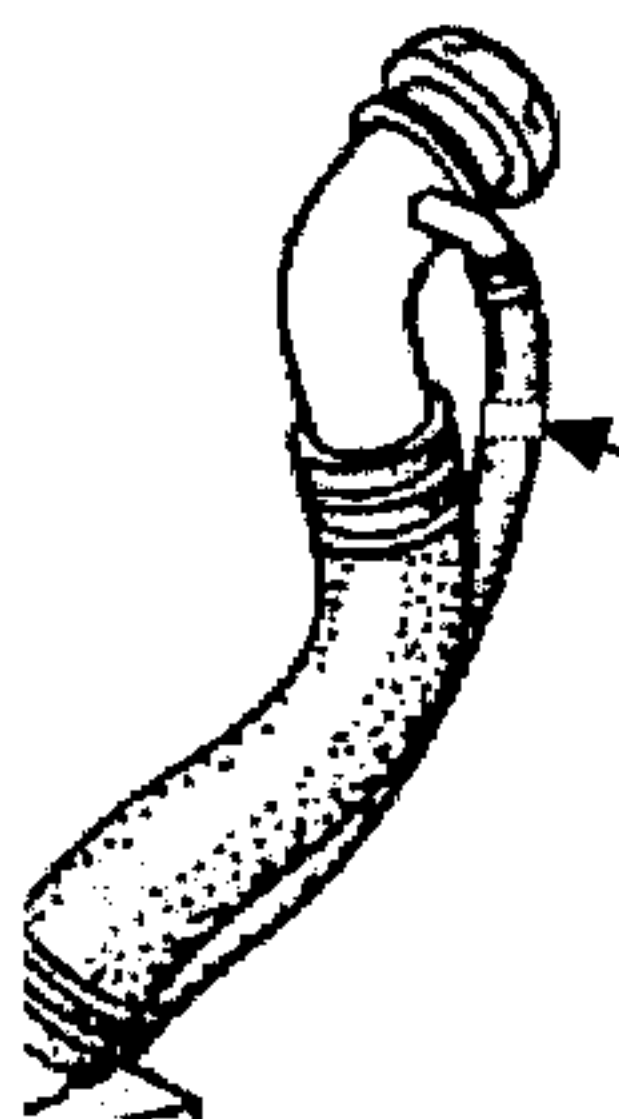

内は交換部品を示す