
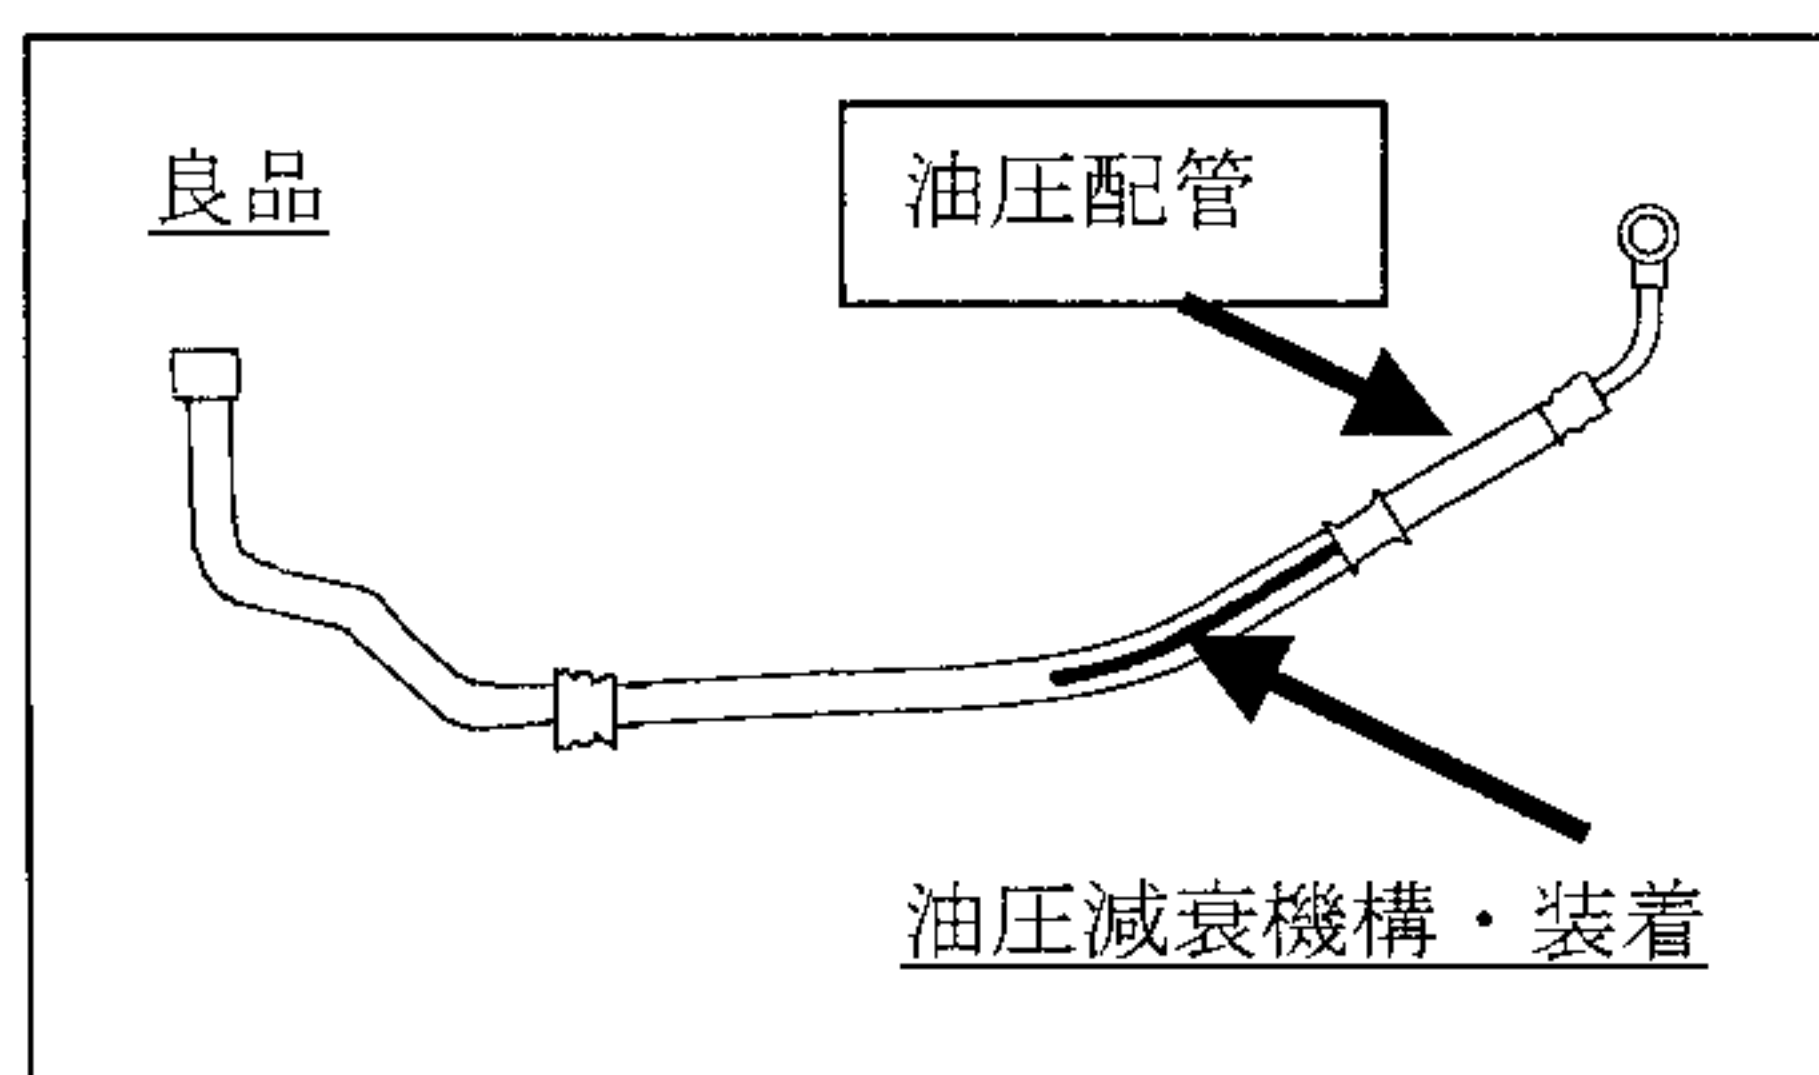
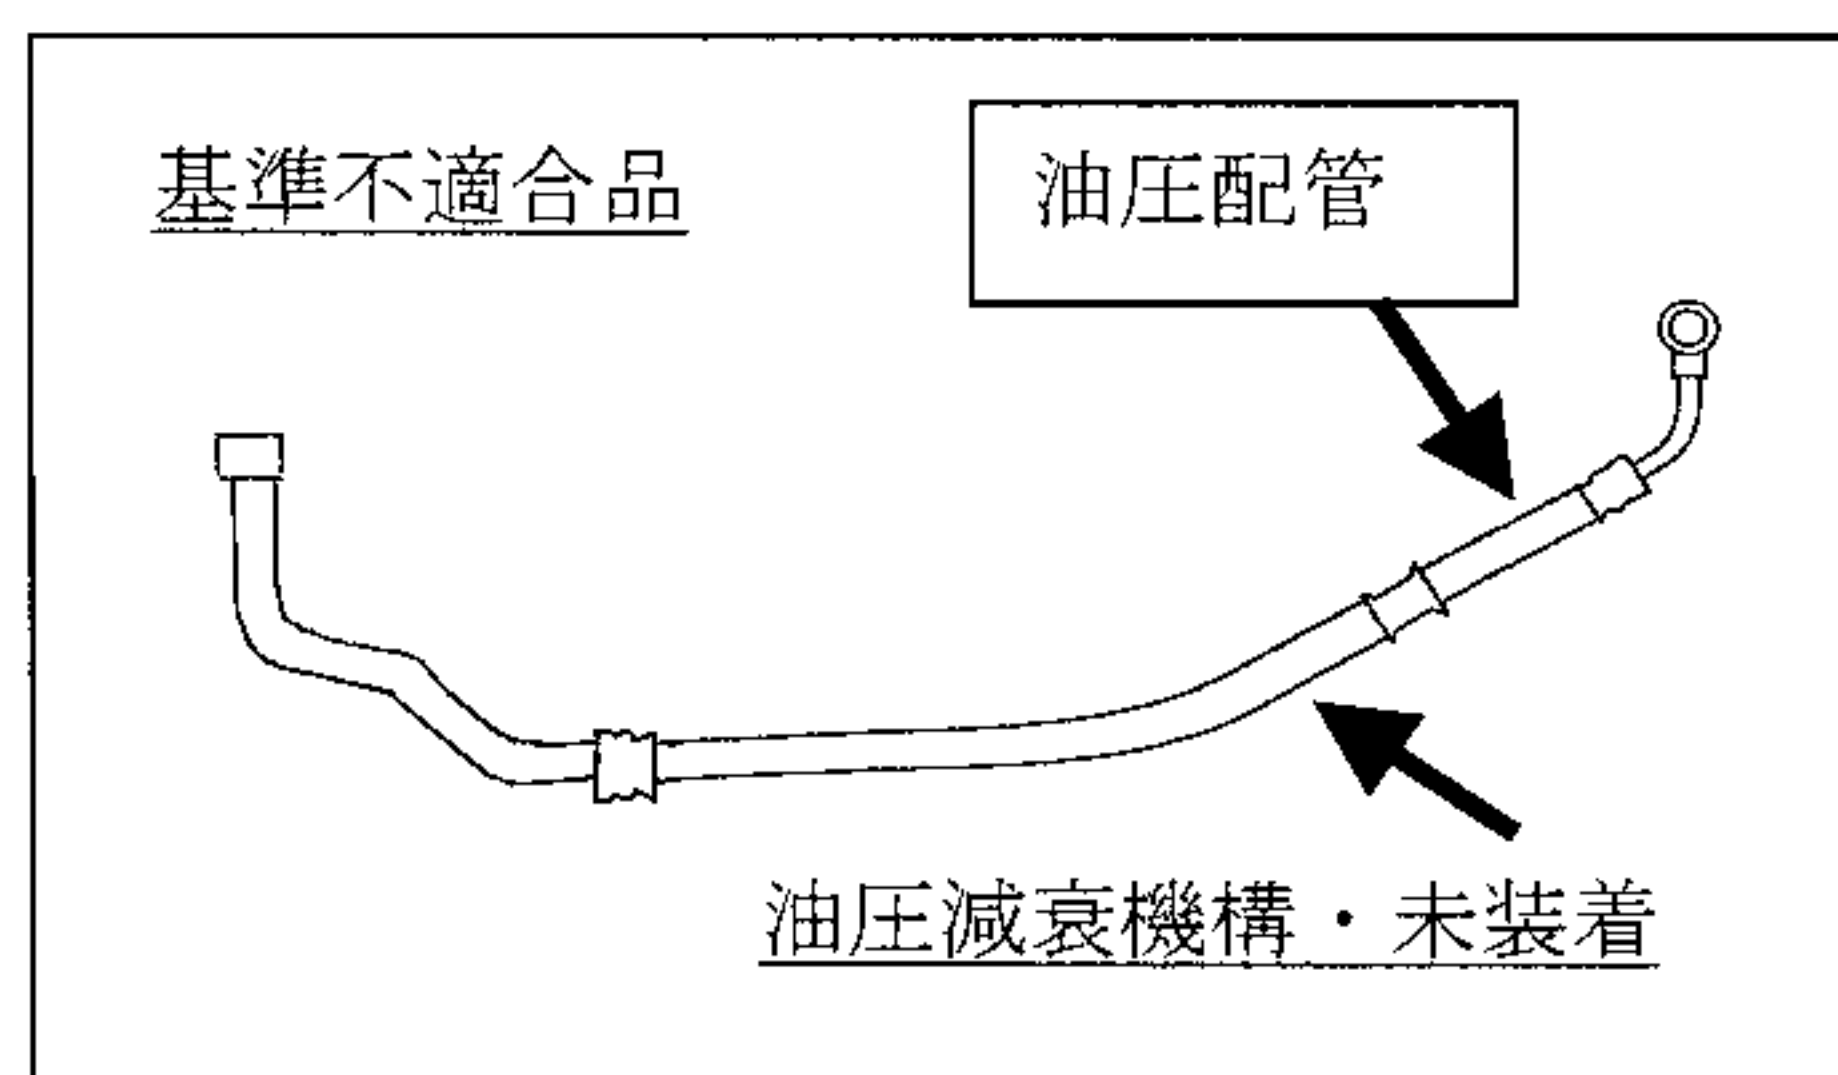
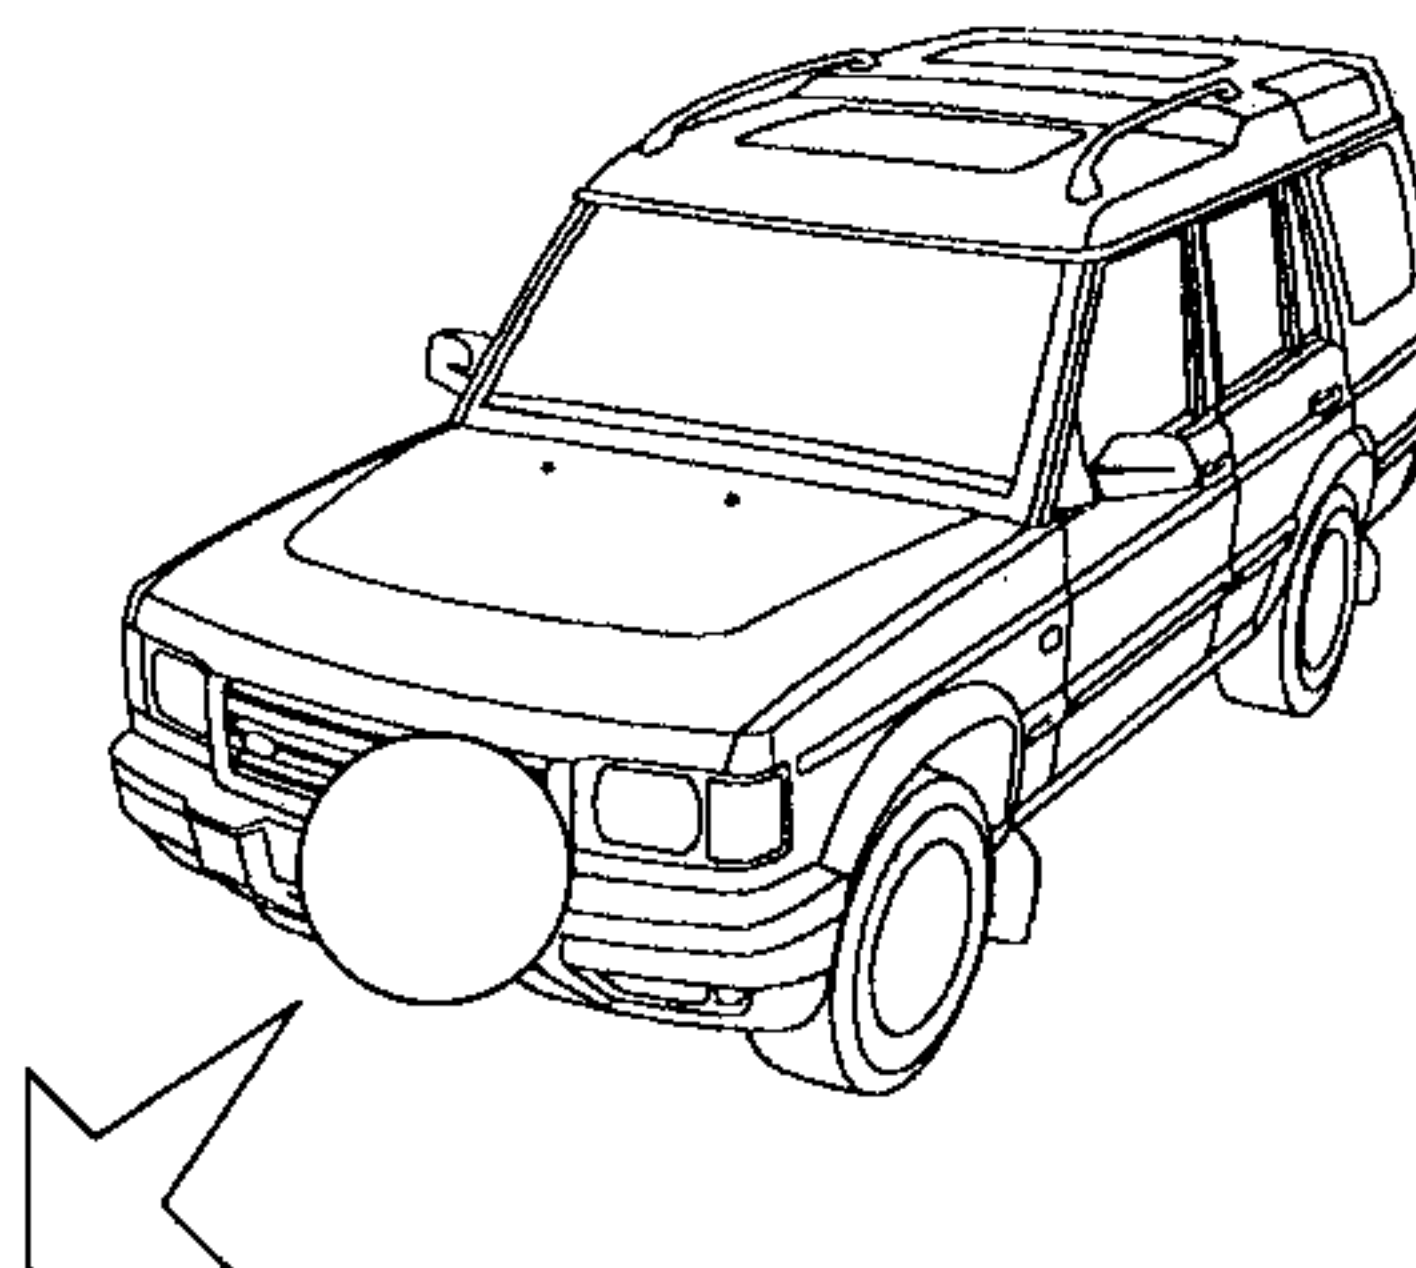


改 善 個 所 説 明 図

型 式 : GF-LT56A
通称名 : ランドローバー
ディスカバリー V8i

アンチロールシステム配管概要

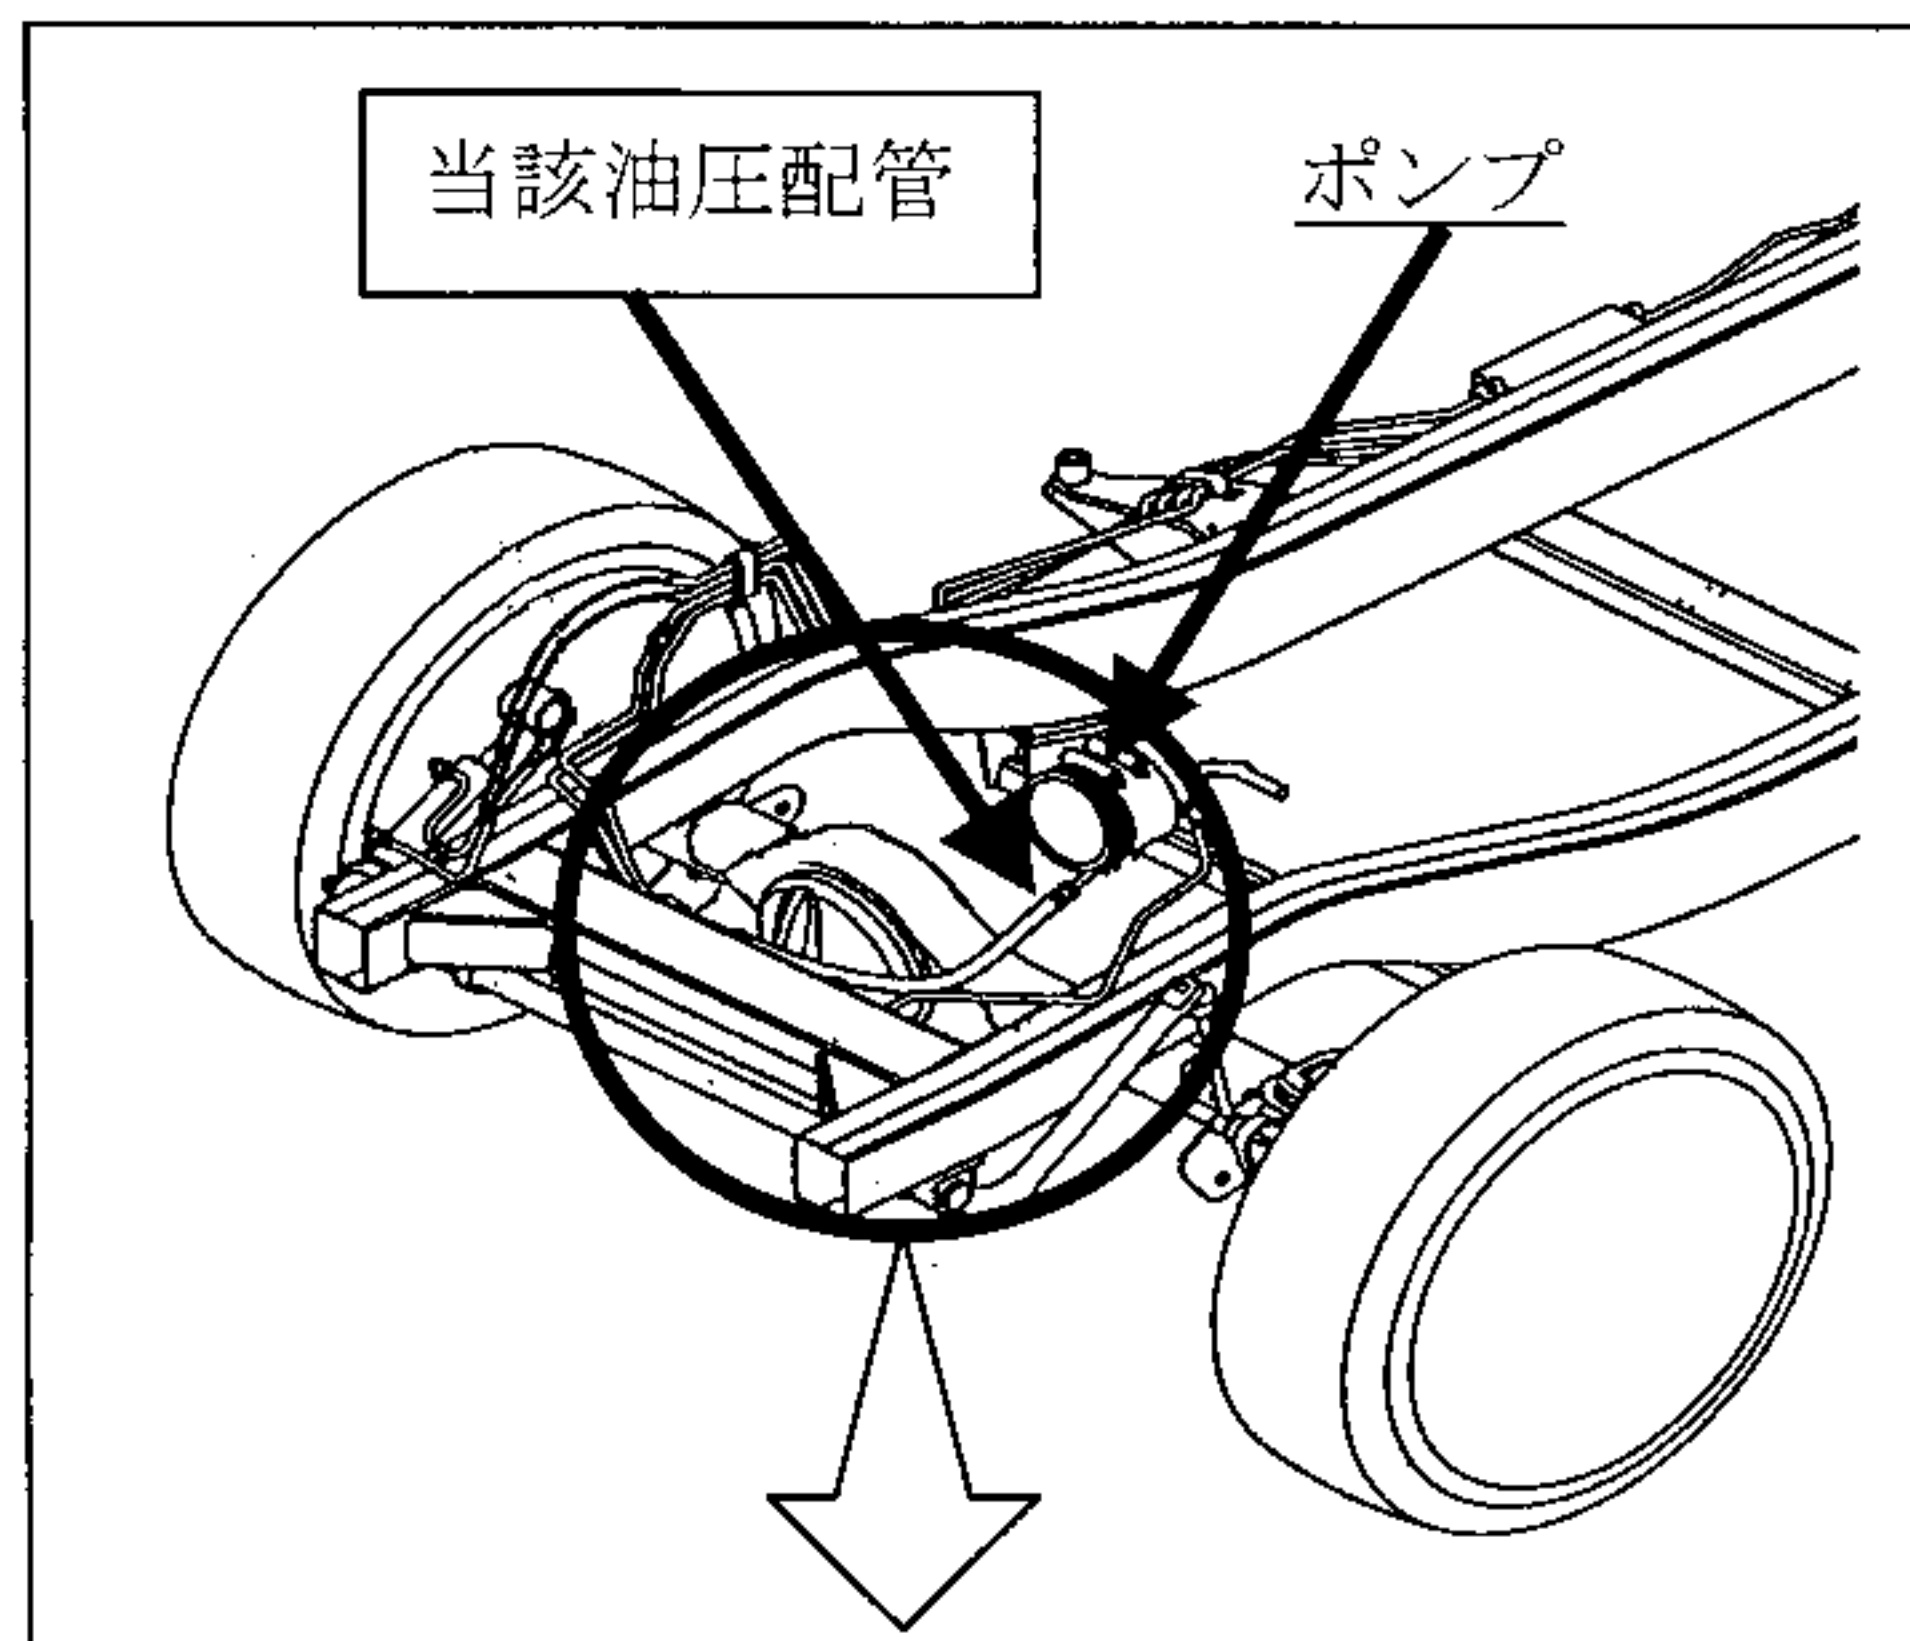

基準不適合箇所

緩衝装置のアンチロールシステム（横揺れ防止機構）において、原動機室内の油圧配管の油圧減衰機構が装着されていないものがあるため、そのままの状態で使用を続けると、振動により当該配管と油圧ポンプの接続部が破損し、オイルが漏れてアンチロールシステムが機能しなくなり、最悪の場合、漏れたオイルが排気管に滴下し、火災にいたるおそれがある。

改善の内容

全車両、当該油圧配管を点検し、油圧配管内に油圧減衰機構が装着されていないものは、当該油圧配管を良品と交換する。

注：  は交換部品を示す。