


改善箇所説明図

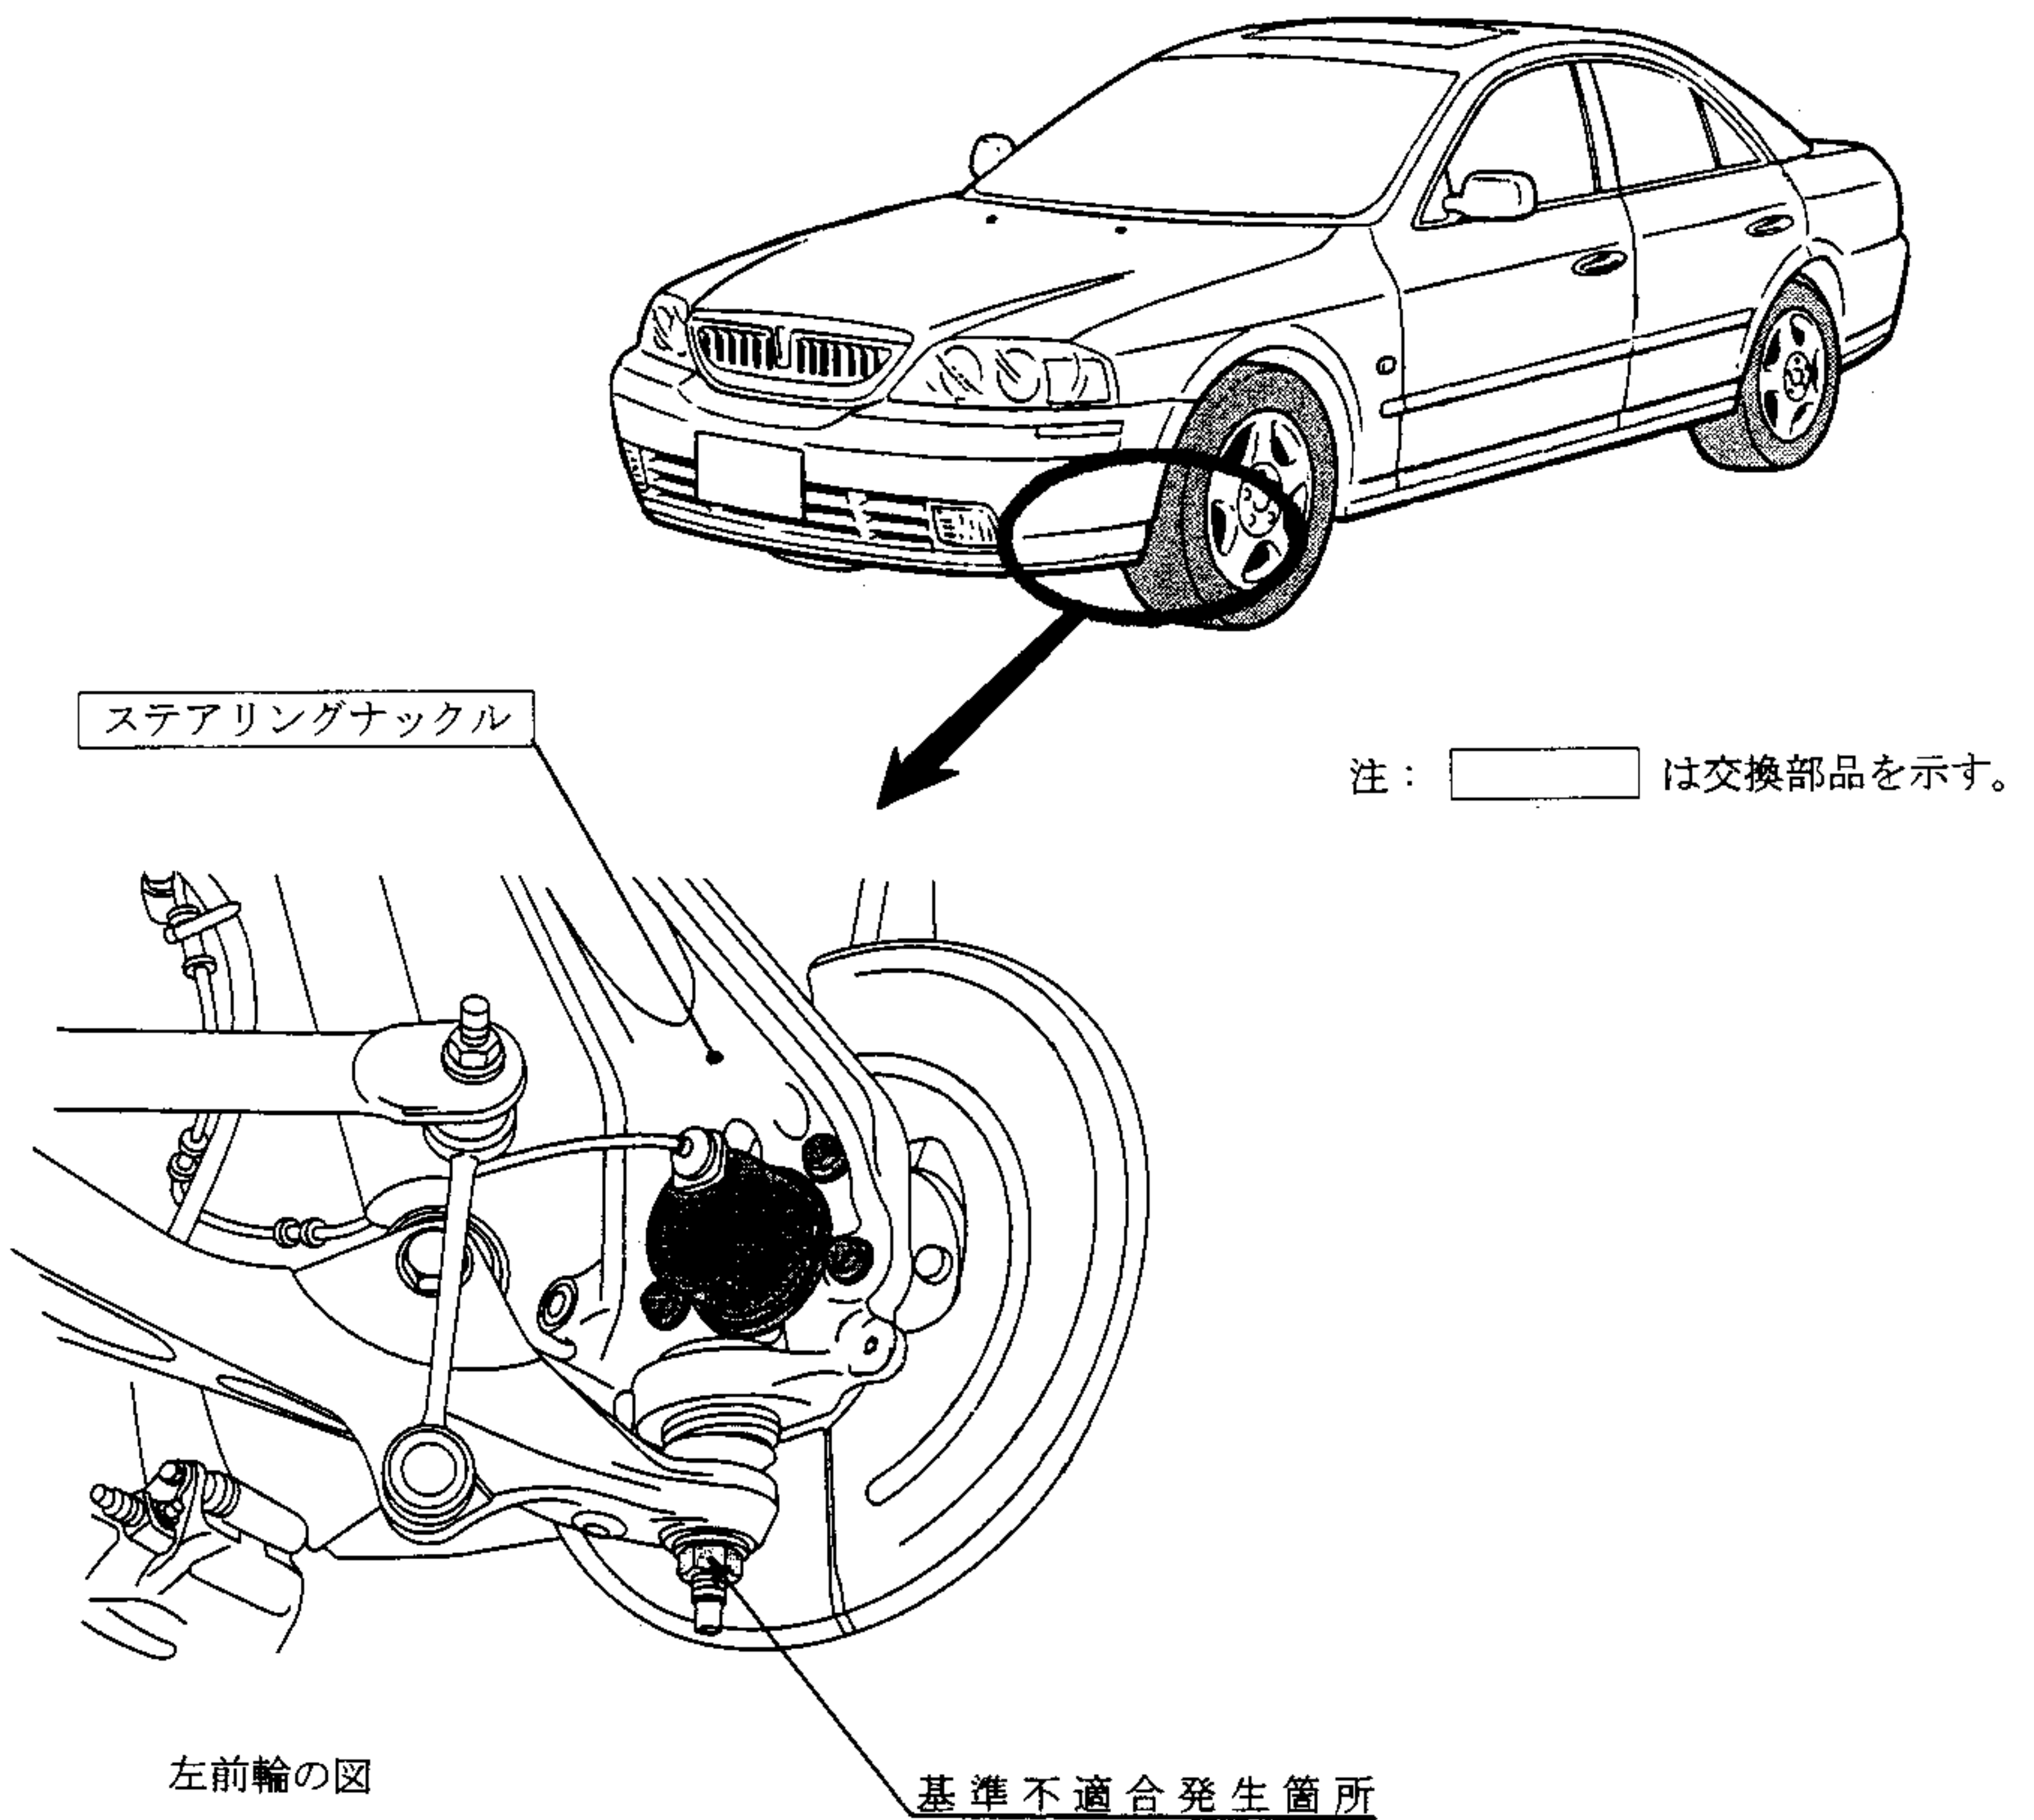

前輪緩衝装置において、ステアリングナックルとロアアームを連結しているボールジョイントの取り付けナットに締め付け不足のものがあつたため、そのままの状態を使用を続けると、当該ナットがゆるみ、最悪の場合、ステアリングナックルがロアアームからはずれて、正常な走行ができなくなるおそれがある。

改善の内容

全車両、当該ボールジョイントの取り付けナットの締め付け状態を点検し、規定トルクで締め付けられていないものは、ステアリングナックルを新品と交換する。

対策完了後は、運転席ドアチェックリンク上部ボルトに黄ペイントを塗布する。