


改善箇所説明図

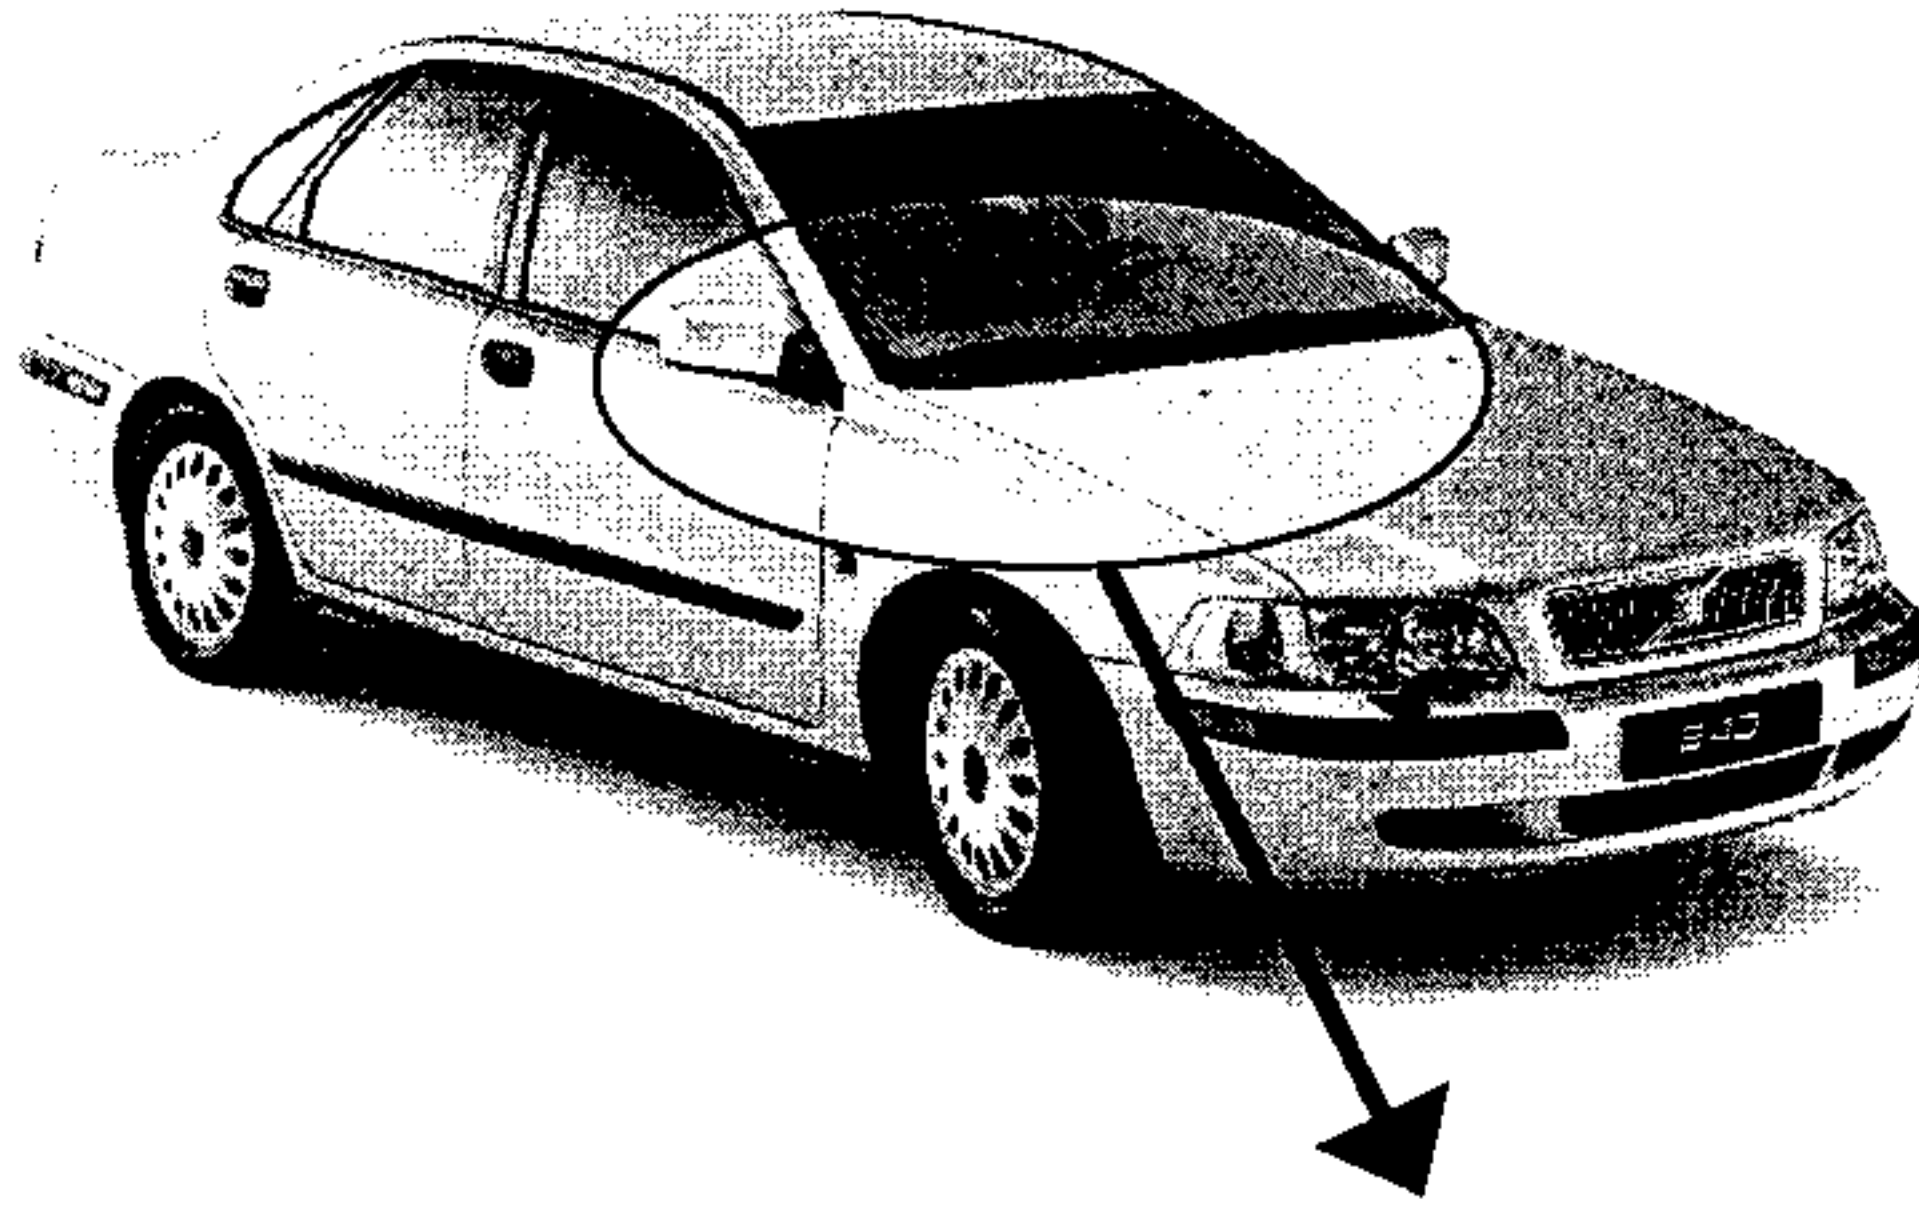

改善箇所

車室内の空気調整装置の風量を制御するブロア・ファンコントロールユニットの電気回路が不適切なため、そのままの状態で使用を続けると、ブロア・モーターからの逆起電圧により当該ファンコントロールユニットが損傷し、最悪の場合、ブロア・ファンが作動しなくなり、デフロスタの機能が損なわれるおそれがある。

改善の内容

全車両、当該コントロールユニットとブロア・モーター間の電気配線にダイオードを取り付ける。

識別

左前ドアヒンジ取り付け部（Bピラー）付近に白ペイントを塗布する。

