
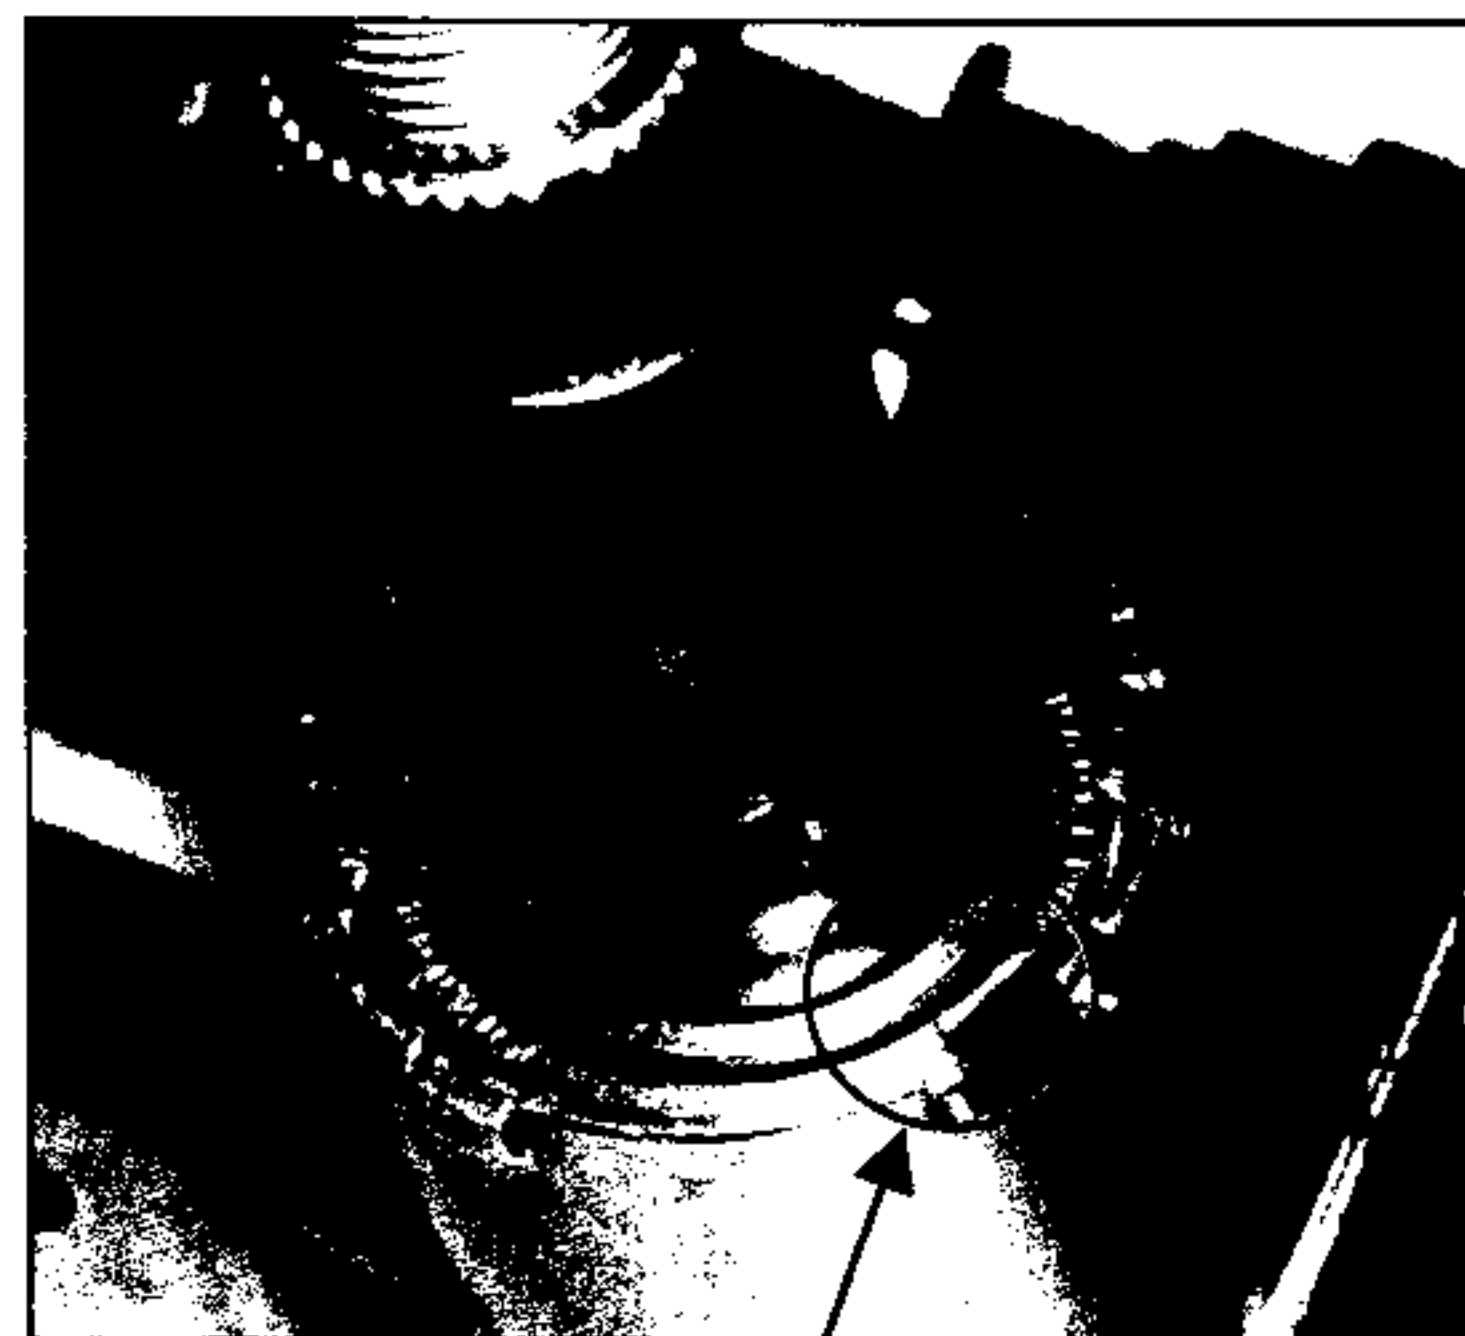


改善箇所説明図

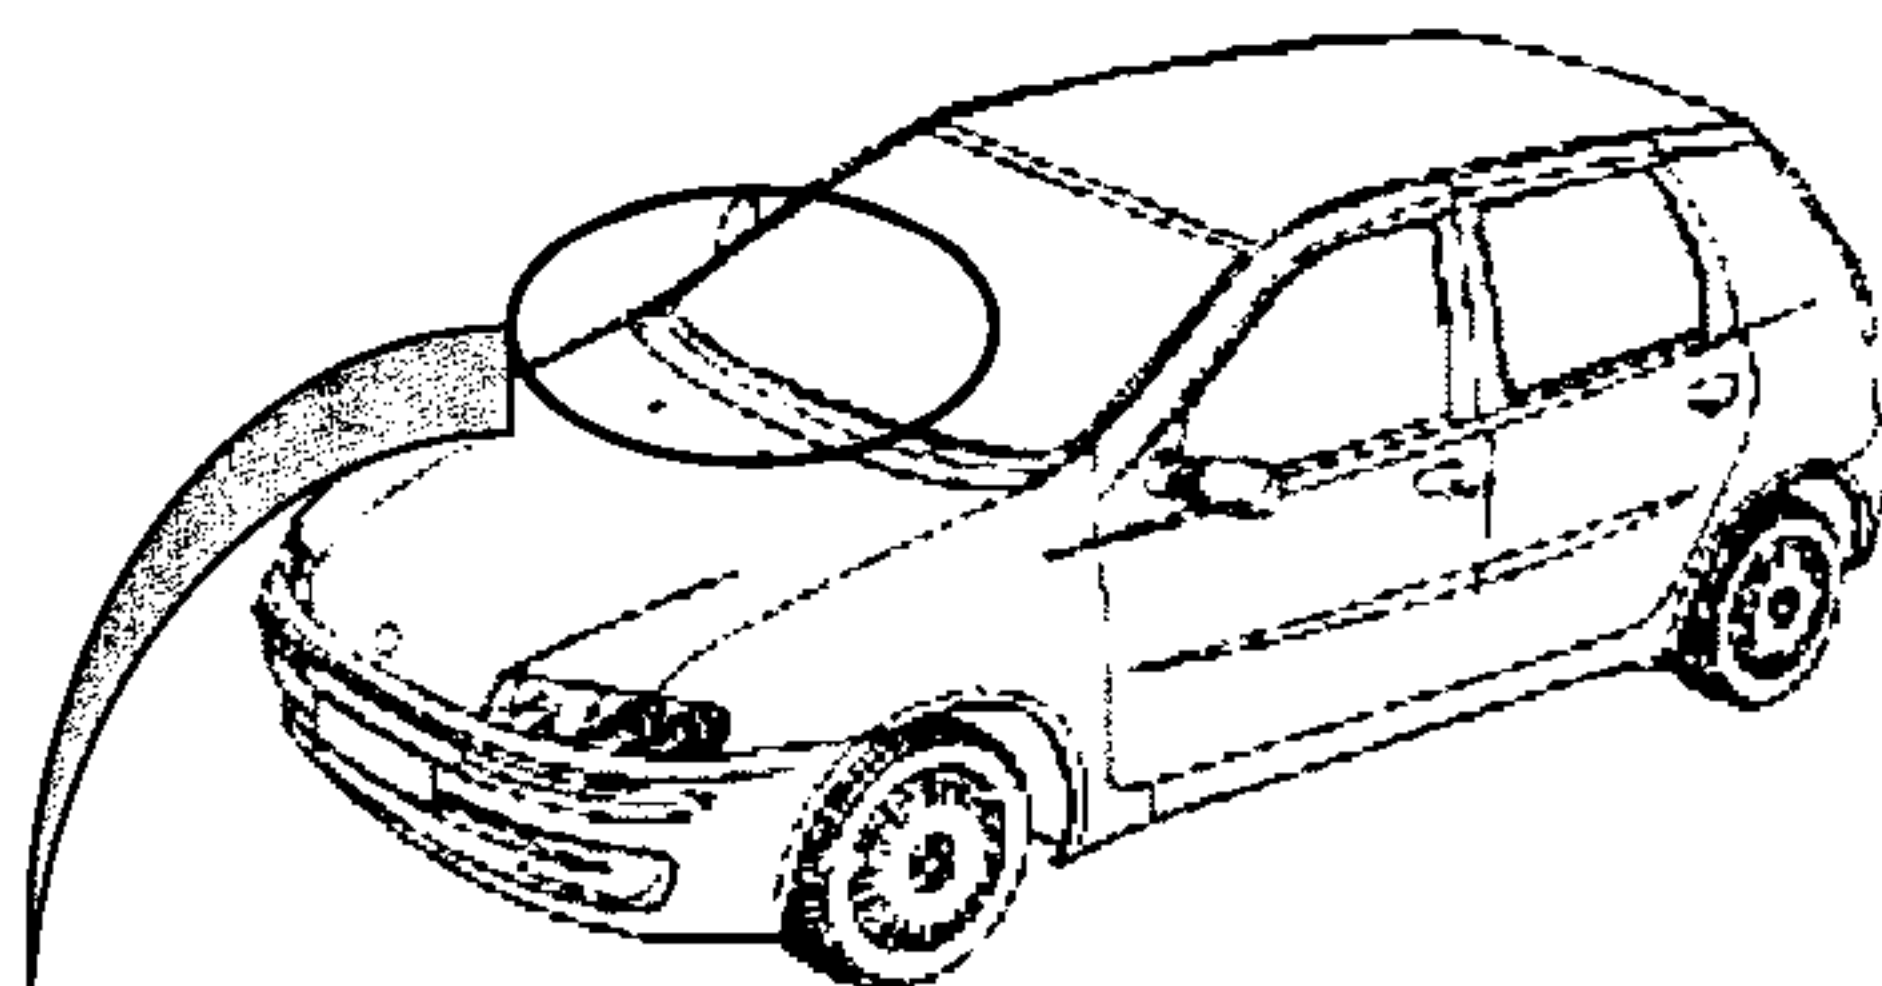


基準不適合発生箇所

かじ取装置において、ステアリング・シャフトを保持するベアリングの組み込み作業が不適切なため、そのままの状態で使用を続けると、ベアリングが破損し、当該シャフトを保持できなくなるものがあり、最悪の場合、ステアリング・シャフトが継手から外れ、操舵できなくなるおそれがある。

改善の内容

全車両、当該ベアリングを点検し、ベアリングに亀裂があるものは、ステアリング・シャフト構成部品を全て良品と交換する。

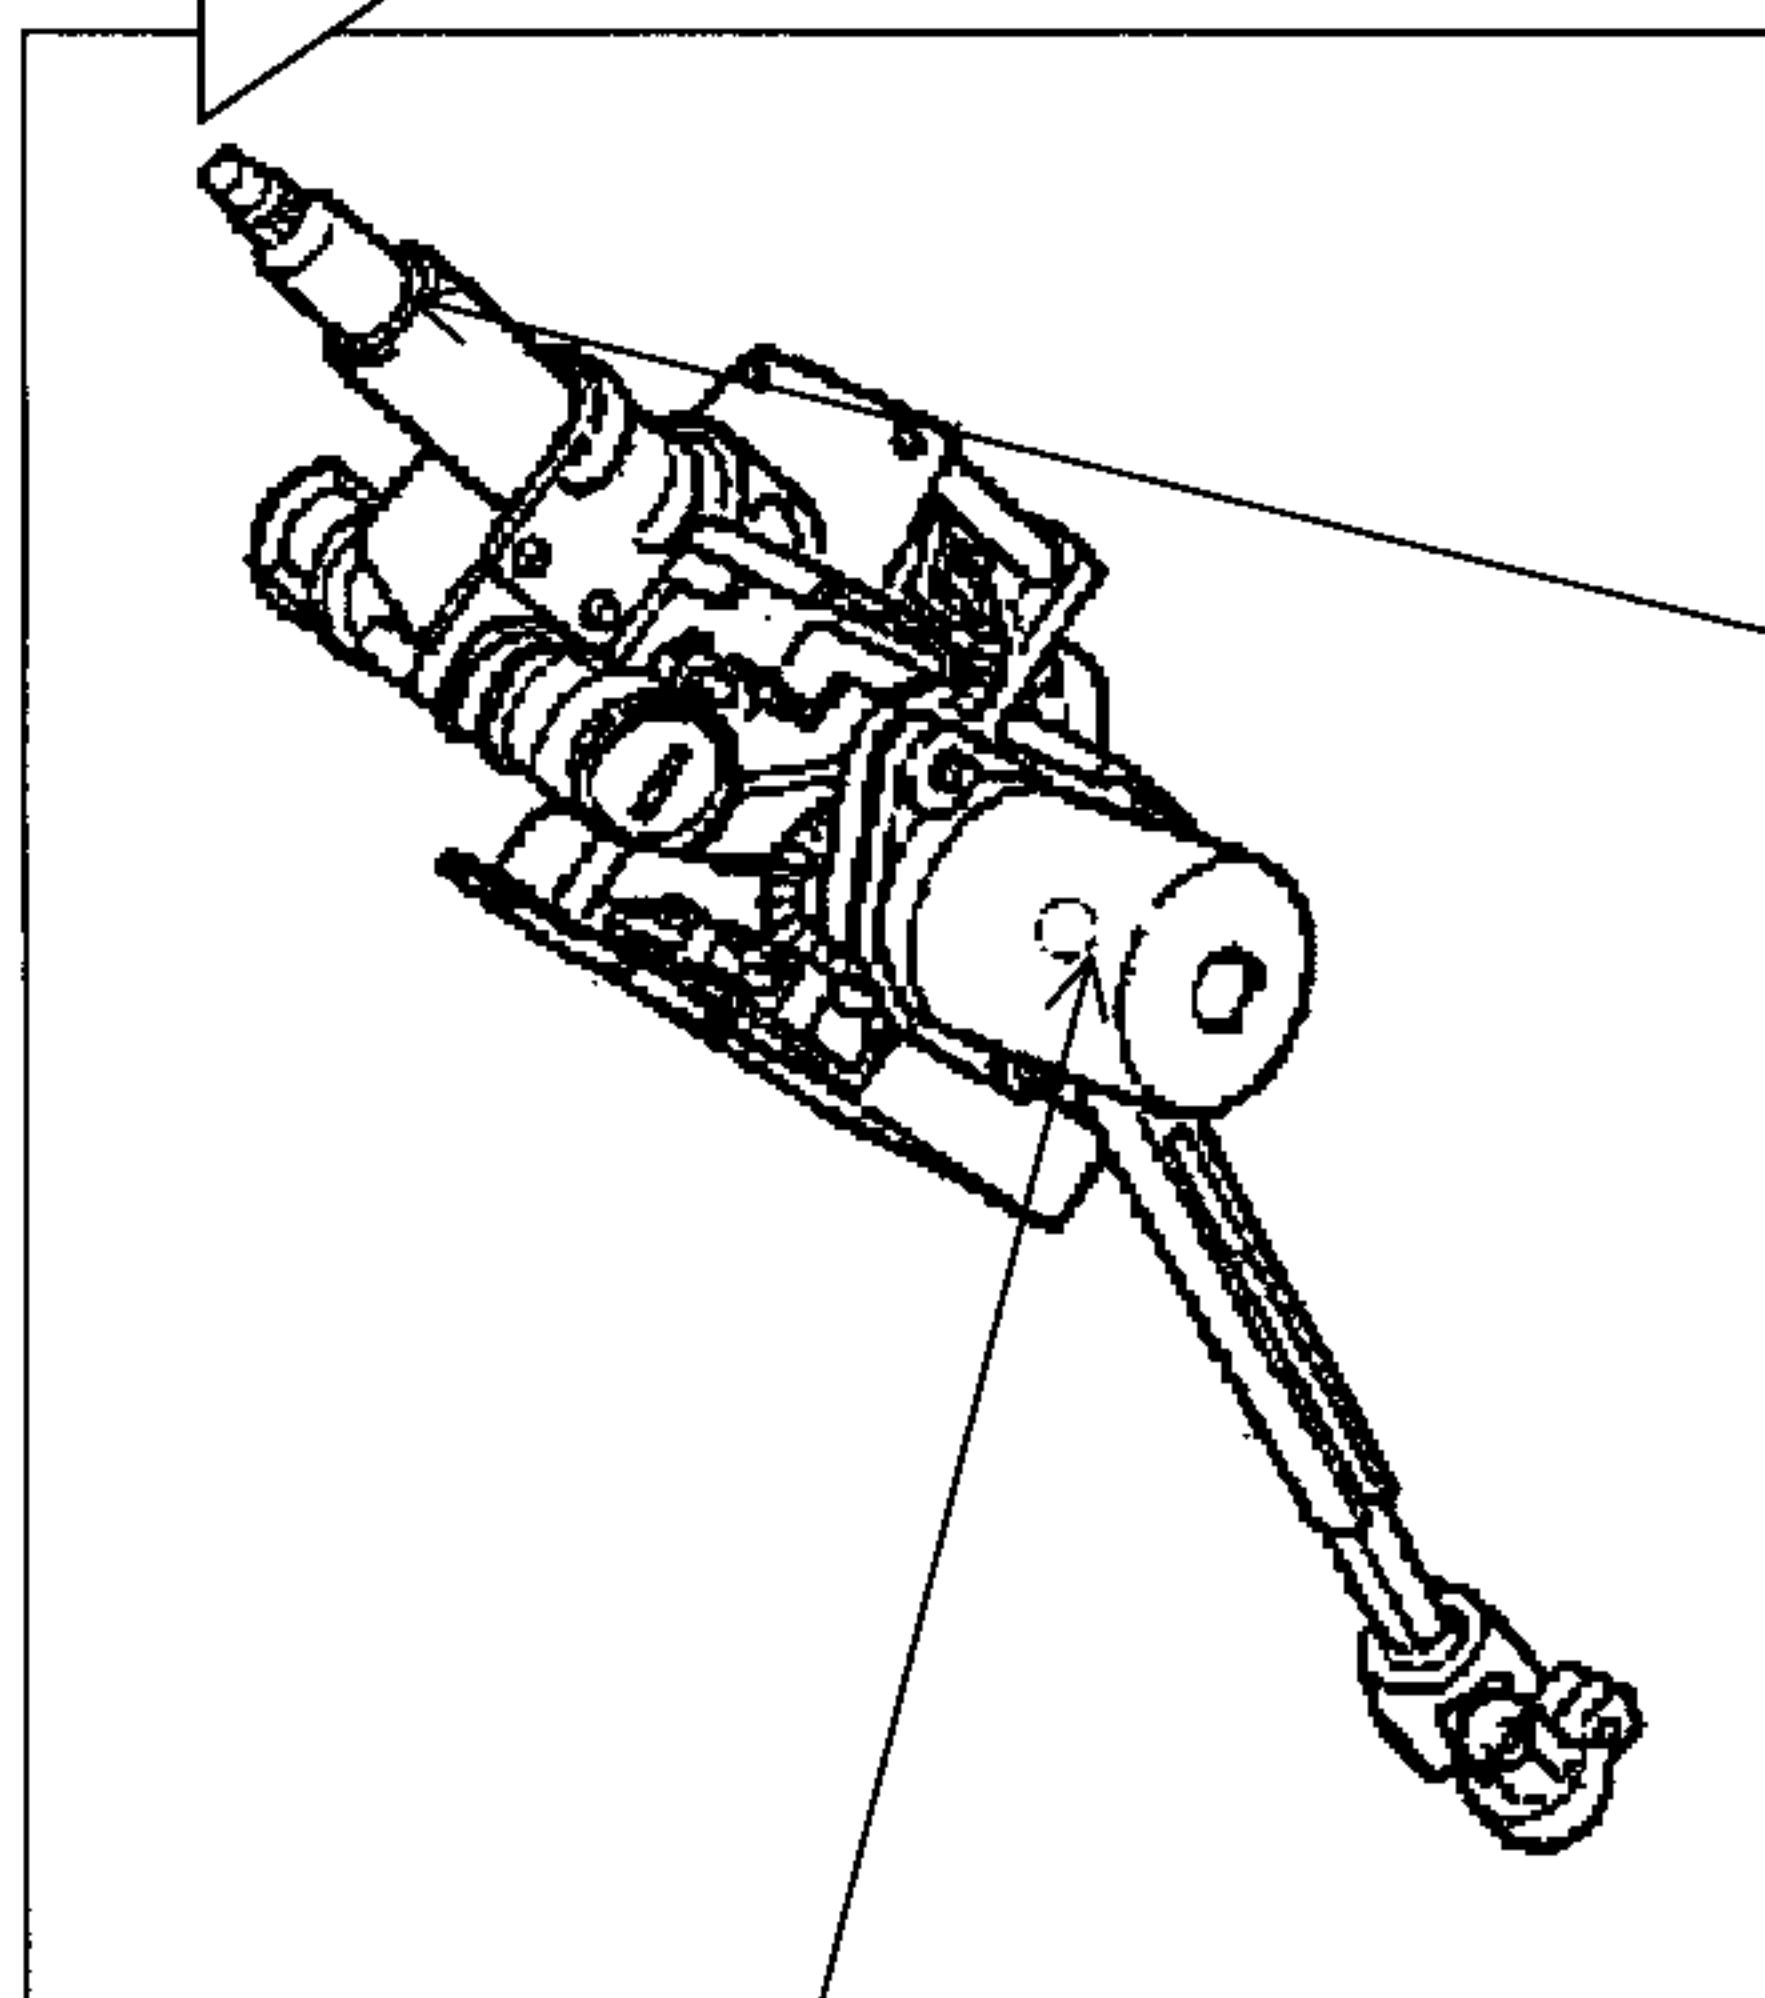

識別 白色ペイントを塗布する

注：  は交換部品を表す。