



改善箇所説明図

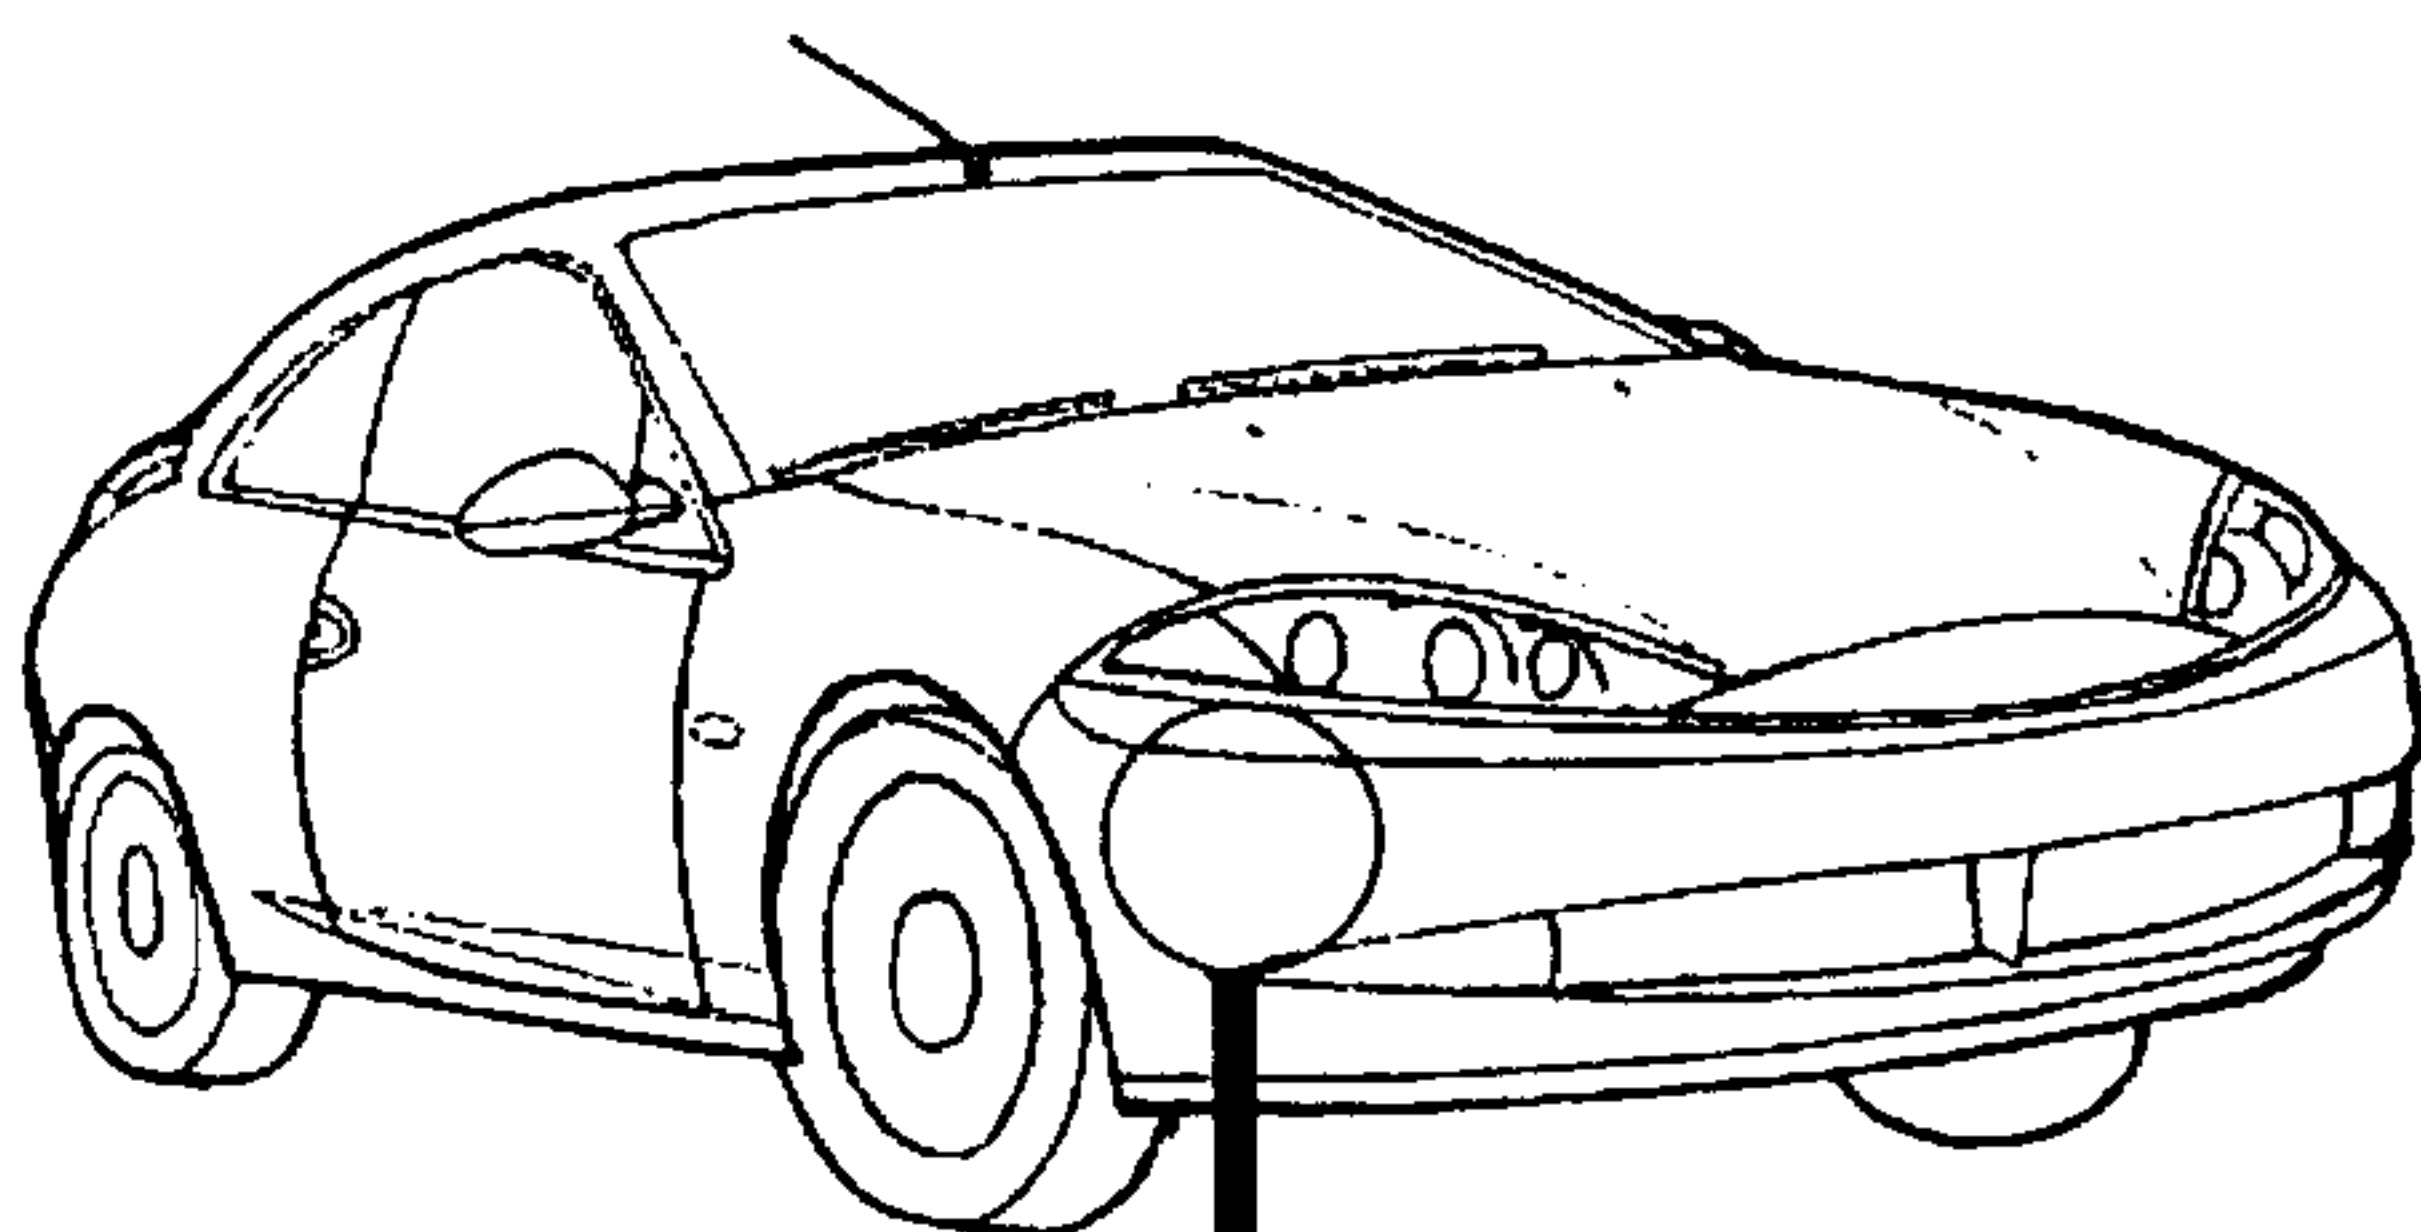

基準不具合発生箇所

オルタネーターの電気配線において、エンジンルーム内の配線の取りまわしが不適切なため、そのままの状態で使用を続けると、配線とパワーステアリングのオイル配管が接触して配線の被覆が損傷し、最悪の場合、短絡して当該被覆から発火する恐れがある。


対策前

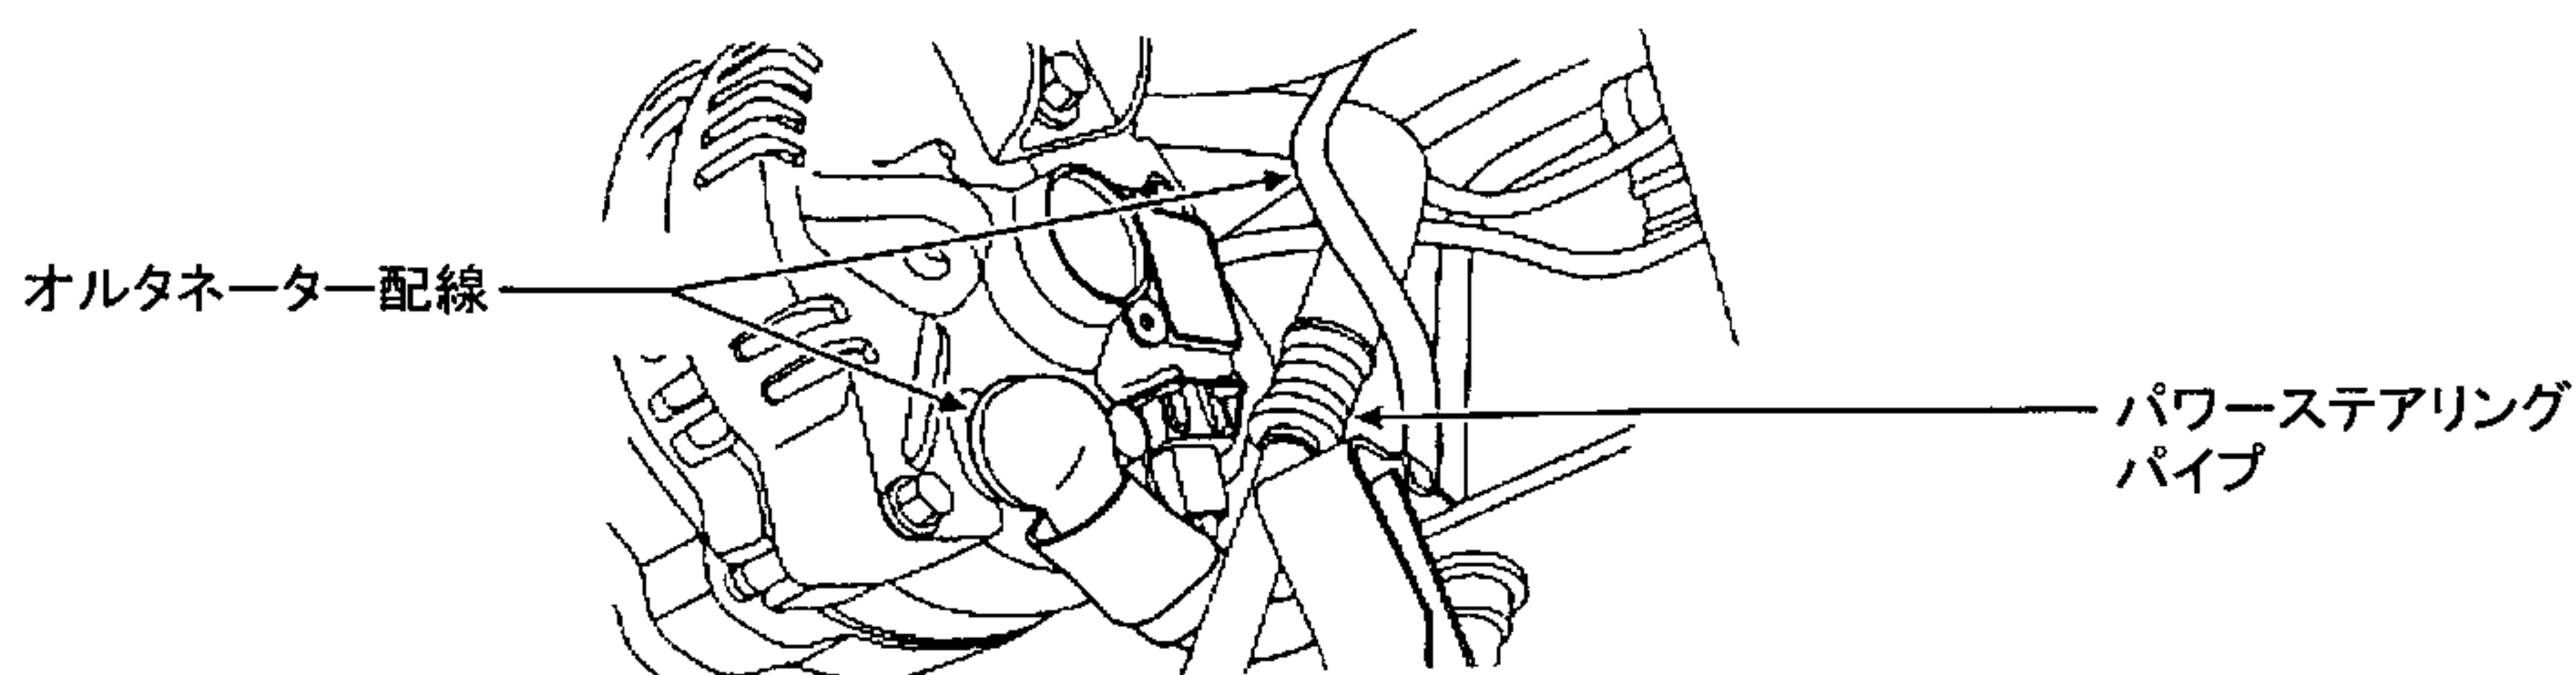

改善措置

全車両、当該配線の取りまわしを点検し、不適切な場合は修正し、タイストラップにて固定する。当該配線に損傷があるものは良品と交換する。

対策後

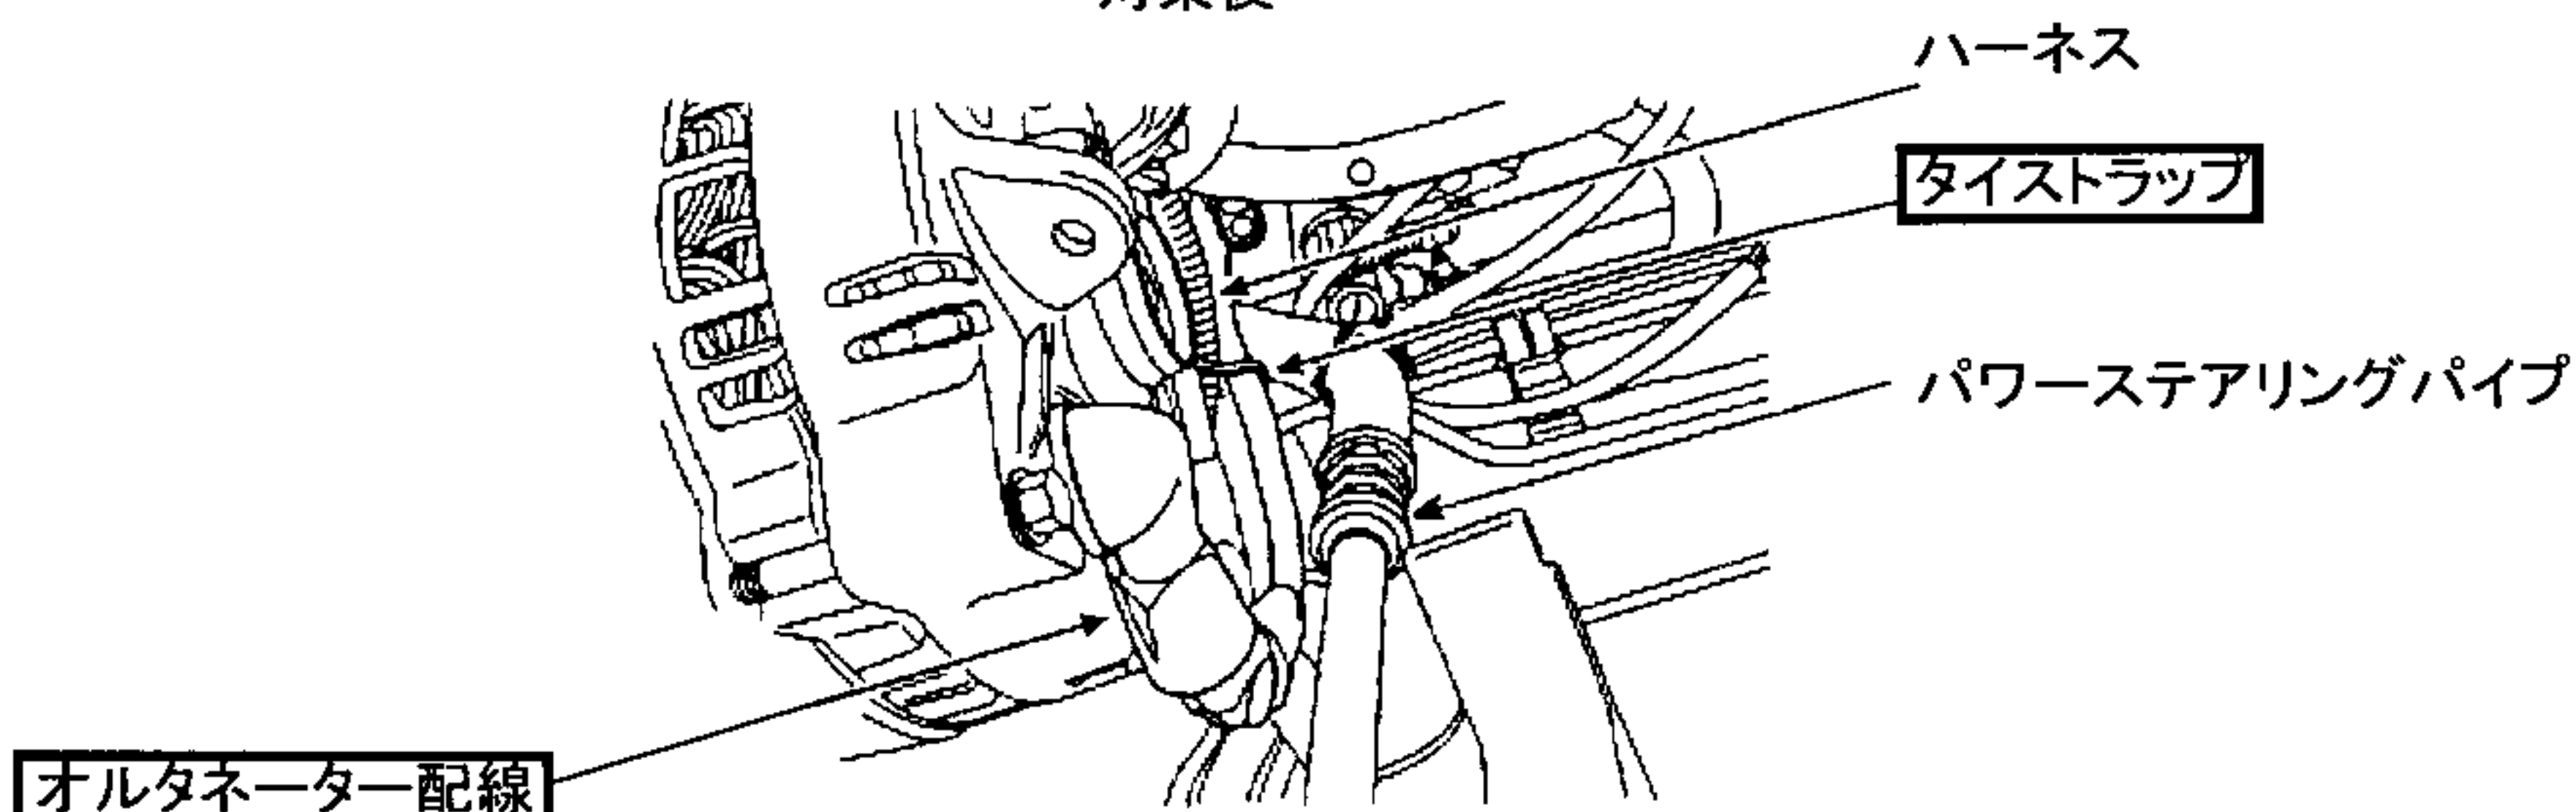

オルタネーター配線 は交換部品、追加部品を示す。