



改善箇所説明図

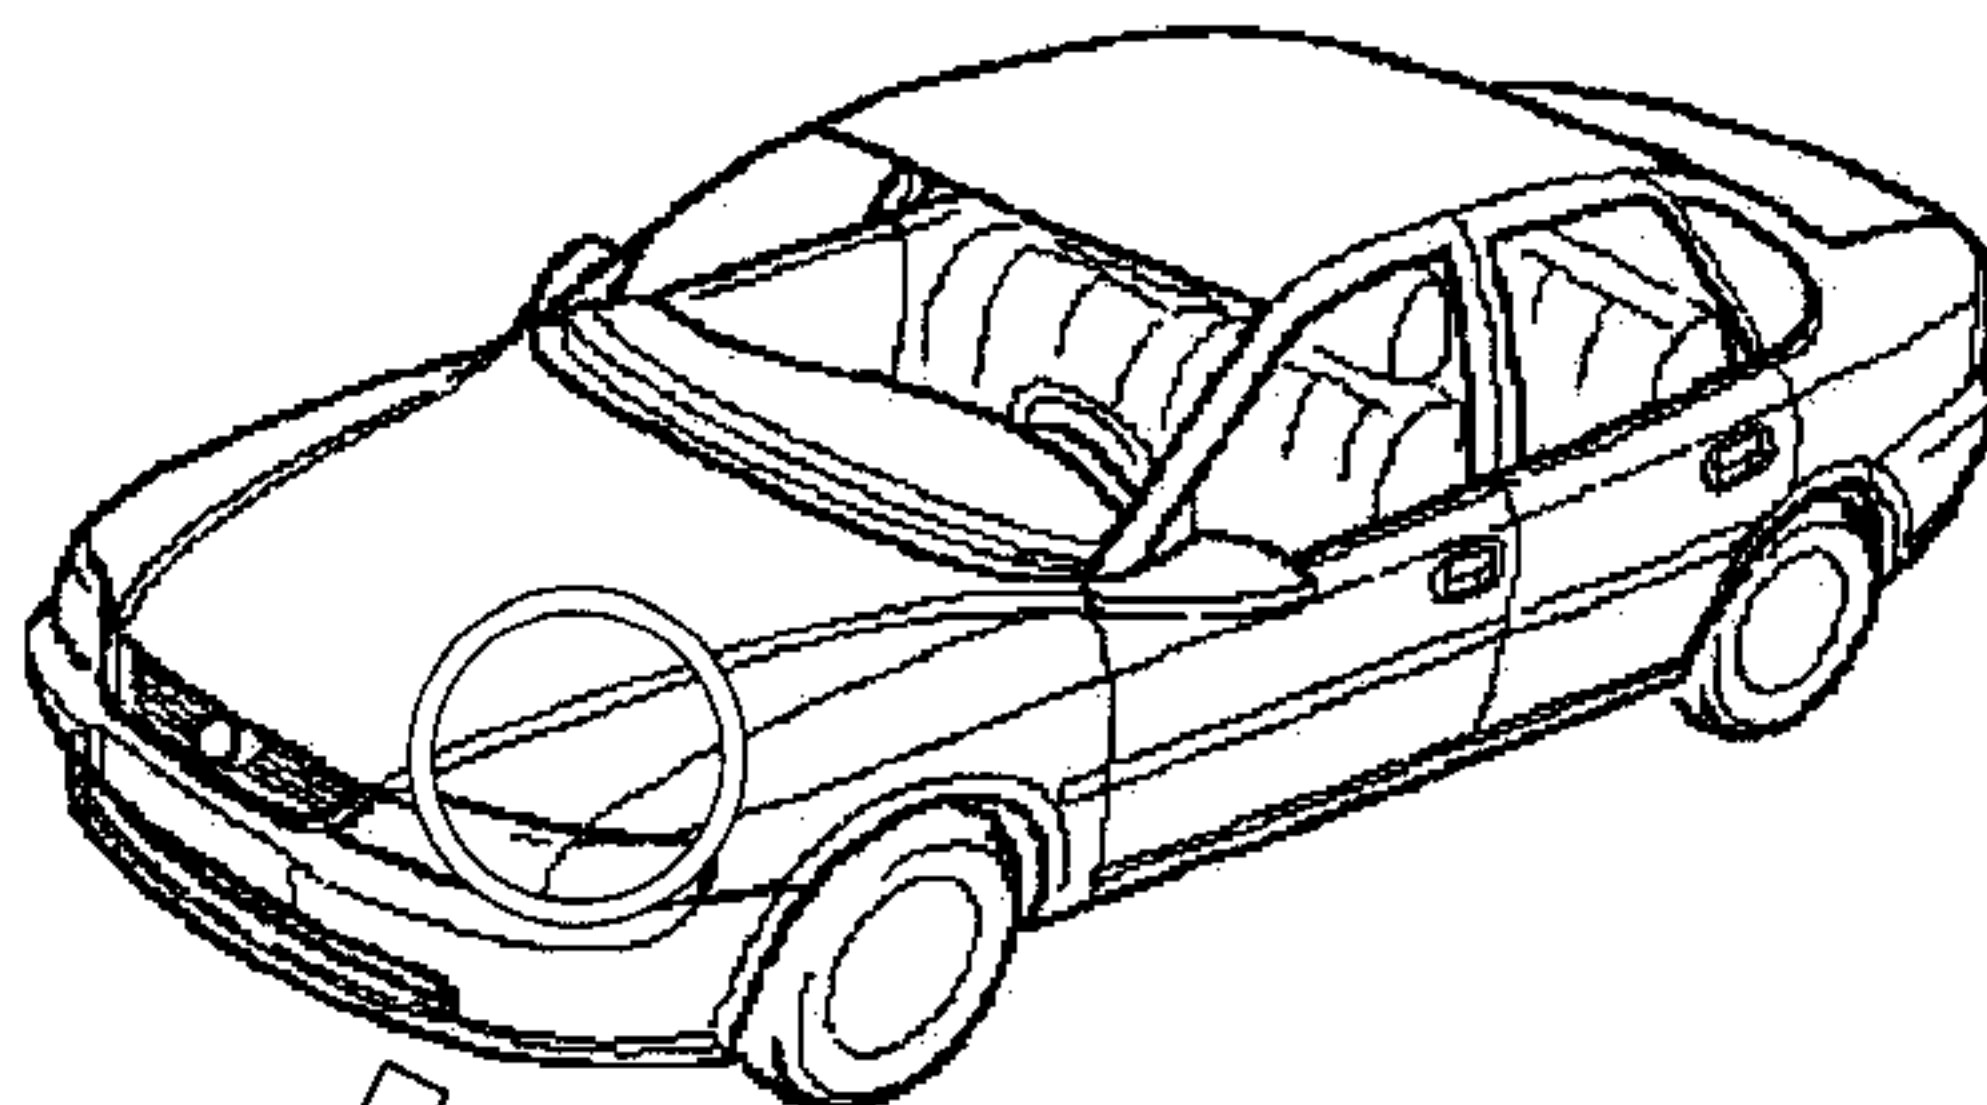

基準不適合発生箇所

<改善前>

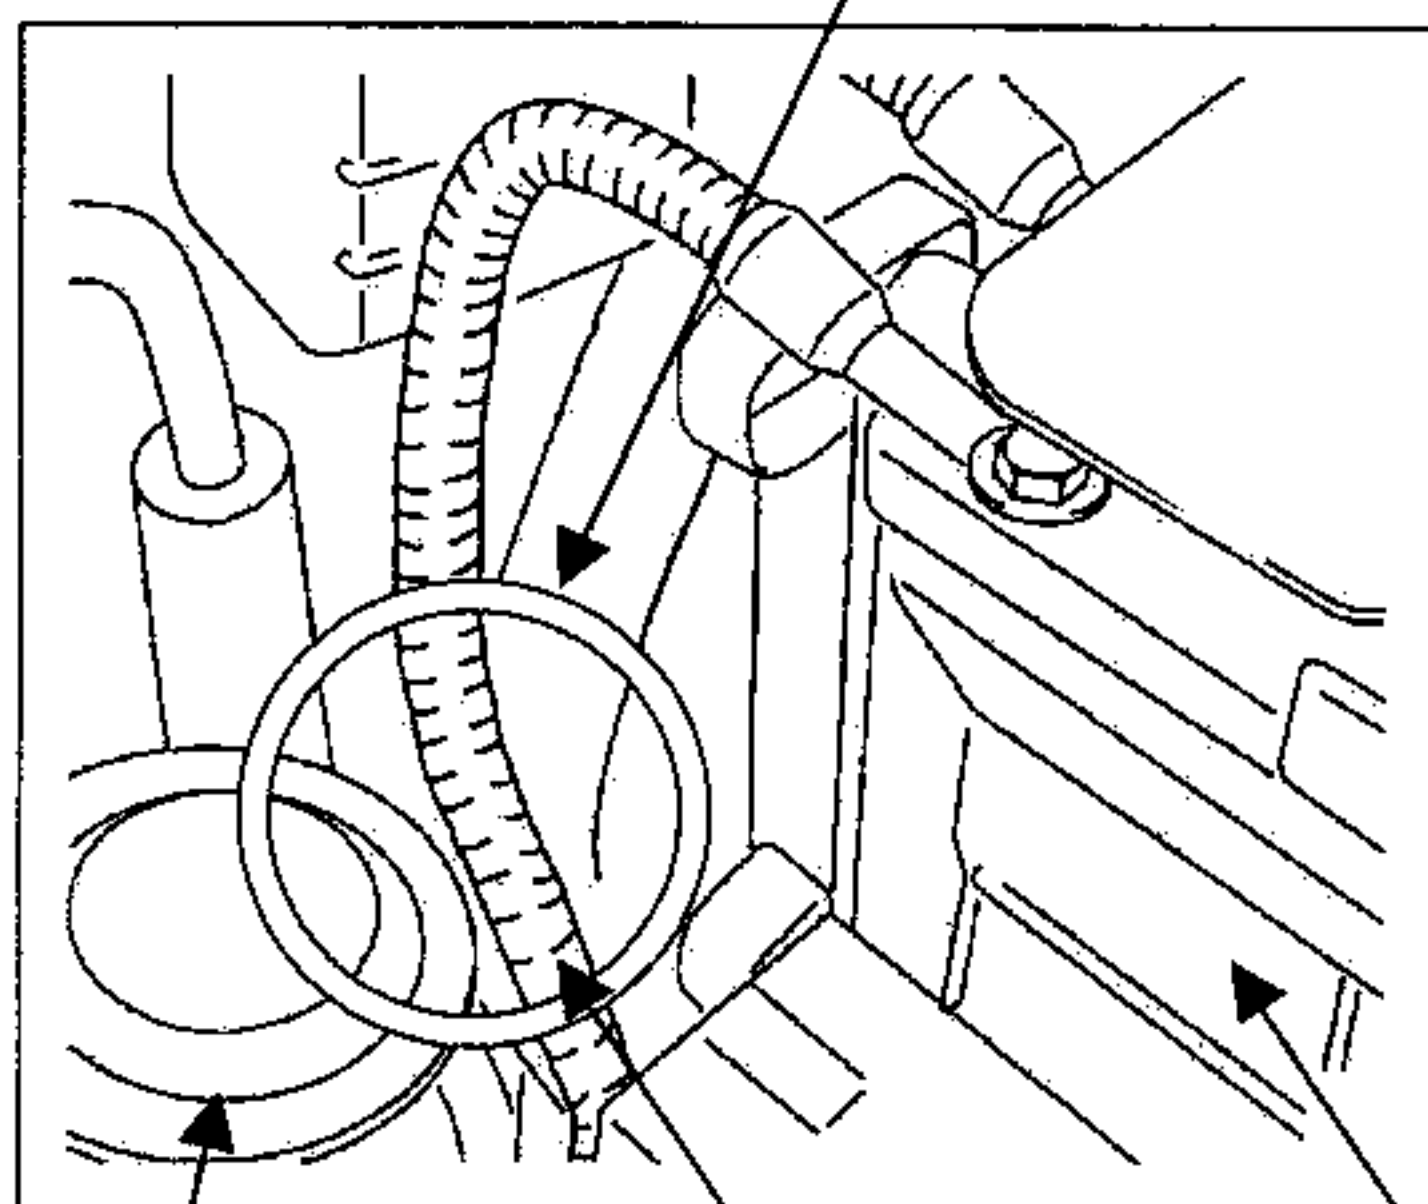

原動機室内のエアコン用コンデンサ冷却ファンモータの電気配線の配策に不適切なものがあるため、当該配線が排気ガス再循環装置（EGR）バルブと接触するものがあり、そのままの状態で使用を続けると、EGRバルブの熱により配線の被覆が溶損し、最悪の場合、短絡して火災に至るおそれがある。


バッテリー

A/Cクーリングモジュール用電気配線

EGRバルブ本体

樹脂製留具

<改善後>

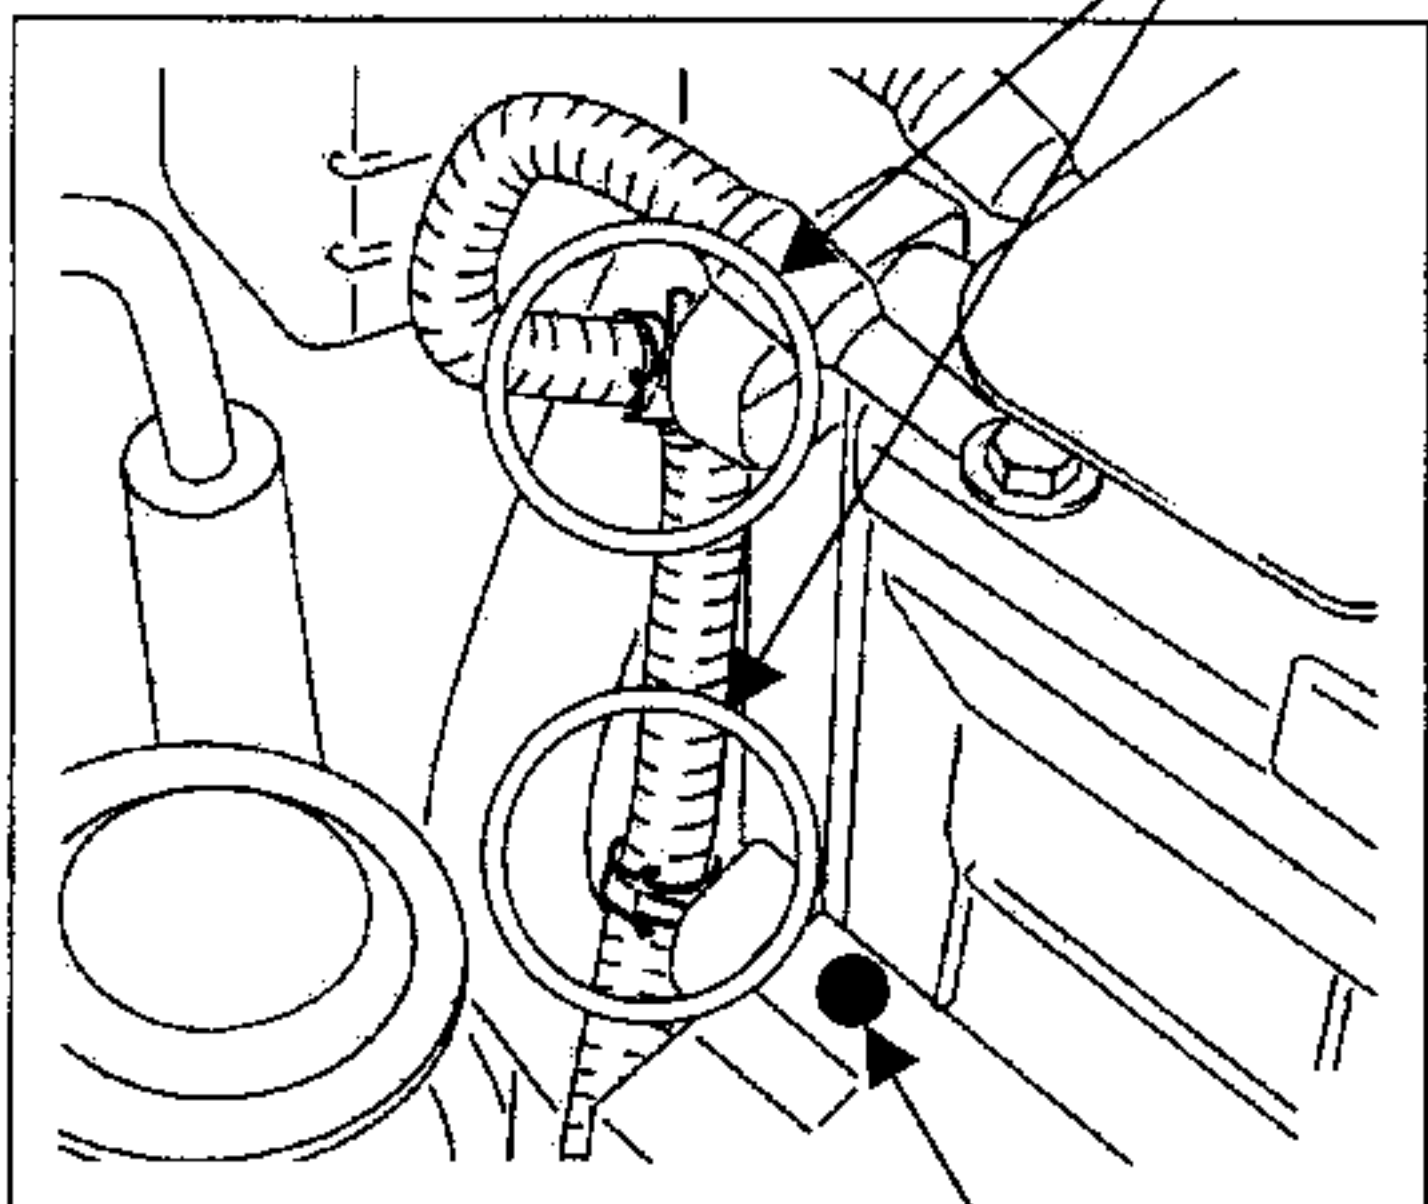

<改善方法>

全車両、当該電気配線の配策を点検し、不適切なものはヒューズボックスブラケットに樹脂製留具で固定する。電気配線が損傷しているものは補修する。

<識別>

バッテリー脇リレーボックスの上部面に白ペイント塗布

内は、対策部品を示す。