

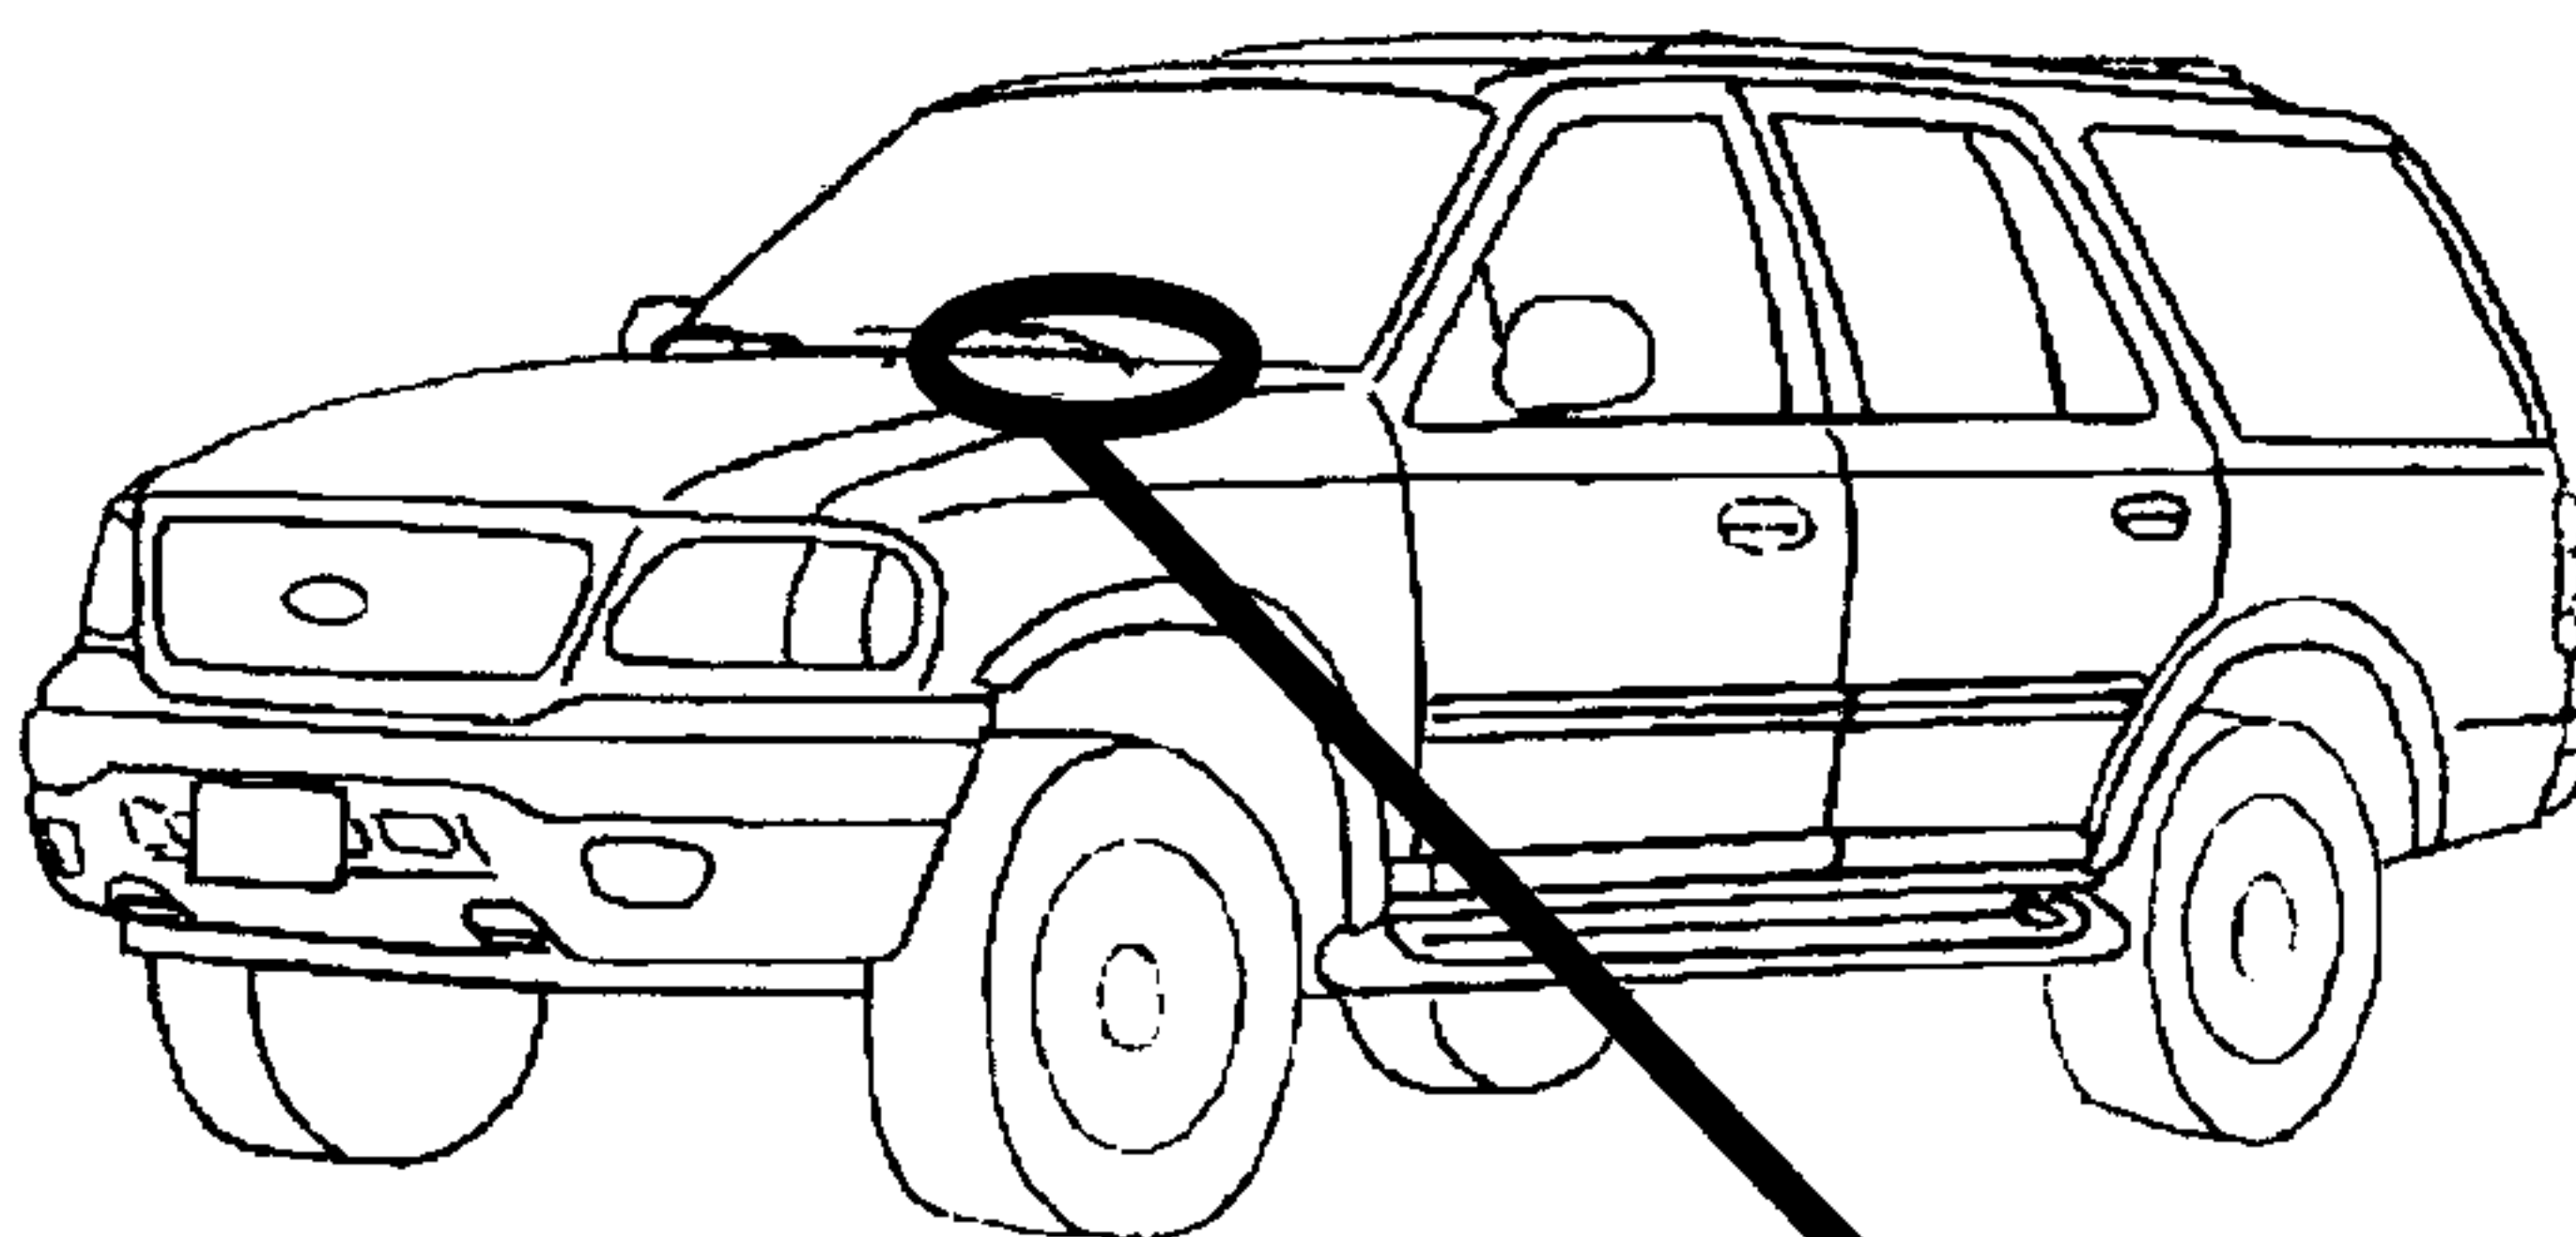


改善箇所説明図

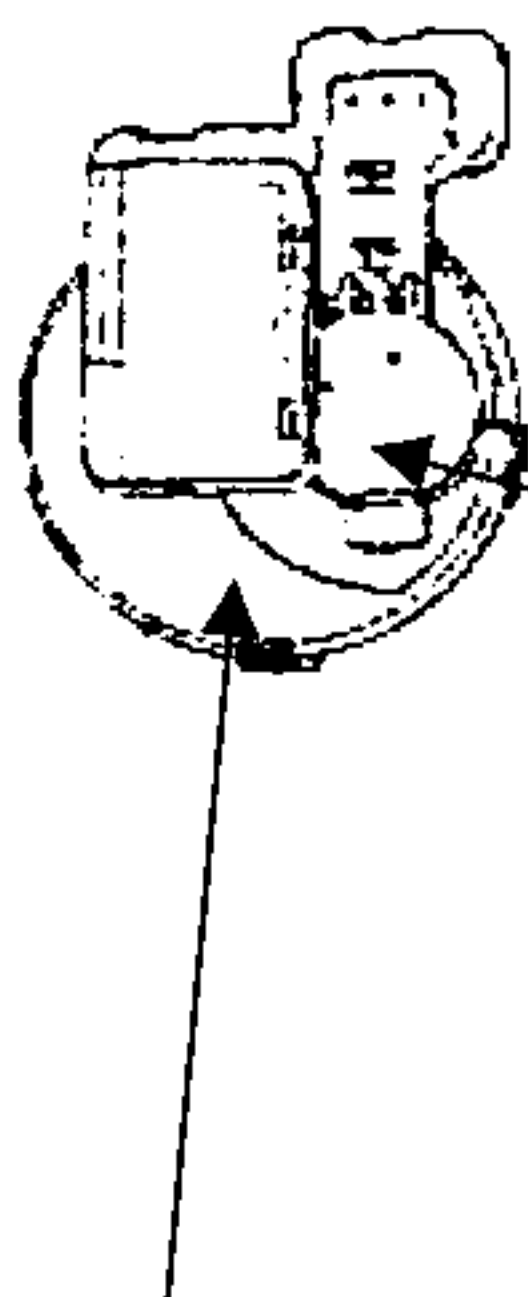

ワイパーモーター

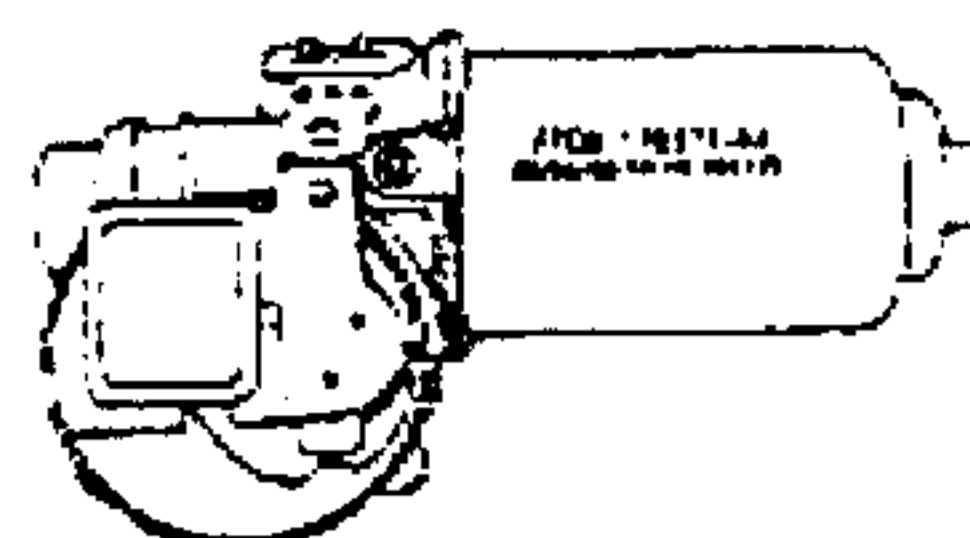

基準不具合発生箇所


前面ガラスの窓拭器において、プラスチック製のギヤカバーに組み込まれた、ブレードの位置を制御する回路の電気接点の構造が不適切なため、そのままの状態で使用を続けると、当該電気接点部が過熱し、接点取り付け部が溶損するとともに、ワイパーが正常に作動しなくなることがあり、最悪の場合、ギヤカバーが発火するおそれがある。

ワイパーモーターギヤカバー

注：  は交換部品を示す

改善の内容

全車両、当該モーターの製造日を確認し、対象のものはワイパーモーターギヤカバーを対策品と交換する。

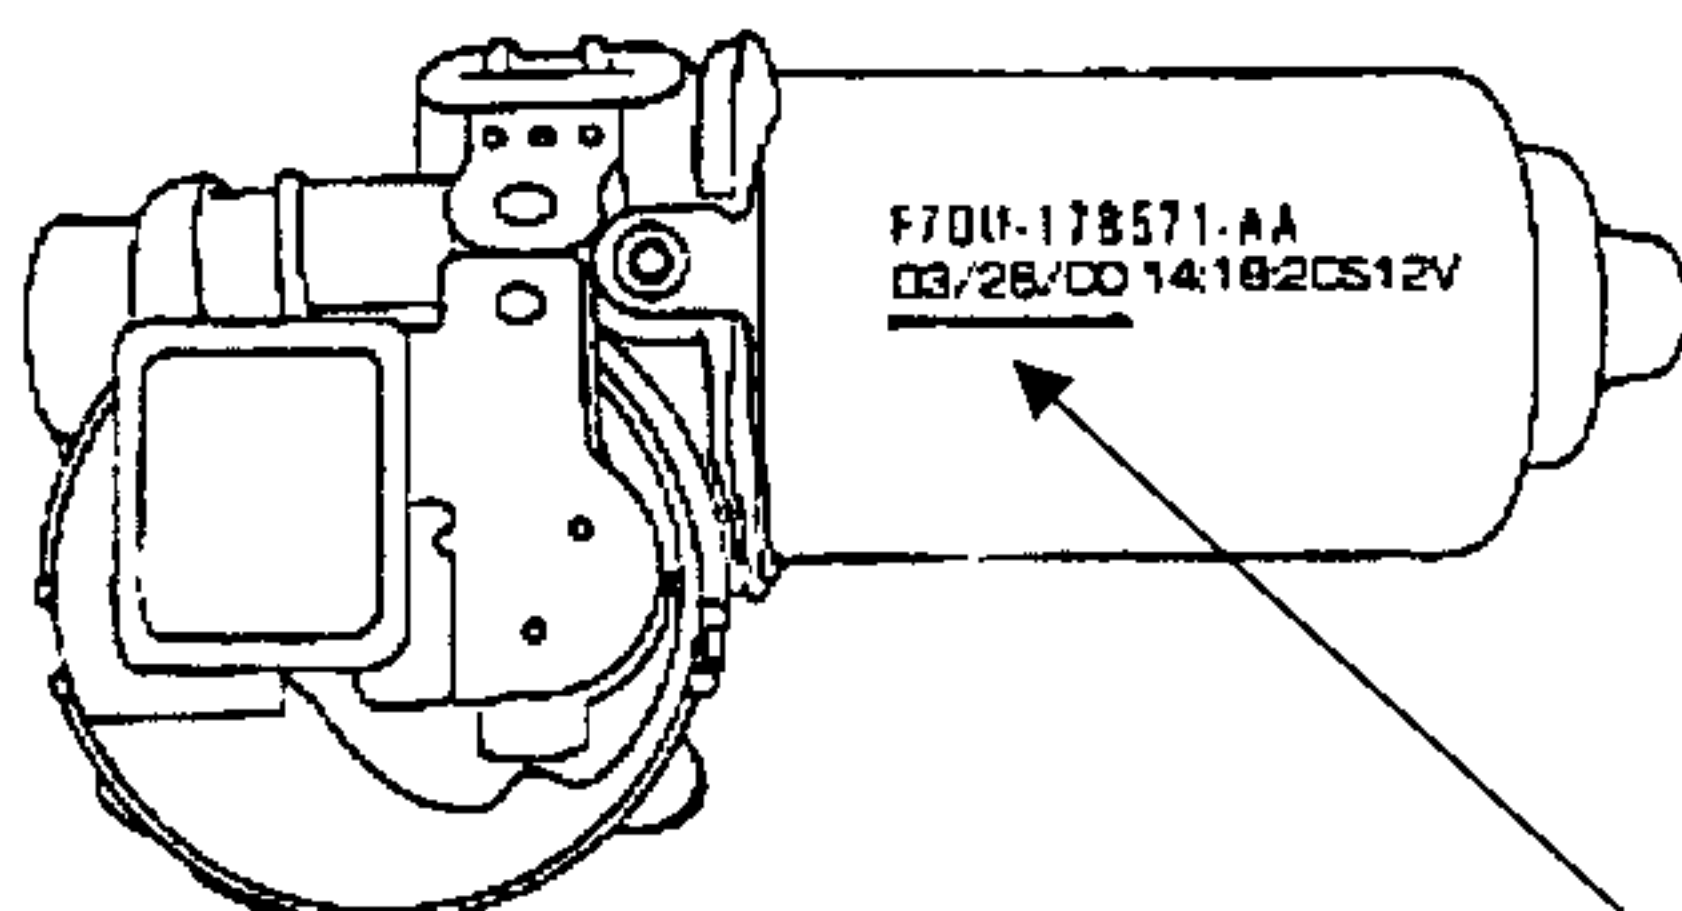

ワイパーモーター良否の判断

モーター製造日が2000年2月10日から2000年6月26日までのものは、モーターギヤカバーを対策品と交換する。

モーター製造日

03/26/00 の場合は2000年3月26日を示す。