
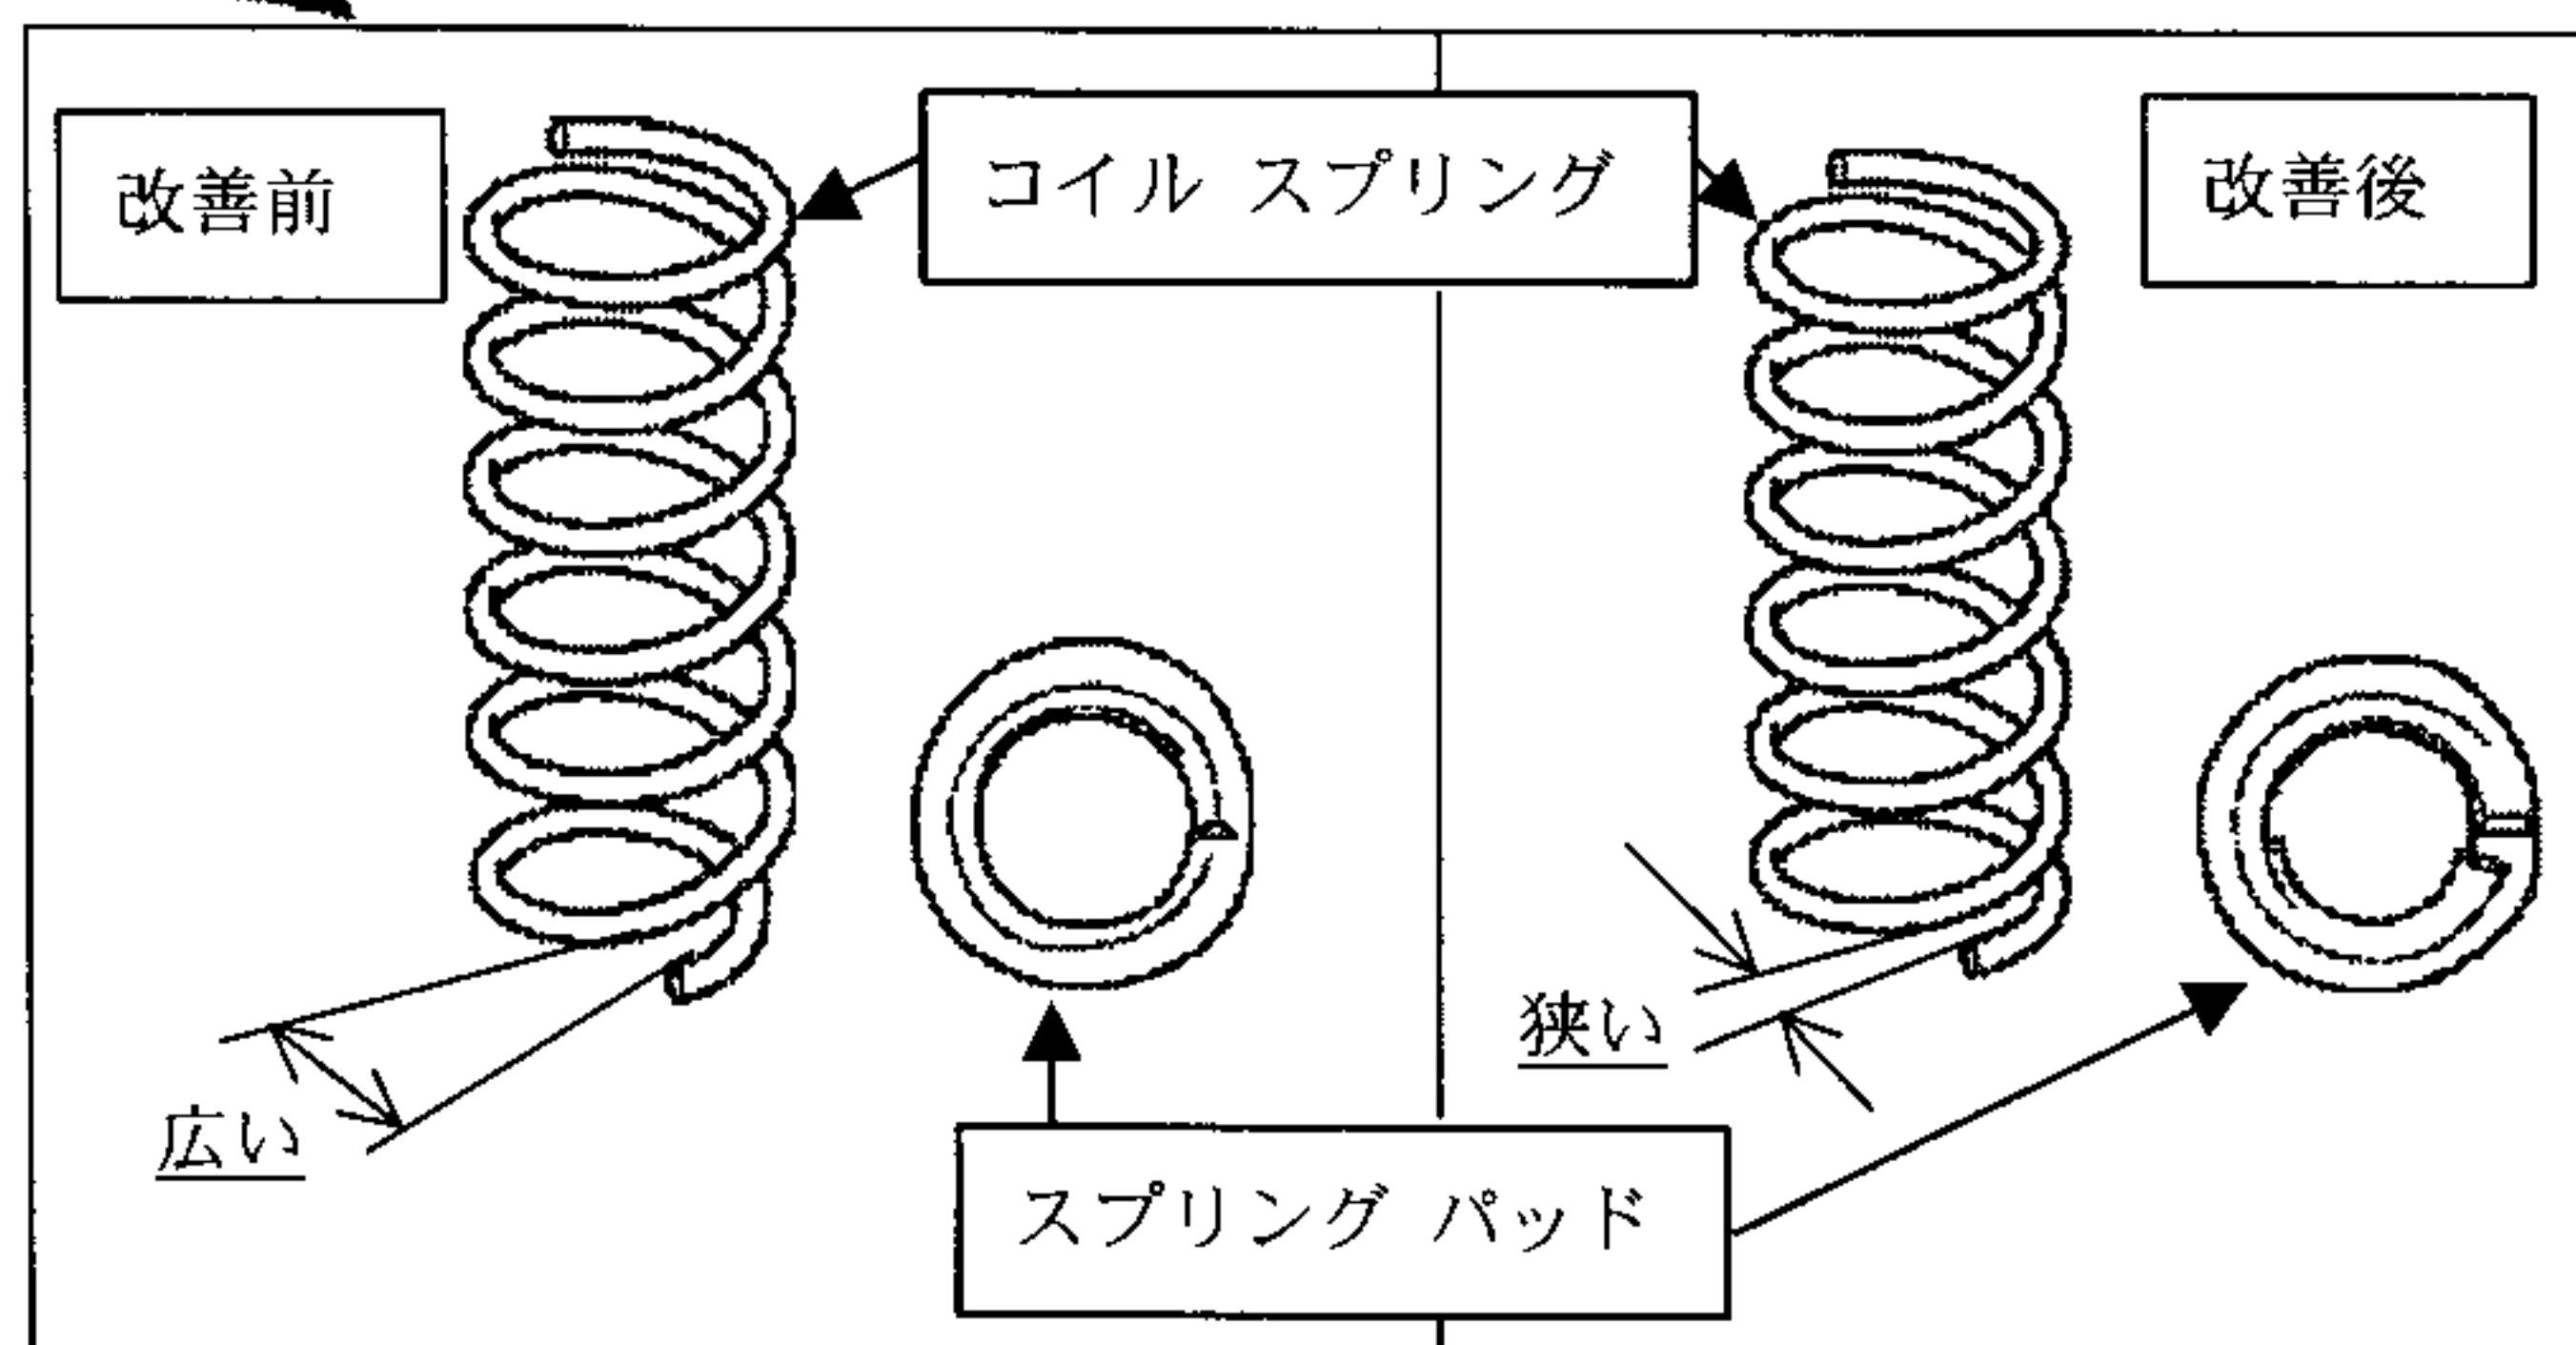


改善箇所説明図

基準不適合箇所

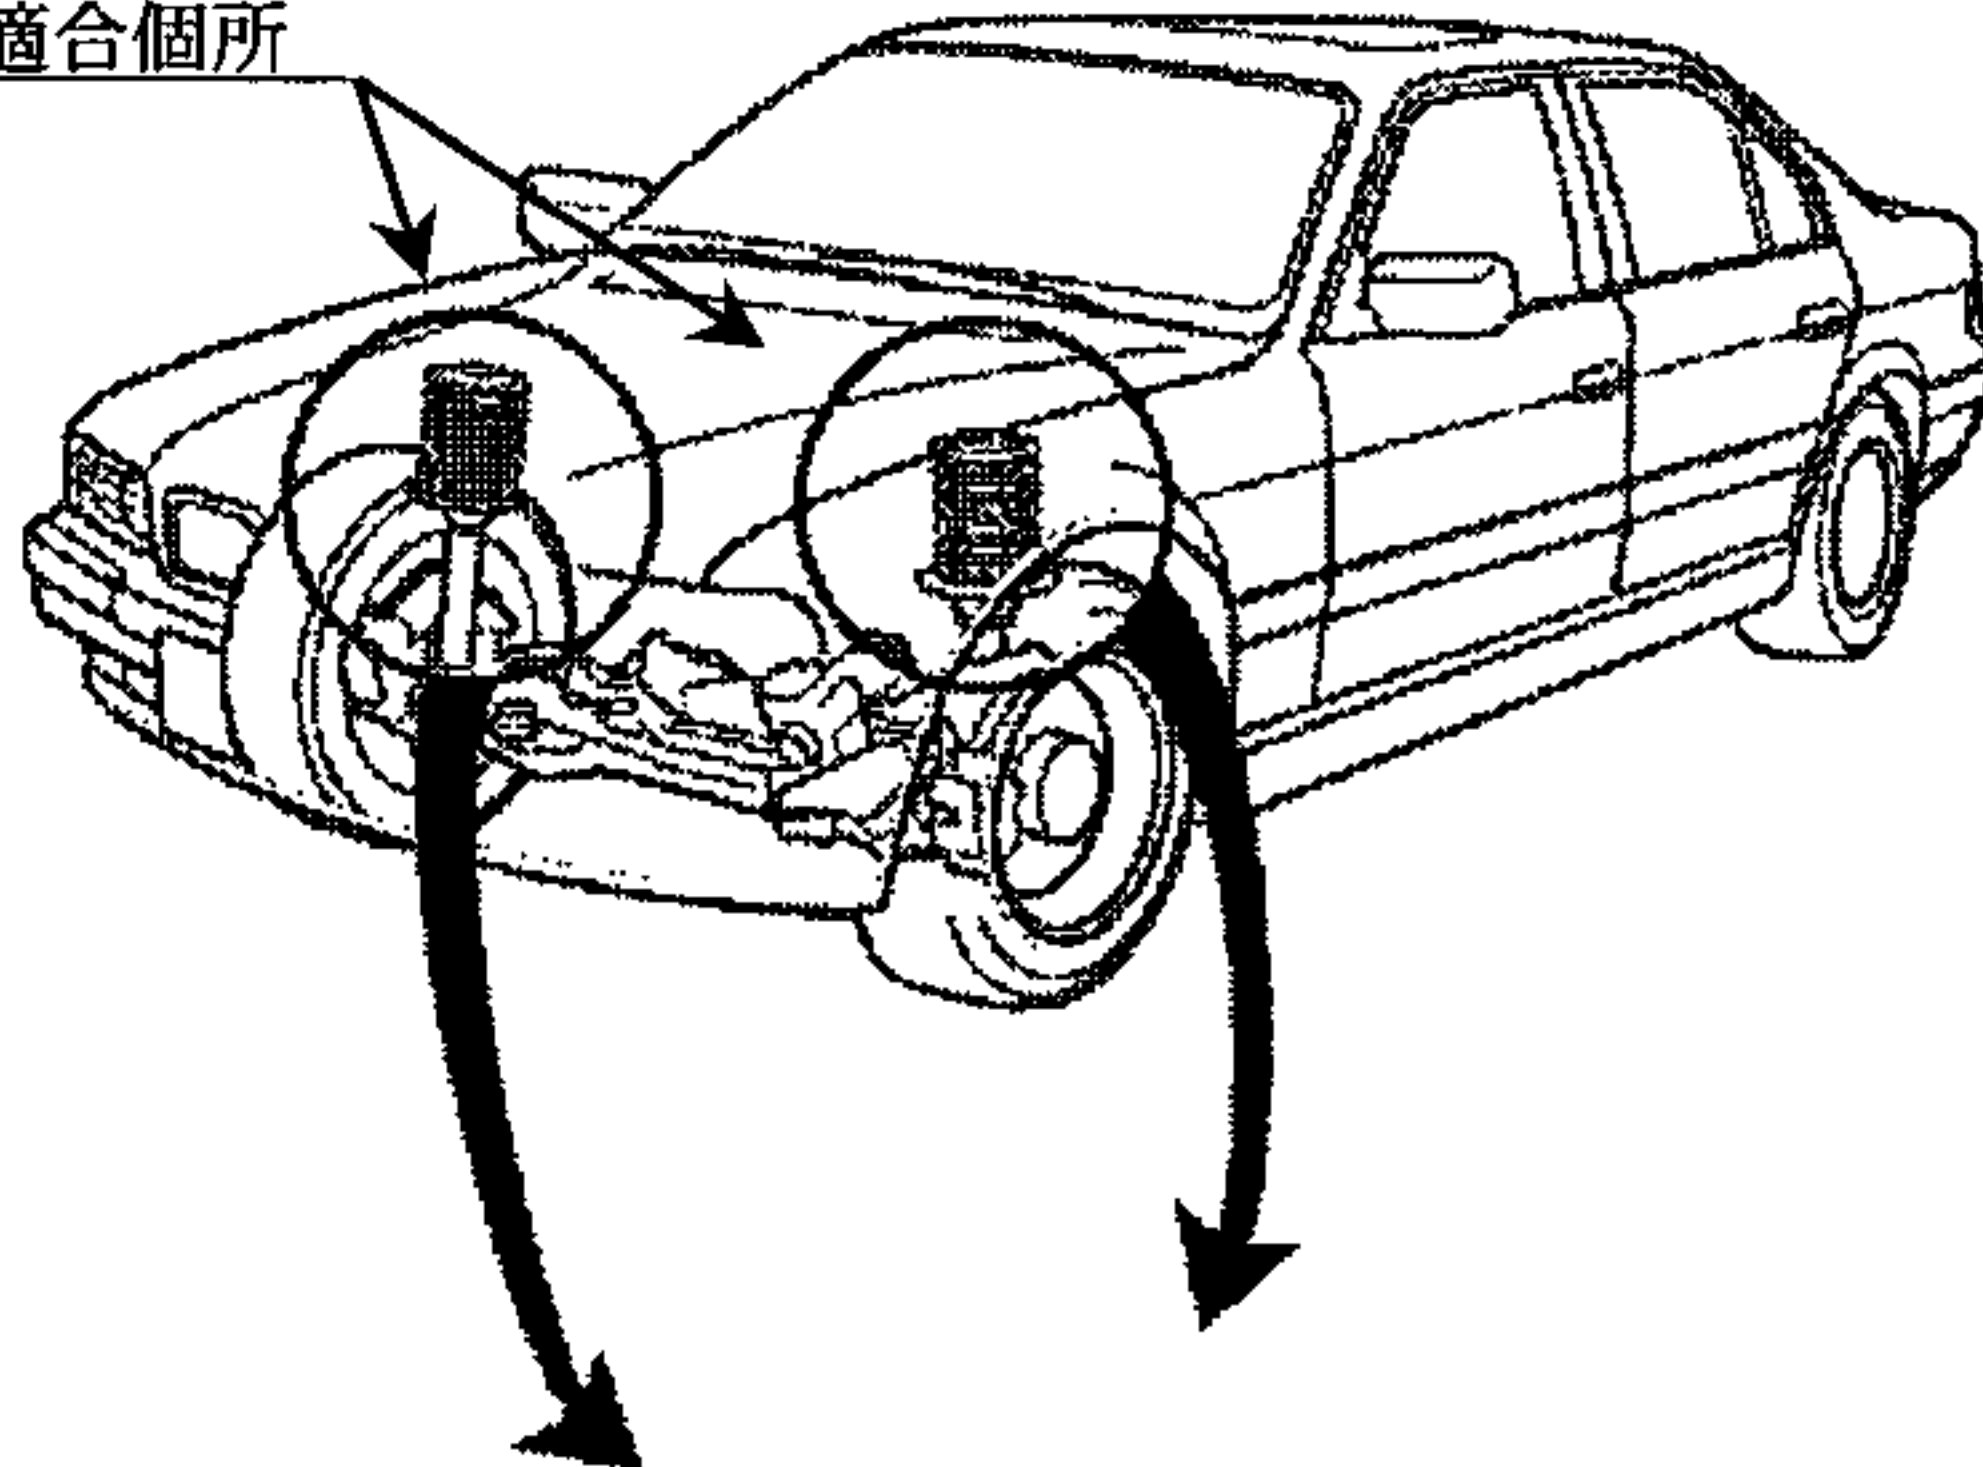

不具合の内容

緩衝装置において、前輪側のコイル スプリングの形状が不適切なため、そのままの状態ですら主に積雪地帯での使用をすると、当該スプリングと下部のパッドとの間に蓄積された異物により生じた傷から腐食することがあり、最悪の場合、折損し、走行安定性をそこなうおそれがある。

改善の内容

全車両、コイルスプリングおよびスプリングパッドを対策品と交換する。

識別

左側コイル スプリングの視認できる個所に黄色のペイントを塗布する。

注： は交換部品を示す。