


改善措置事項説明図 ②

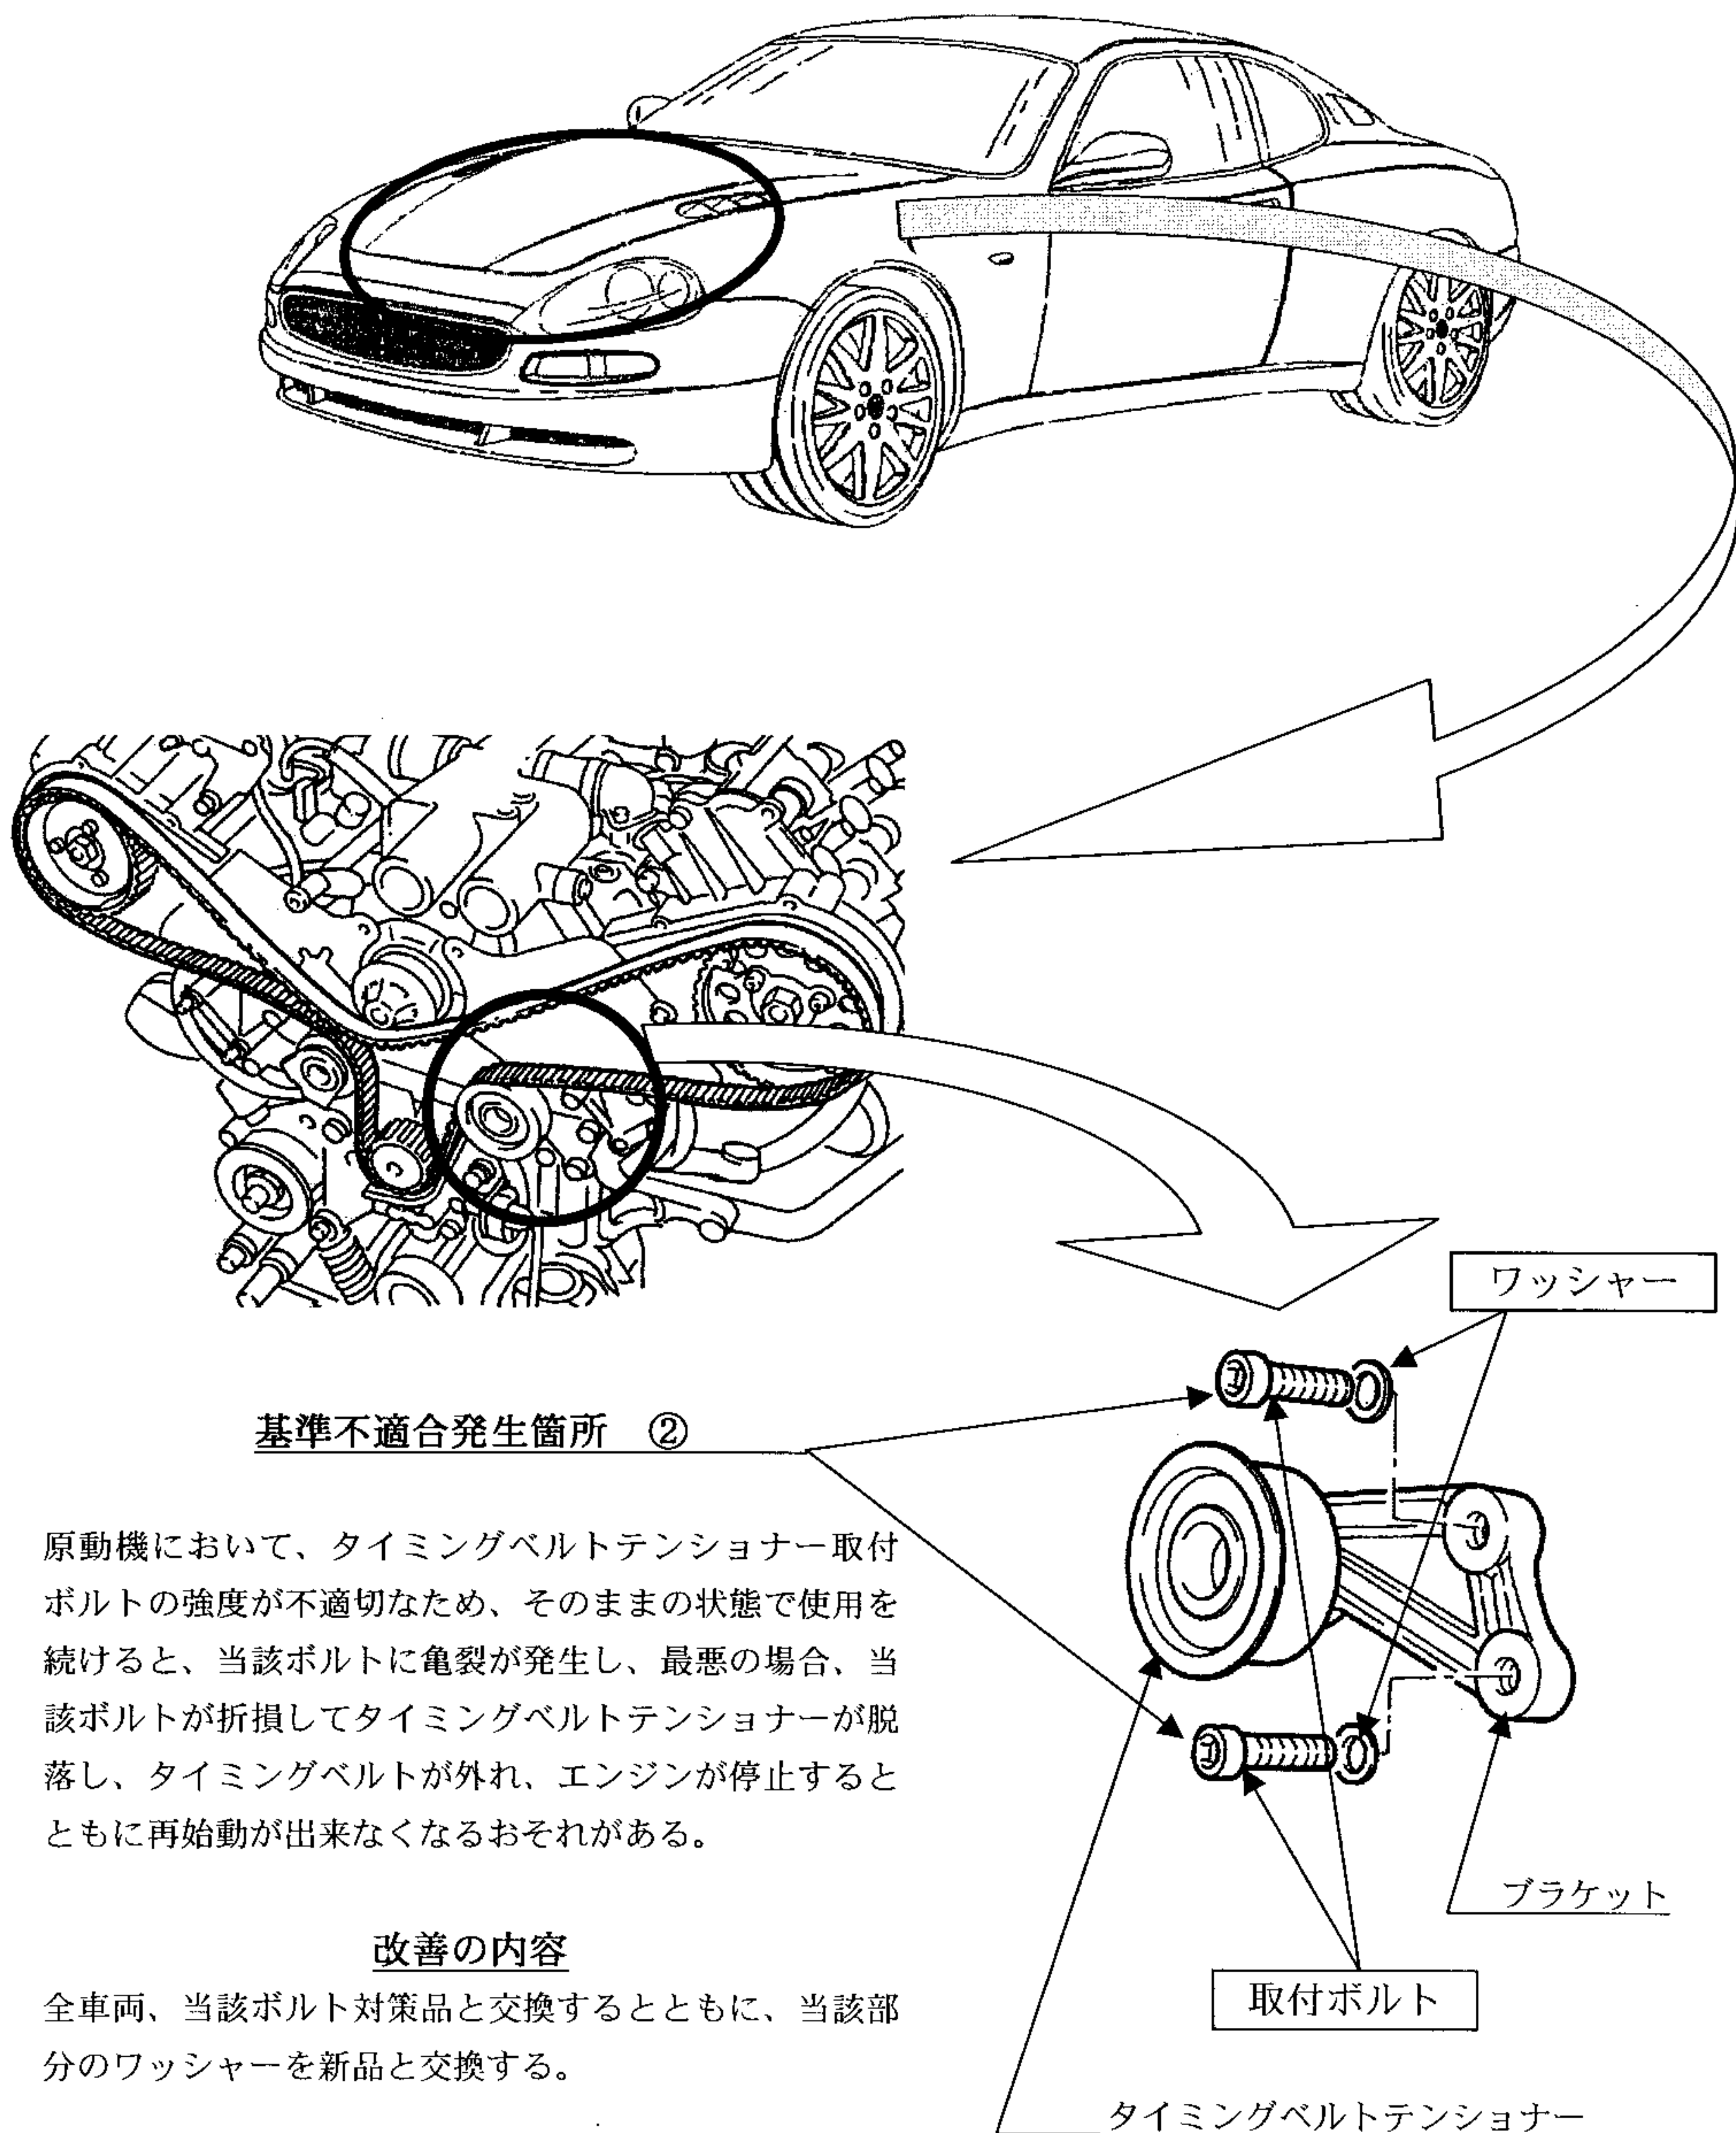

基準不適合発生箇所 ②

原動機において、タイミングベルトテンショナー取付ボルトの強度が不適切なため、そのままの状態で使用を続けると、当該ボルトに亀裂が発生し、最悪の場合、当該ボルトが折損してタイミングベルトテンショナーが脱落し、タイミングベルトが外れ、エンジンが停止するとともに再始動が出来なくなるおそれがある。

改善の内容

全車両、当該ボルト対策品と交換するとともに、当該部分のワッシャーを新品と交換する。

注意： は交換部品を示す。