


改善箇所説明

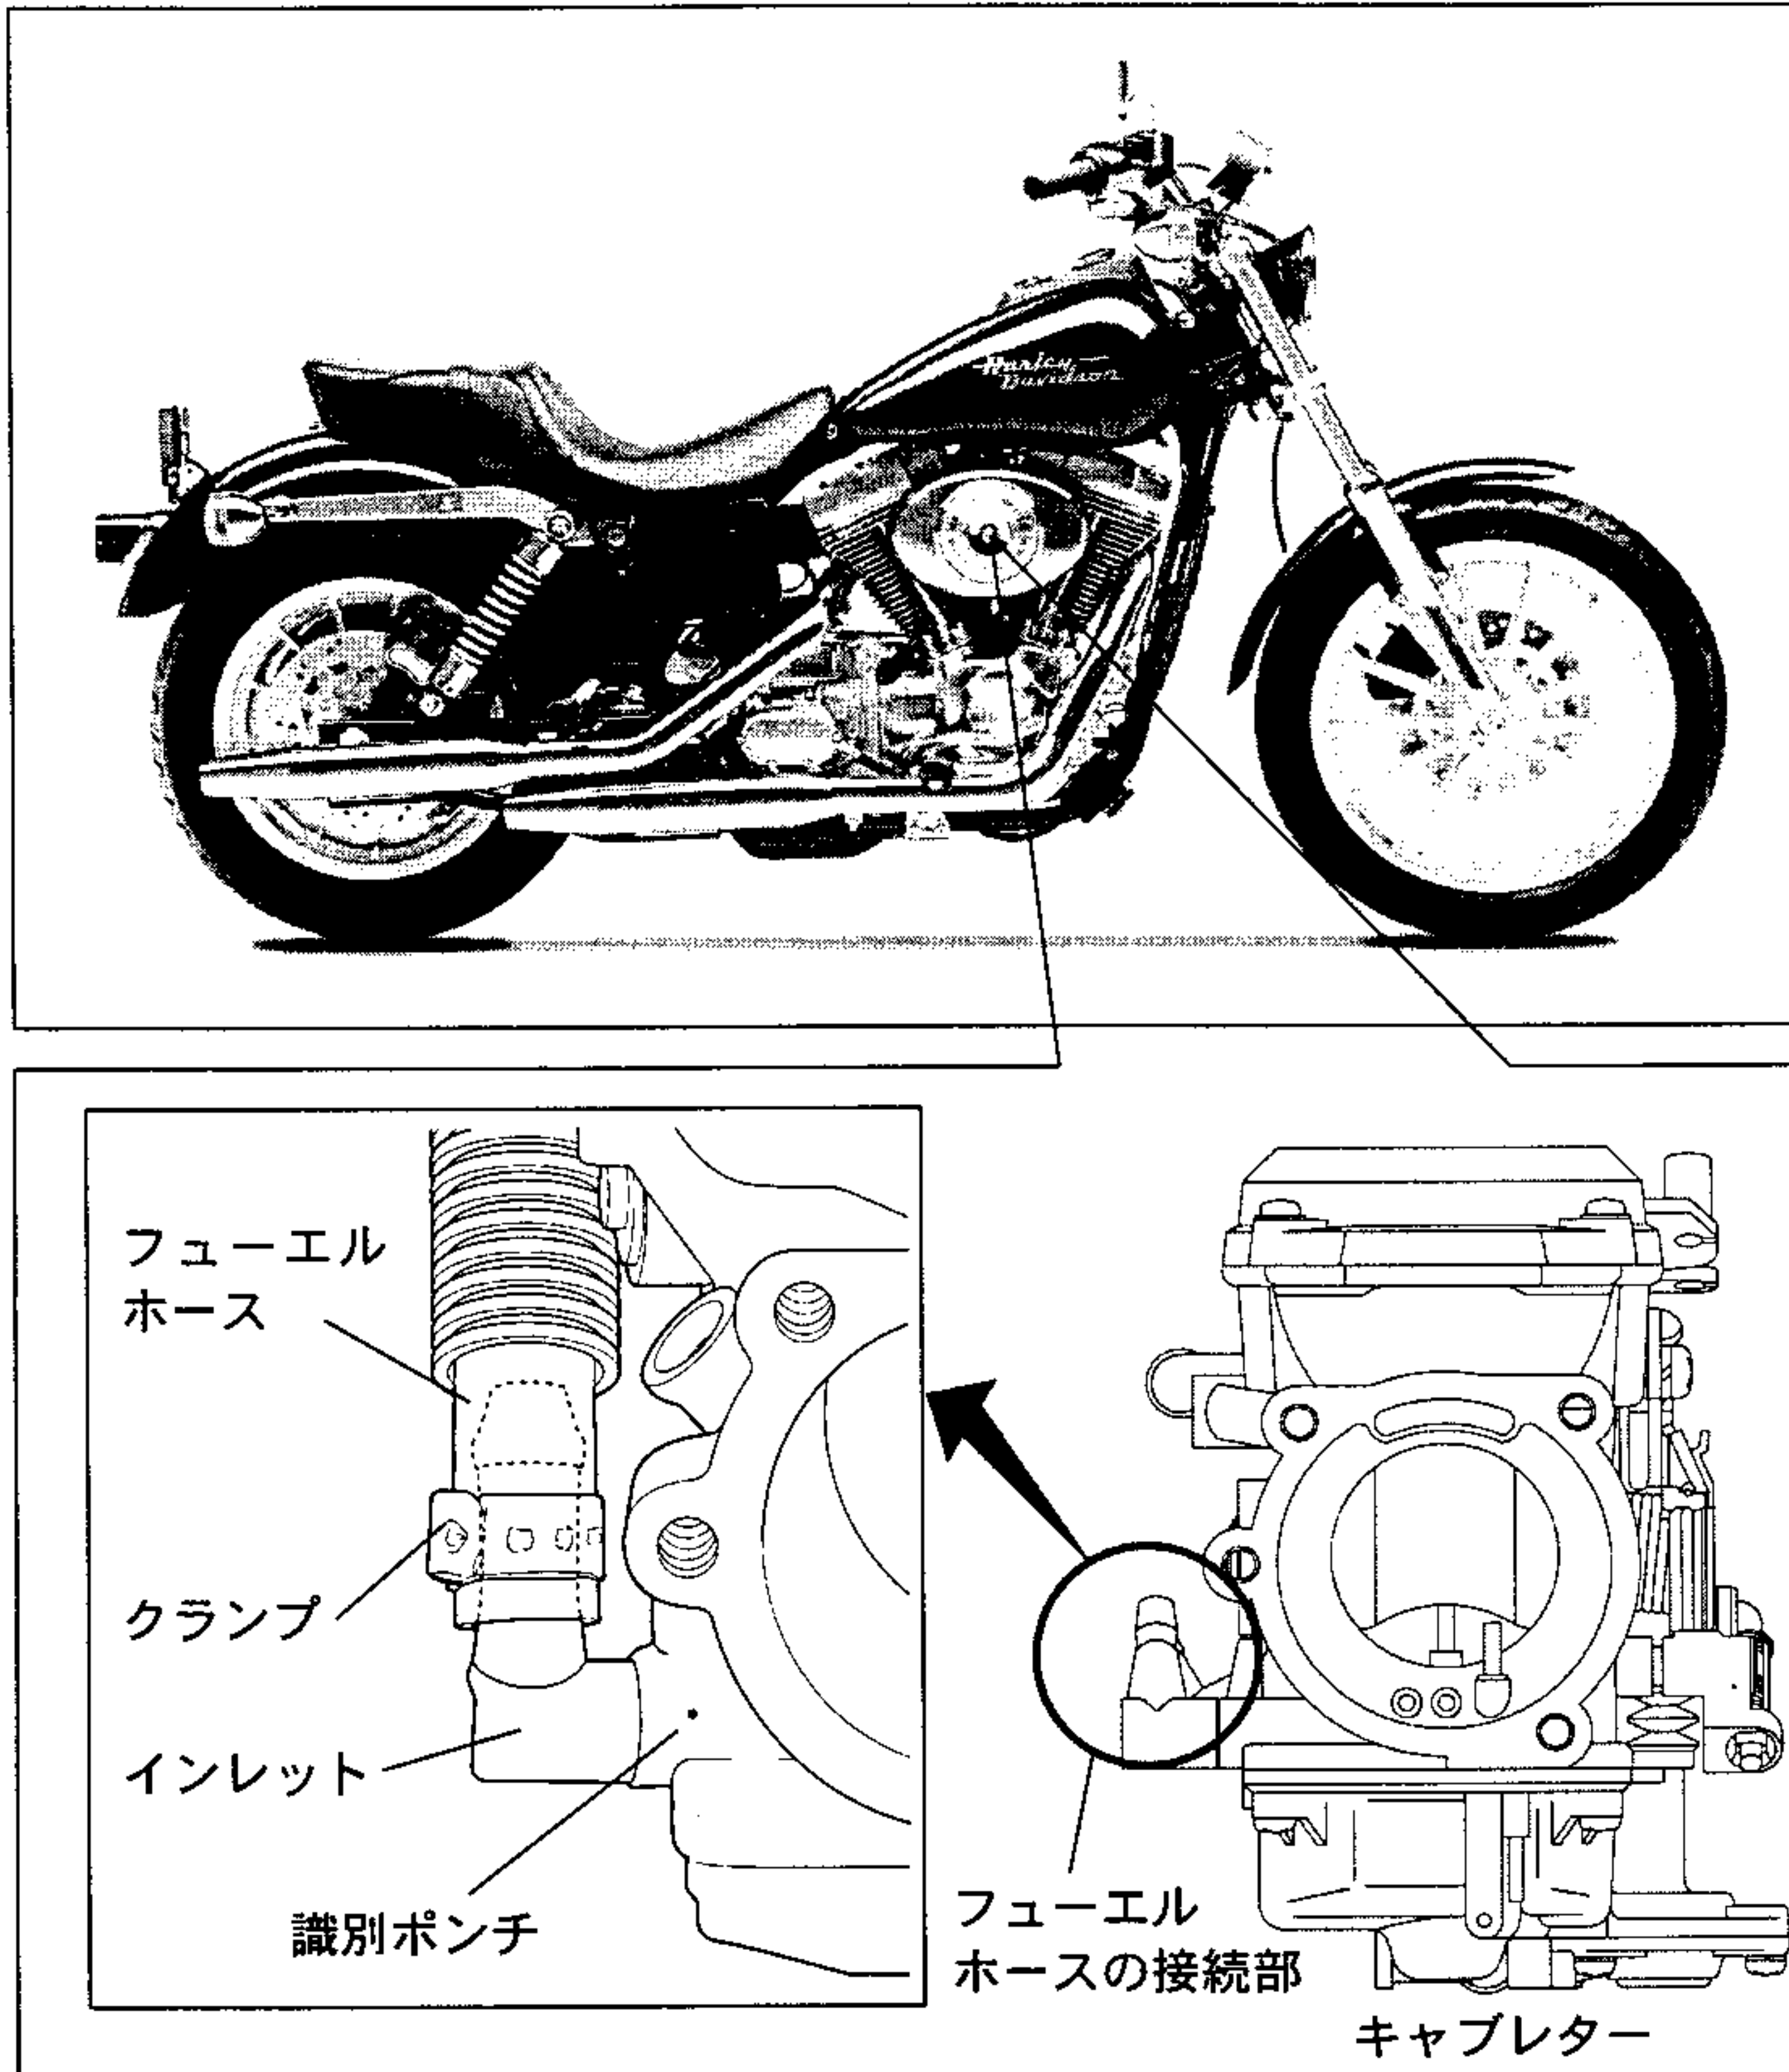

基準不適合箇所

燃料装置において、燃料ホースのキャブレター側締付クランプが規定の位置に取り付けられていないものがあるため、そのままの状態で使用を続けると、車体の振動により当該ホースが外れることがあり、最悪の場合、燃料が漏れて原動機が停止するとともに火災に至るおそれがある。

改善内容

全車両、燃料ホースのキャブレター側締付クランプの取付位置を点検し、規定の位置に取り付けられていない場合は、新品のクランプを用いて規定の位置に取り付ける。

識別

キャブレターの上図の位置に識別用のポンチマークを刻印する。