


改善箇所説明図 ①

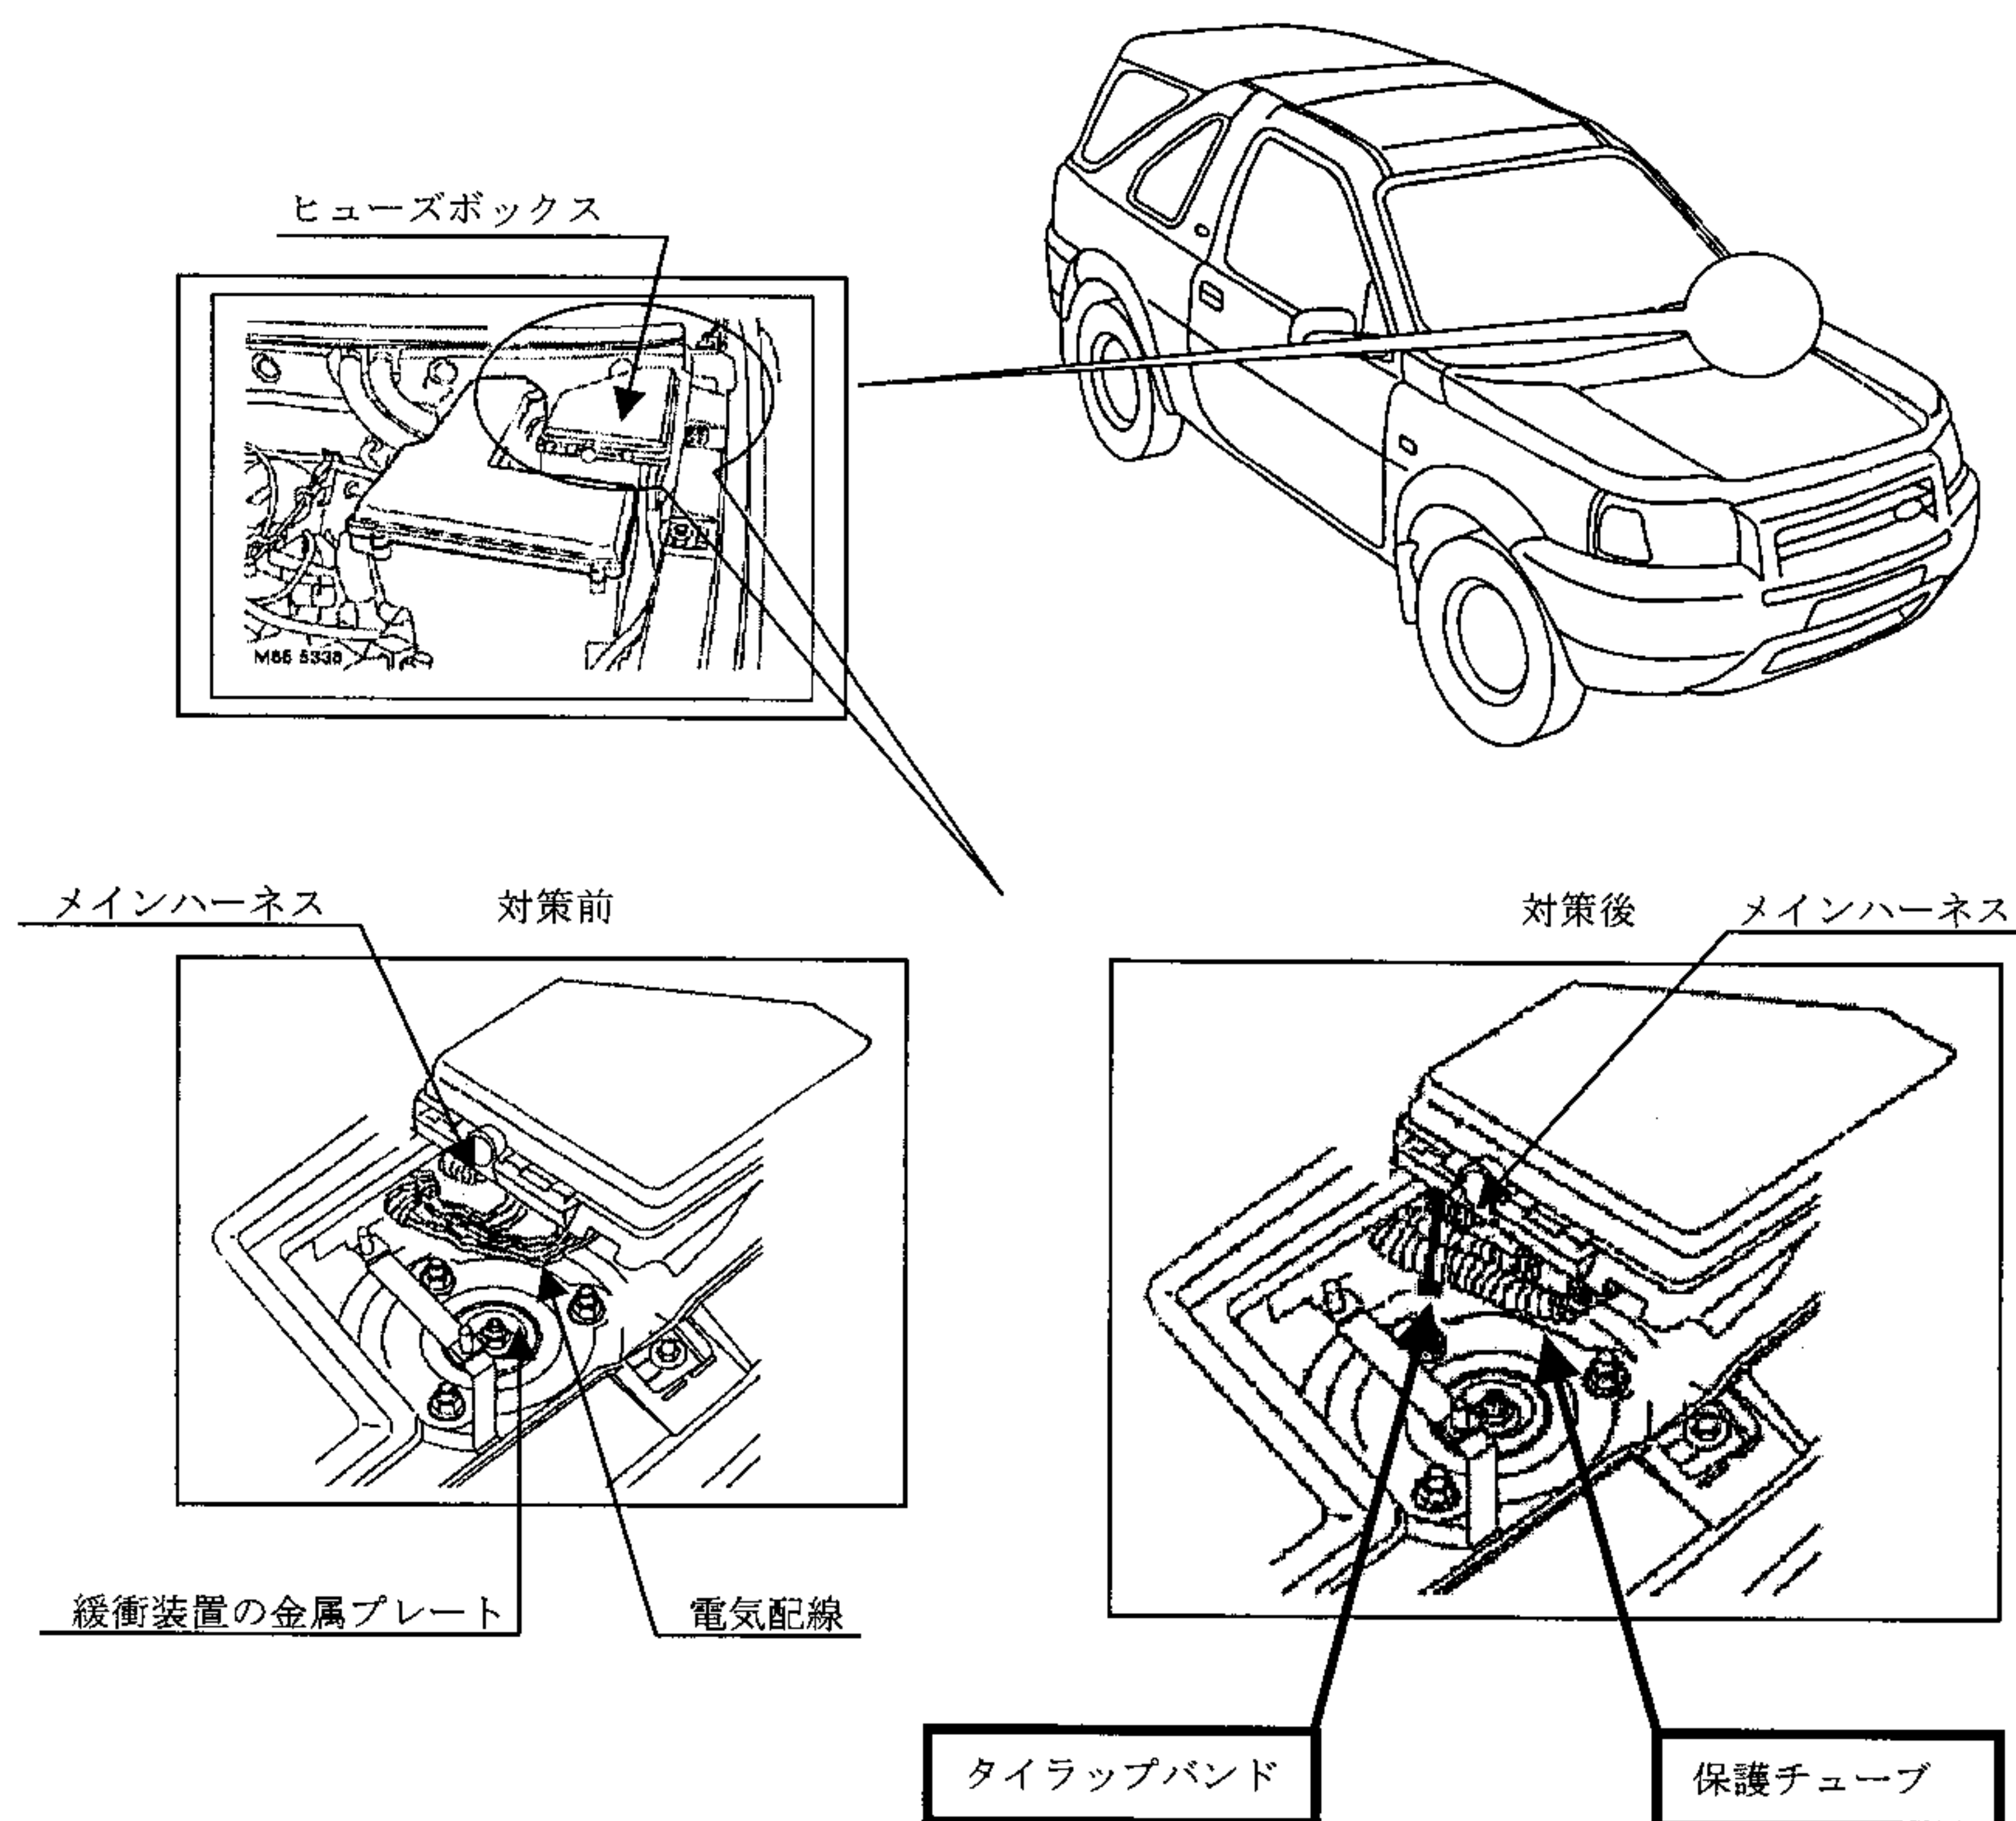

基準不適合発生箇所

電気装置において、エンジンルームヒューズボックス下部の電気配線の取回しが不適切なため、当該配線が左側緩衝装置と接触し、そのままの状態で使用を続けると、車体の振動により当該配線が損傷するものがあり、短絡によって前照灯が点灯しないか、警音器が作動しないか、又は原動機が停止して再始動できなくなるおそれがある。

改善内容

- ・全車両、当該電気配線を点検し、損傷状態に応じた修理を行うとともに保護チューブを取付ける。
- ・全車両、タイラップバンドを用いて当該電気配線をメインハーネスに固定する。

注： は追加部品を示す。