
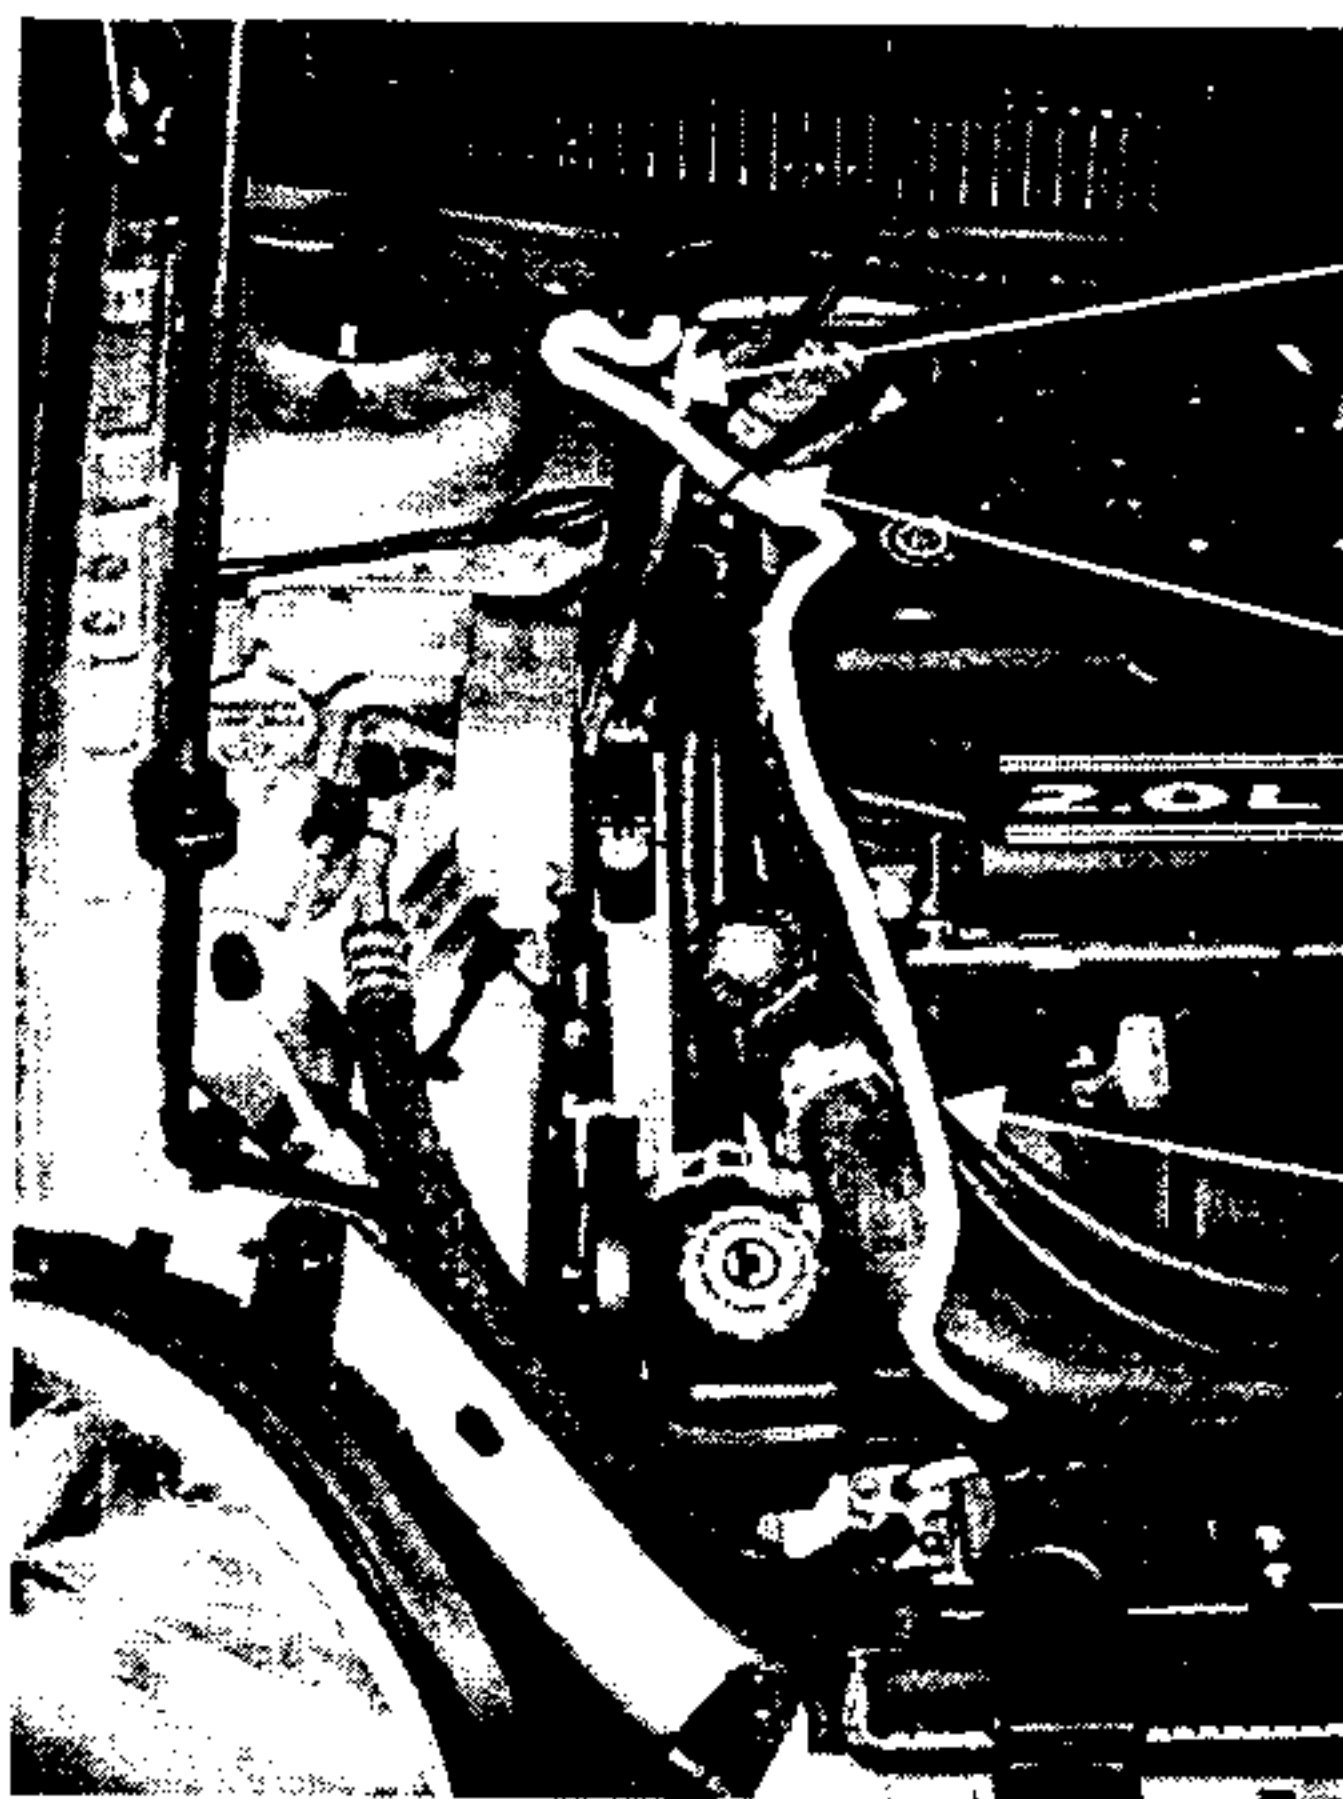


改善箇所説明図

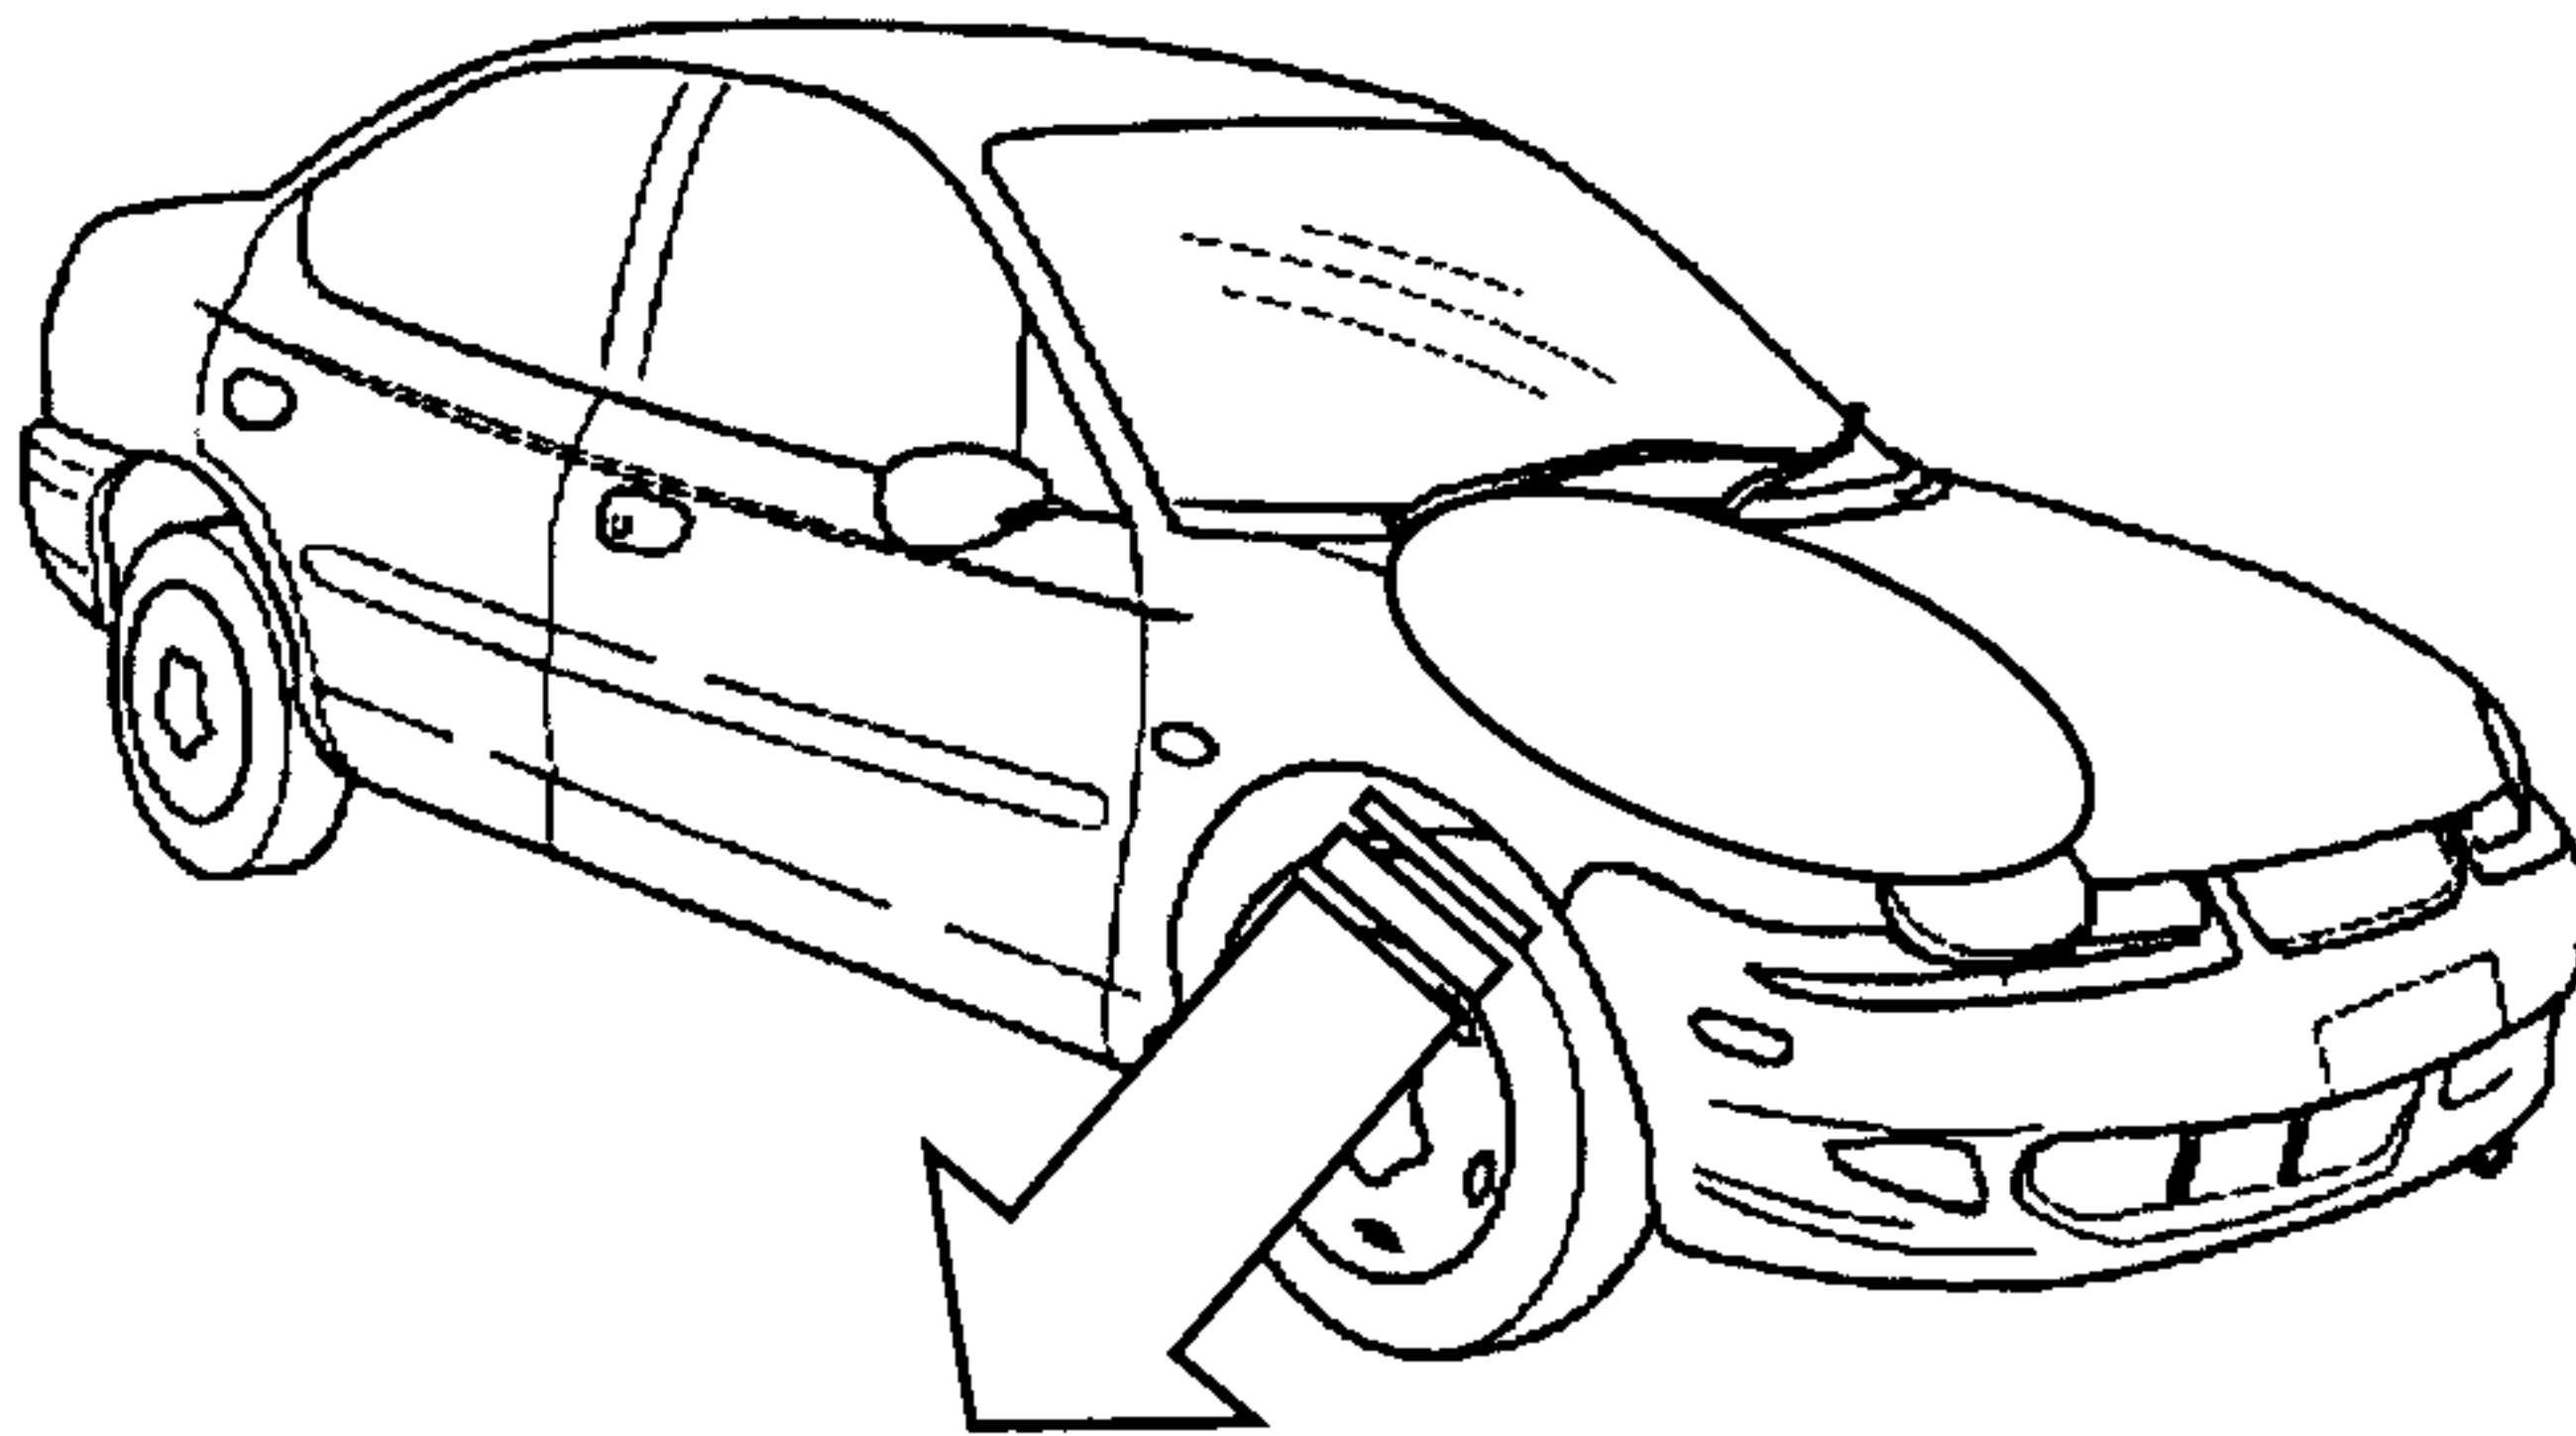

ブレーキ・ブースタ側
バキューム・ホース

ホース・ジョイント

吸気マニホールド側
バキューム・ホース

基準不適合発生箇所

注： は交換部品を示す。

制動装置において、倍力装置の吸気マニホールド側バキューム・ホースの材質が不適切なため、当該ホースが吸気マニホールド内のブローバイ・ガス中に含まれる気化したエンジンオイルの浸透により膨潤して接続部から外れることがあり、エンジンの回転数が上昇するとともに制動力が低下するおそれがある。

改善の内容

全車両、吸気マニホールド側バキューム・ホースを対策品と交換する。