


改善箇所説明図

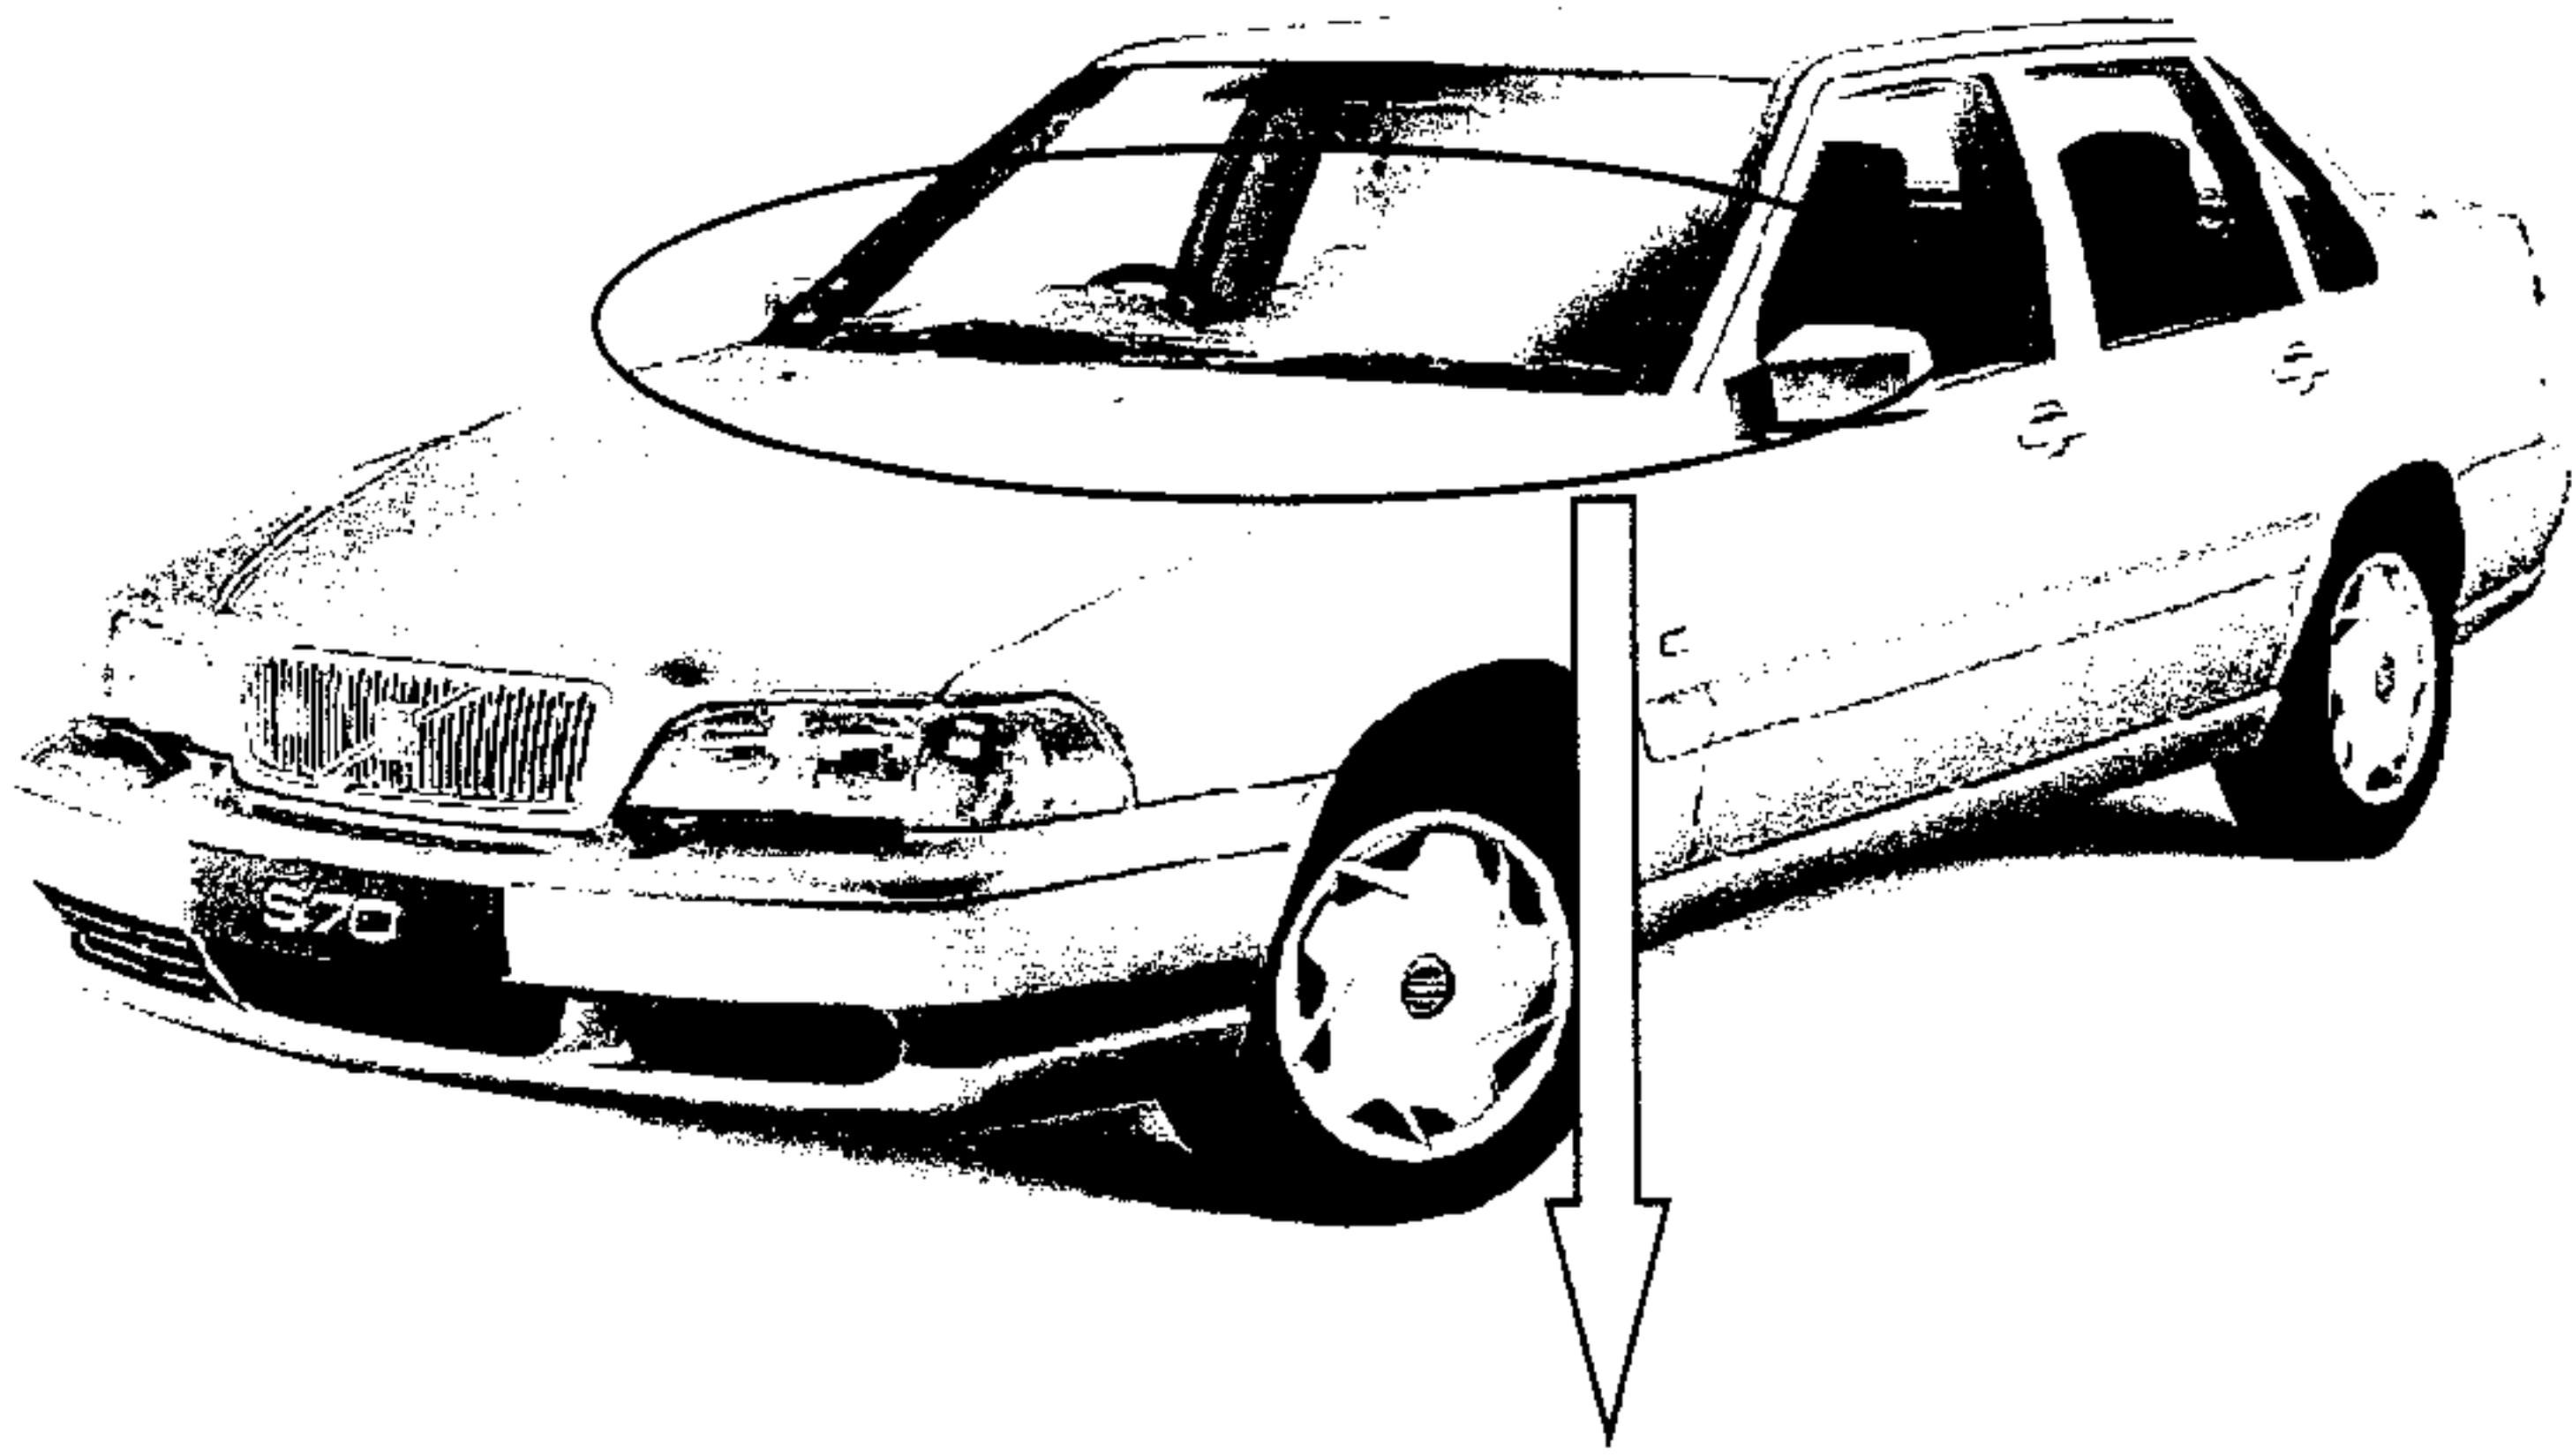

基準不適合箇所


灯火装置において、非常点滅表示灯スイッチユニット内部の作動用リレーに加工不良により接点の間隔が狭いものがあるため、当該リレーの接点間でスパークを起こして固着することがあり、非常点滅表示灯及び方向指示器が常時点灯となり、点滅しないおそれがある。

改善の内容

全車両、非常点滅表示灯スイッチユニットを良品と交換する。

識別

左リアドアヒンジ取り付け部（Bピラー）付近に白ペイントを塗布する。

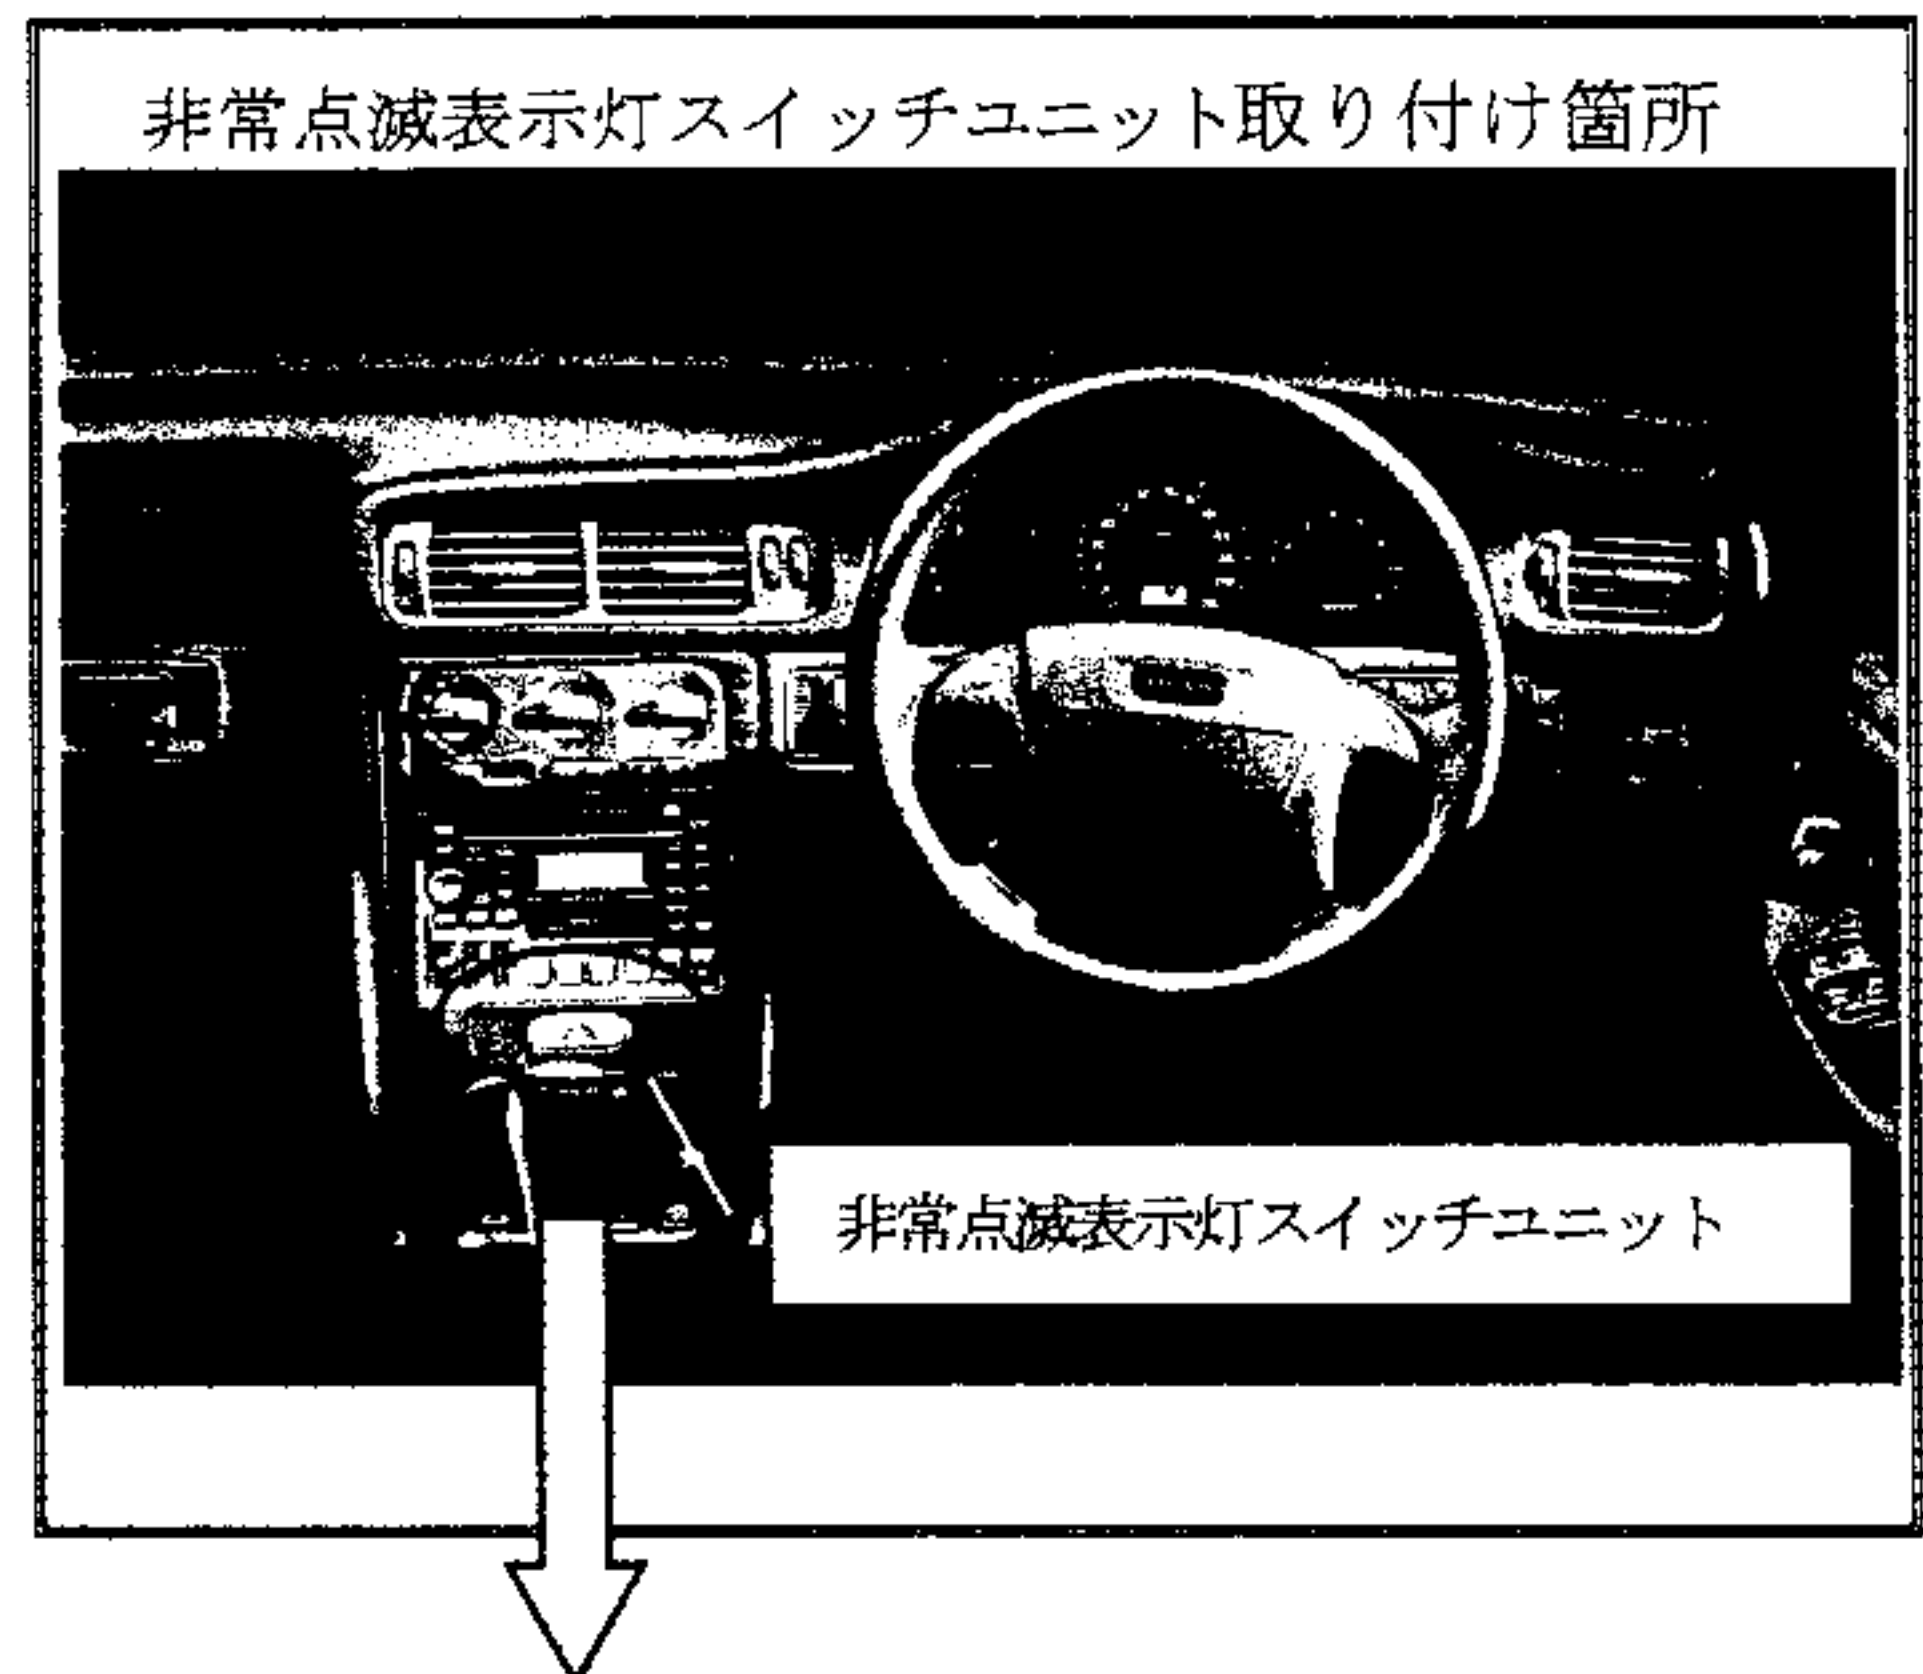

非常点滅表示灯スイッチユニット拡大図

