


改善措置事項説明図

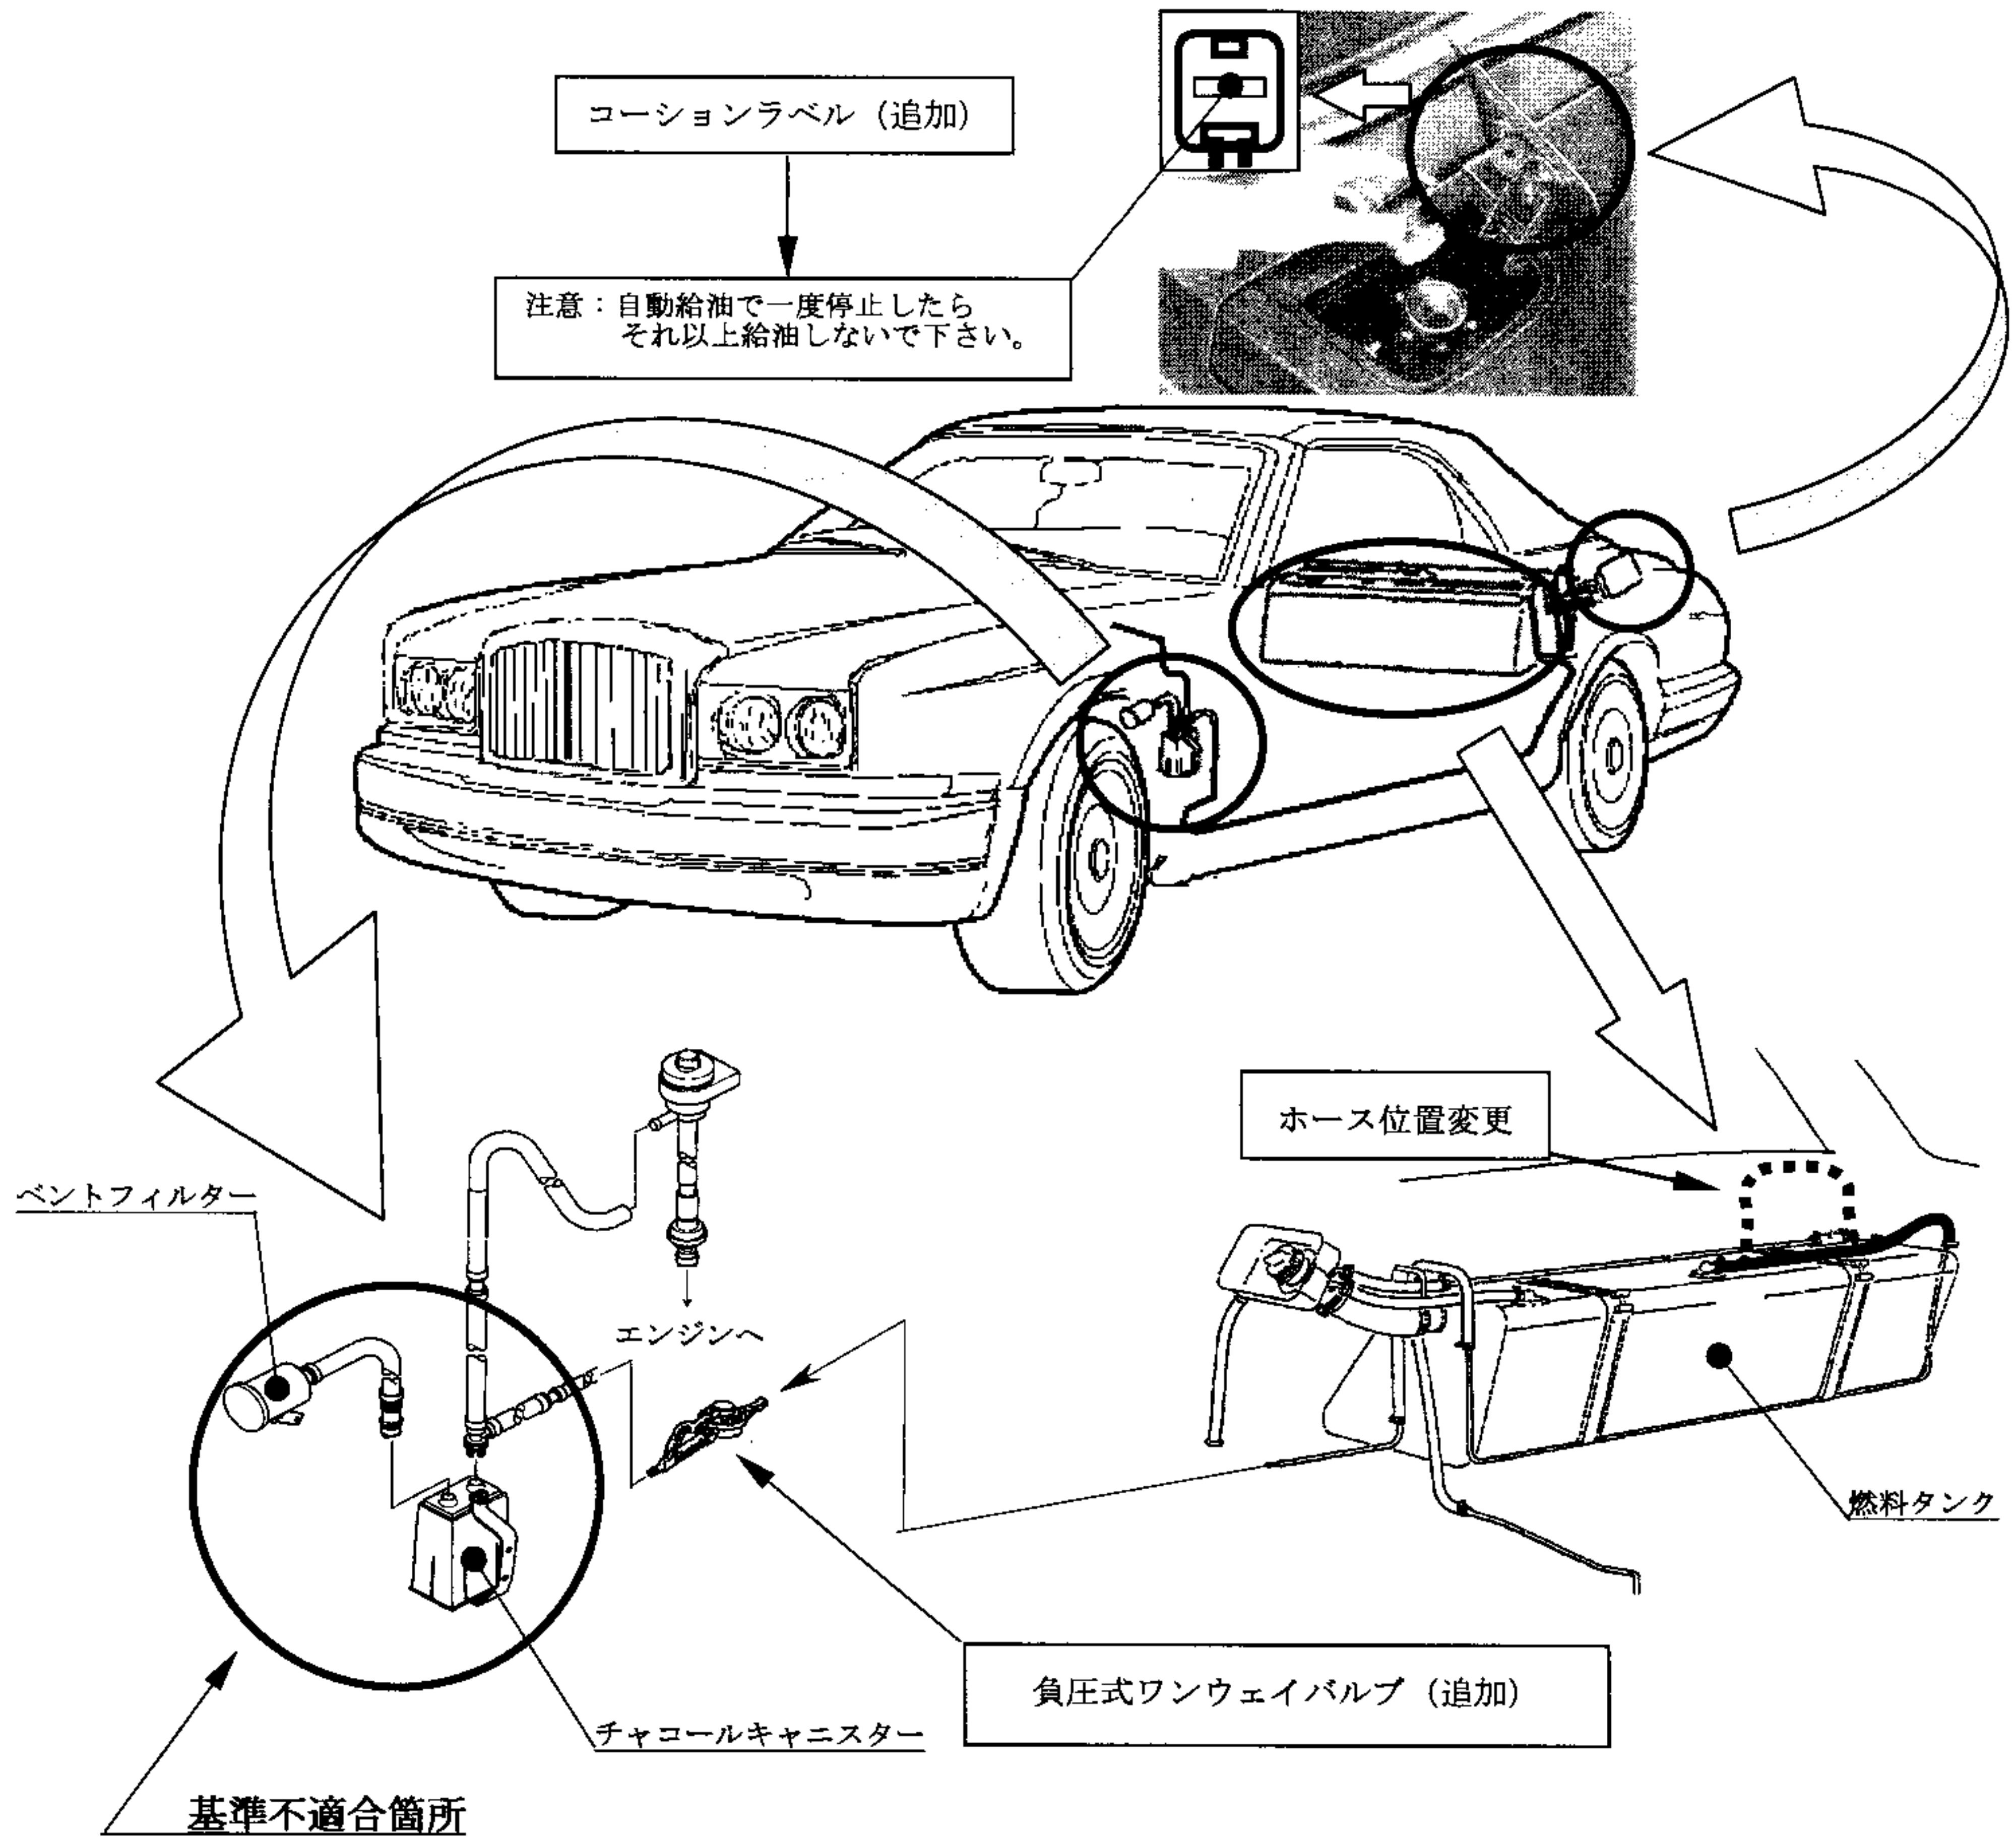

燃料装置において、燃料タンクとキャニスターの間の配管の構造及び取回しが不適切なため、規定量を超えて給油した場合、キャニスター内に燃料が流入することがあり、流入した燃料がキャニスター内から溢れ、ベントフィルターから燃料が漏れるおそれがある

改善の内容

全車両、燃料タンクとキャニスターの間の配管のうち、燃料タンク上部のホースの取回しを変更するとともに、キャニスター付近のホースに負圧式のワンウェイバルブを追加する。
全車両、給油ドアに「規定量以上給油しない」旨のコーションラベルを貼付する。

注意： は追加部品および変更部分を示す。