


改善箇所説明図

内は交換部品を示す

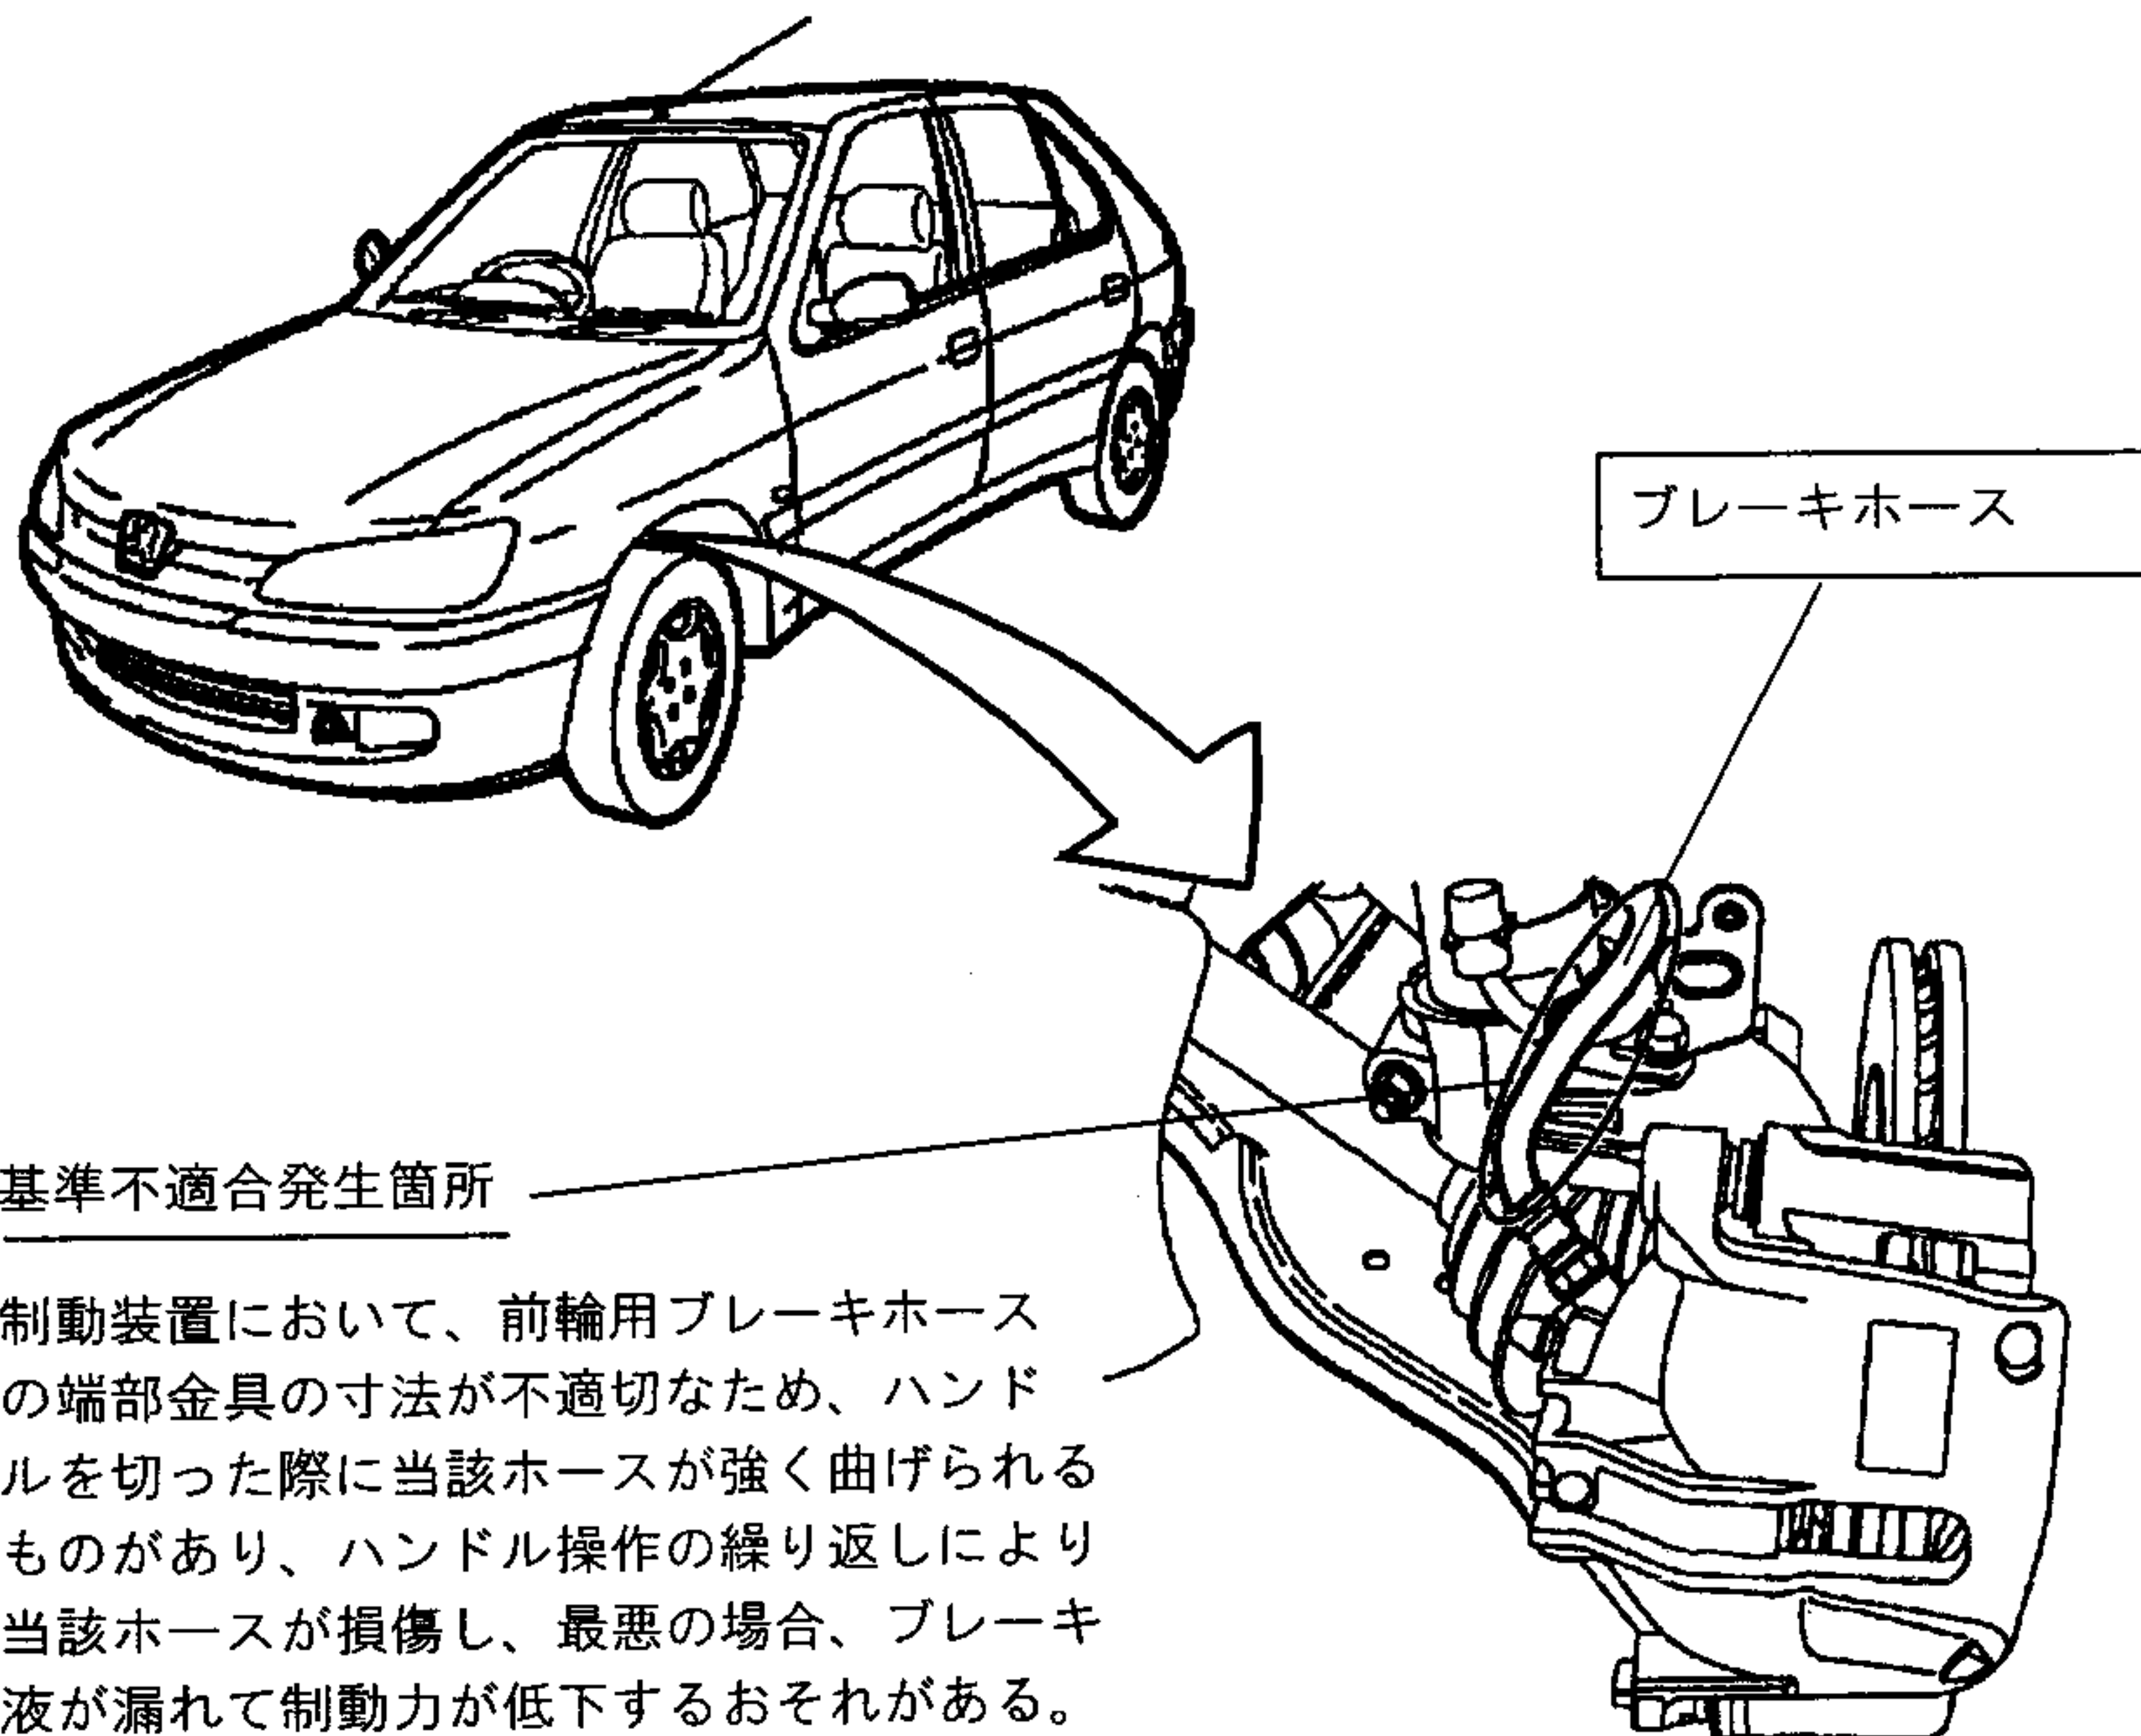

基準不適合発生箇所

制動装置において、前輪用ブレーキホースの端部金具の寸法が不適切なため、ハンドルを切った際に当該ホースが強く曲げられるものがあり、ハンドル操作の繰り返しにより当該ホースが損傷し、最悪の場合、ブレーキ液が漏れて制動力が低下するおそれがある。

改善内容

全車両、当該ブレーキホースの製造メーカーを点検し、該当するものは良品と交換する。

識別表示

右側のストラット上部に白のペイントでマークを塗布する

