


改善箇所説明図

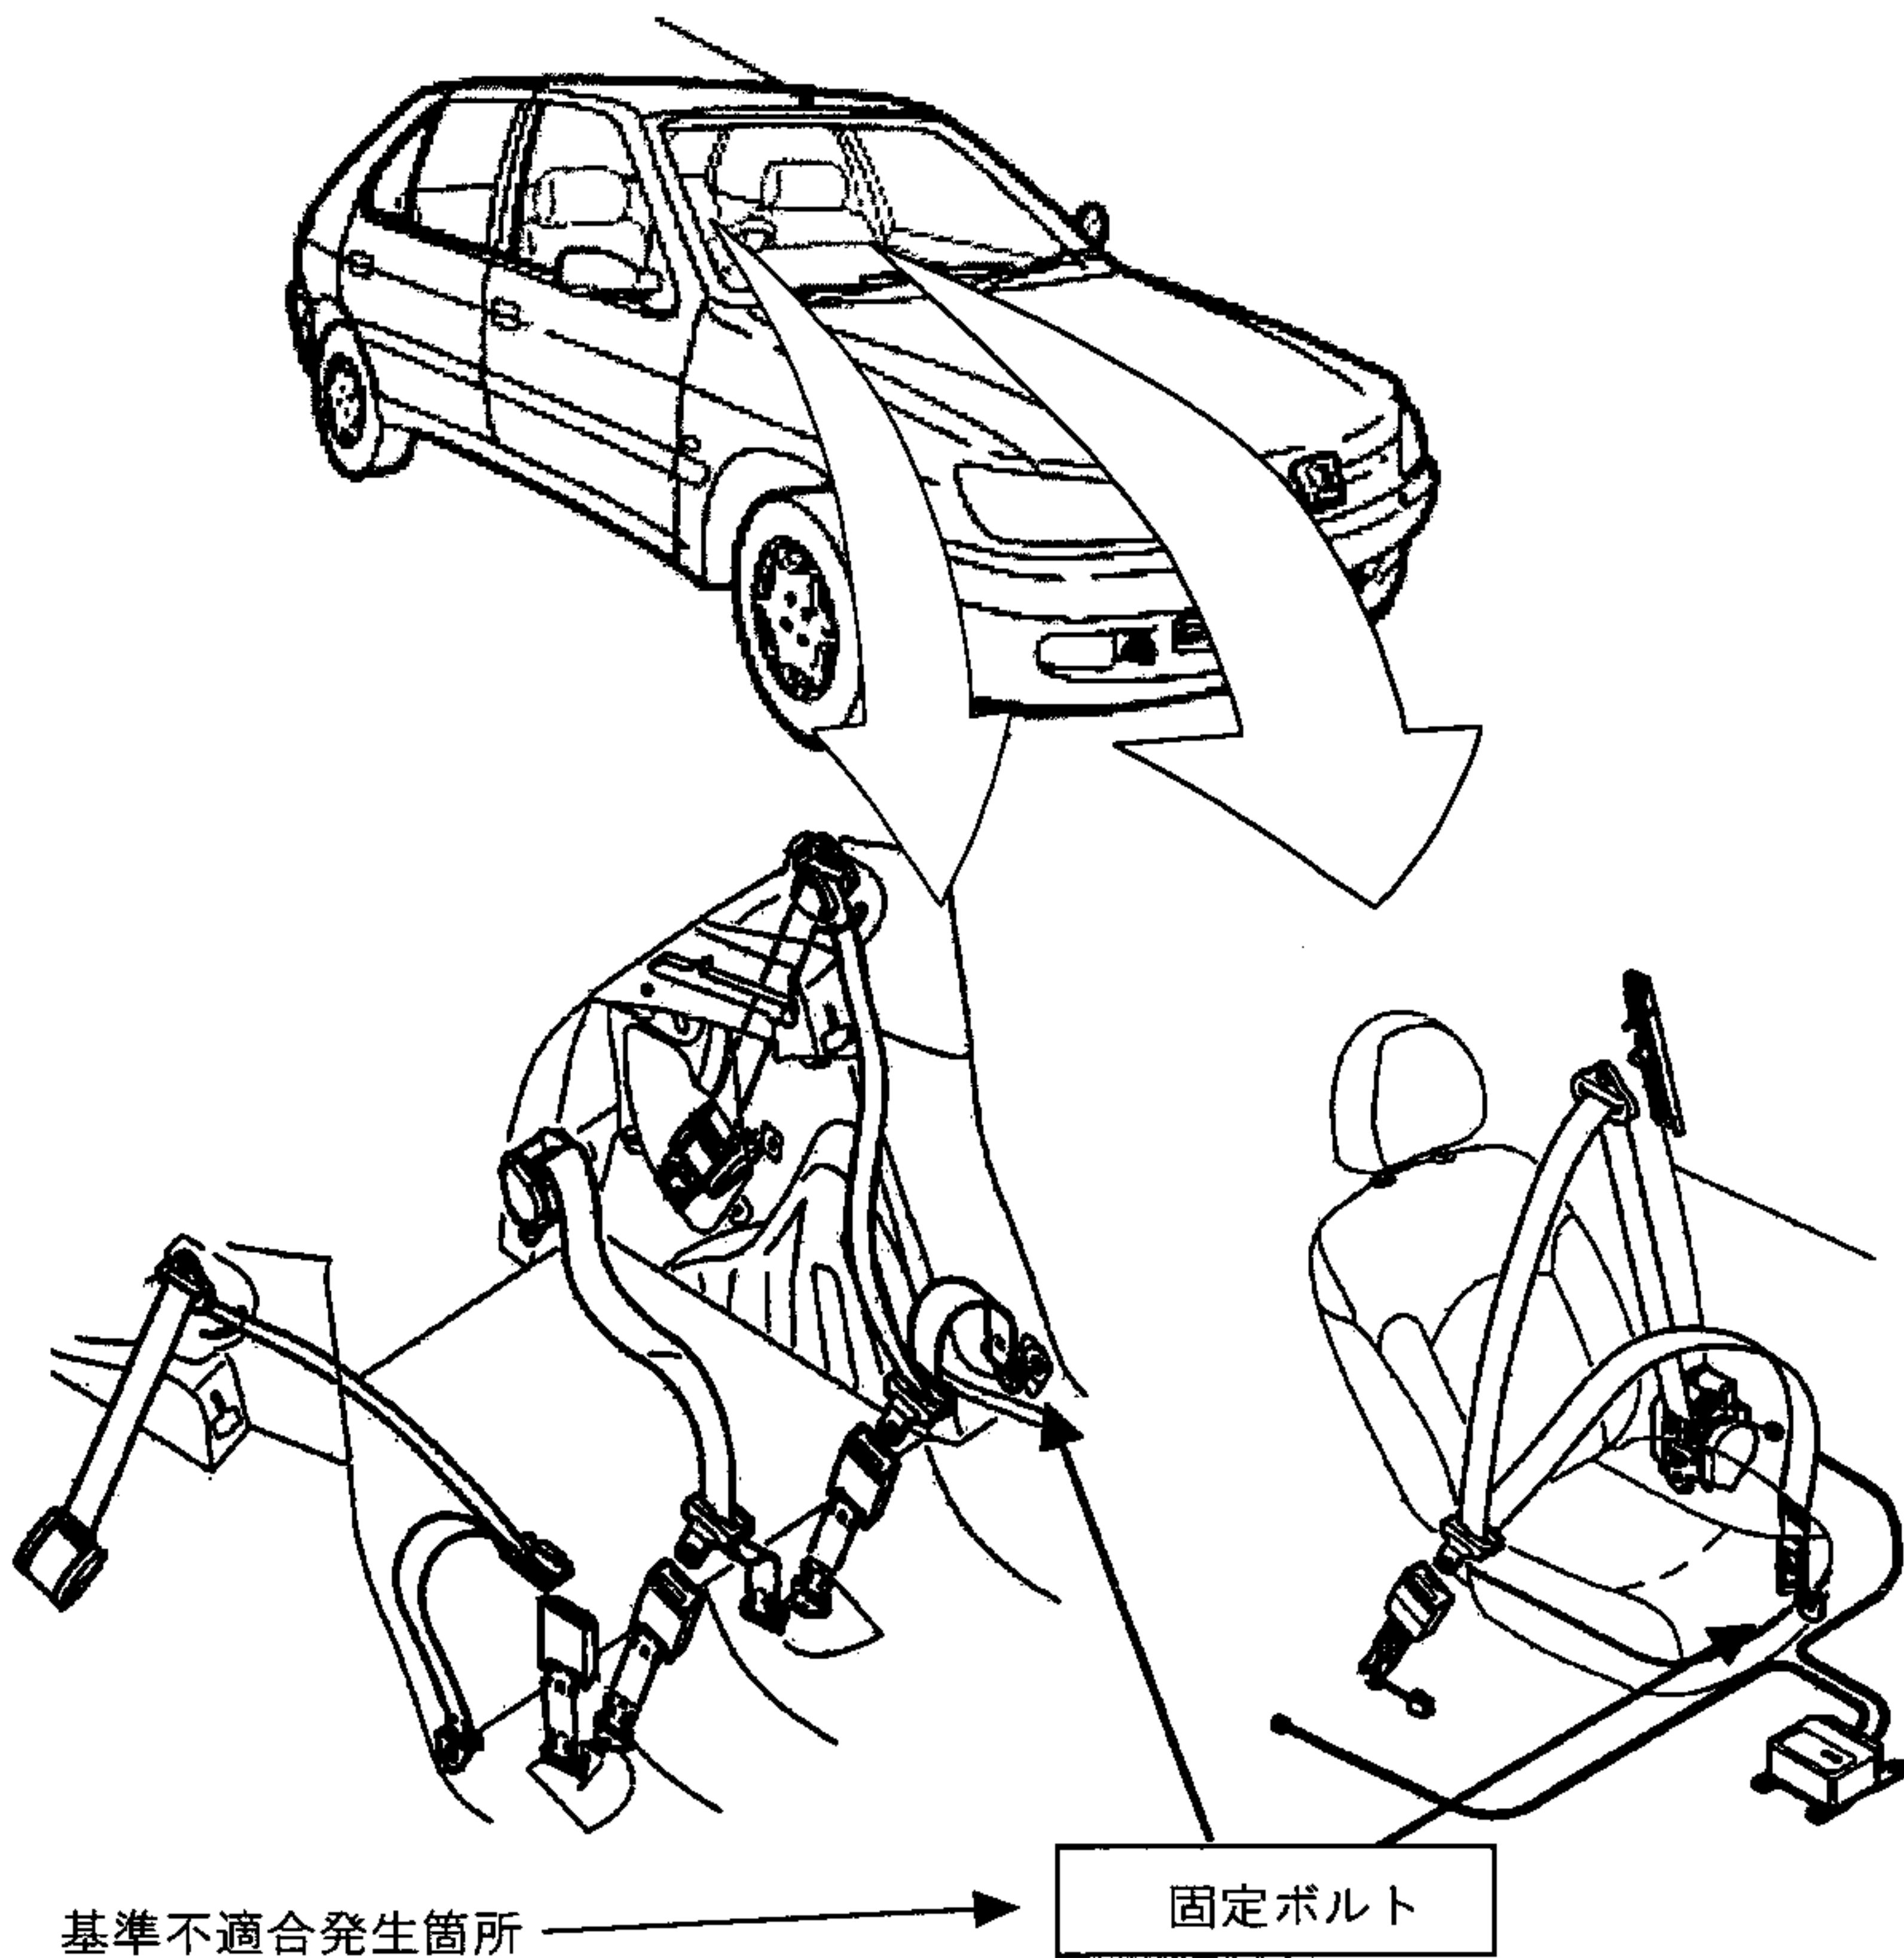

助手席および左側後部座席の座席ベルトにおいて、腰部を拘束する座席ベルトの左端部を車体に固定しているボルトの締め付けが不十分なものがあるため、走行中の振動により当該ボルトがゆるむことがあり、最悪の場合、衝突等の際当該ボルトが破損して座席ベルトの機能が損なわれるおそれがある。

改善内容

全車両、当該ボルトの締め付けトルクを確認し、締め付けトルクが不十分なものは規定トルクで締め付けを行い、取り付け部にがたのあるものは当該ボルトを新品と交換する。

識別表示

左側ストラット上部に黄色のペイントでマークを塗布する。