
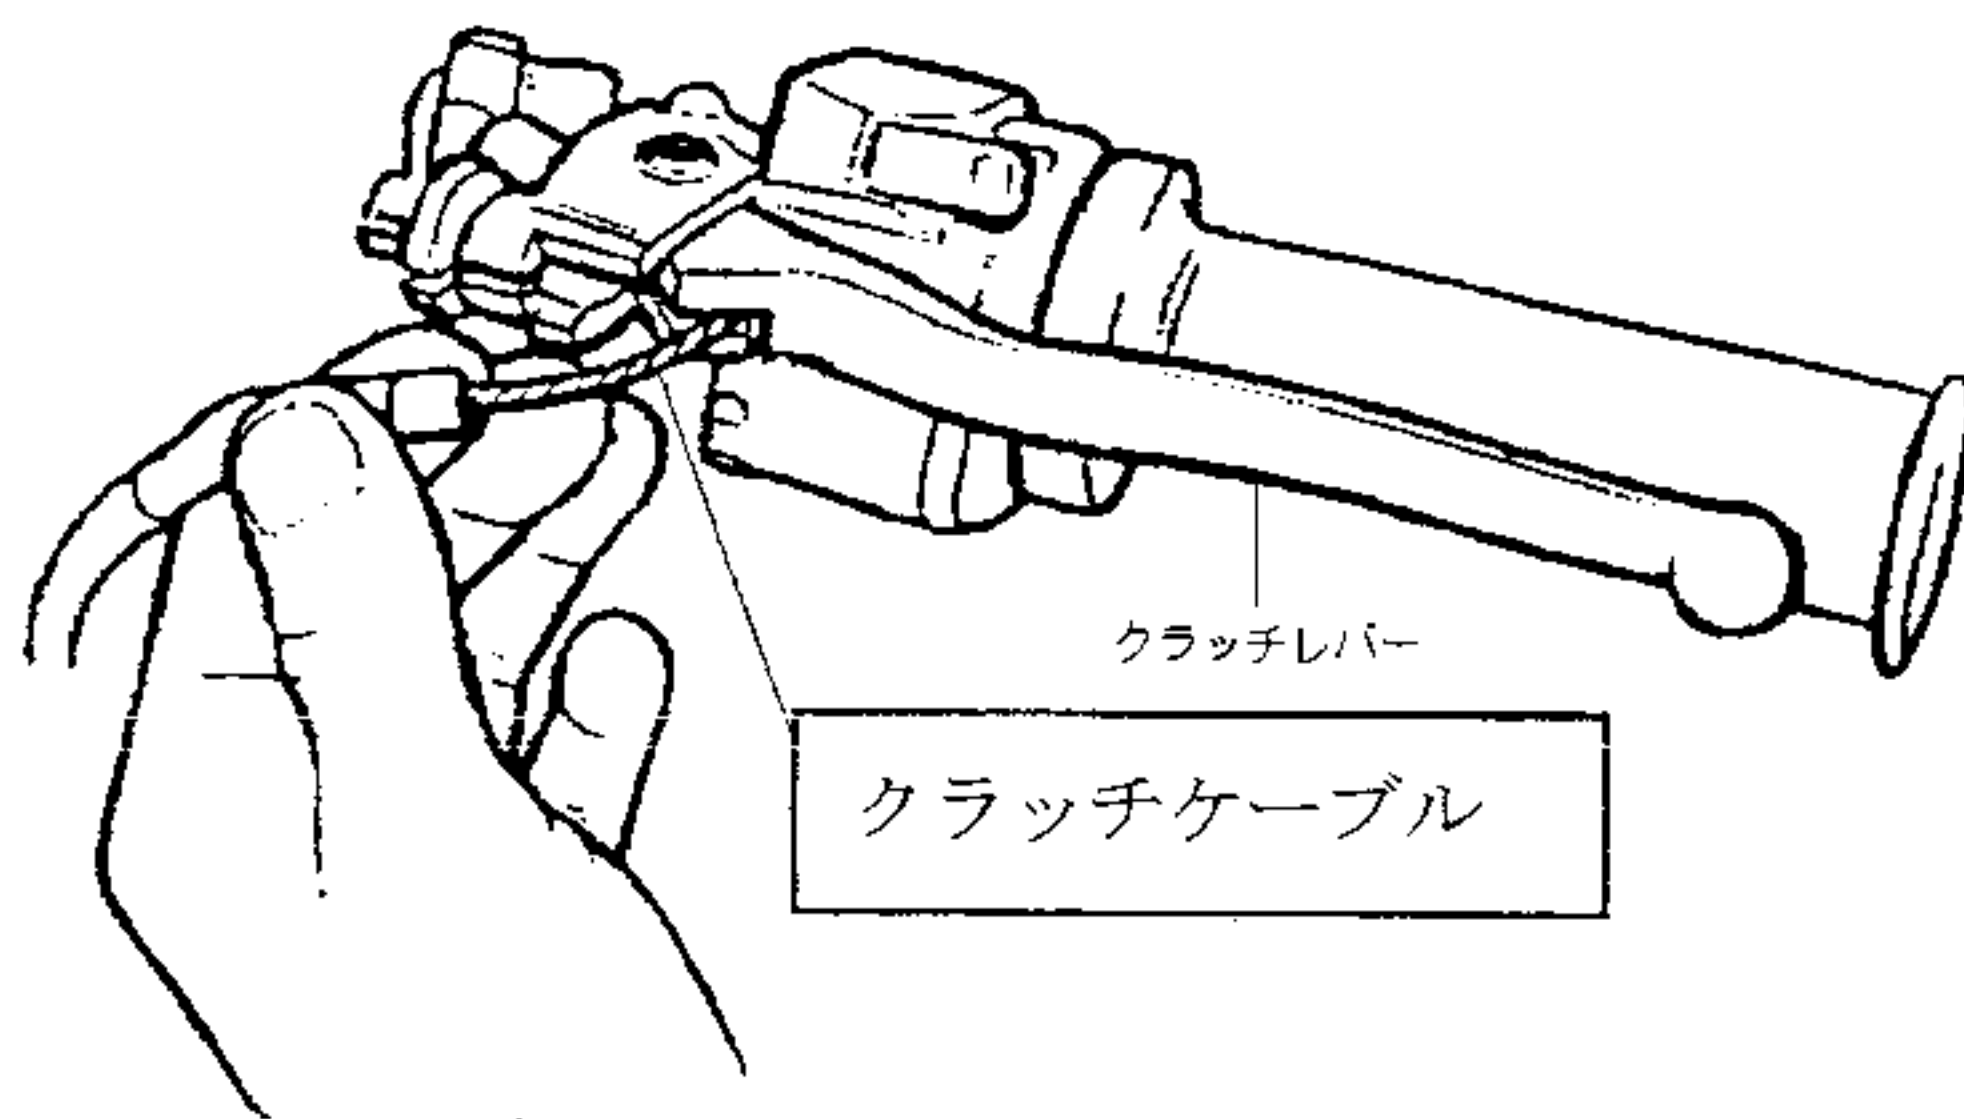


改善箇所説明図

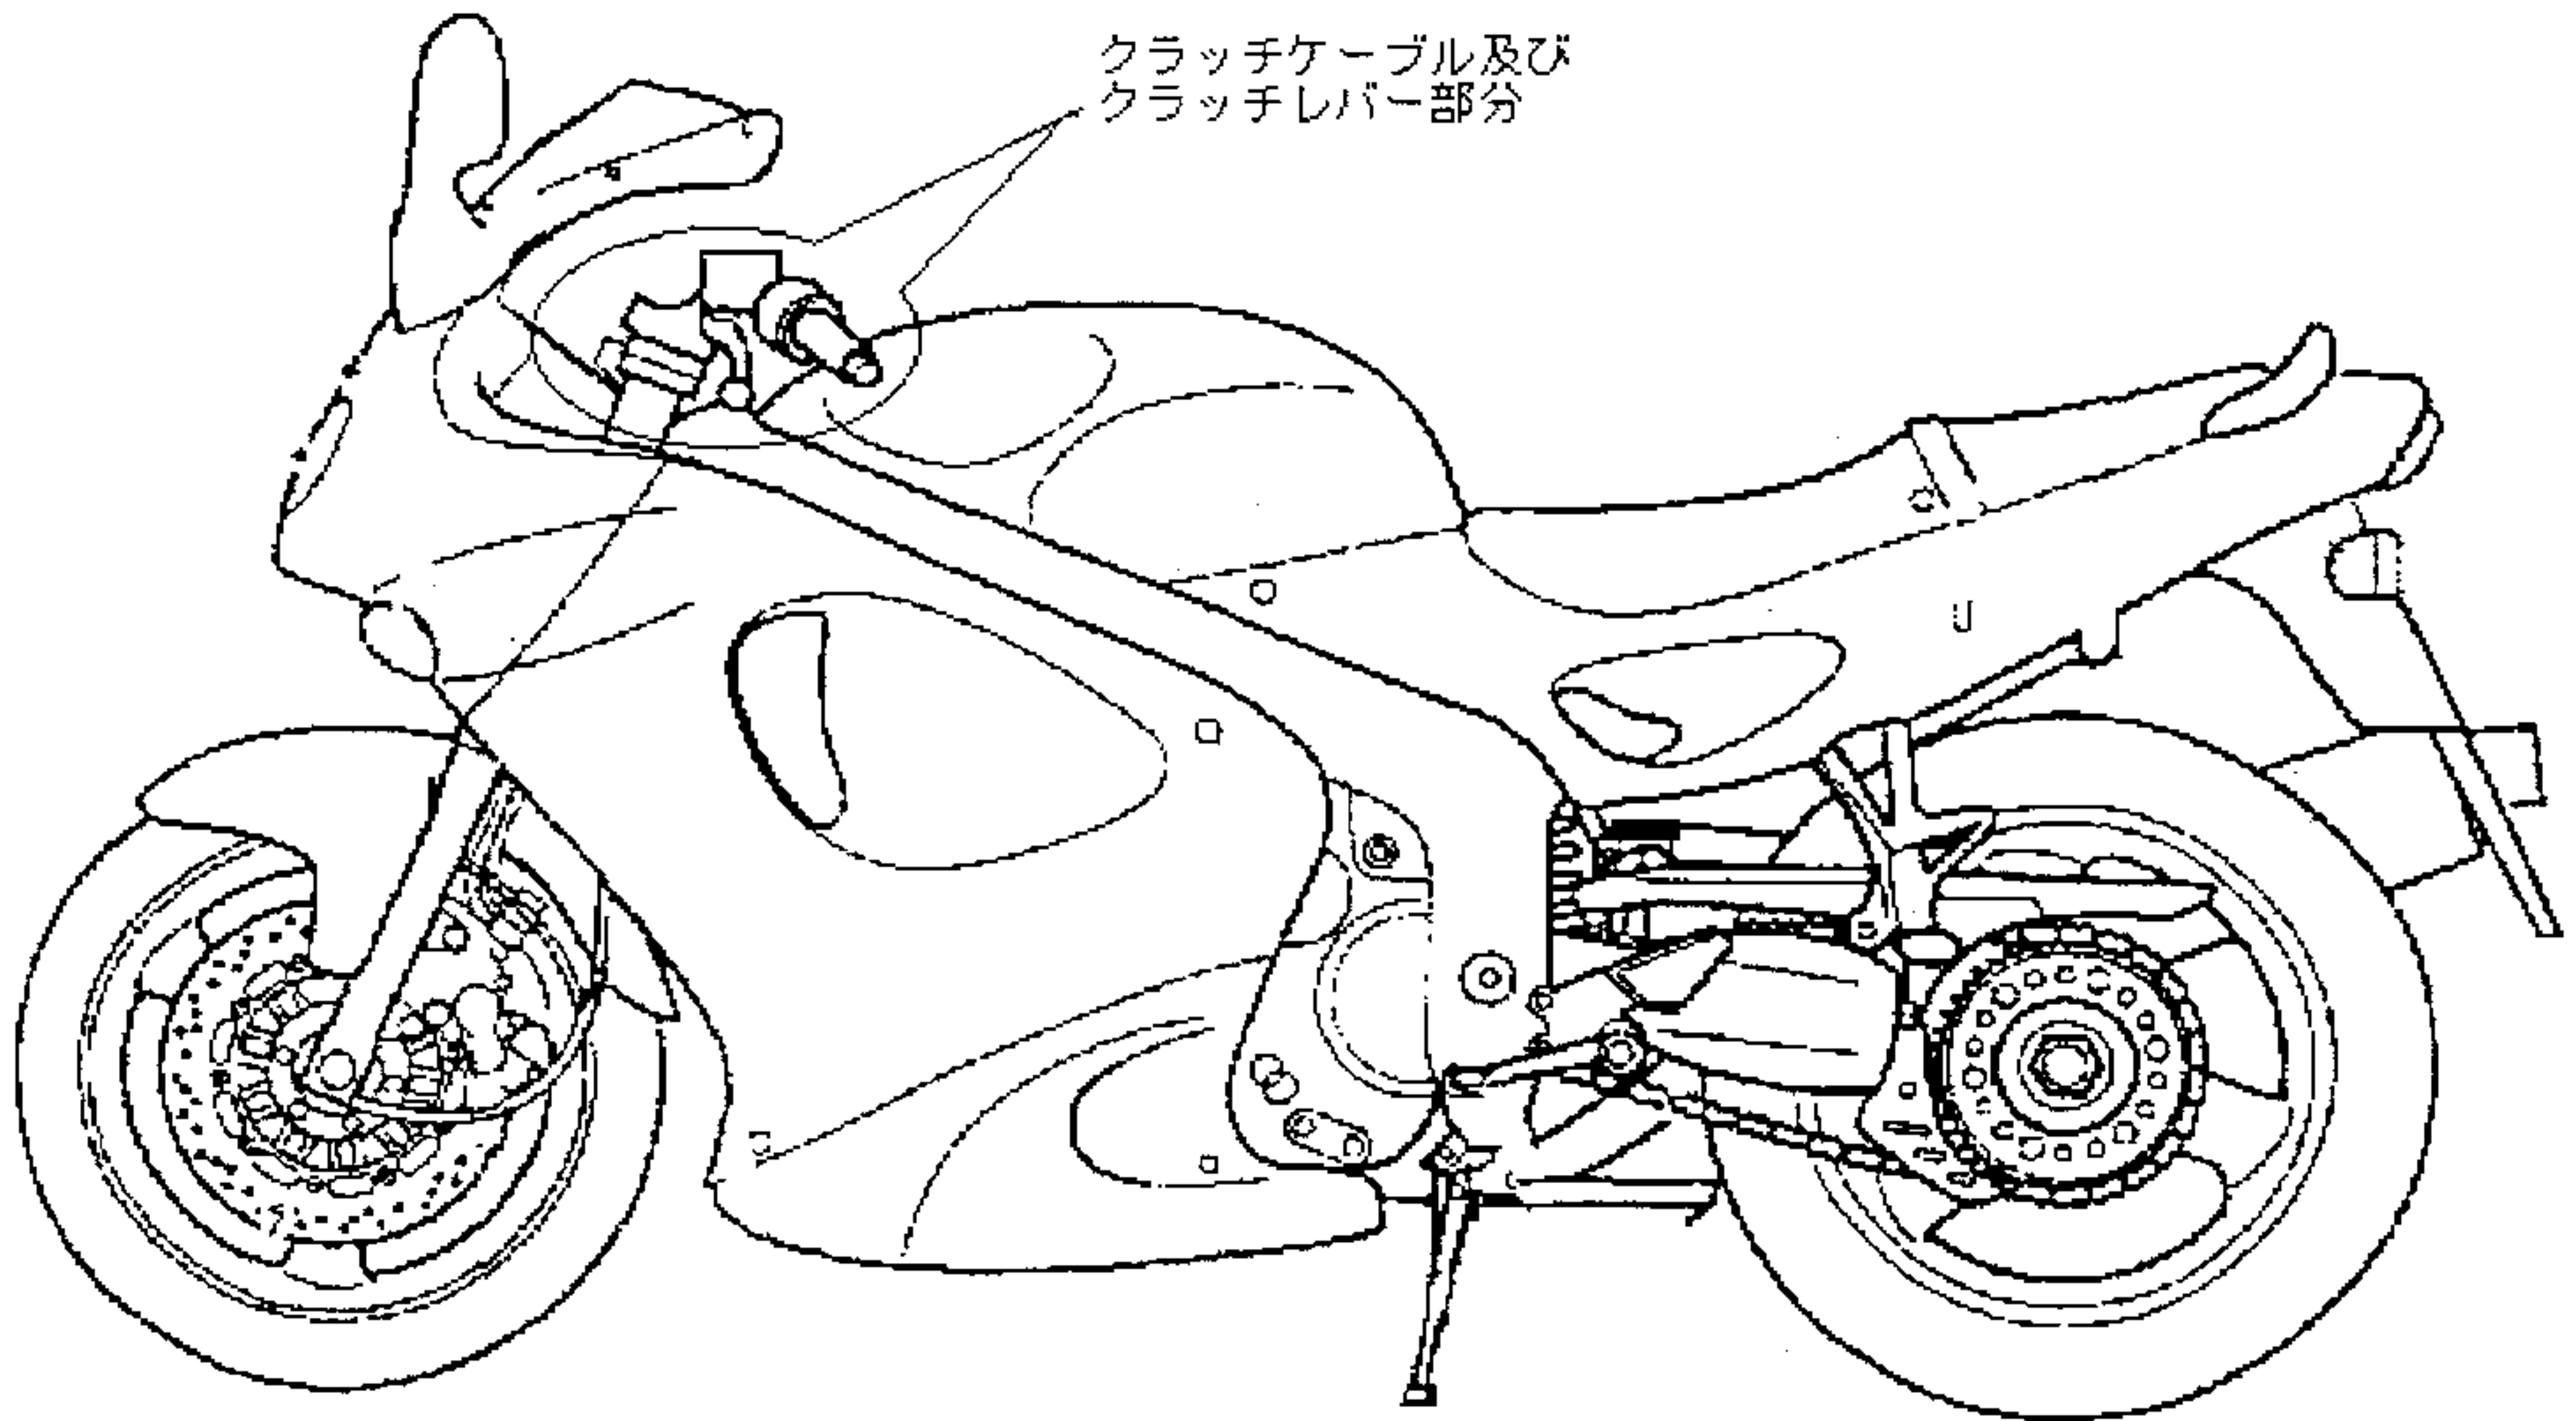

注： は交換部品を示す。

●基準不適合発生箇所

動力伝達装置において、クラッチケーブルのクラッチレバー側端部の金具部分の寸法が不適切なため、クラッチ操作時に当該部分が円滑に動かないものがあり、クラッチ操作の繰り返しによりケーブルが破断し、クラッチ操作ができなくなるおそれがある。

●改善内容

全車両、クラッチケーブルを良品と交換する。


●ケーブルの識別方法（良品）

ケーブル調整部付近に何れかのマークプリントがある

CG911-806, 2040461J-Juan,

901-804, 2040468J-Juan

この付け根部分からケーブルがほつれ始める

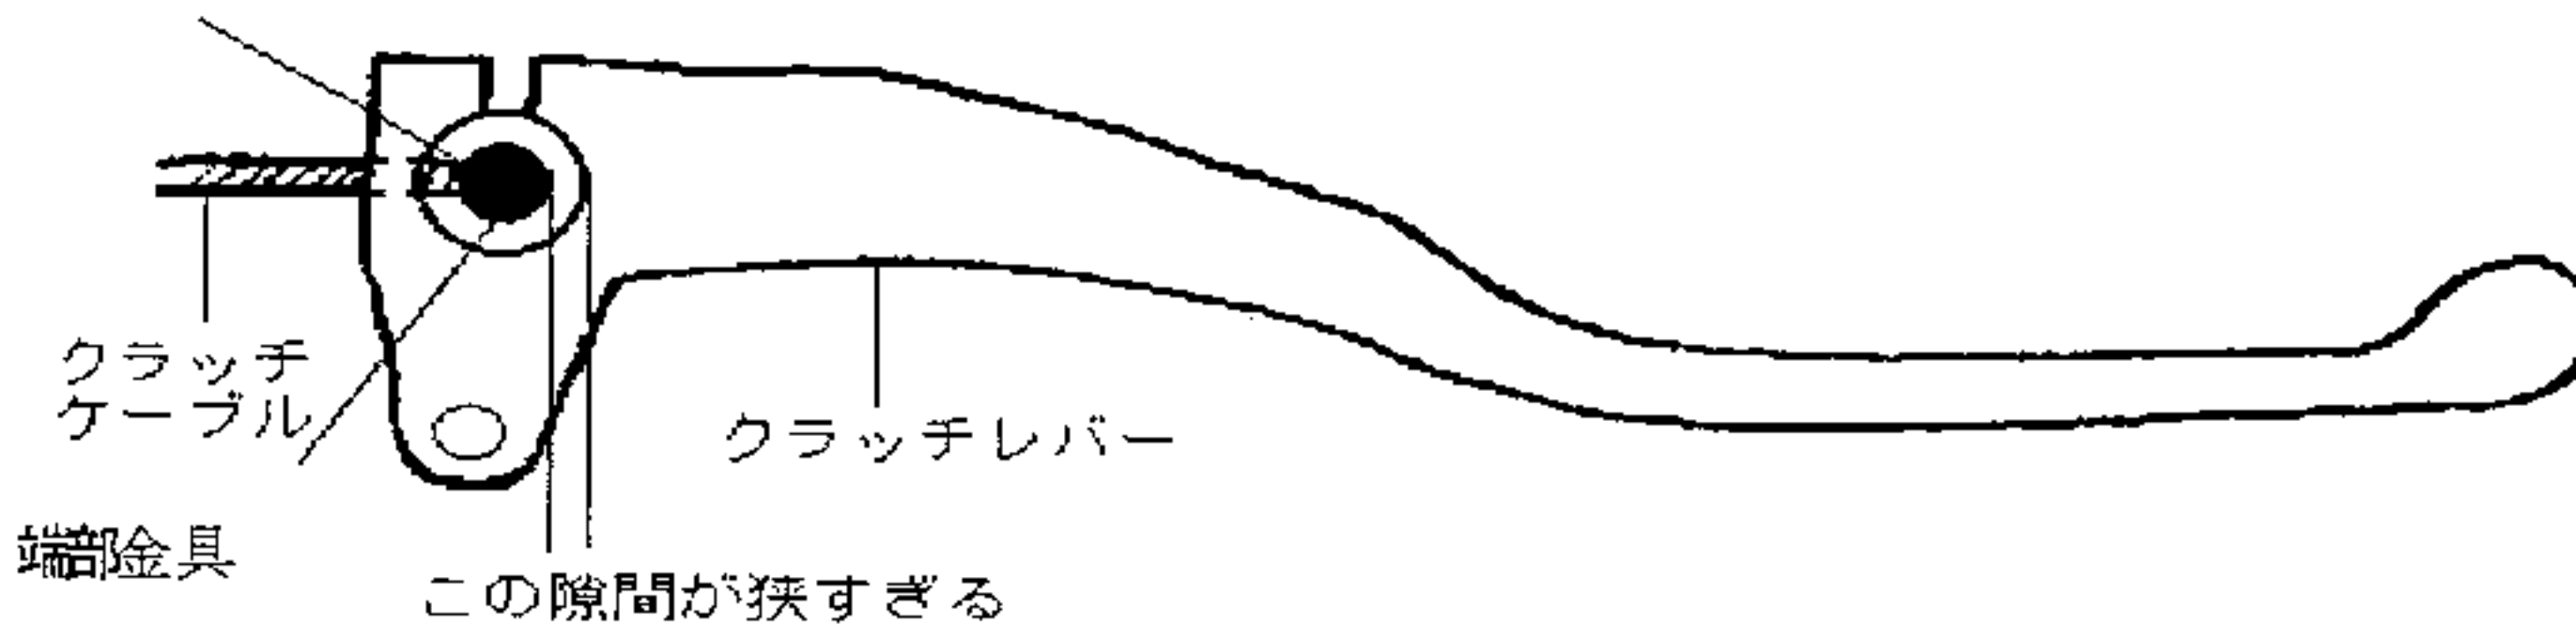

基準不適合箇所