


改善箇所説明図

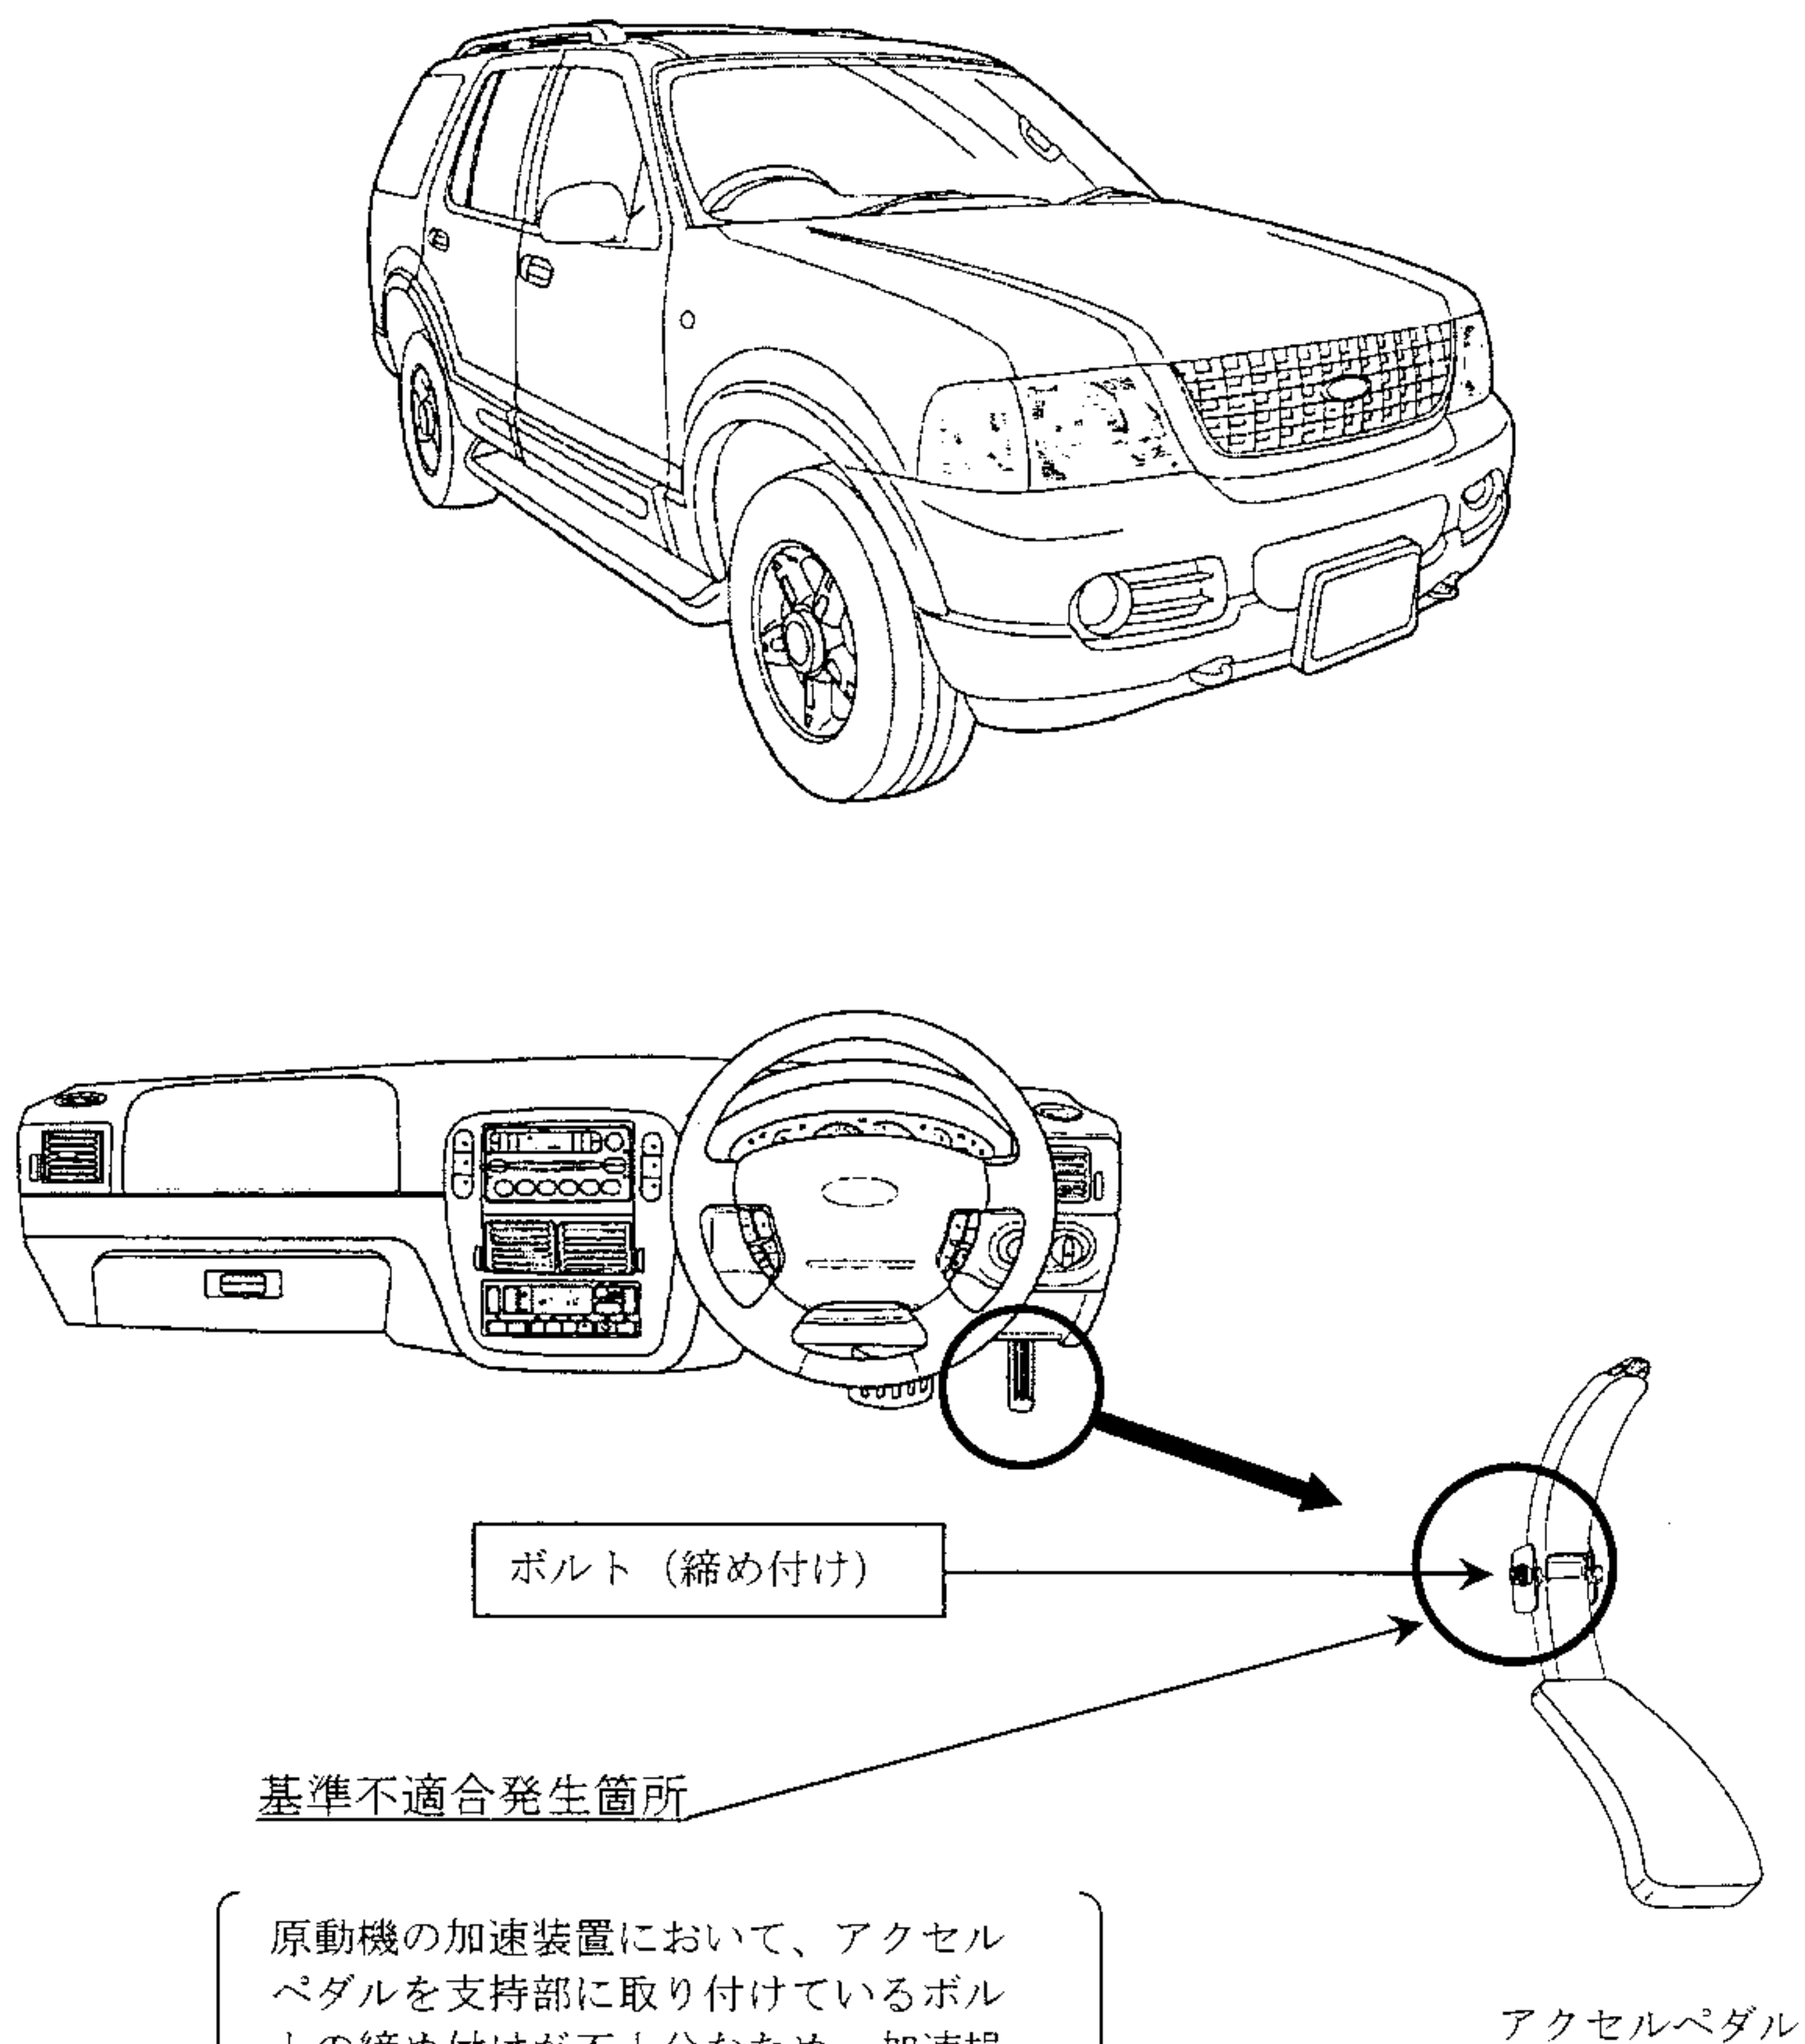

原動機の加速装置において、アクセルペダルを支持部に取り付けているボルトの締め付けが不十分なため、加速操作や車両の振動により当該ボルトが緩んで脱落することがあり、アクセルペダルが支持部から外れて加速操作ができなくなるおそれがある。

改善の内容

全車両、アクセルペダルを支持部に取り付けているボルトの締め付け状態を点検し、緩みのあるものは、規定のトルクで締め付ける。

規定のトルク： 10 Nm

注： は締め付け箇所を示す。