


改善箇所説明図

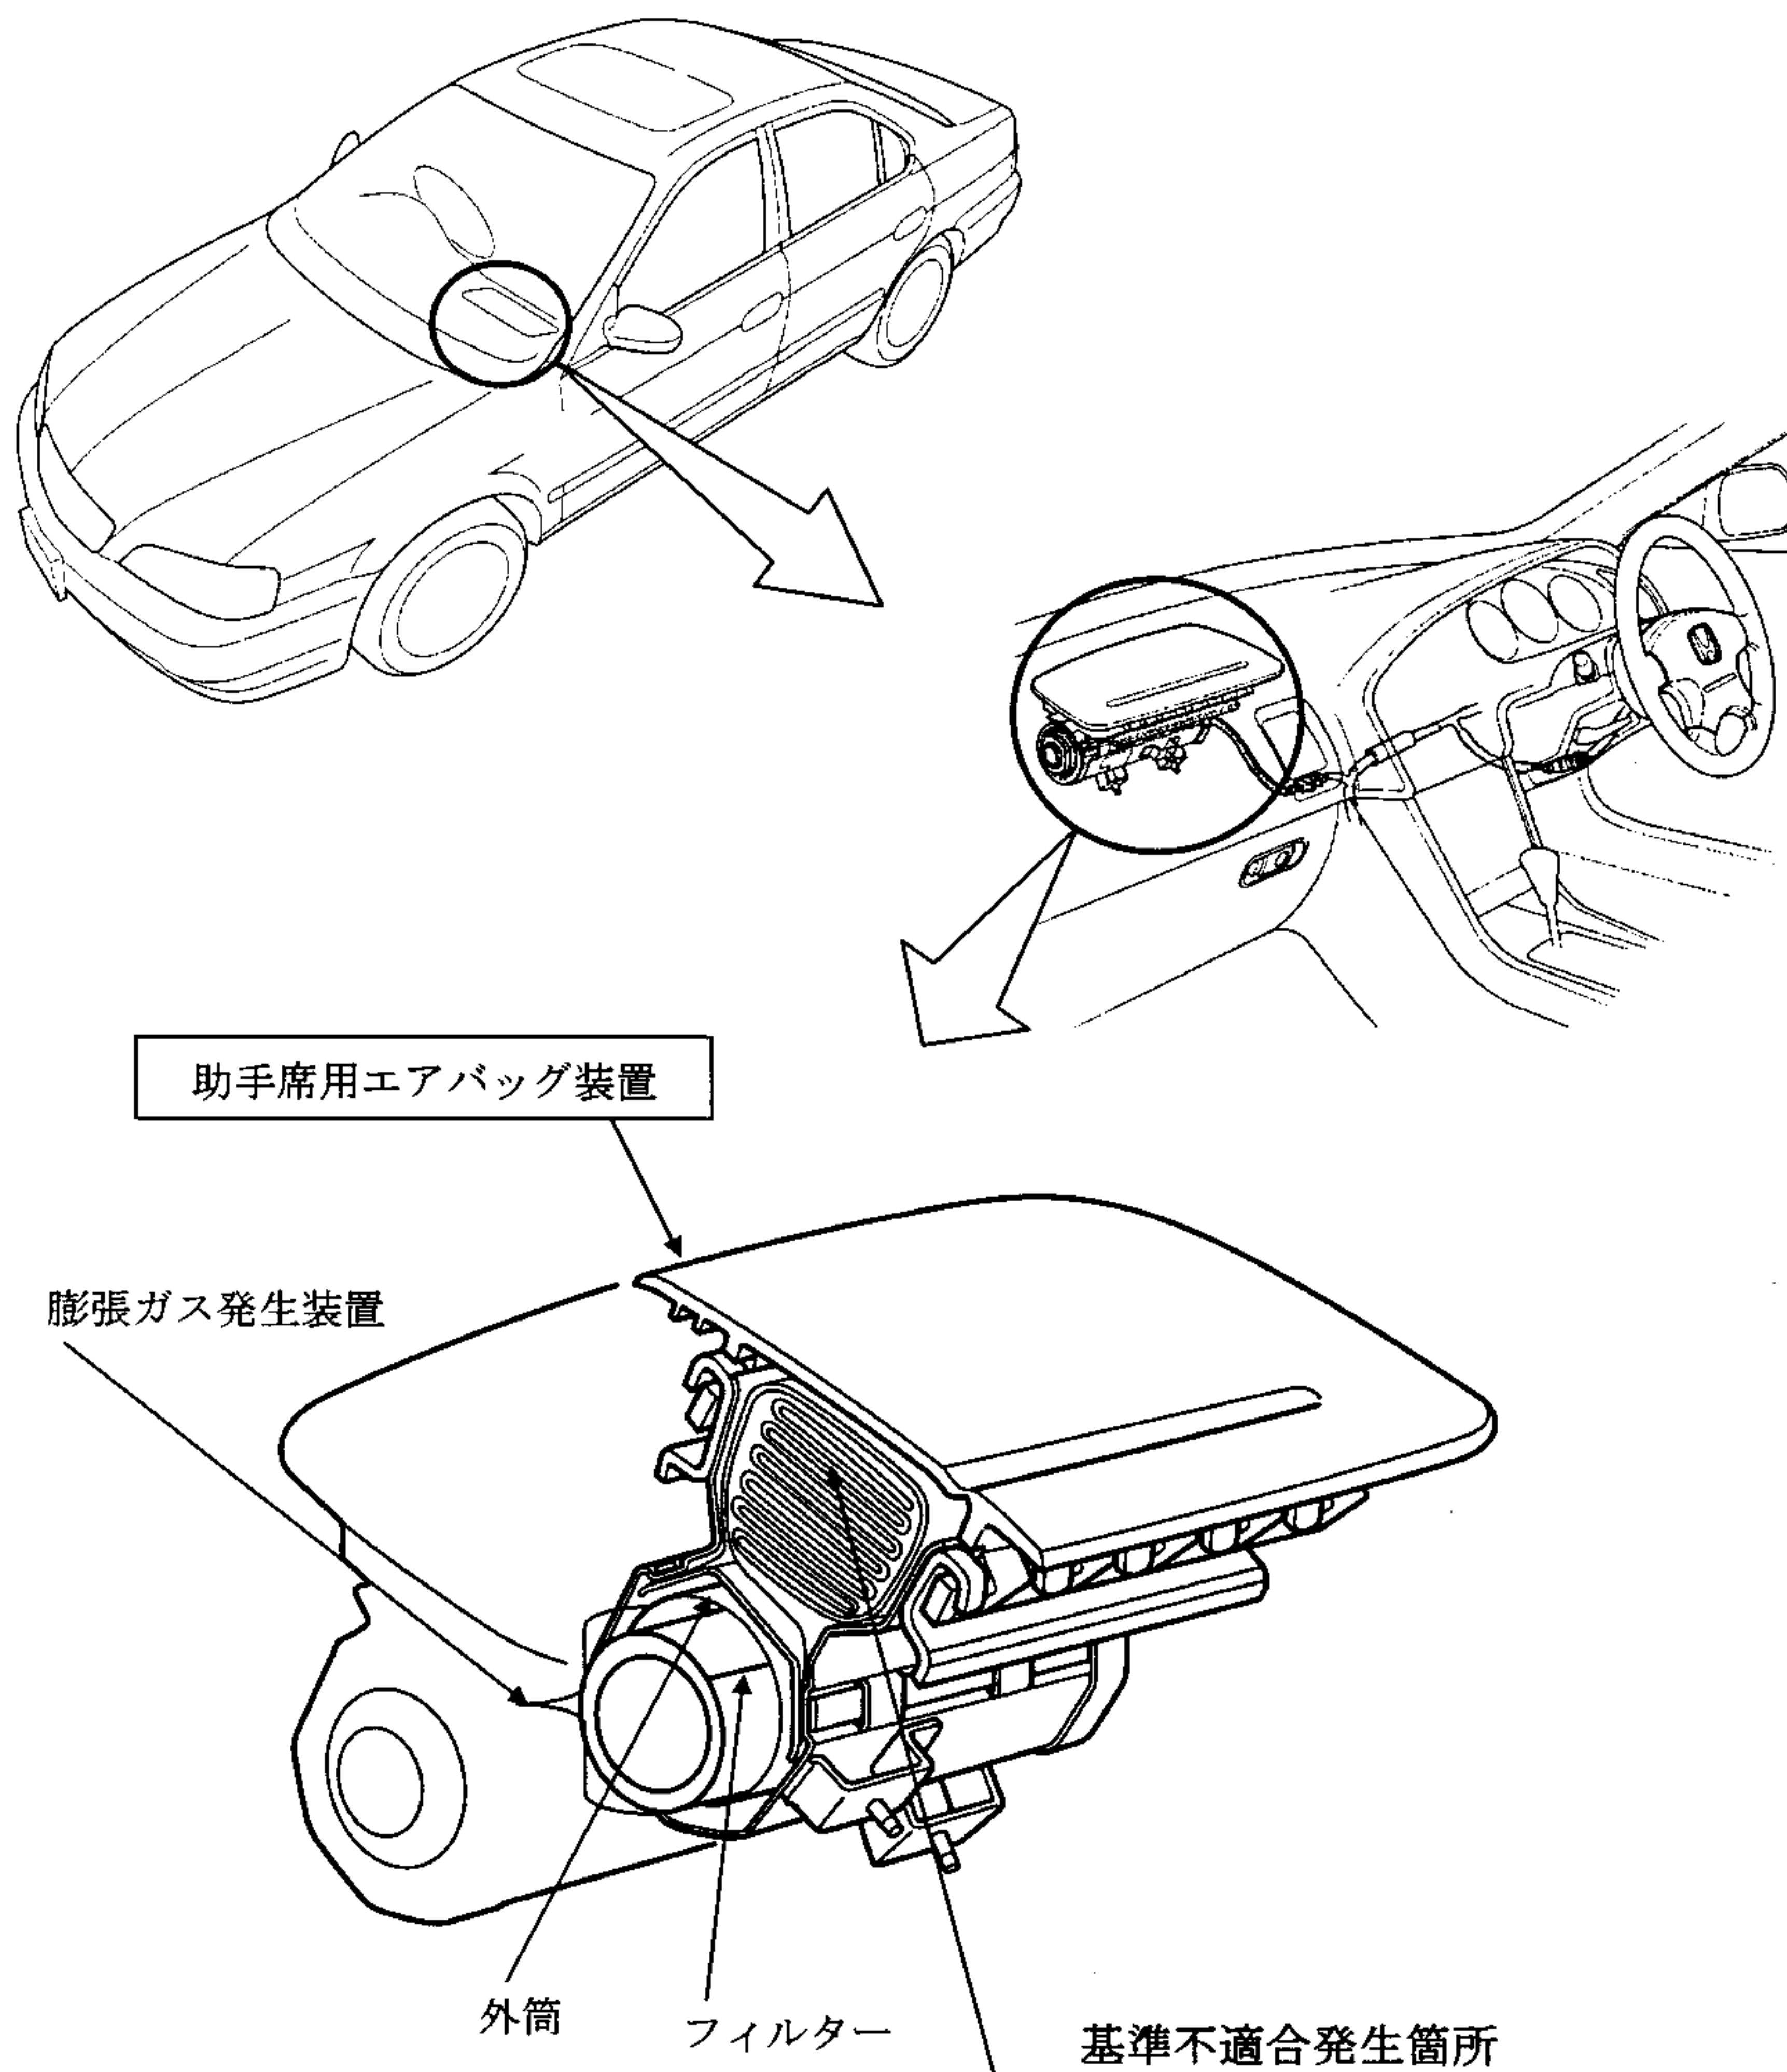

助手席用エアバッグにおいて、膨張ガス発生装置内のフィルター接合部の溶接が不適切なため、エアバッグ展開時にフィルター接合部が剥がれて、外筒が破損する場合があります。膨張ガスが十分供給できないため、前面衝突時に当該エアバッグが正常に展開せず、乗員が過度な障害を受けるおそれがある。

改善の内容：全車両、助手席用エアバッグ装置を良品と交換する。

注： は交換部品を示す。

識別：助手席側フロントドアチェッカーのボディー側取付けボルトに黄色ペイントを塗布する。