

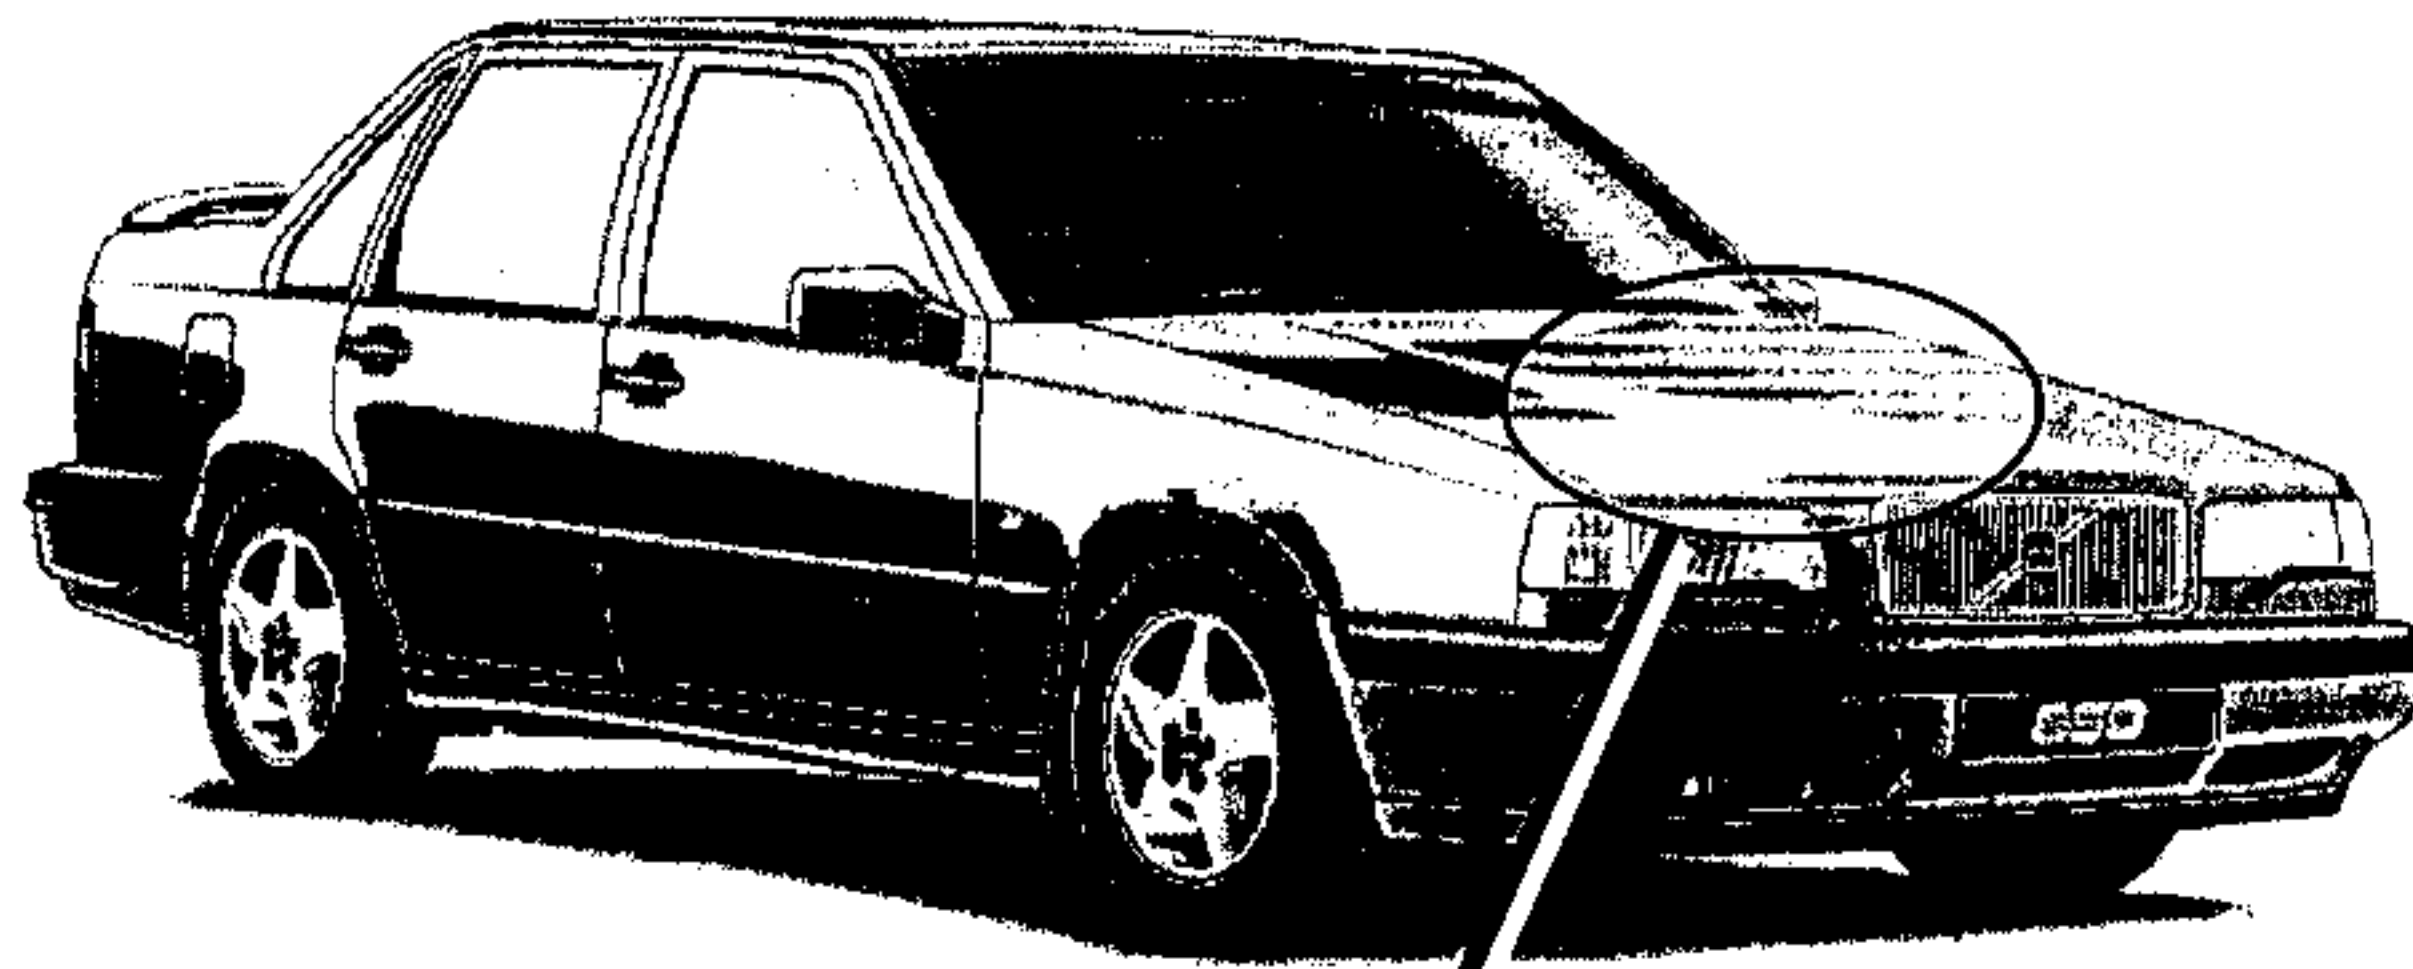


改善箇所説明図

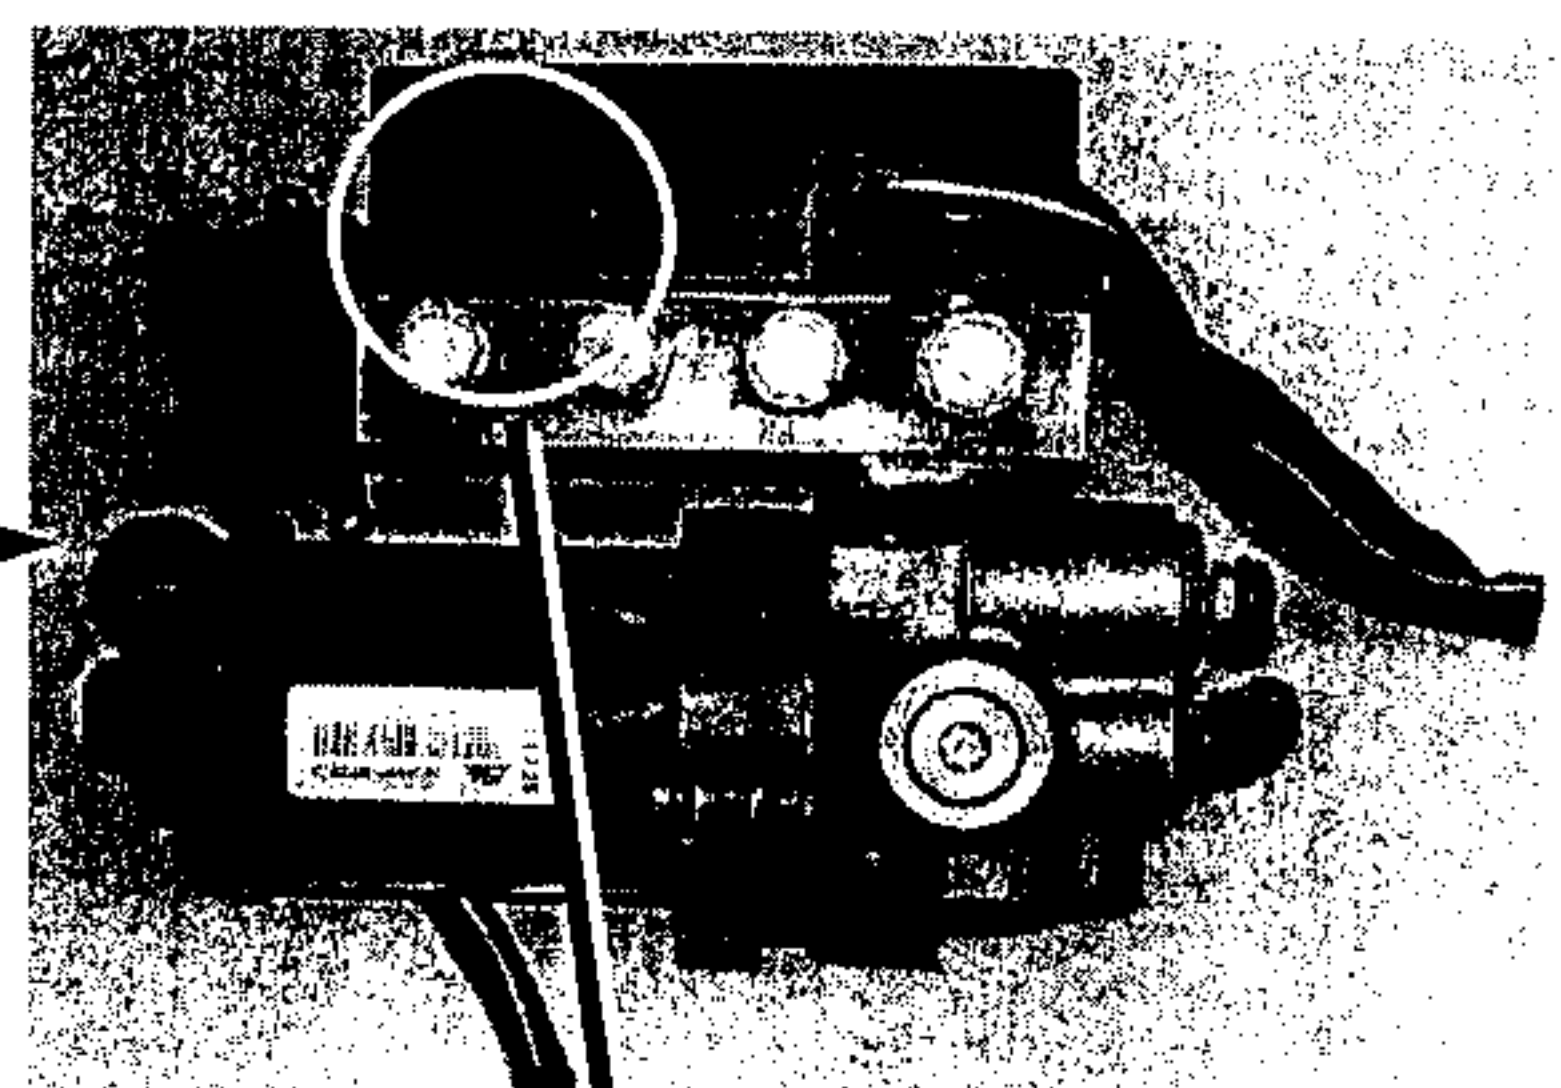

トラクションコントロール
ユニットの取り付け箇所

トラクションコントロールユニット

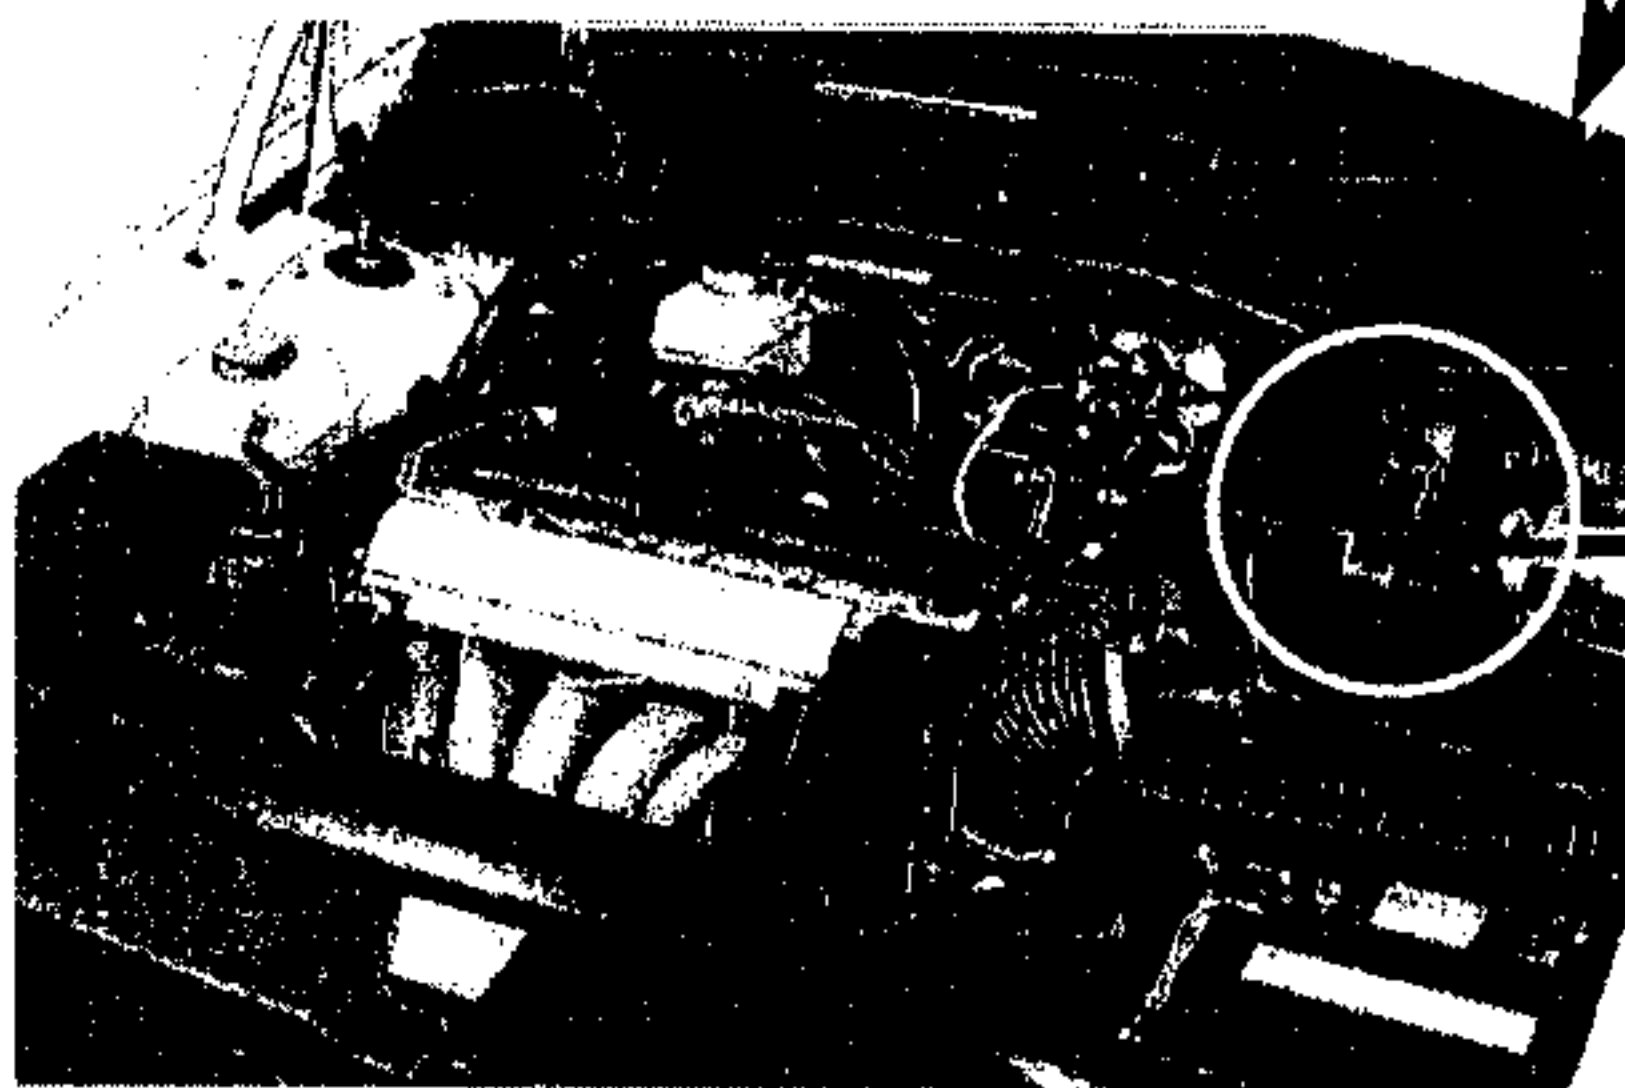

前方

カバーをはずした図


液漏れ発生箇所

基準不適合発生箇所

制動装置において、トラクションコントロールユニット（滑りやすい路面でのタイヤの空転を防止する機構）の圧力スイッチ部のゴム製仕切膜（ダイヤフラム）の耐久性が不足しているため、そのままの状態で使用を続けると、当該スイッチ部からブレーキ液が漏れ、制動力が低下するおそれがある。

改善の内容

全車両、トラクションコントロールユニットを対策品と交換する。

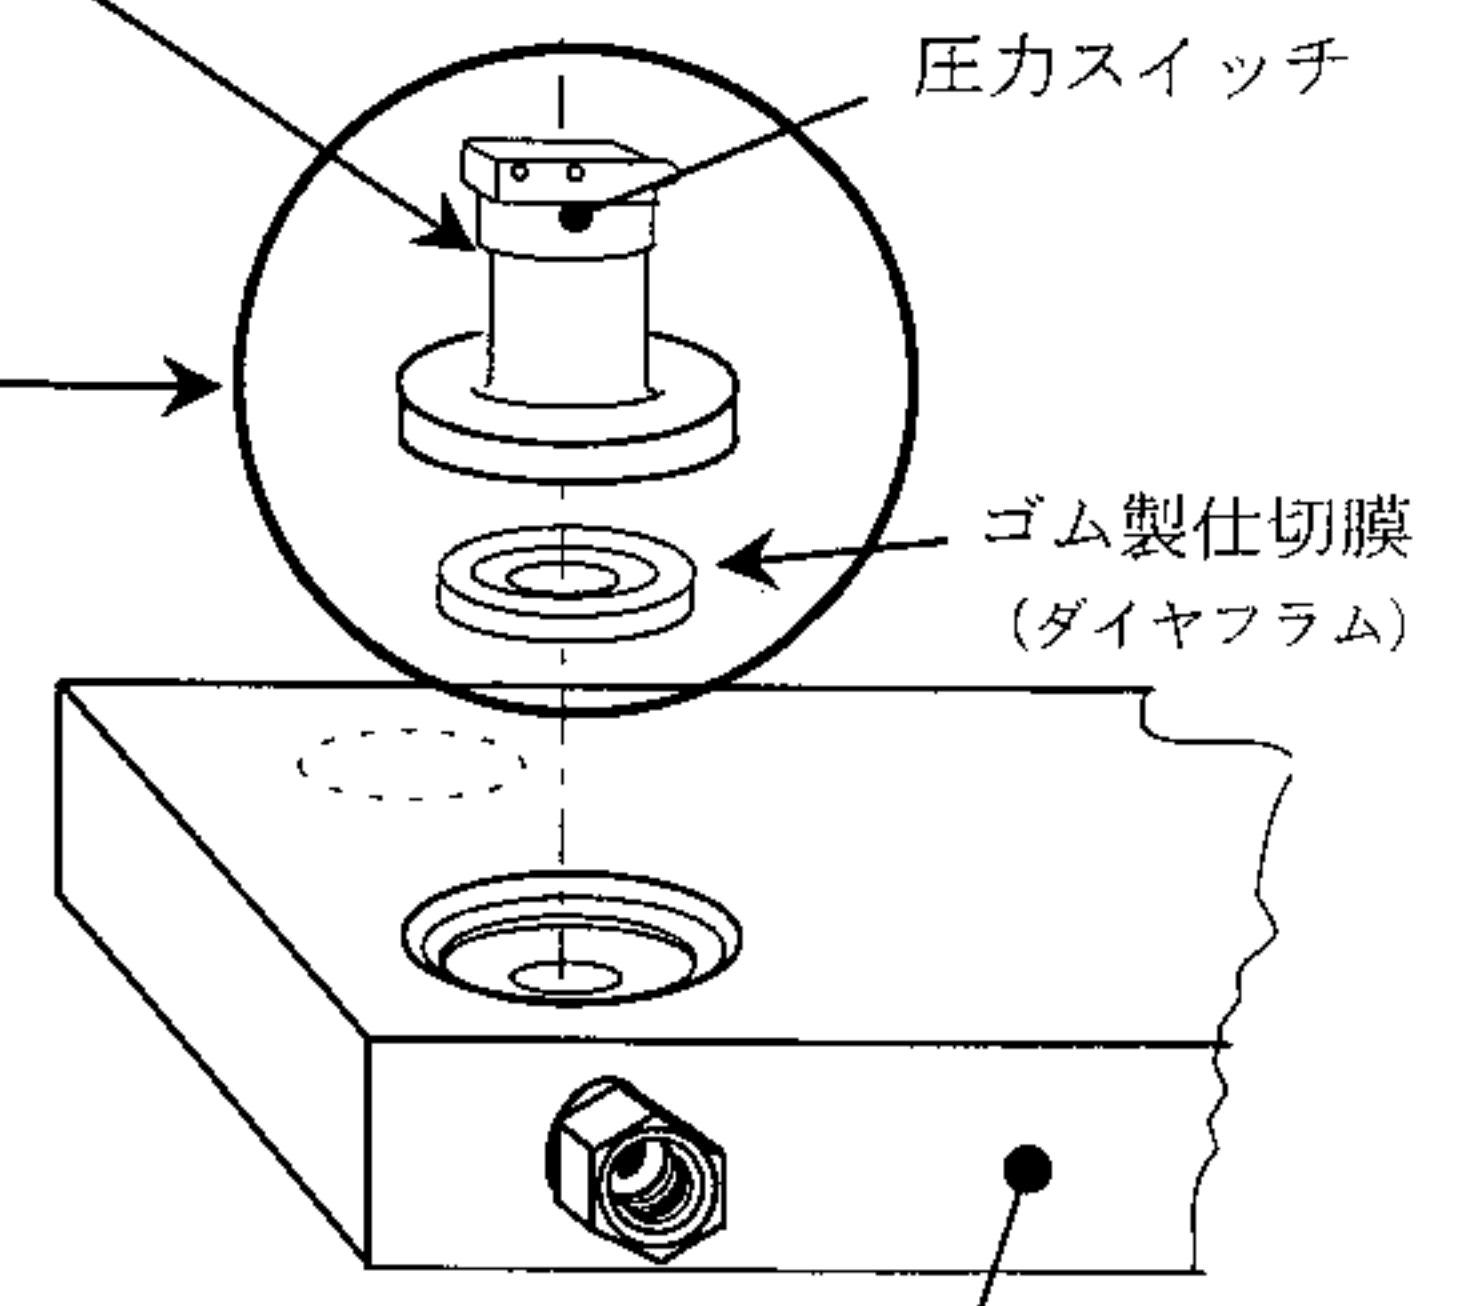

ユニットボディー

注意： 内は交換部品を示す