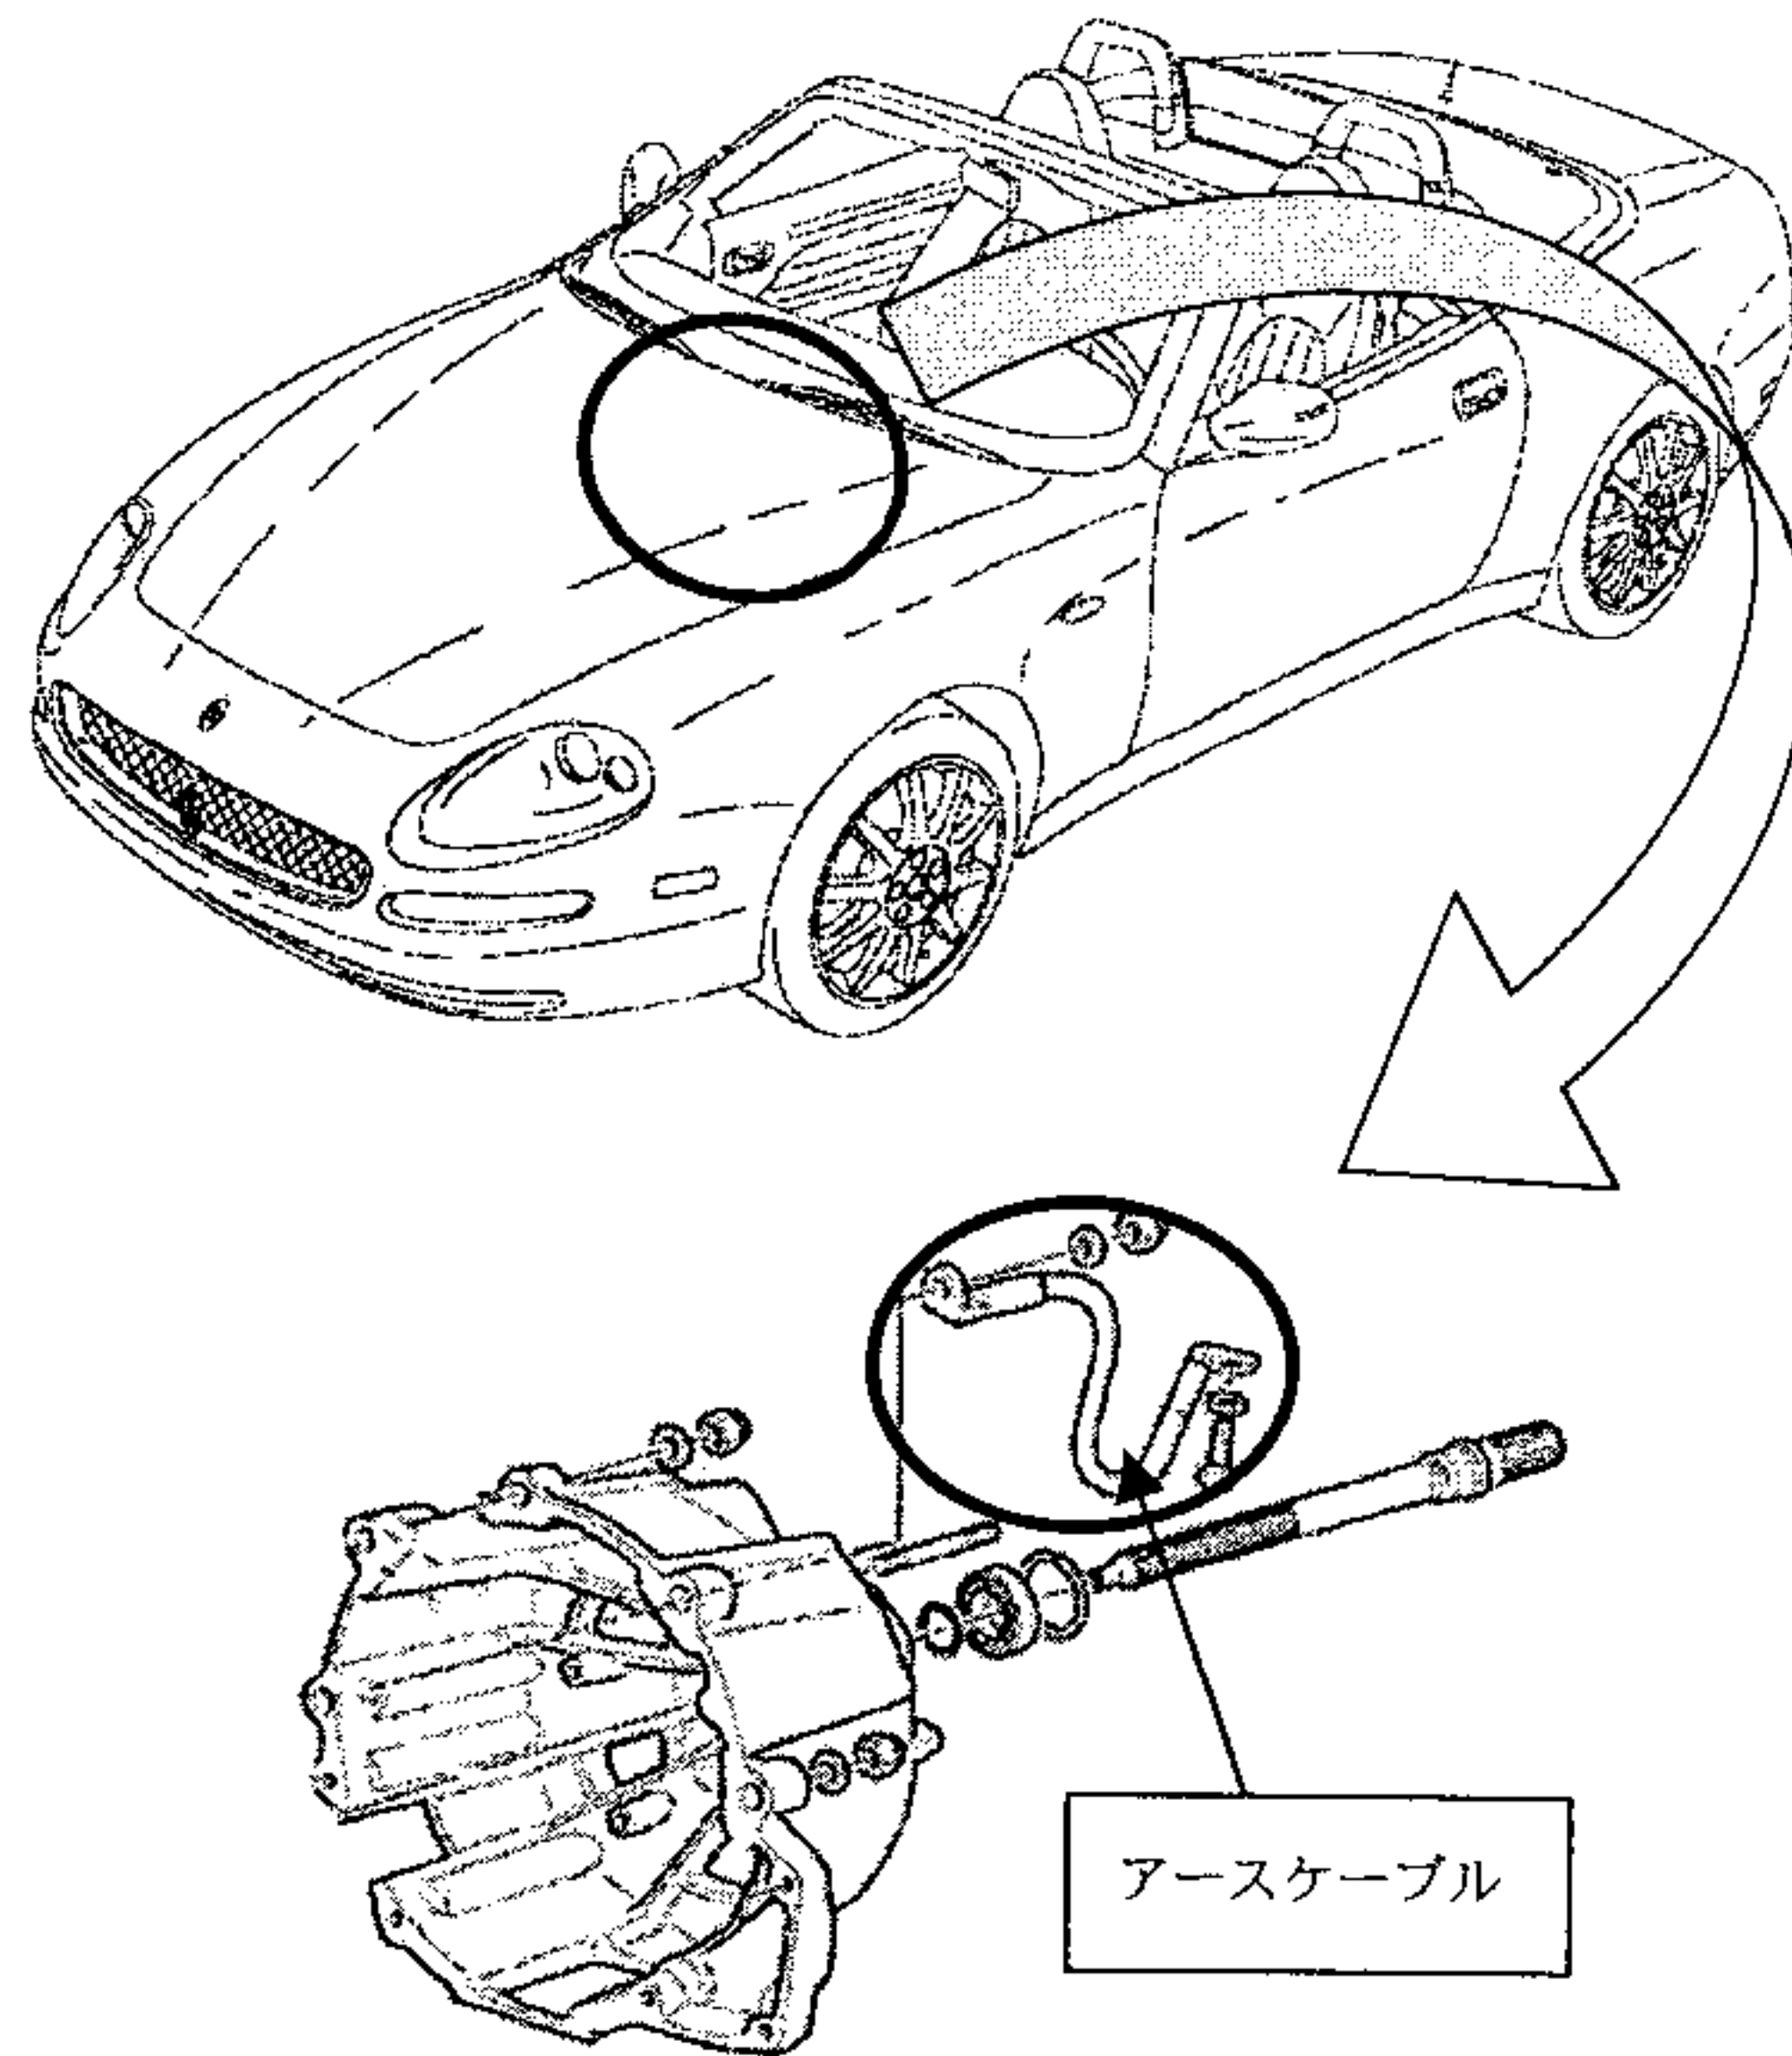


改善措置事項説明図③

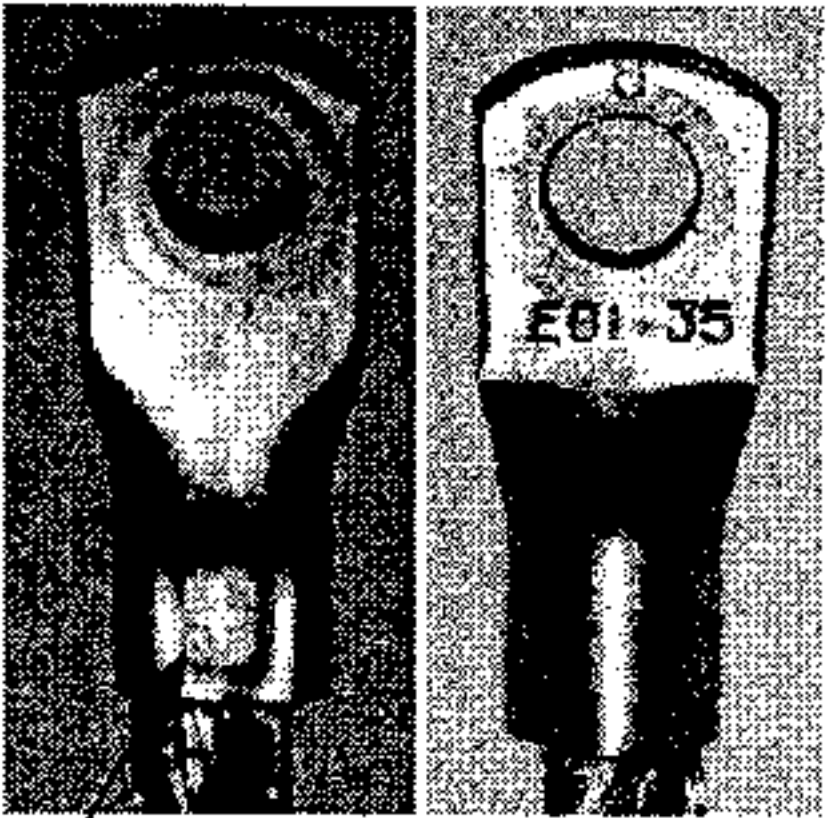
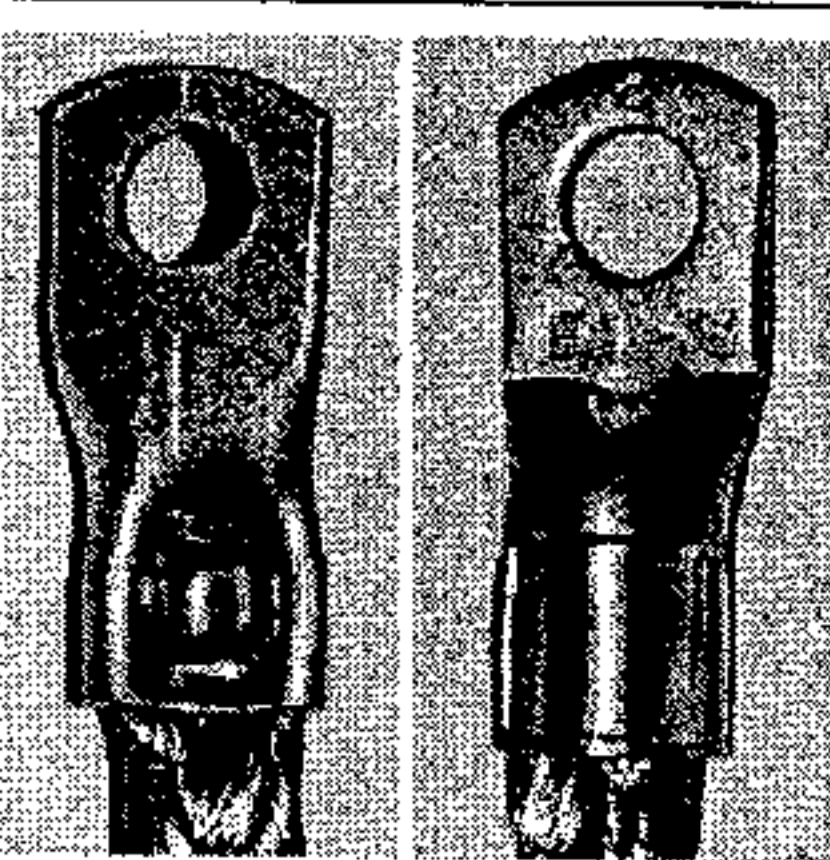


基準不適合箇所

③電気装置において、トランスミッションと車体との間のアースケーブルの製造方法が不適切なため、車両の振動により当該ケーブルが端子部から抜けることがあり、点火装置が正常に作動せず、原動機が停止し、再始動できなくなるおそれがある。

改善の内容

③全車両、当該アースケーブルを点検し、端子のかしめ部分にプラスのかしめ跡があるものは良品と交換する。

改善前	改善後
 プラスのかしめ跡	

注意： は交換部品を示す。