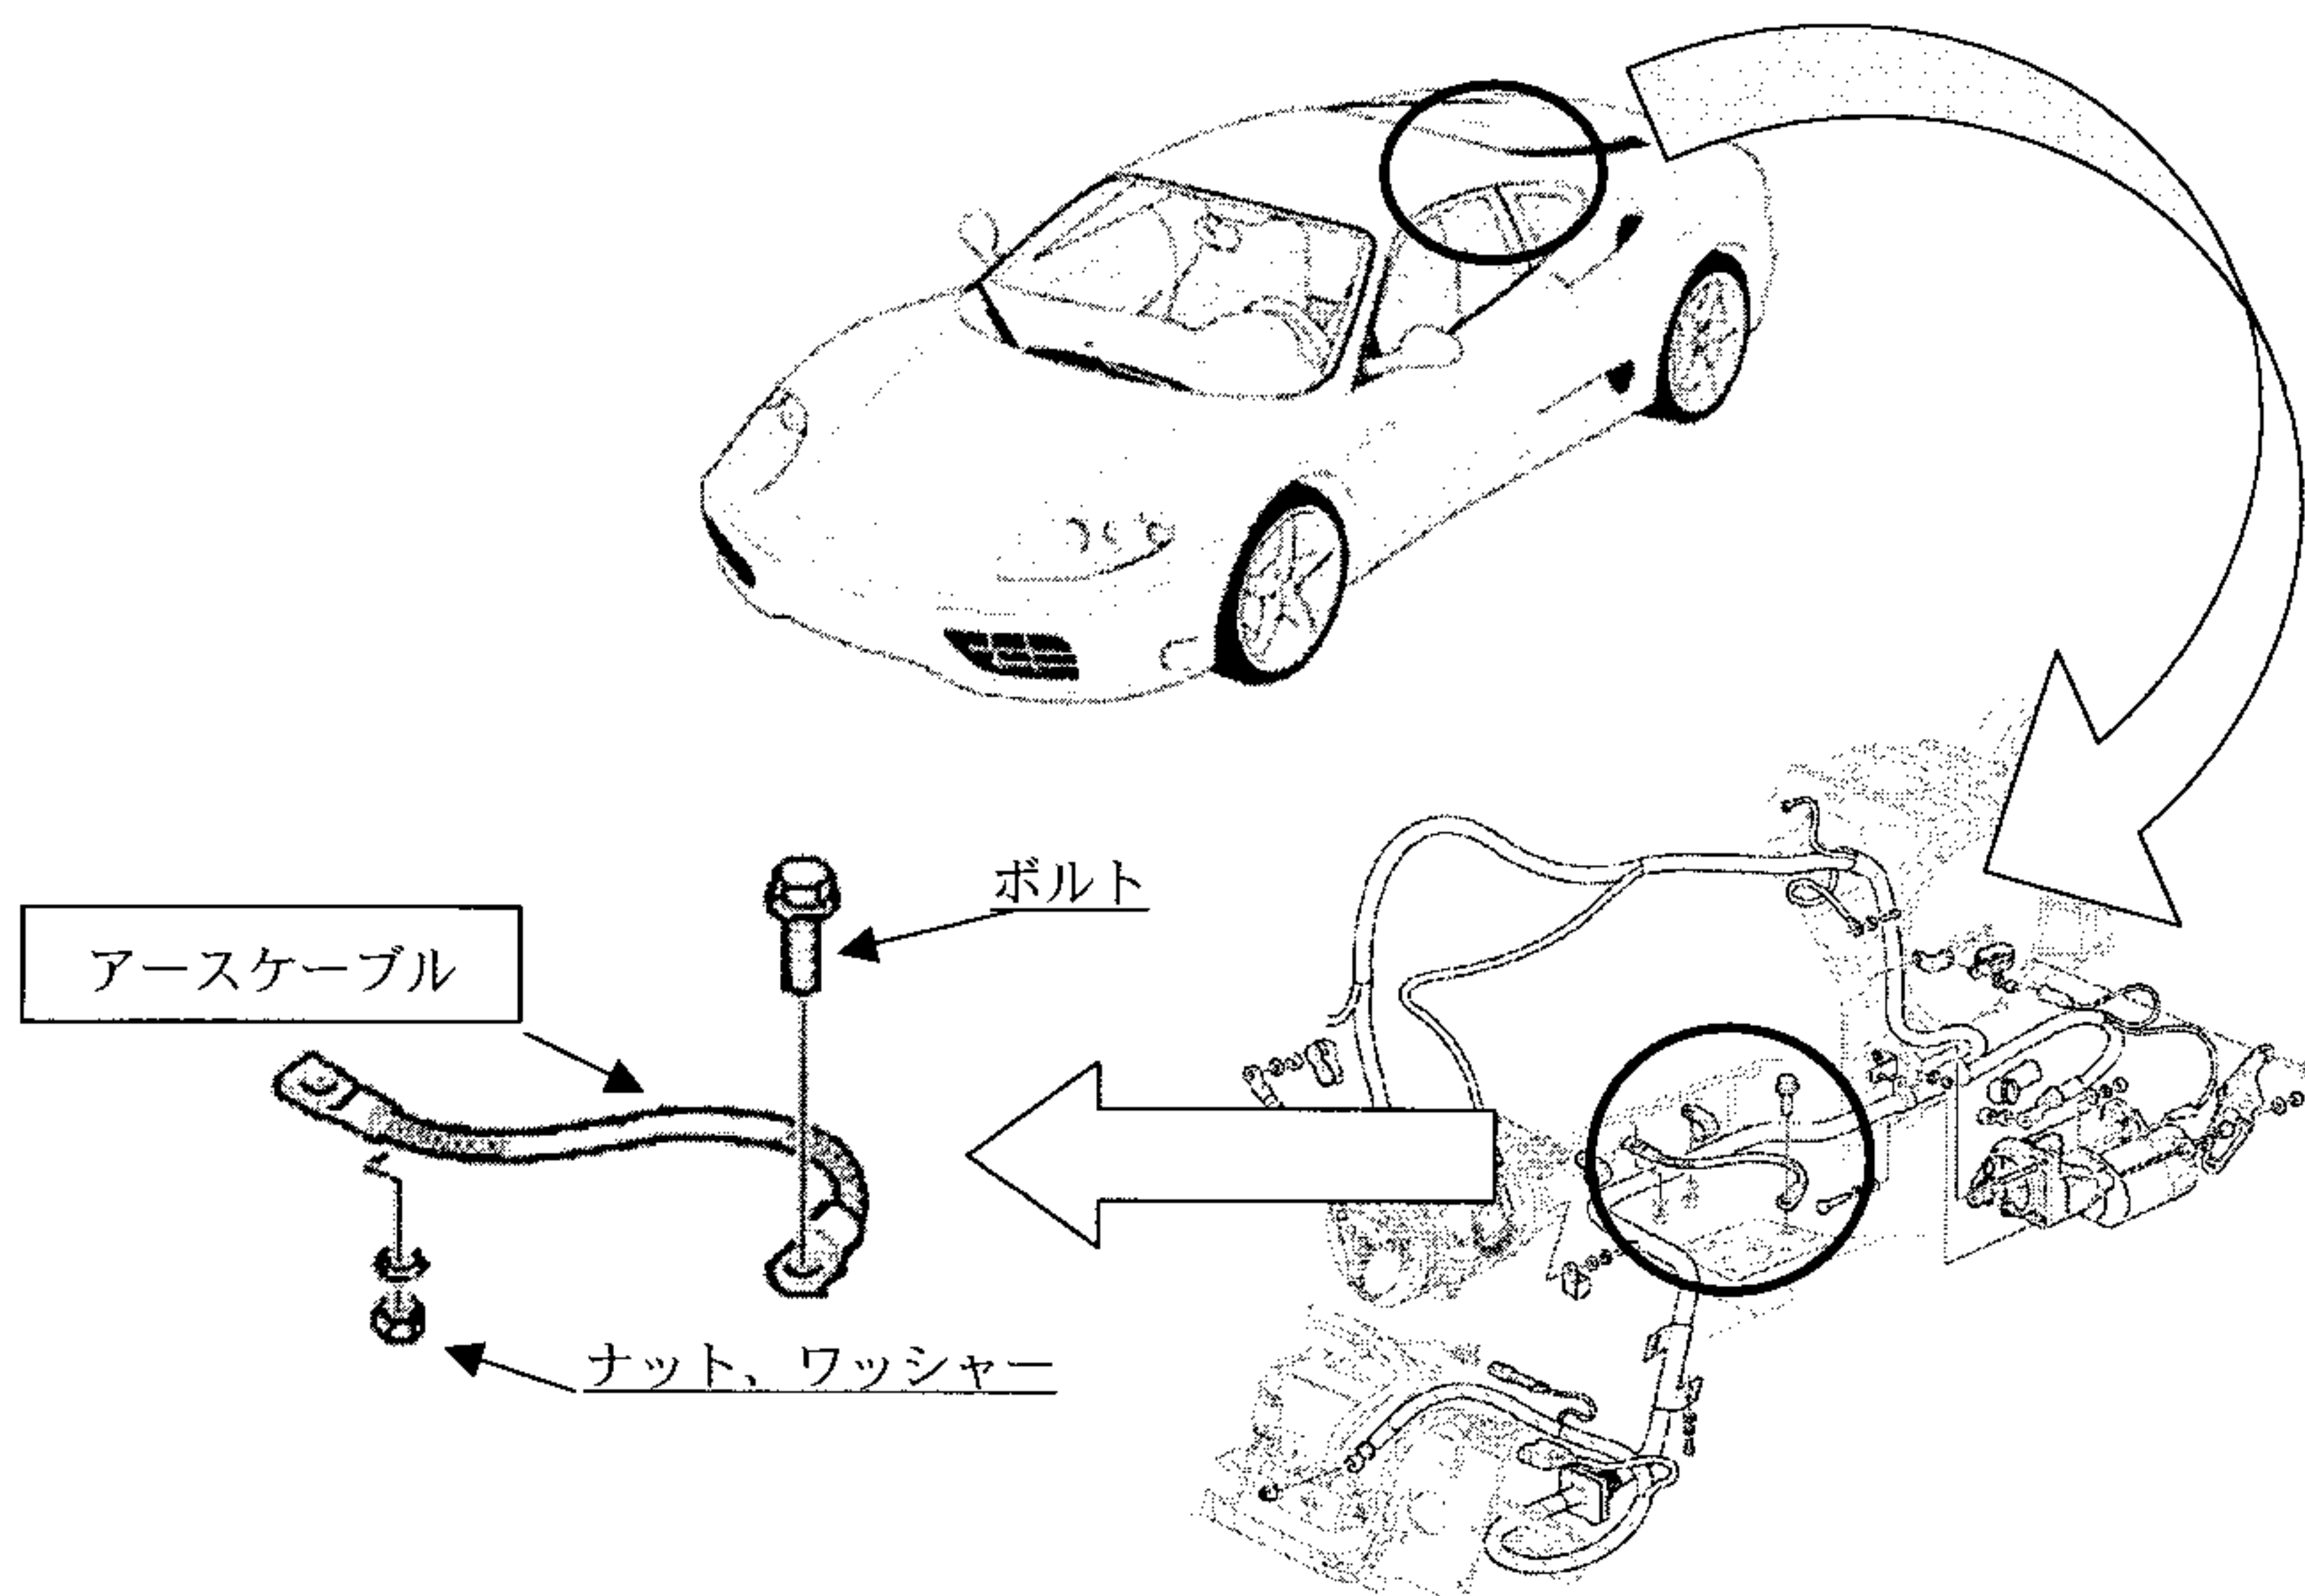


改善措置事項説明図

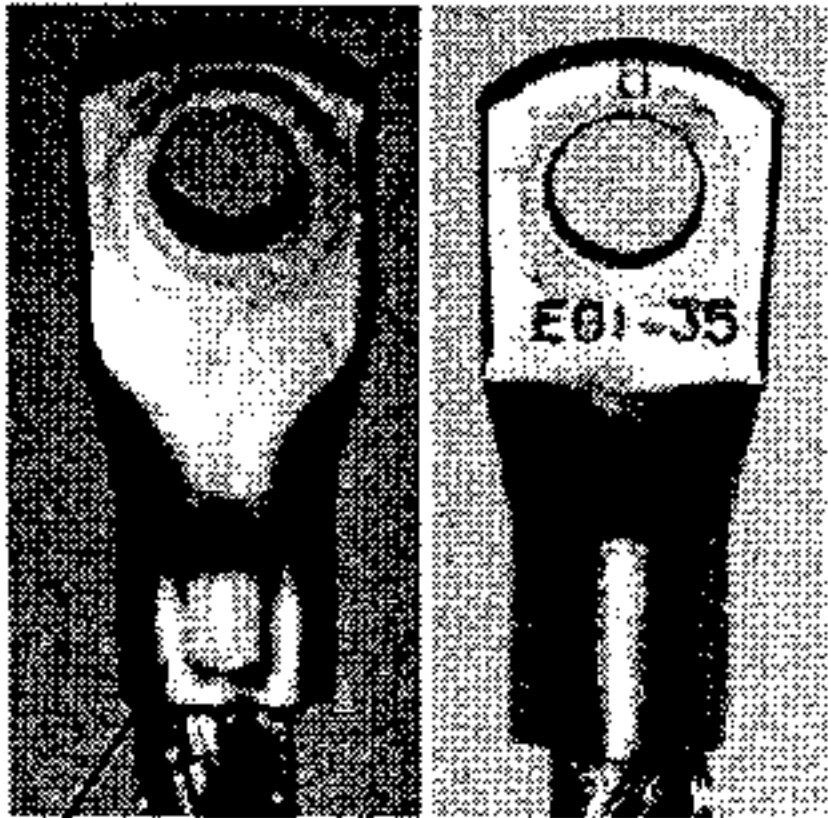
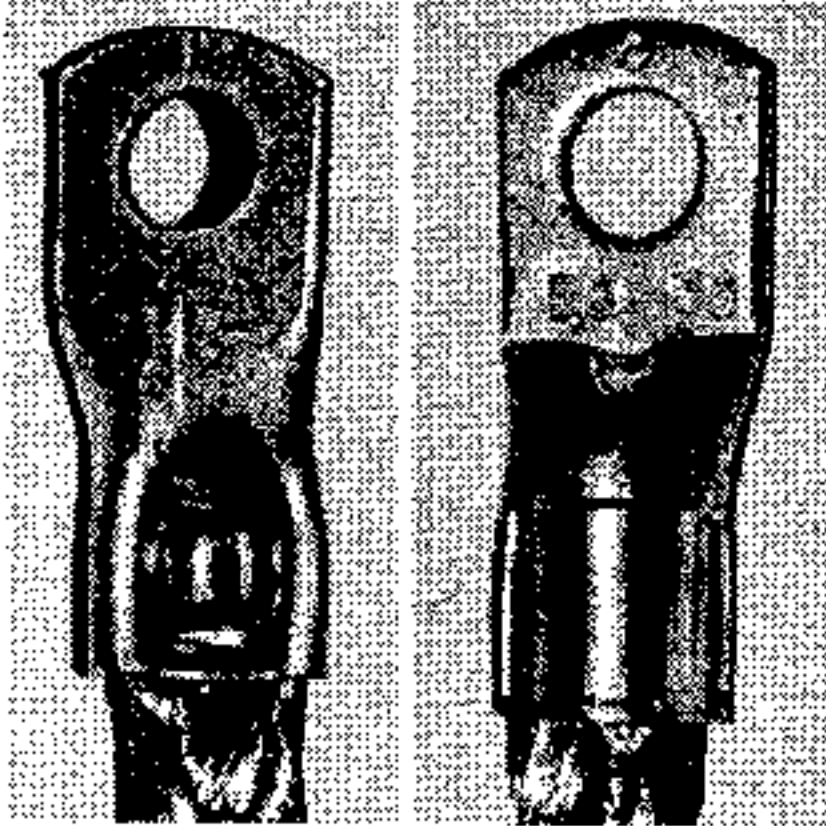


基準不適合発生箇所

電気装置において、原動機と車体の間のアースケーブルの製造方法が不適切なため、車両の振動により当該ケーブルが端子部から抜けることがあり、点火装置が正常に作動せず、原動機が停止し、再始動できなくなるおそれがある。

改善の内容

全車両、アースケーブルの端子部分を点検し、端子のかしめ部分にプラスのかしめ跡があるものは良品と交換し、新品のボルト、ナット、ワッシャーを使用して取り付ける。

改善前	改善後
 プラスのかしめ跡あり	

注意： は改善部品を示す。