



改善箇所説明図

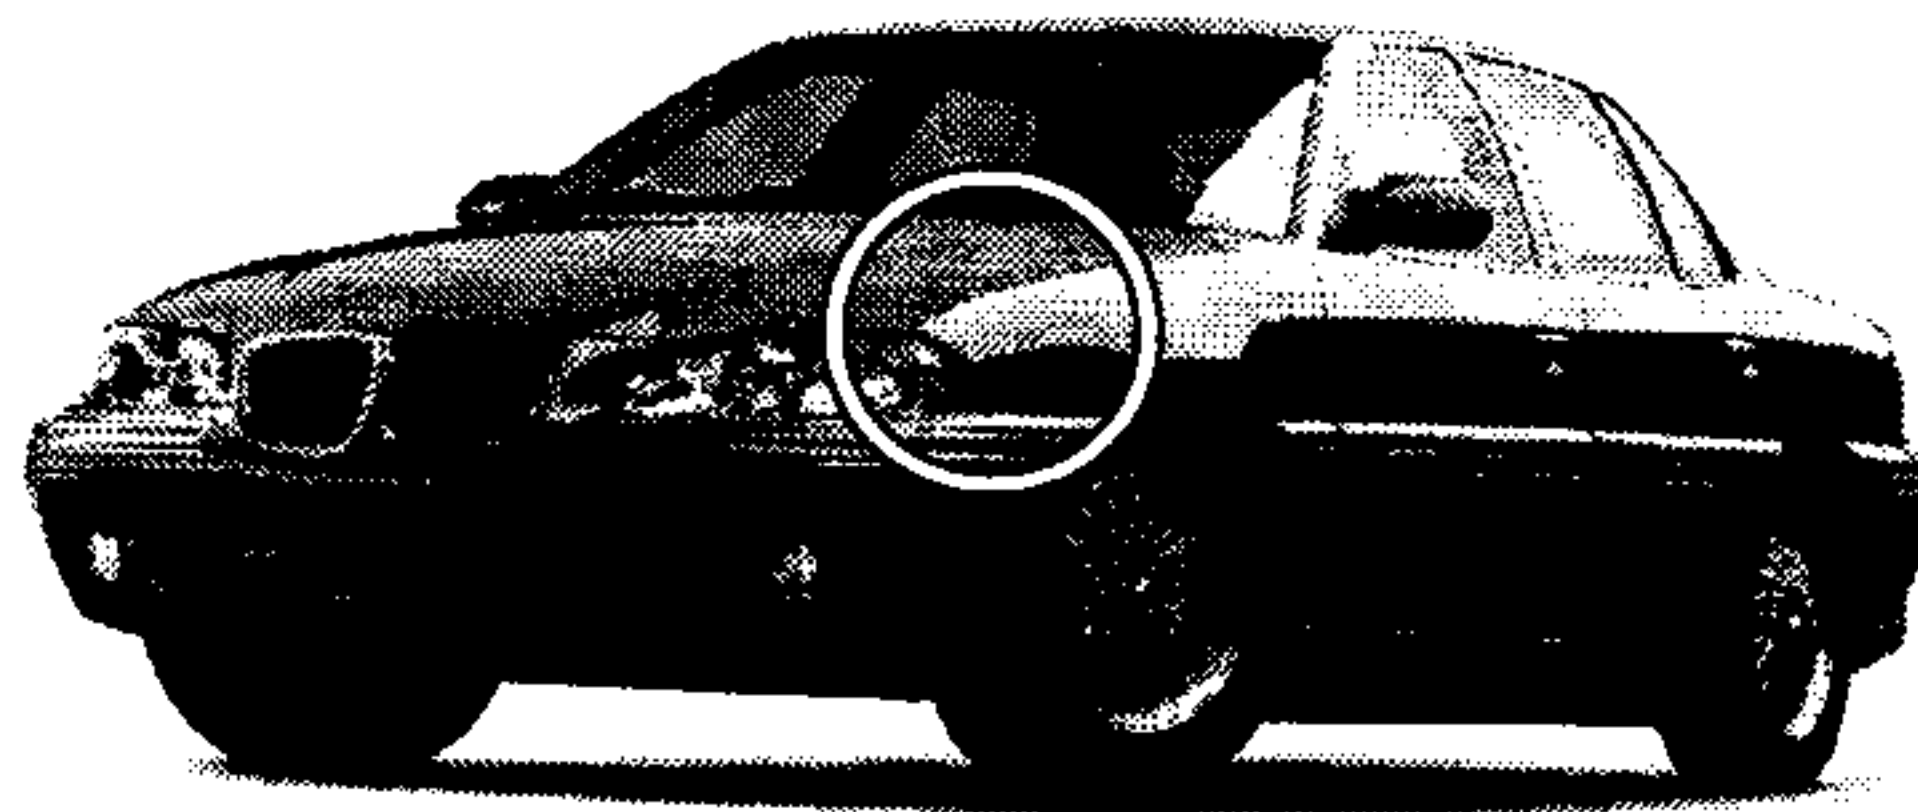



基準不適合発生箇所

原動機の始動装置において、イグニッションスイッチの回路が不適切なため、始動時に時間がかかるなどイグニッションキーを長時間まわし続けた場合、当該スイッチに過大な電流が流れ、スイッチ内部が発熱して樹脂が溶損し、最悪の場合、短絡して火災に至るおそれがある。

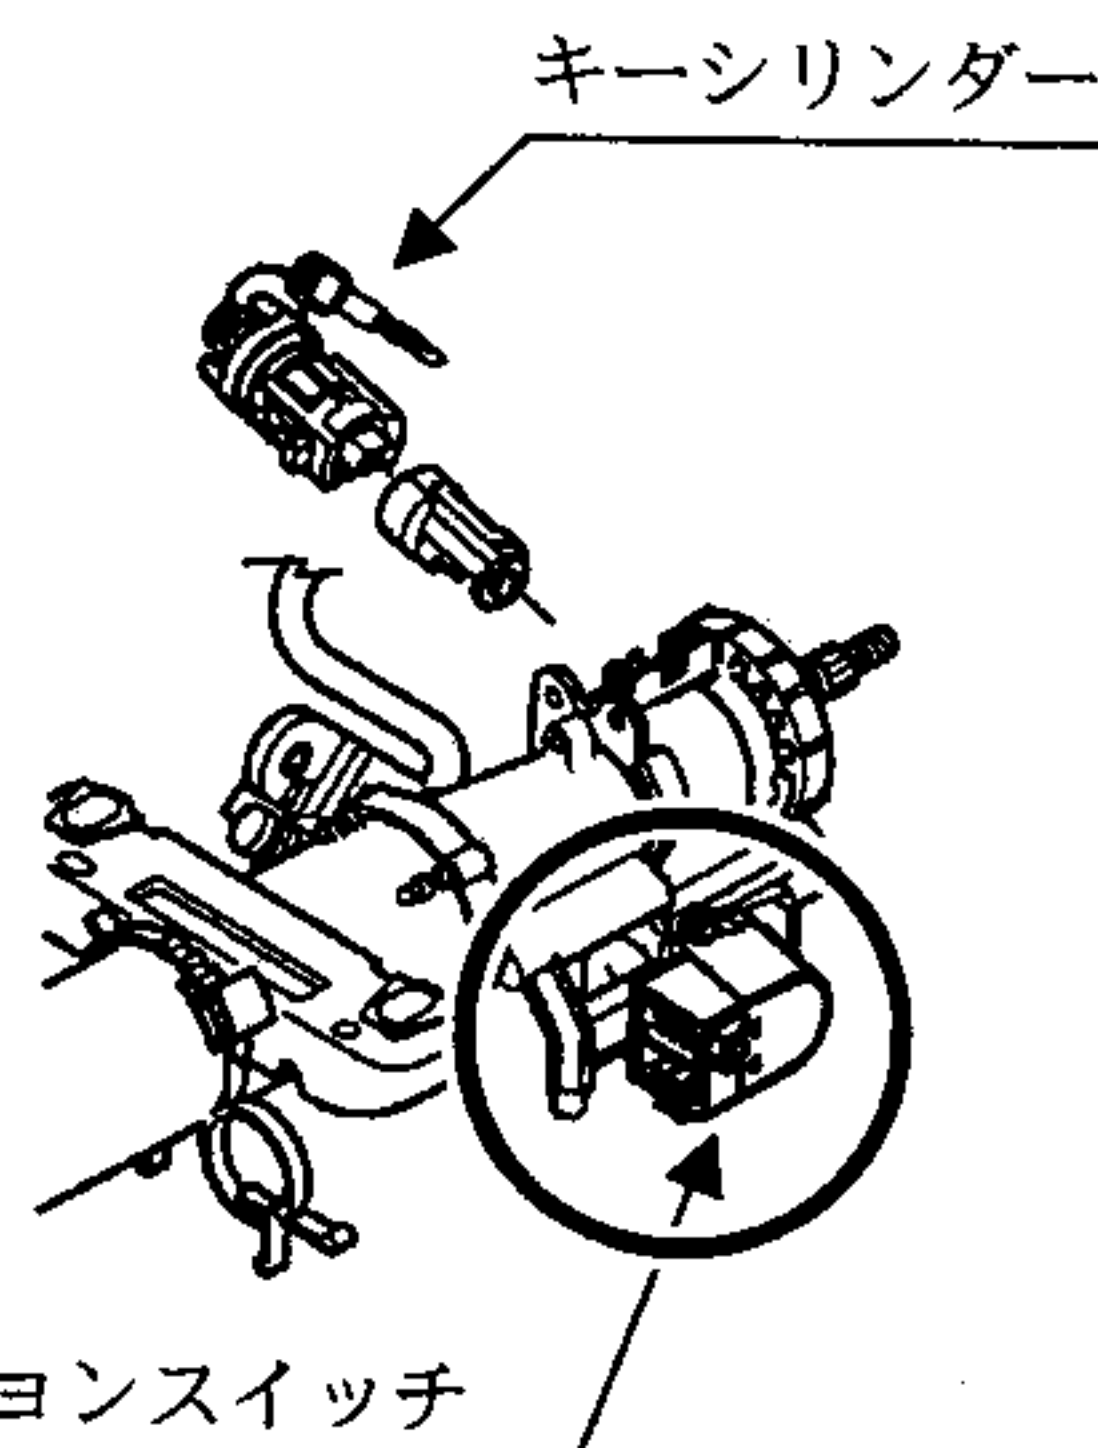


＜改善内容＞

全車両、スタータ制御用のリレーを新たに設置する。また、イグニッションスイッチに損傷があるものは新品と交換する。

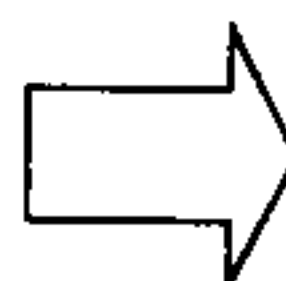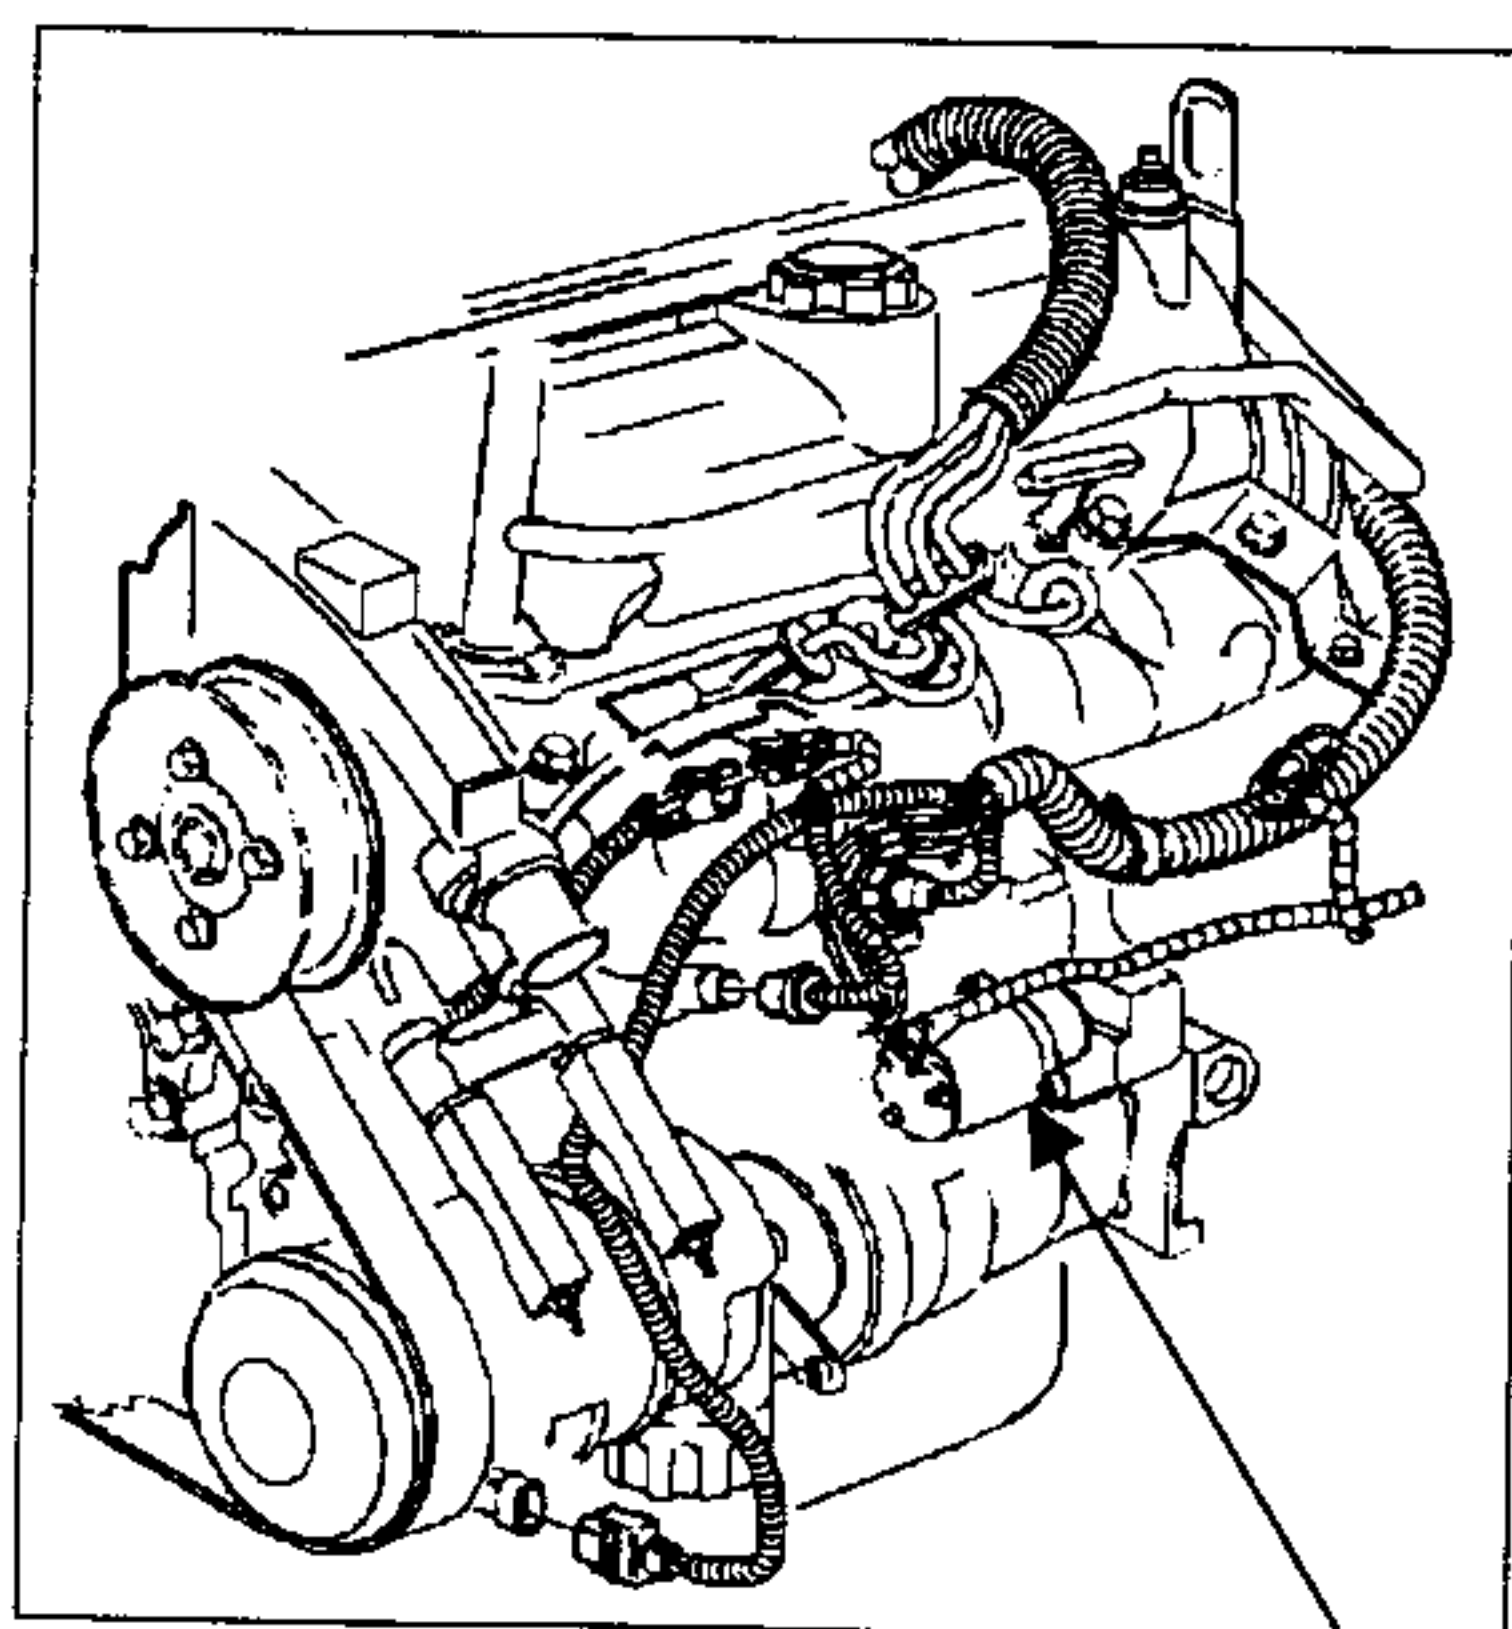

対策後

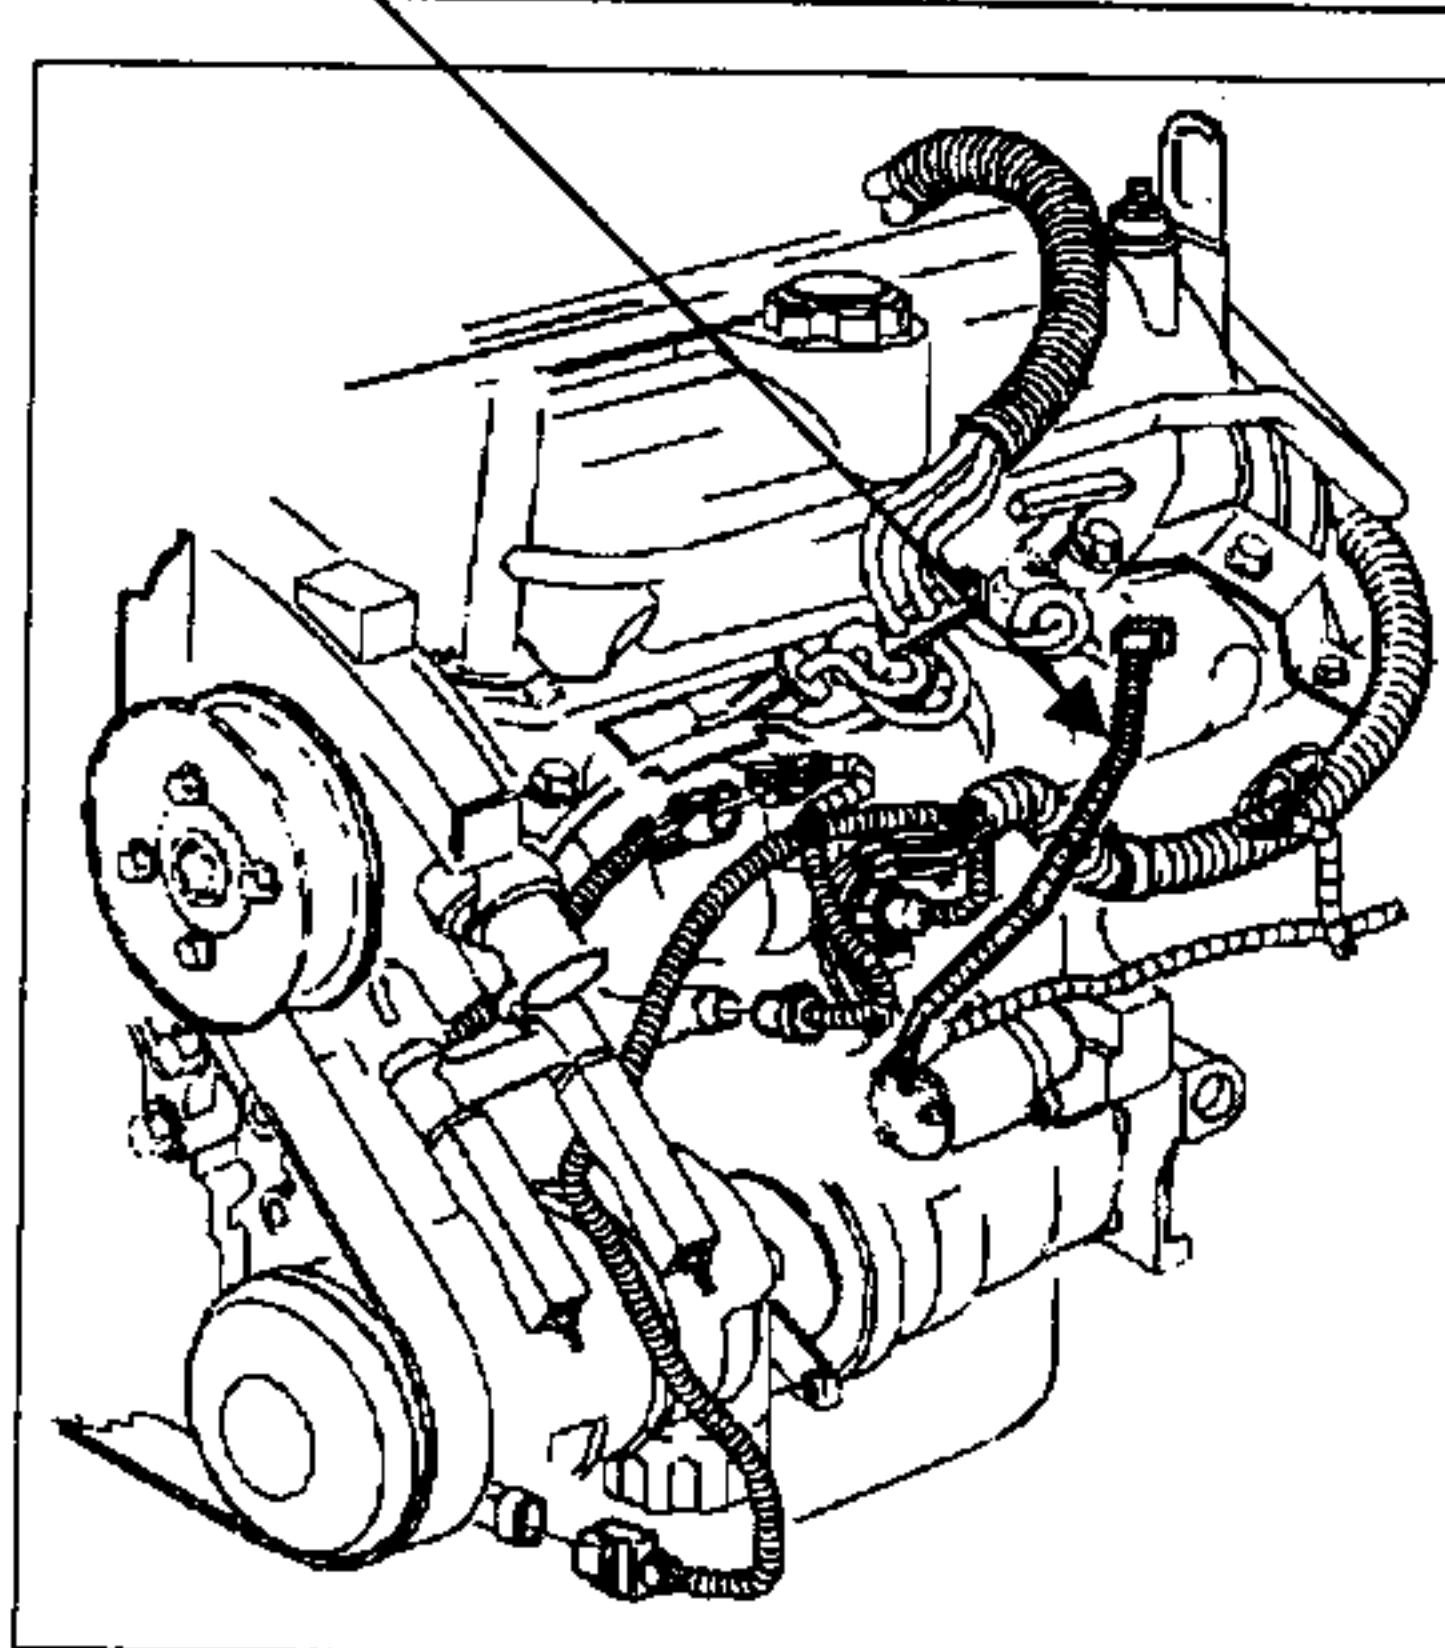

スタータソレノイド