


改善箇所説明図

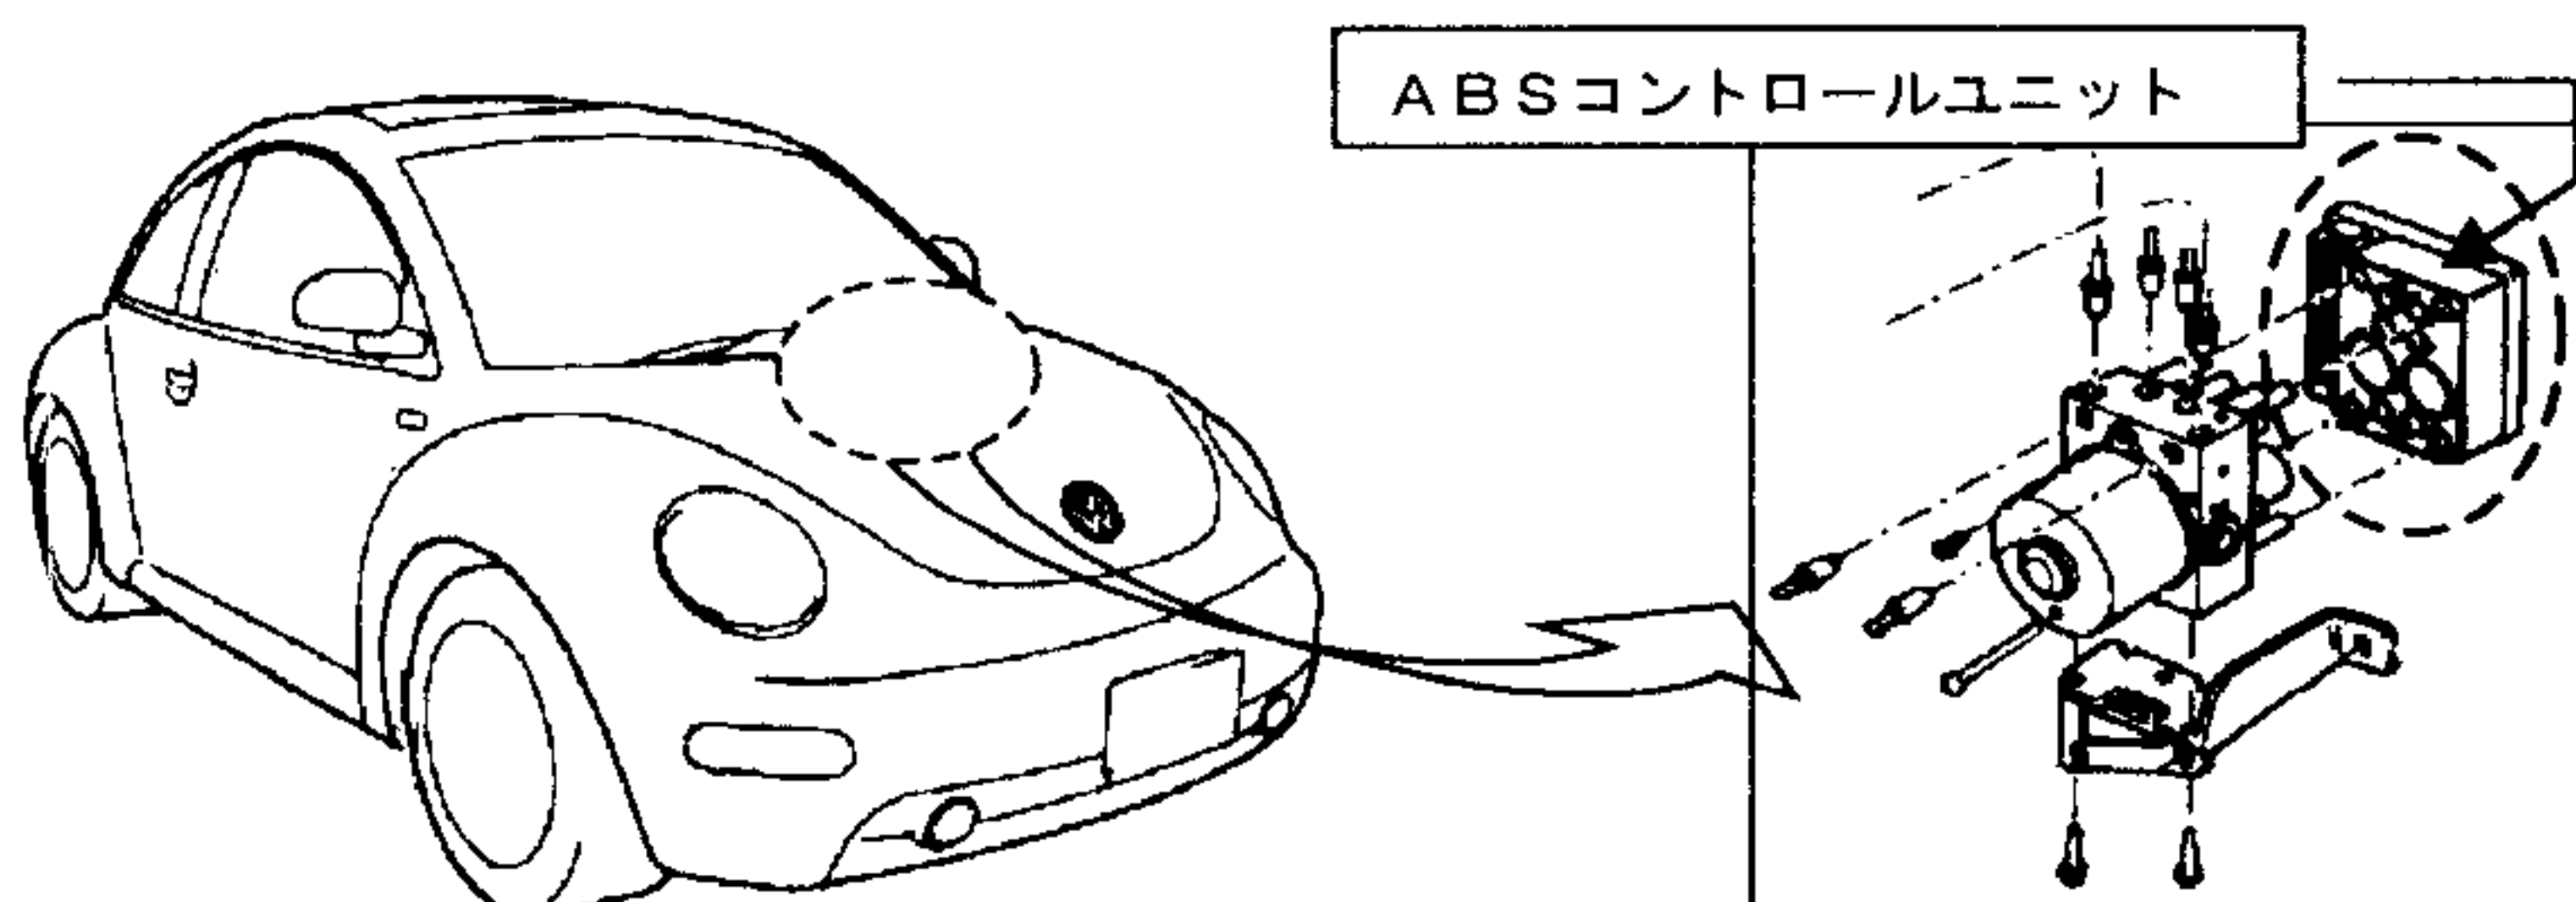


ABSコントロールユニットの良否判定

不具合品：ABSコントロールユニットの部品識別番号が 1C0907379C であり、メーカーコードが 0321.3 であるもの。

(部品識別番号又はメーカーコードが上記以外である場合、対策作業の実施は不要。)

対策品：部品識別番号が 1C0907379J であるもの

メーカーコードの記載箇所

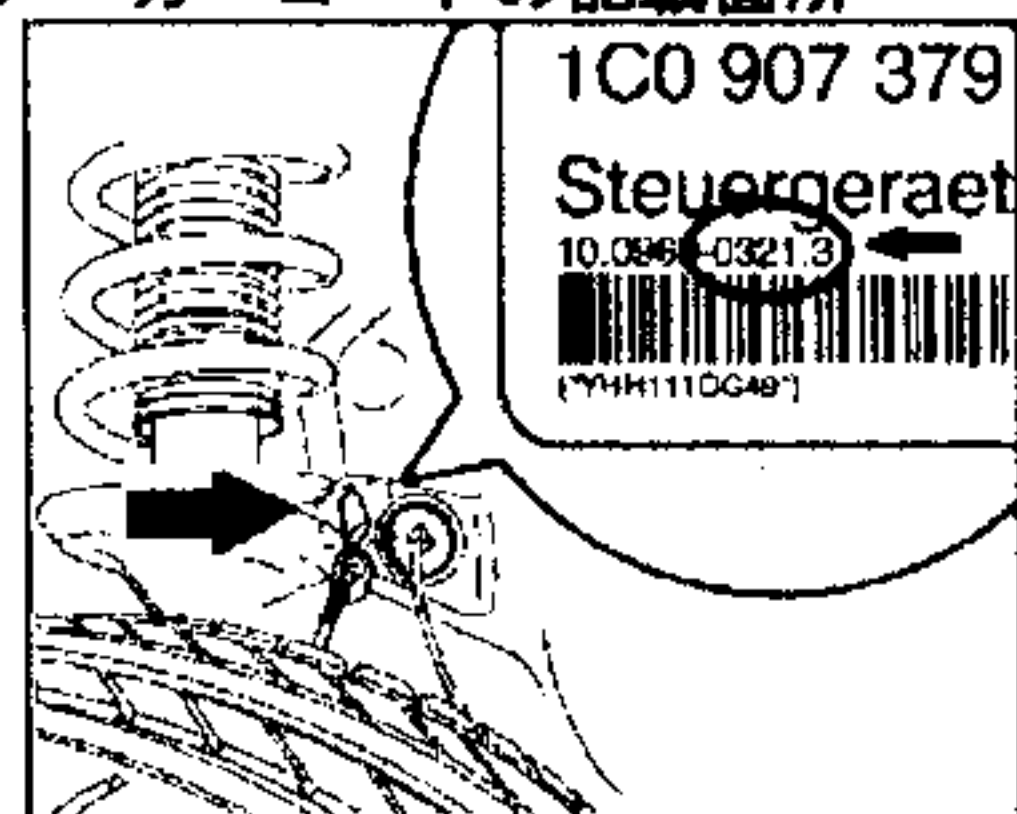

タイヤハウス内、前輪タイヤ上部のABS回転信号配線用グロメット(埋栓)を捲り、ラベルに記載されたメーカーコードを確認する。

基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及び原因

制動装置において、ABSコントロールユニット内部の材質が不適切なため、接点が短絡してABS用油圧ポンプが常時作動したままとなることがあり、当該コントロールユニットの内部が過熱し、最悪の場合、火災に至るおそれがある。

改善措置の内容

全車両、当該ABSコントロールユニットの部品識別番号及びメーカーコードを点検し、該当するものは対策品と交換する。

作業終了の識別

トランク内部スペアタイヤ設置場所の脇にダメージNo(=45B1)及び作業完了年月日を記載し、実施した販売店のワークショップ印を捺印したステッカーを貼付する。