

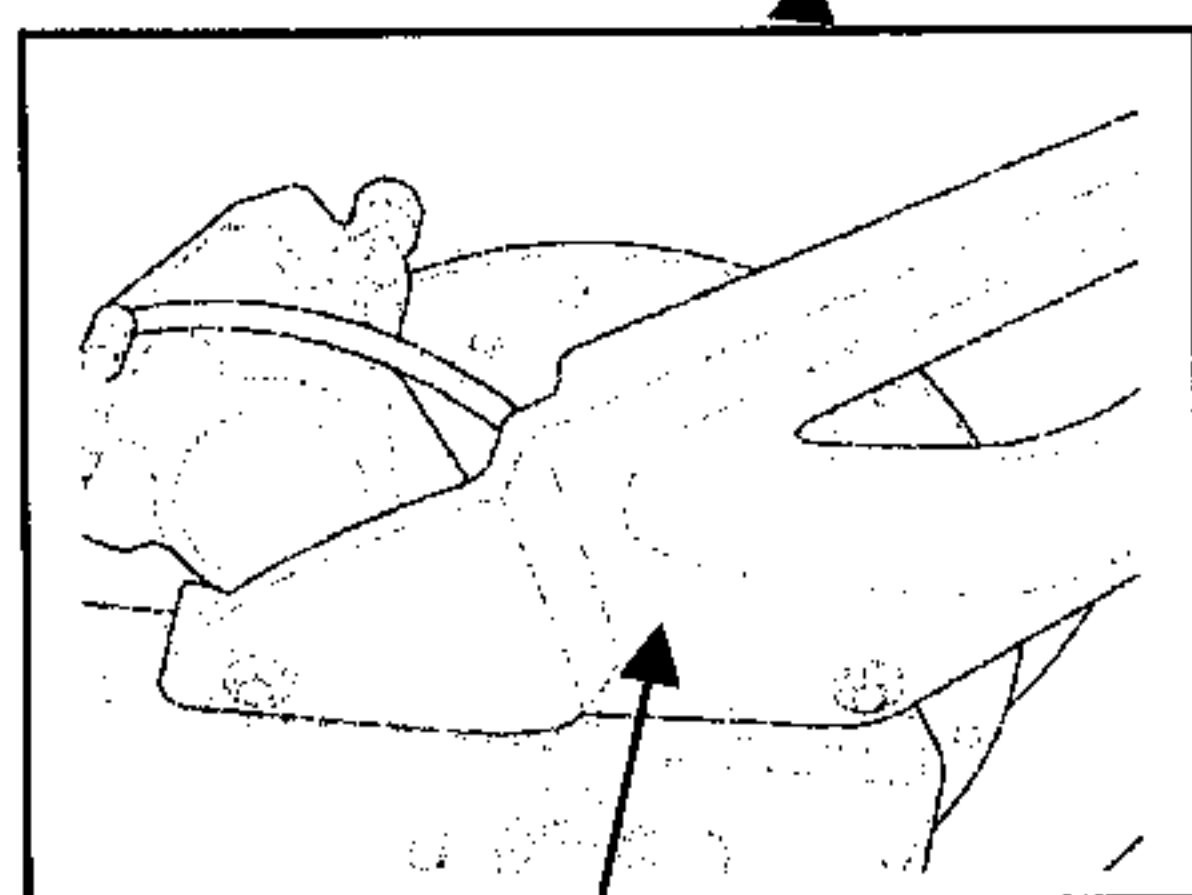



改善箇所説明図

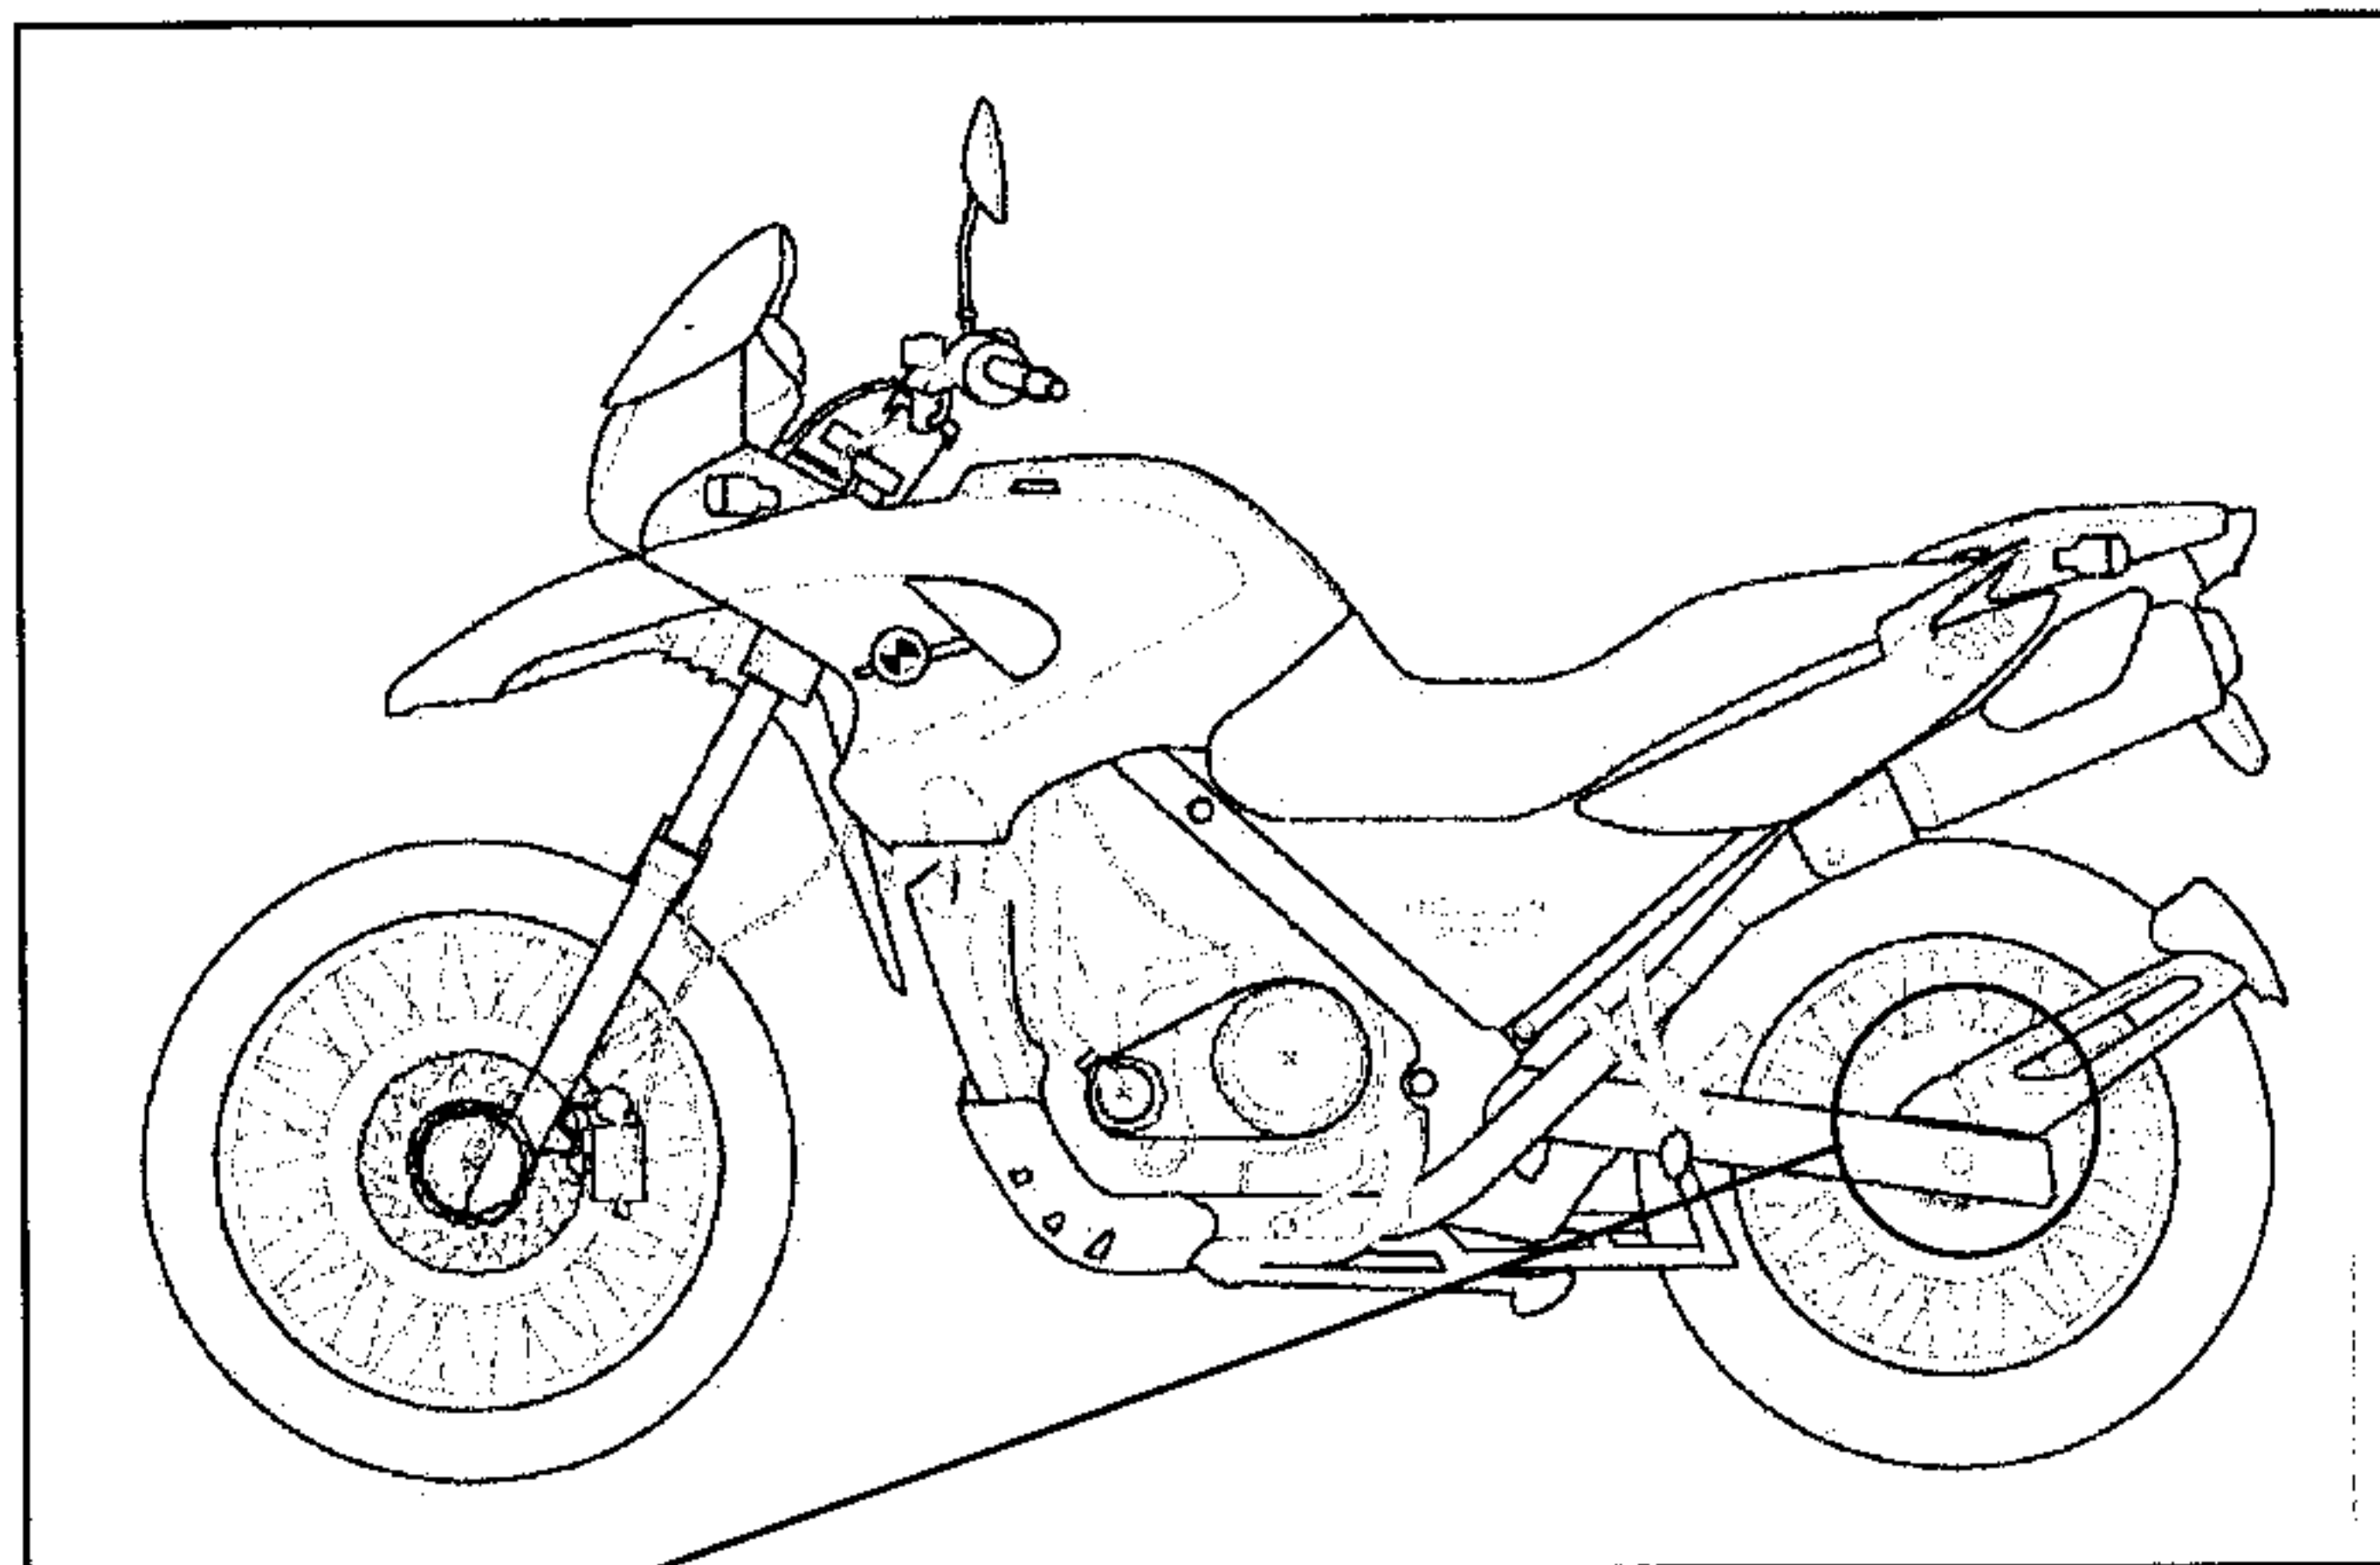

リアホイールカバーホルダー

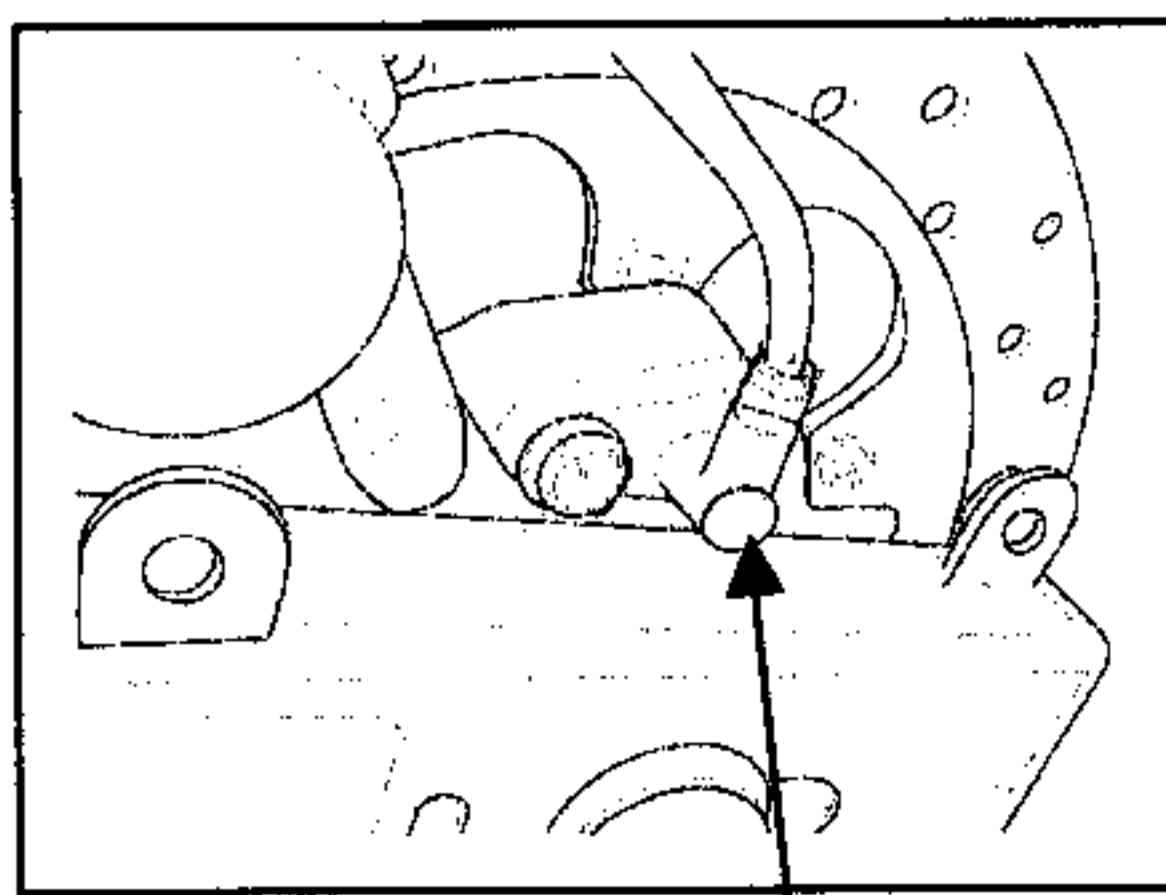

車速センサー

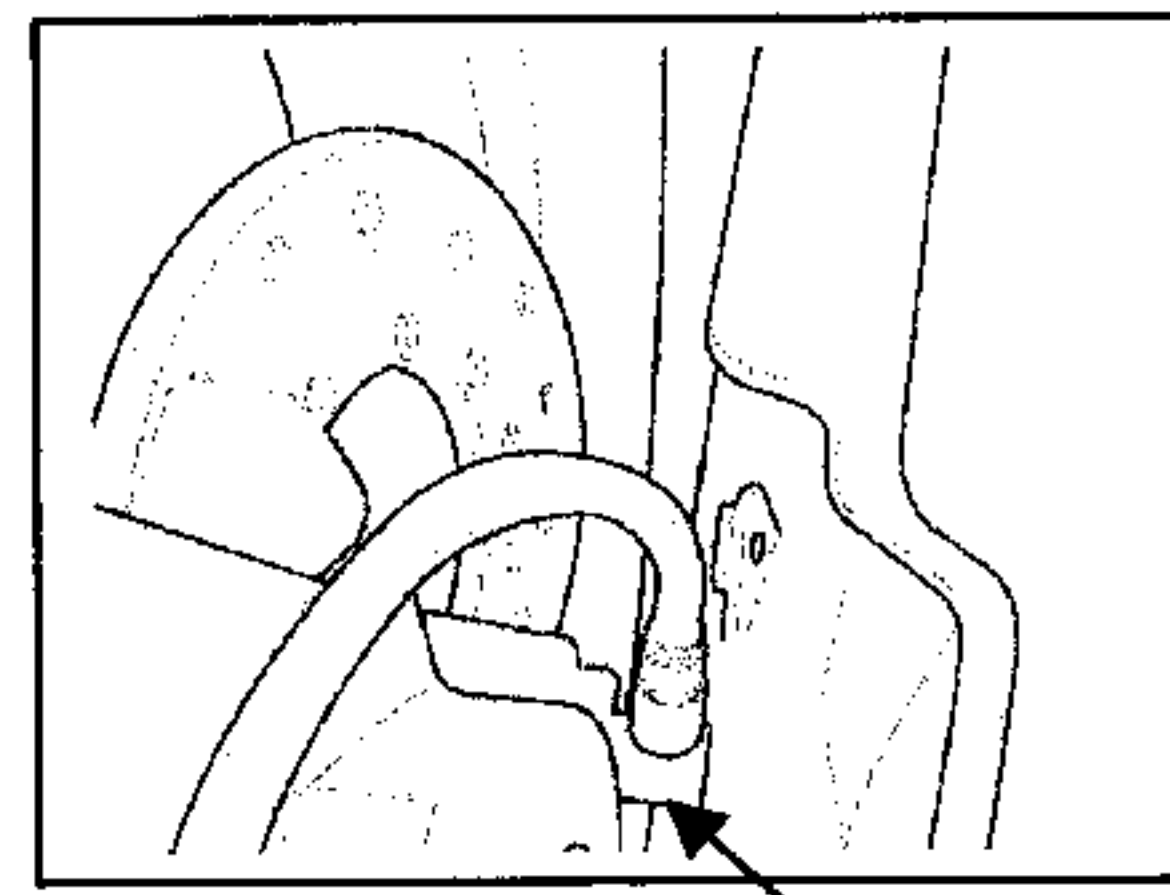

干渉箇所

基準不適合箇所

速度計において、後輪のホイールカバーホルダーの形状が不適切なため、当該ホルダーと車速センサーとが干渉し、センサーが押されて徐々に変形することがあり、最悪の場合、センサーが破損して速度信号が発信されず、速度計が作動しなくなるおそれがある。

改善の内容

全車両、リアホイールカバーホルダーを対策品と交換する。

識別

リアホイールカバーホルダー後端の付け根に塗布された緑の識別ペイントの有無。

注： は改善箇所を示す