


改善箇所説明図

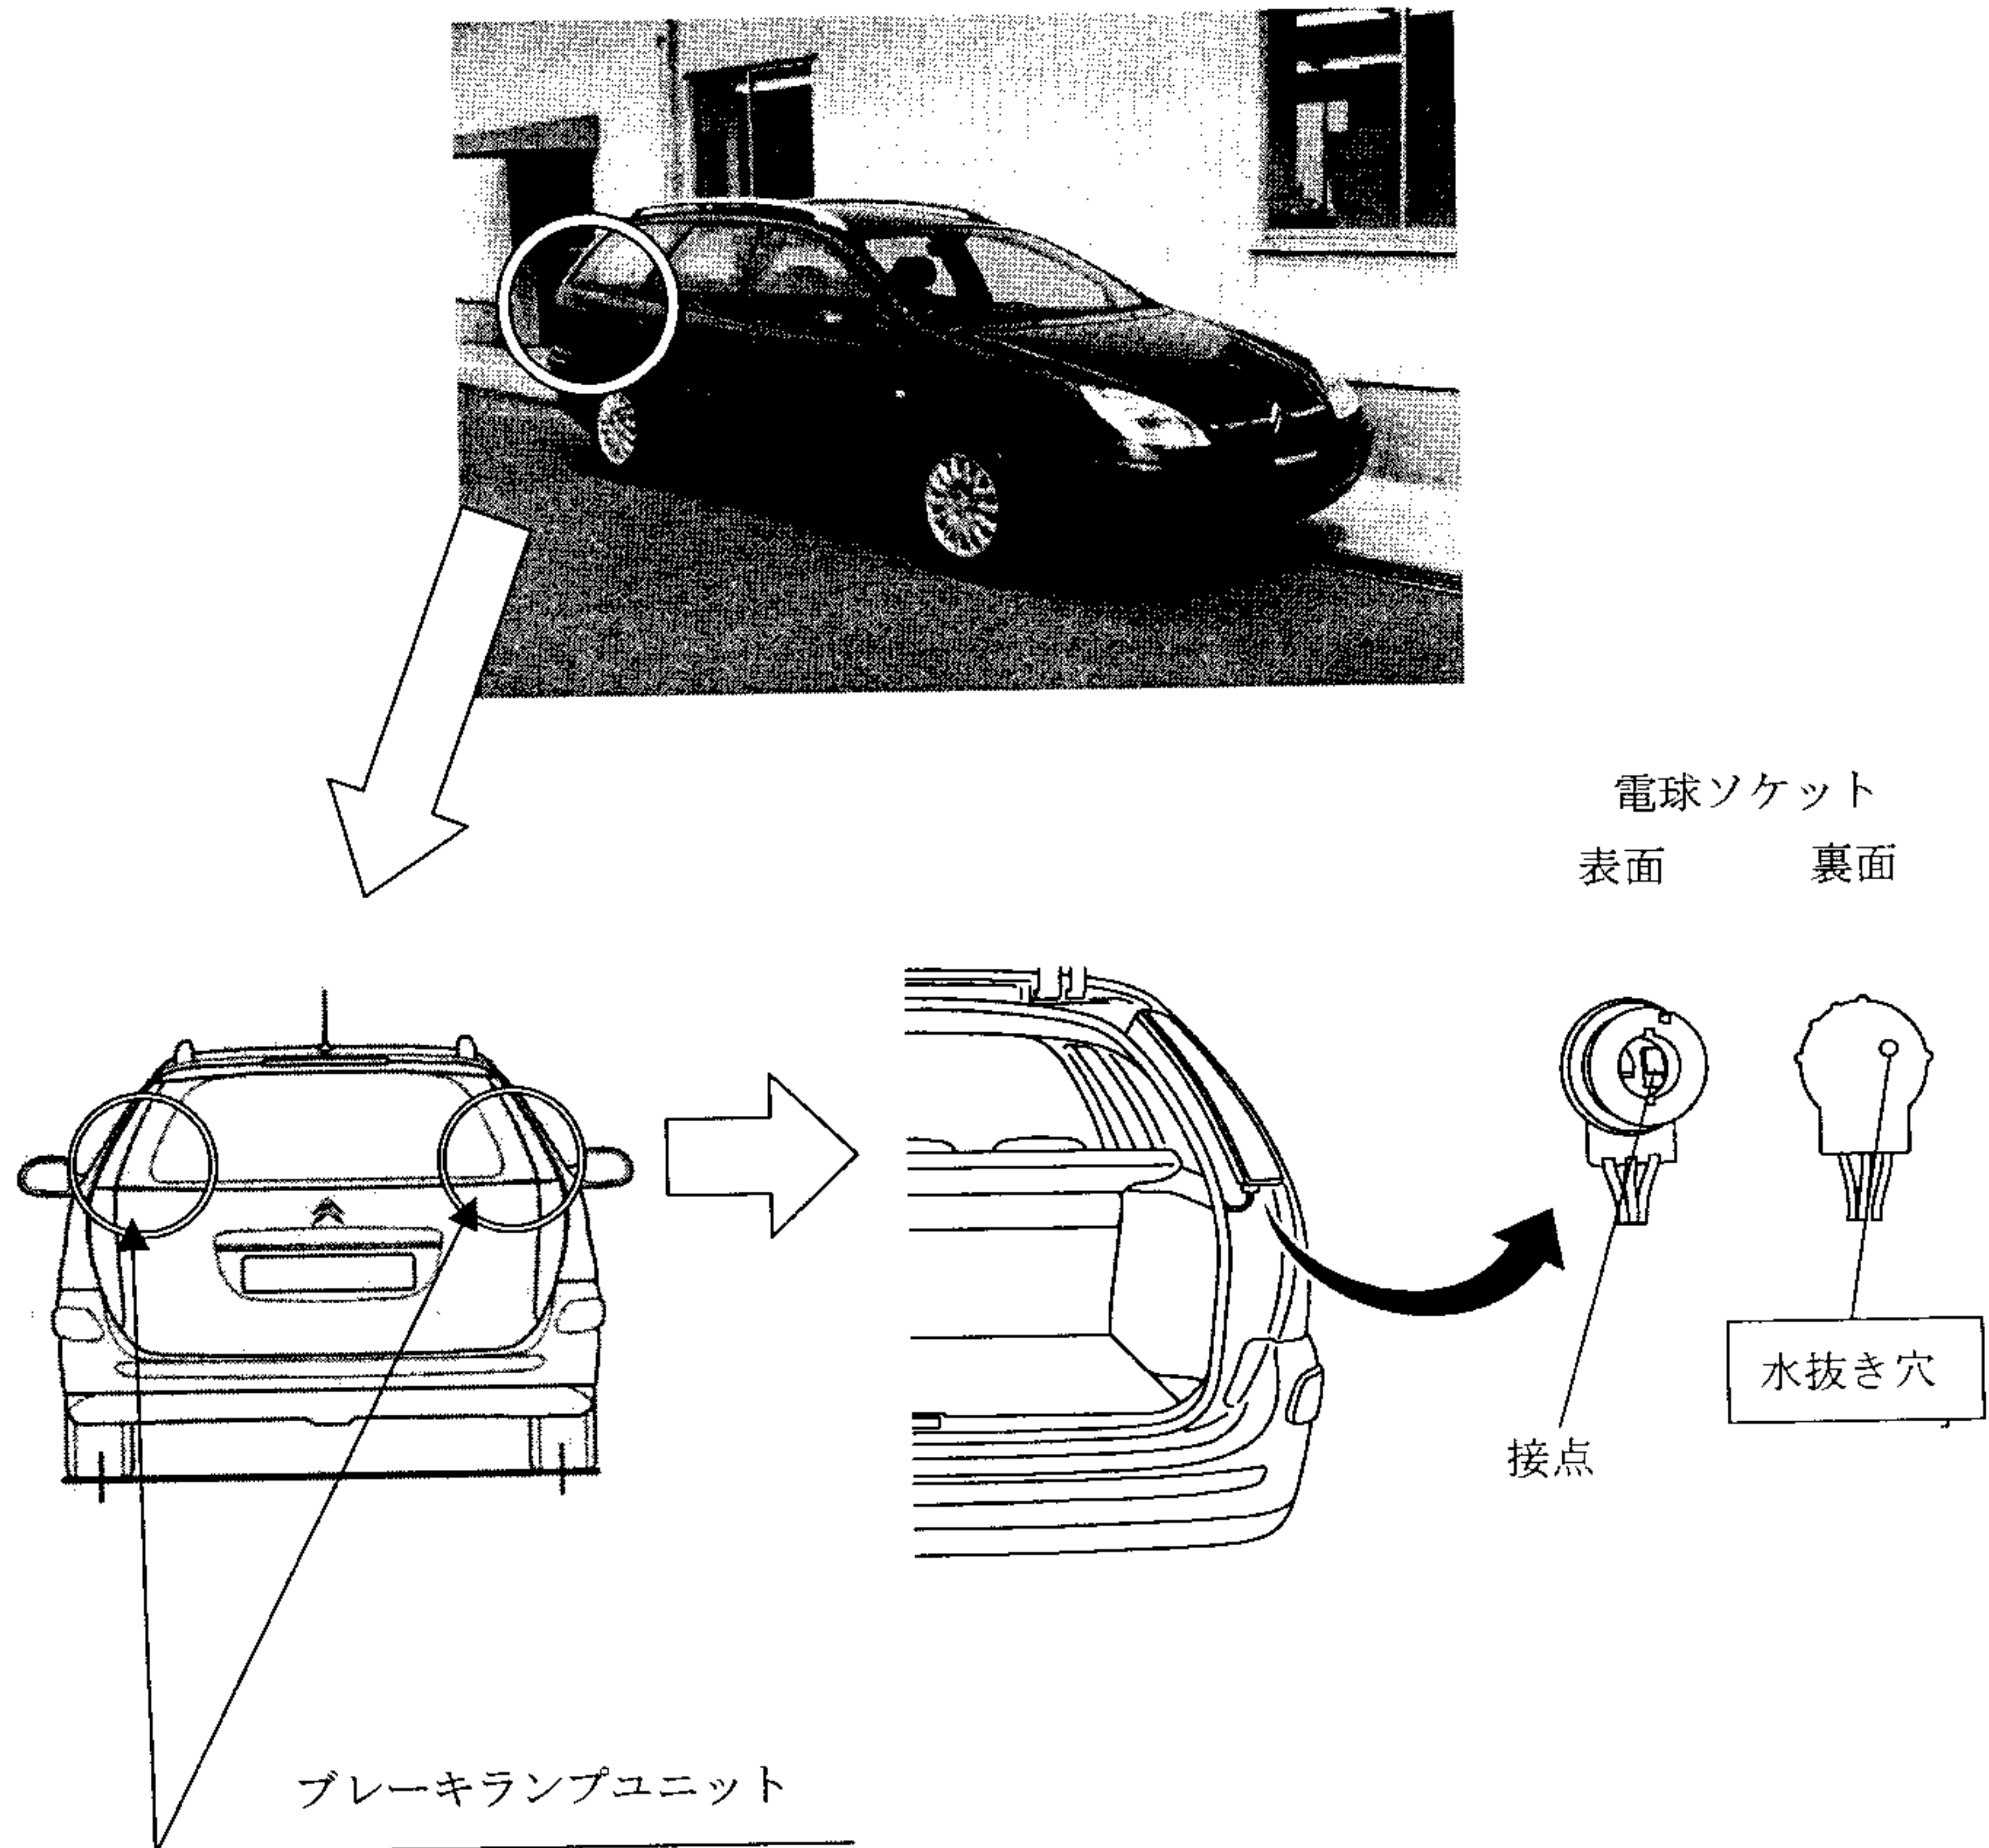

基準不適合発生個所

灯火装置において、ブレーキランプユニットの構造が不適切なため、当該ユニット内部の結露により生じた水が排出されず、電球ソケット内に溜まって接点が腐食することがあり、通電が不良となって制動灯が点灯しなくなるおそれがある。

<改善方法>

全車両制動灯電球ソケット下端部に水抜き穴をあける。

注 は改善個所を示す