



改善箇所説明図

①について

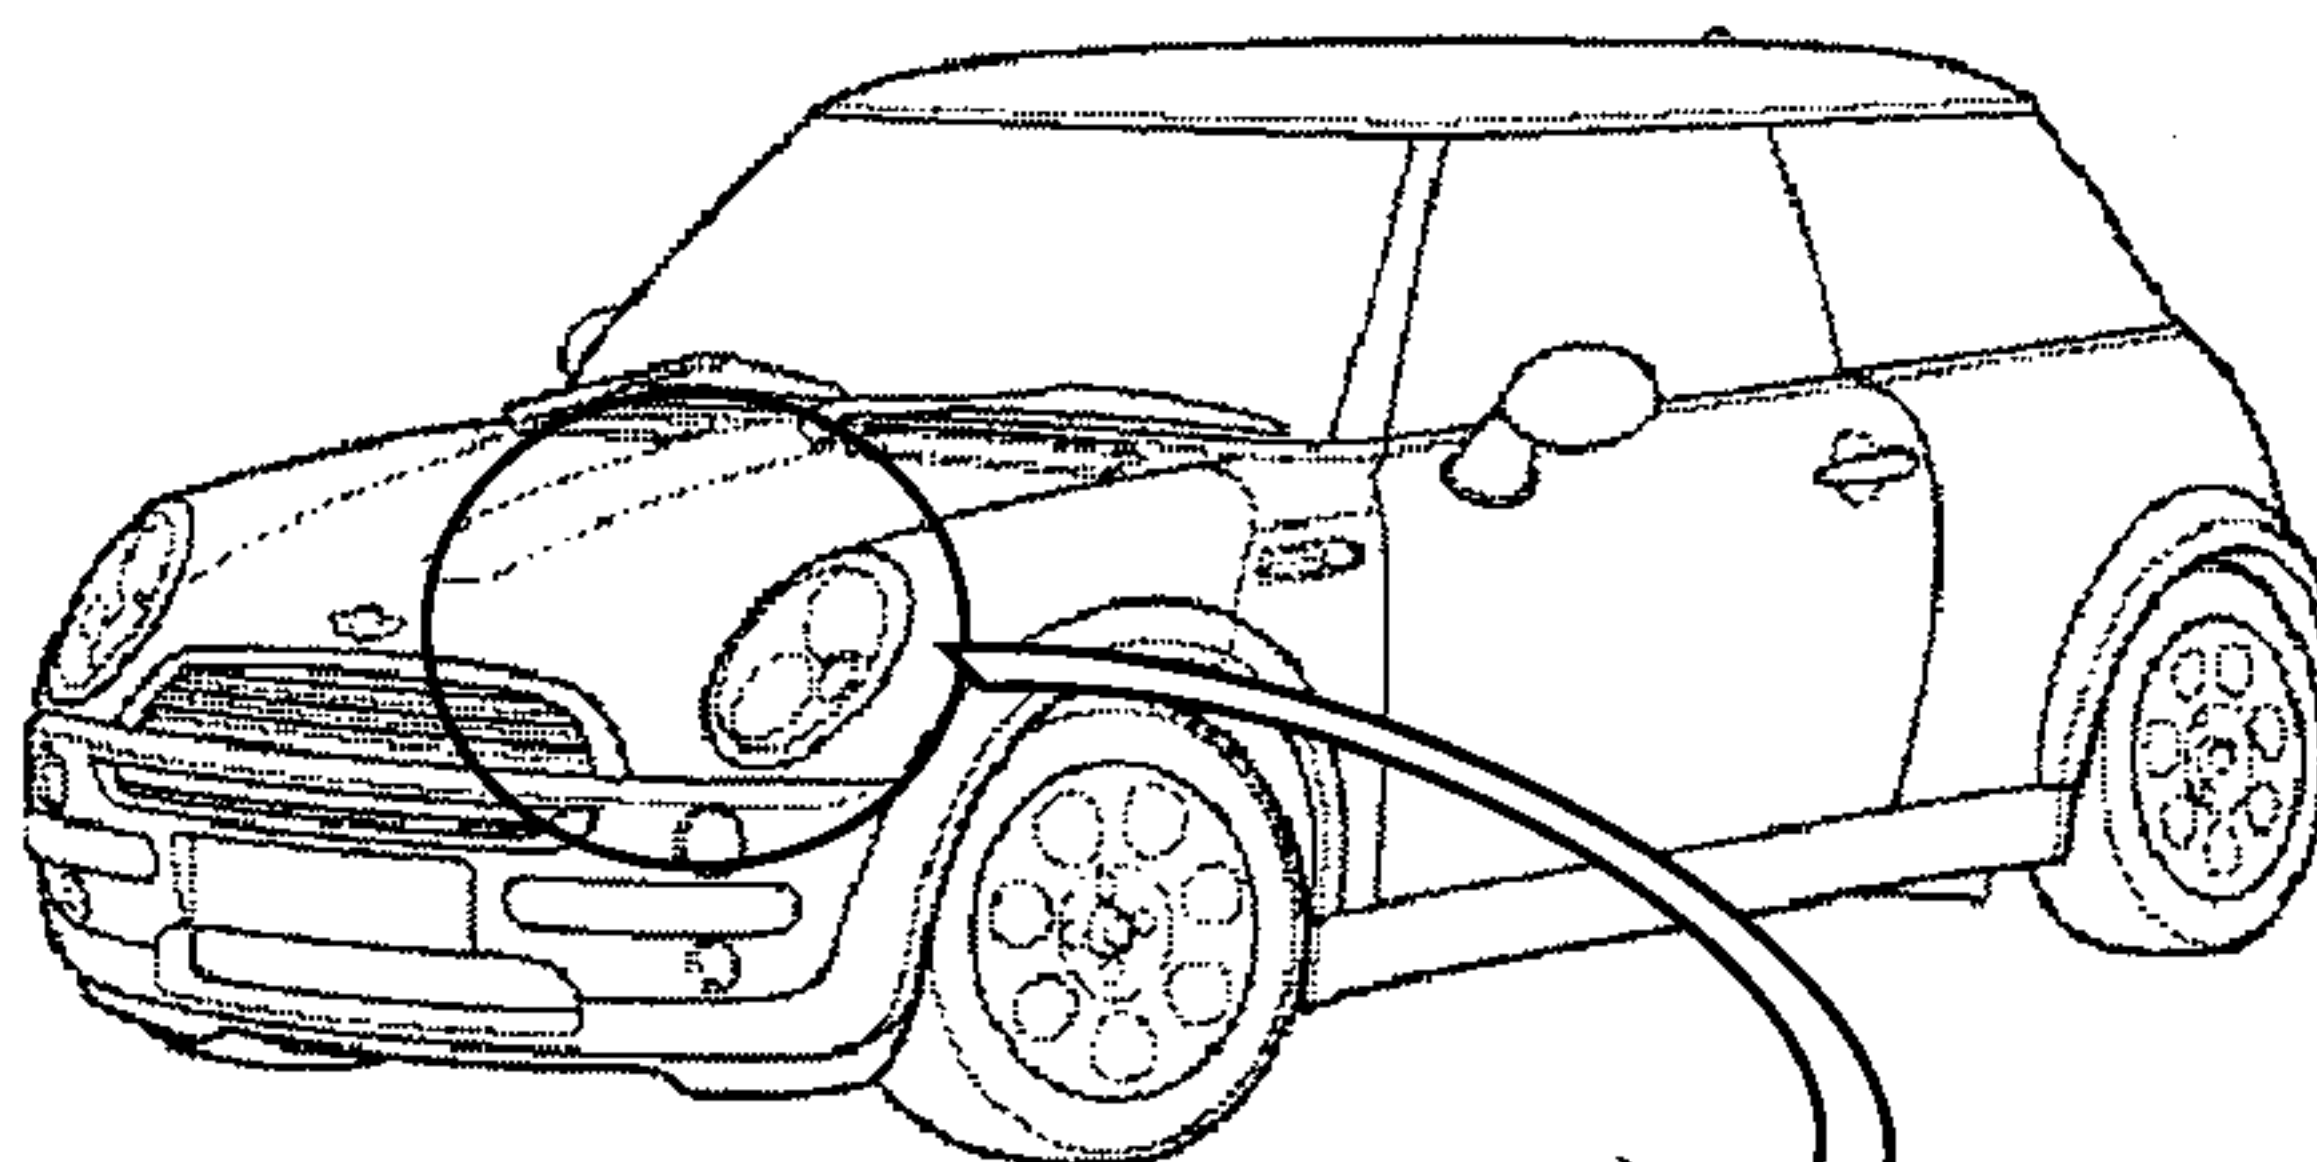

不具合発生箇所

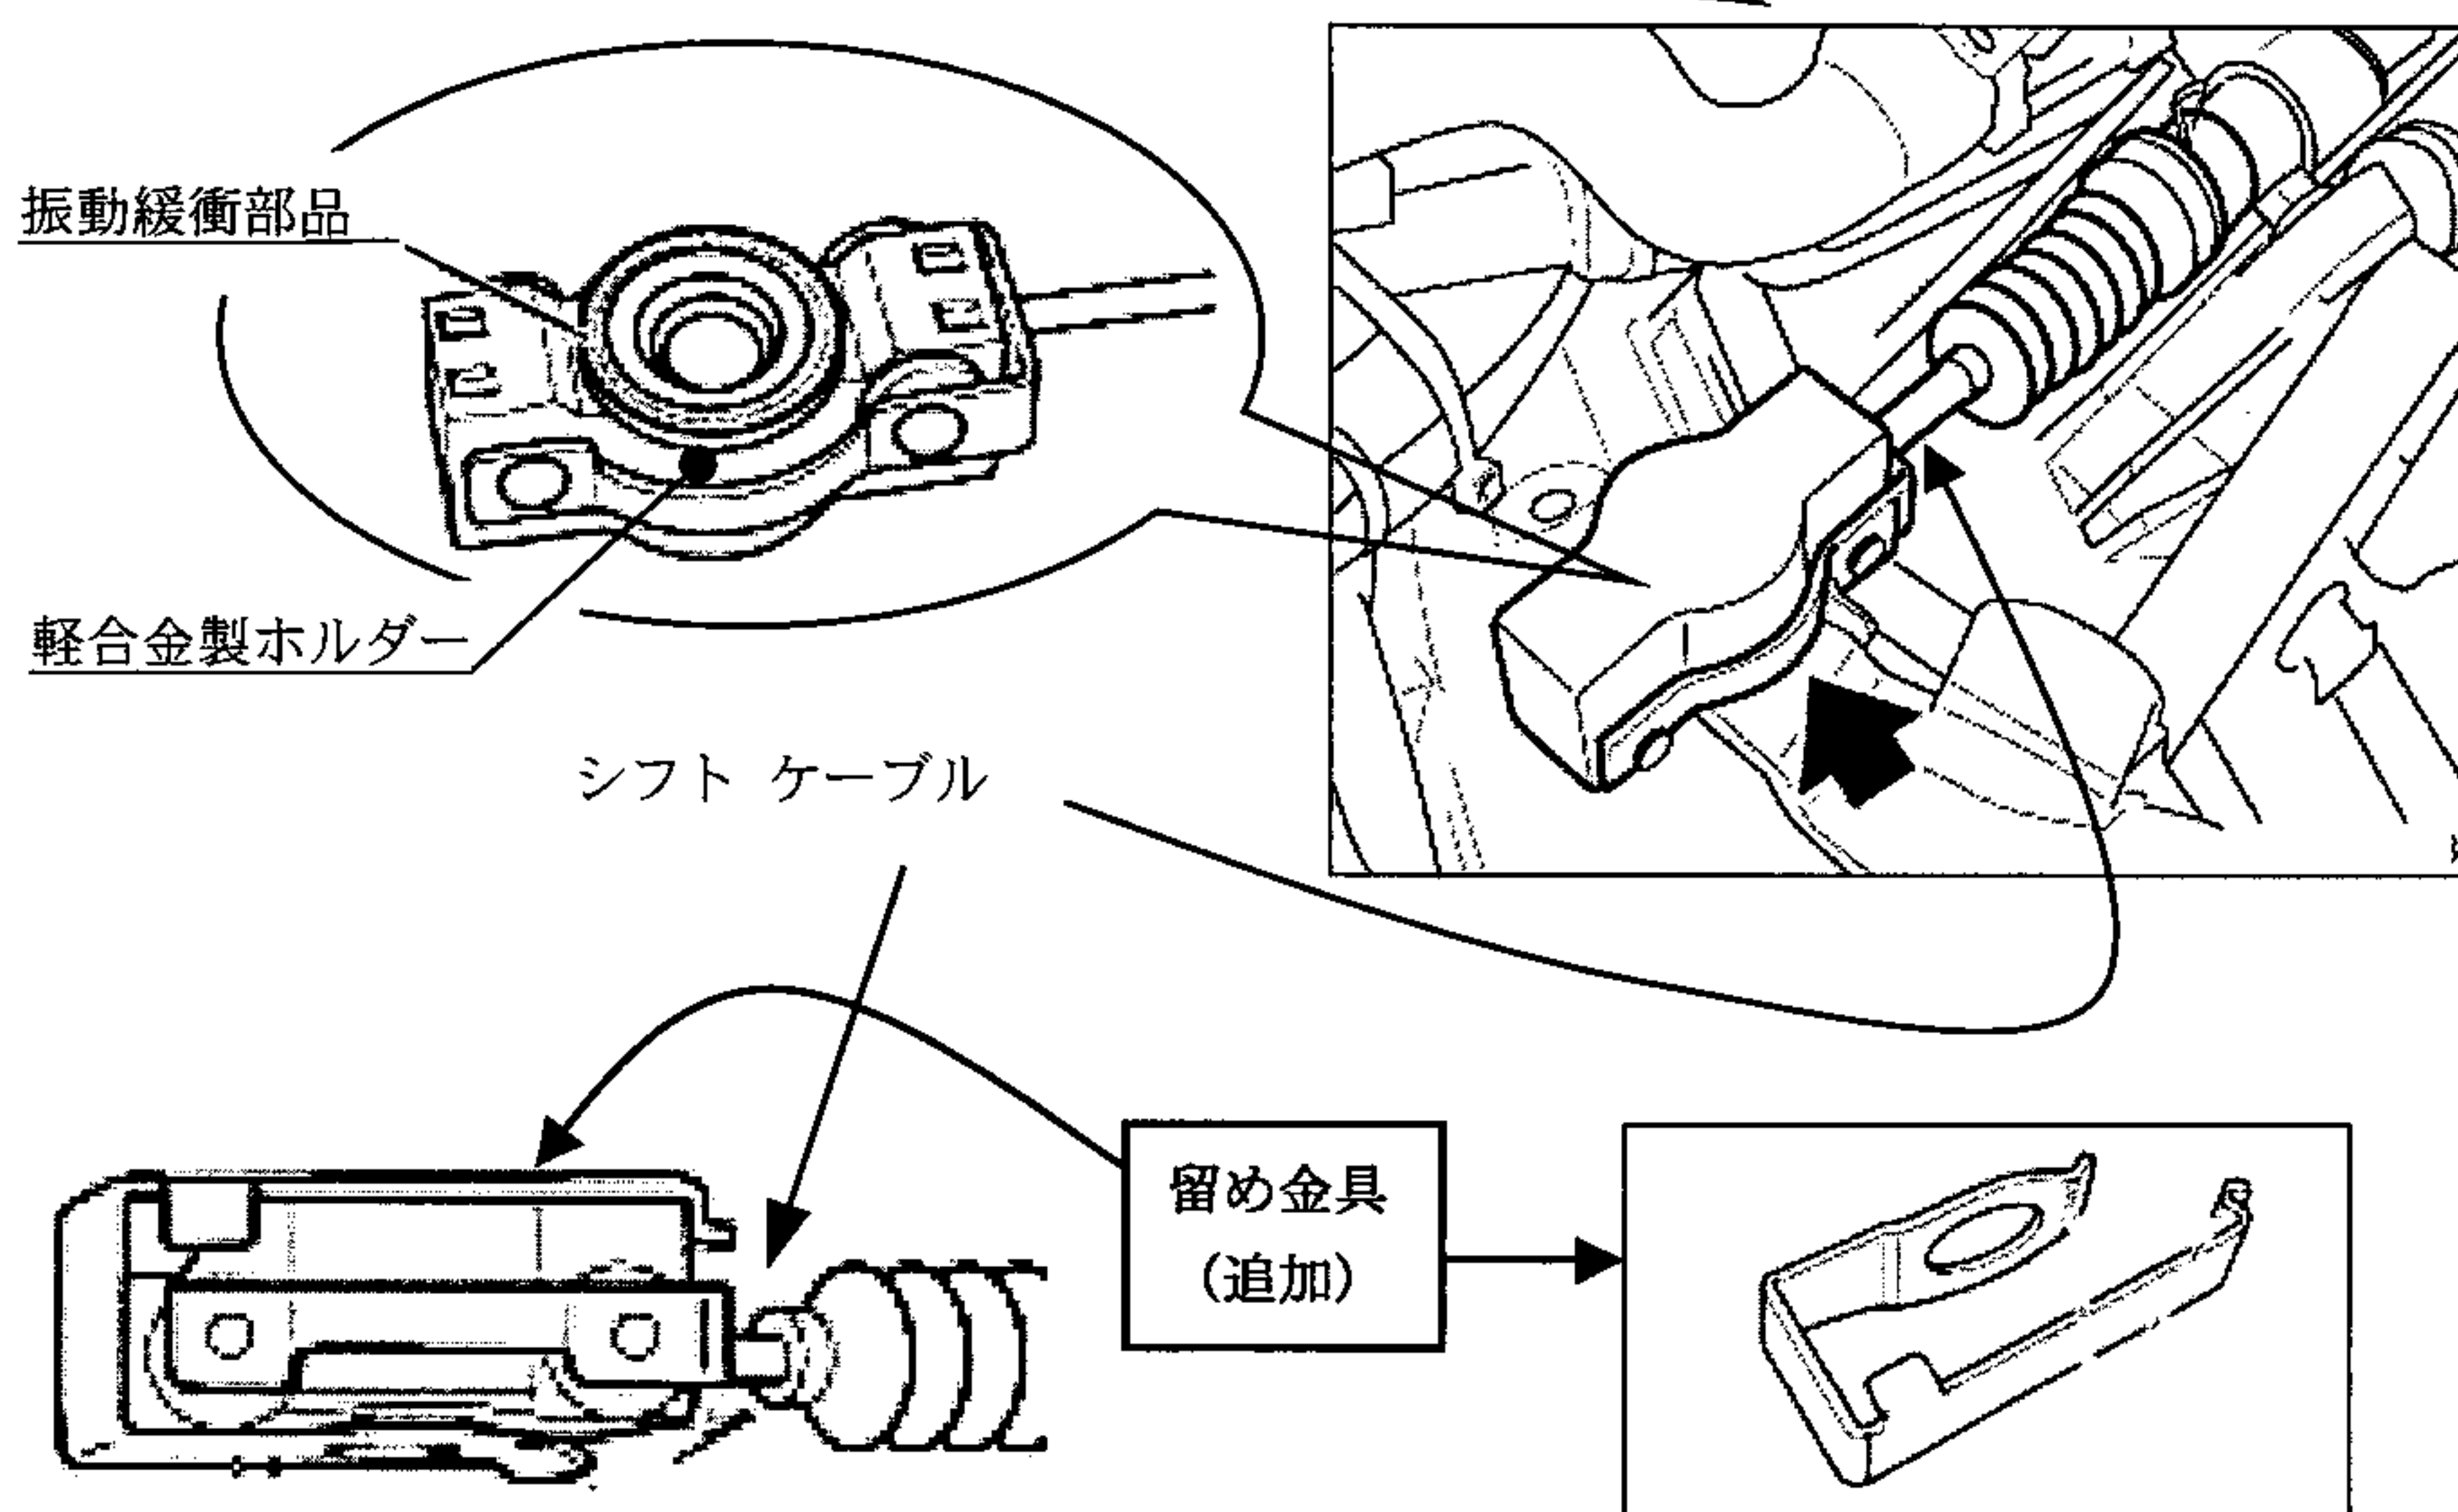

改善の内容

全車両、当該部位に
留め金具を追加する。

注：  は追加部品を示す。

識別：エンジン ルーム内左側ストラット
取り付け部に白色のペイントを塗布する。

不具合の内容

手動5速変速機装着車において、シフトケーブルの端にある振動緩衝部品と軽合金製ホルダーとの勘合が不適切なため、変速操作を行なった際に当該部位が外れることがあり、変速操作が出来なくなり、最悪の場合、走行不能となるおそれがある。