


改善箇所説明図

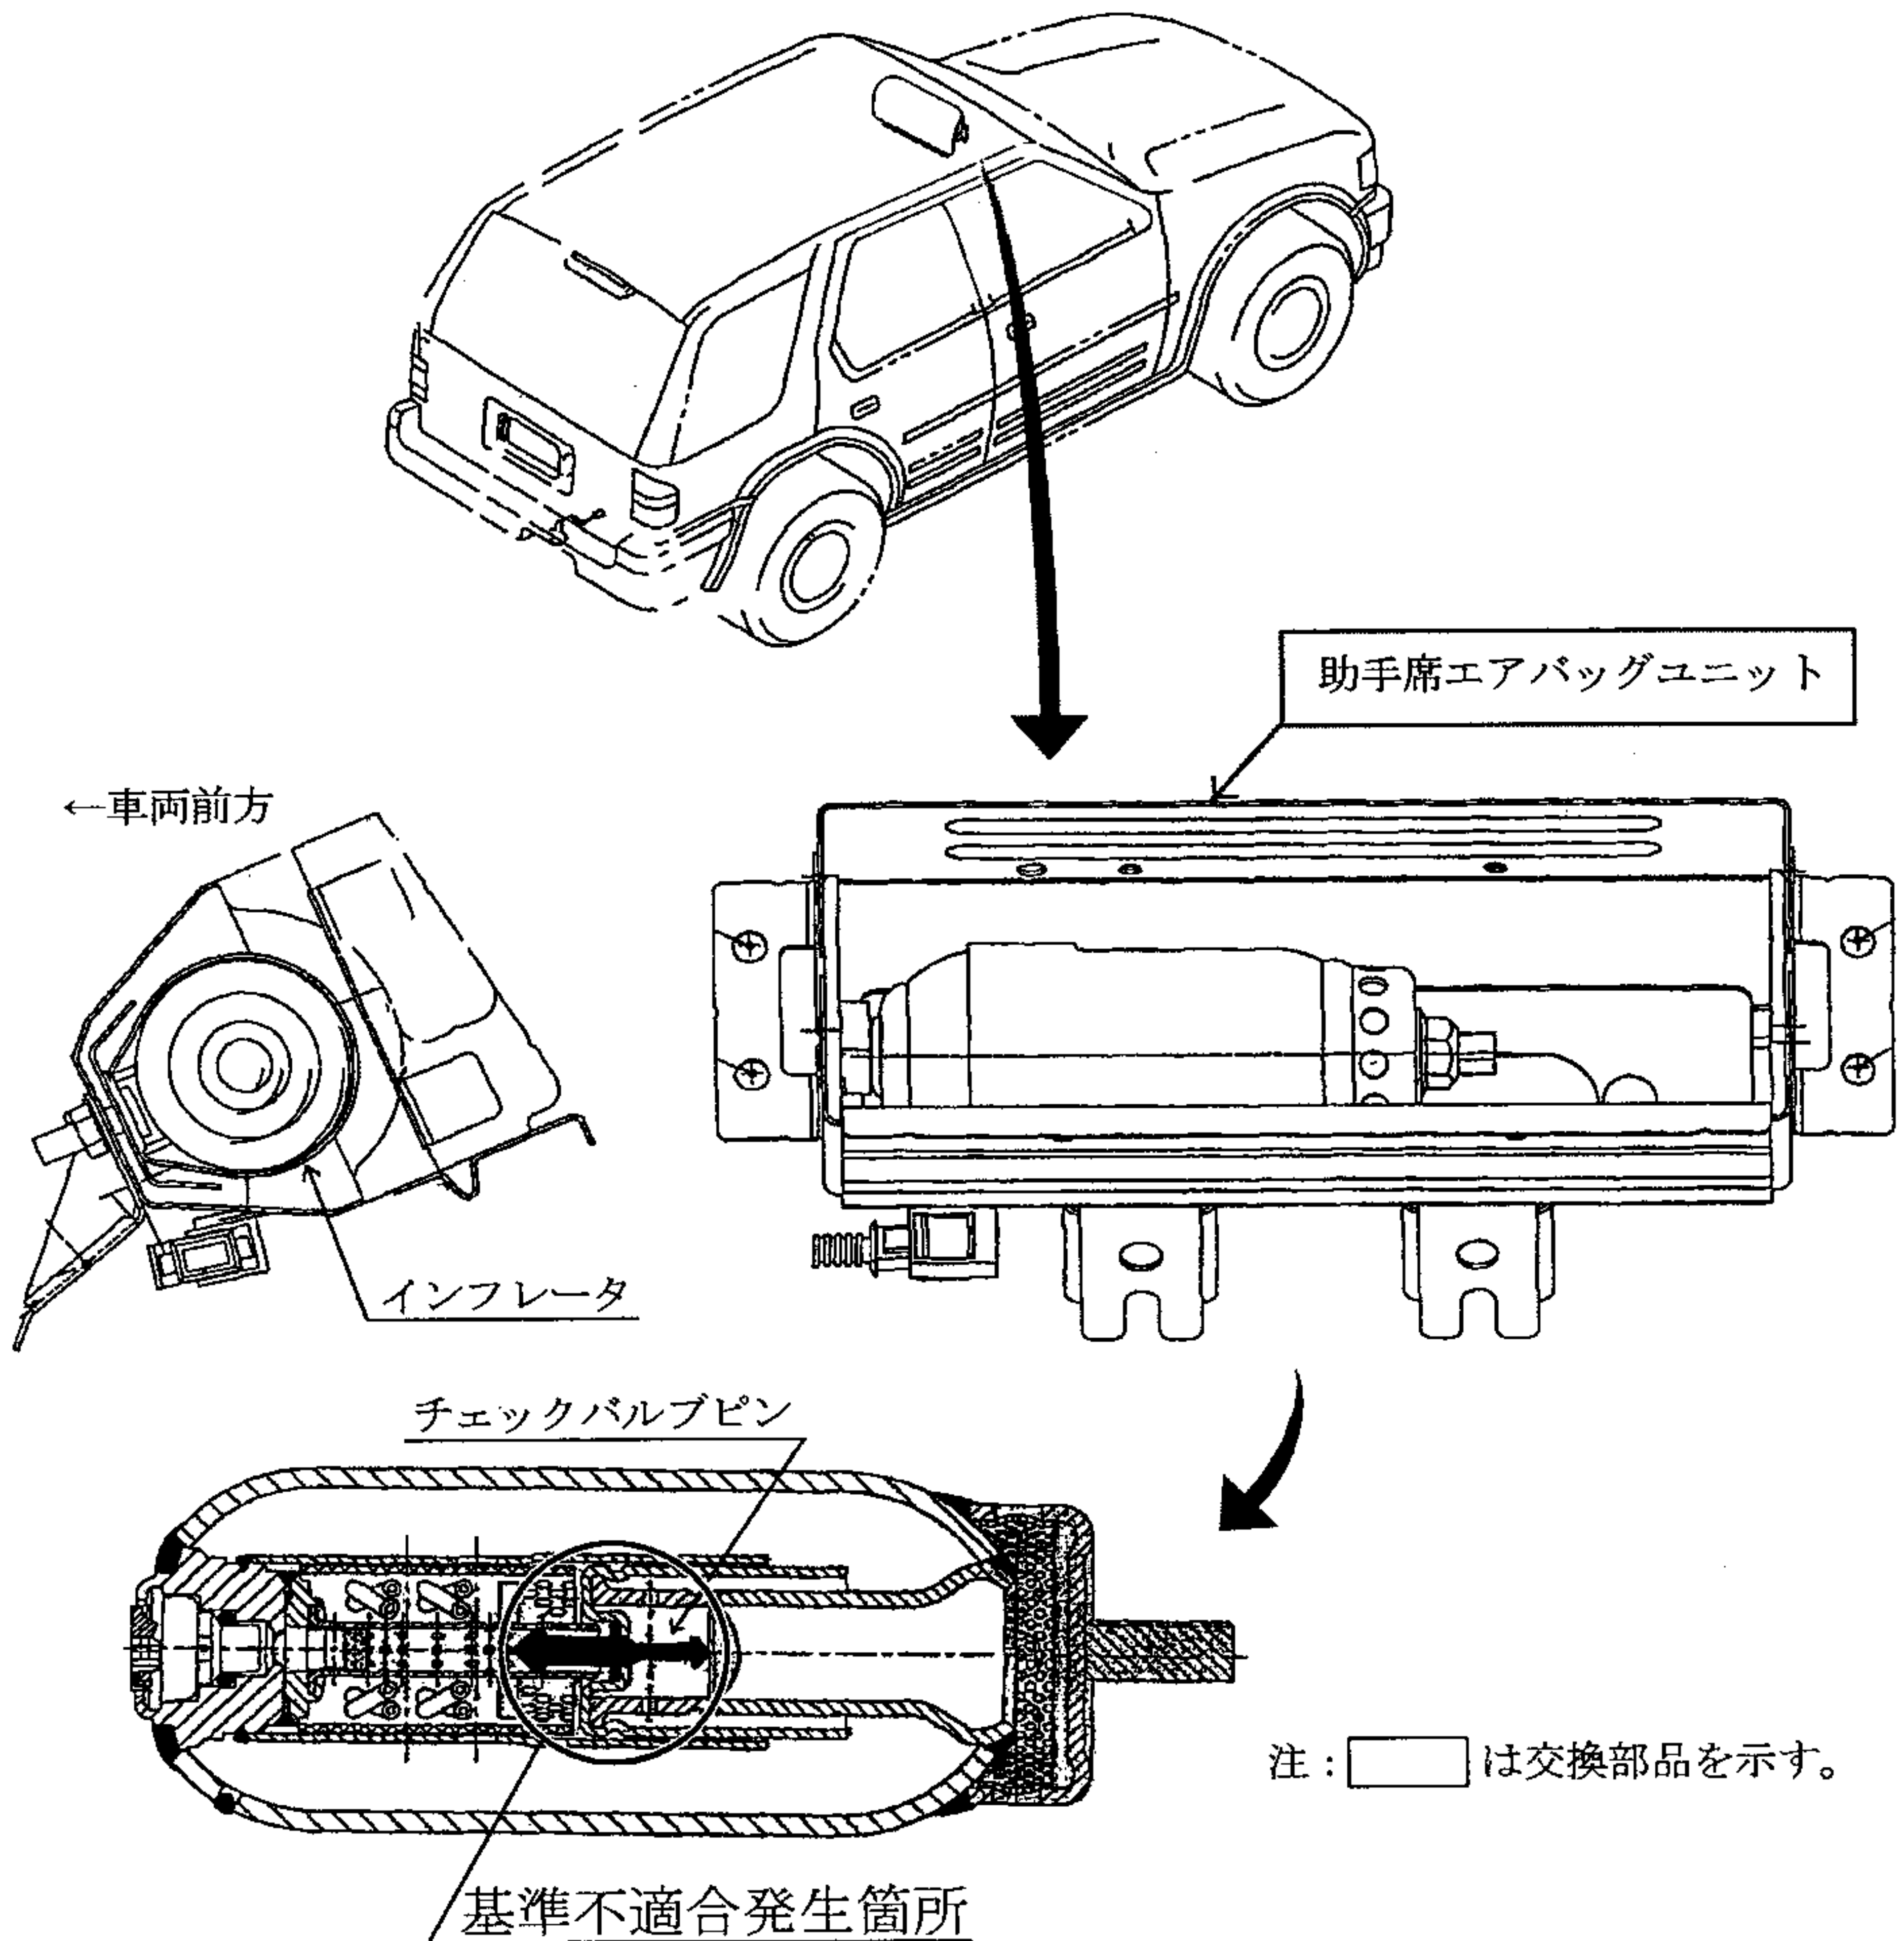

助手席エアバッグにおいて、インフレーター（膨張装置）内のチェックバルブピンが取り付けられていないものがあるため、エアバッグが作動した際、膨張ガスをバッグに供給するための孔が的確に開けられないため、当該エアバッグが十分に展開せず、前面衝突時に乗員に過度の傷害を与えるおそれがある。

改善の内容

全車両、エアバッグユニットを良品と交換する。

識別

助手席側ドアチェックアーム車両側取付部に黄色ペイントを塗布する。