

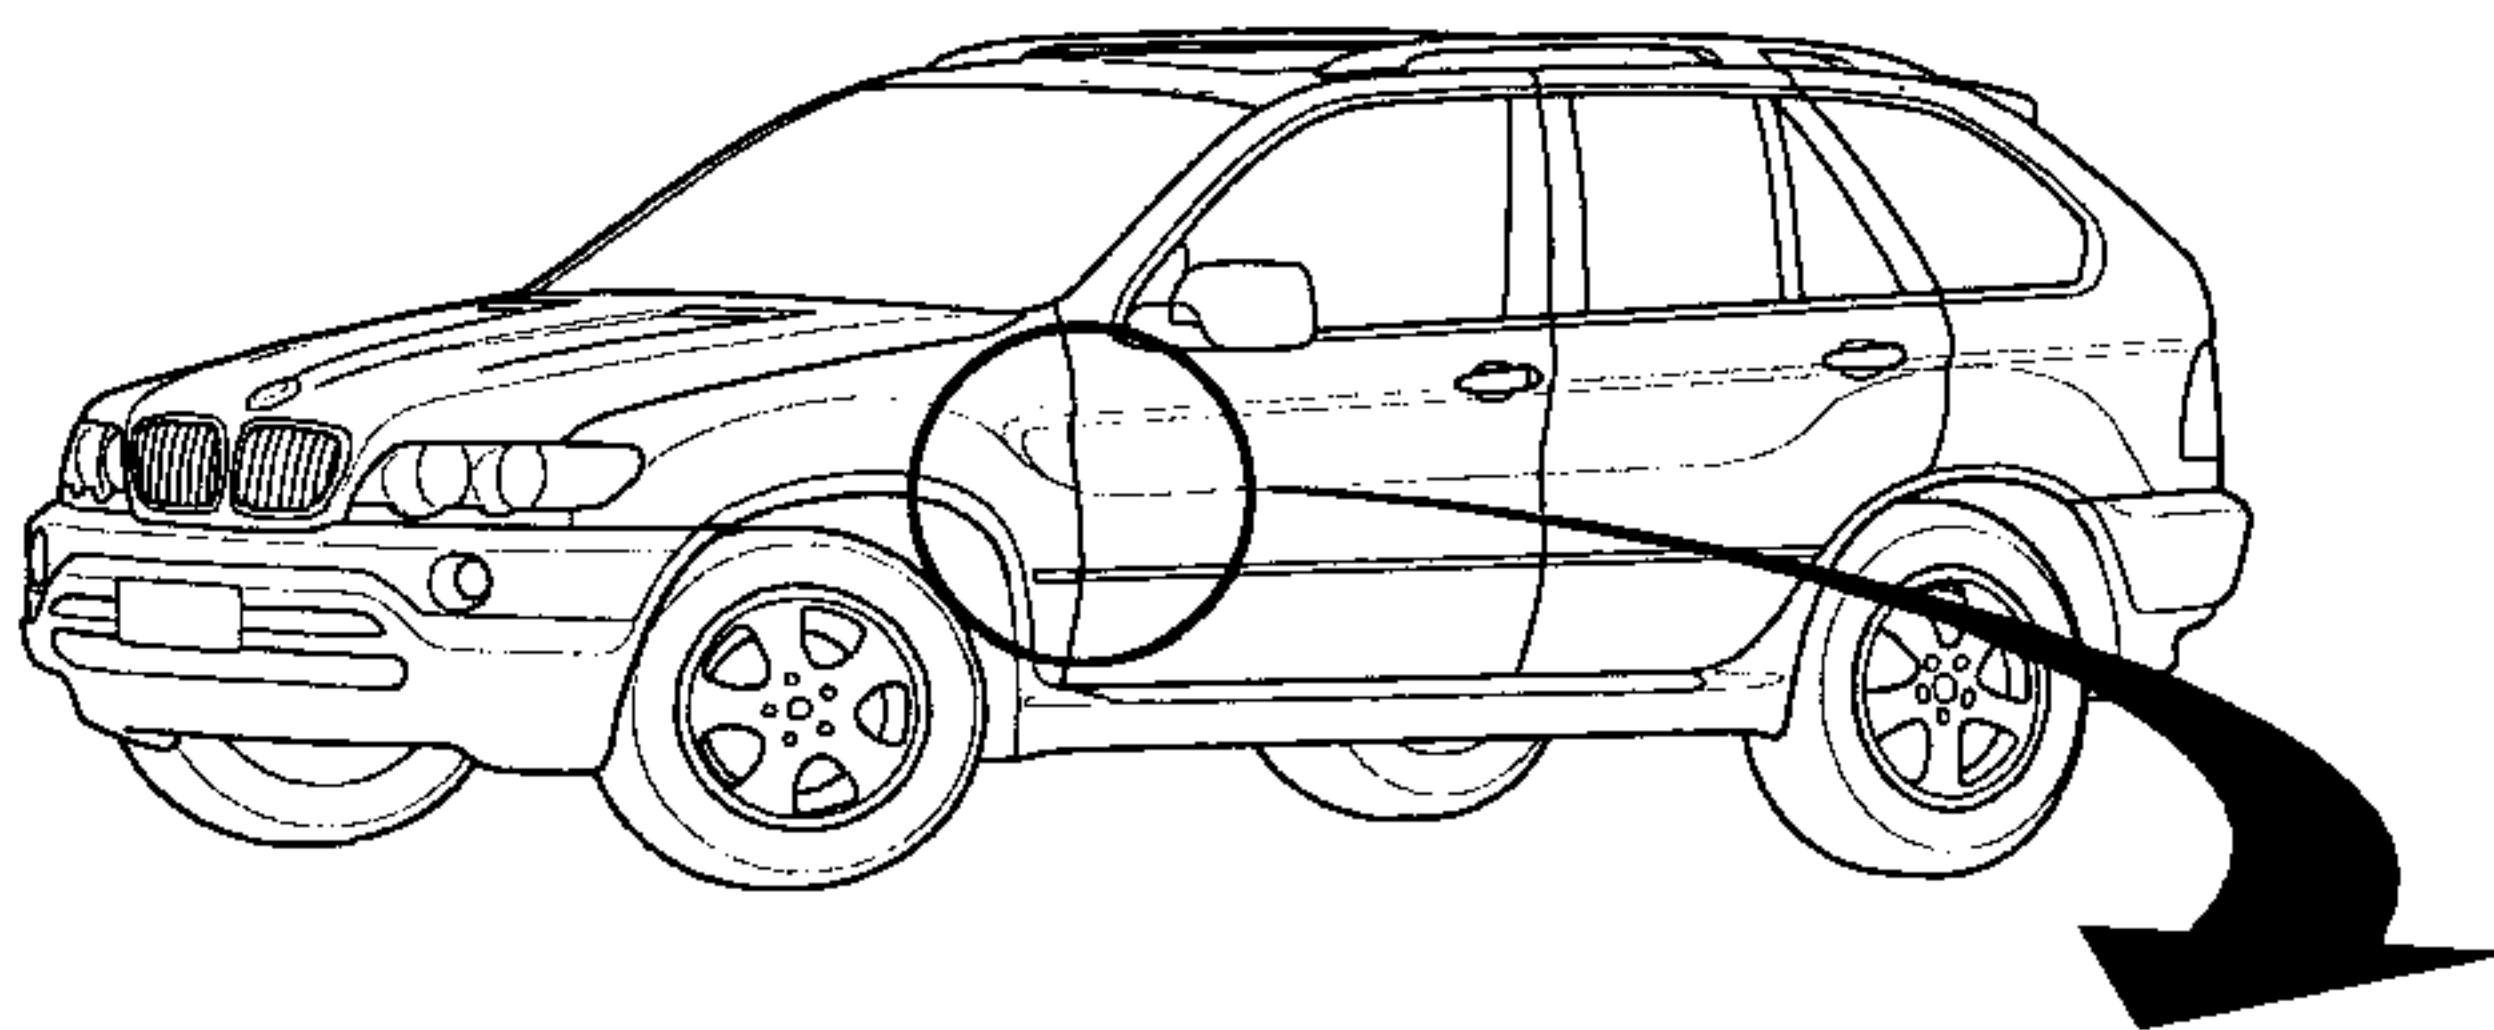


改善箇所説明図

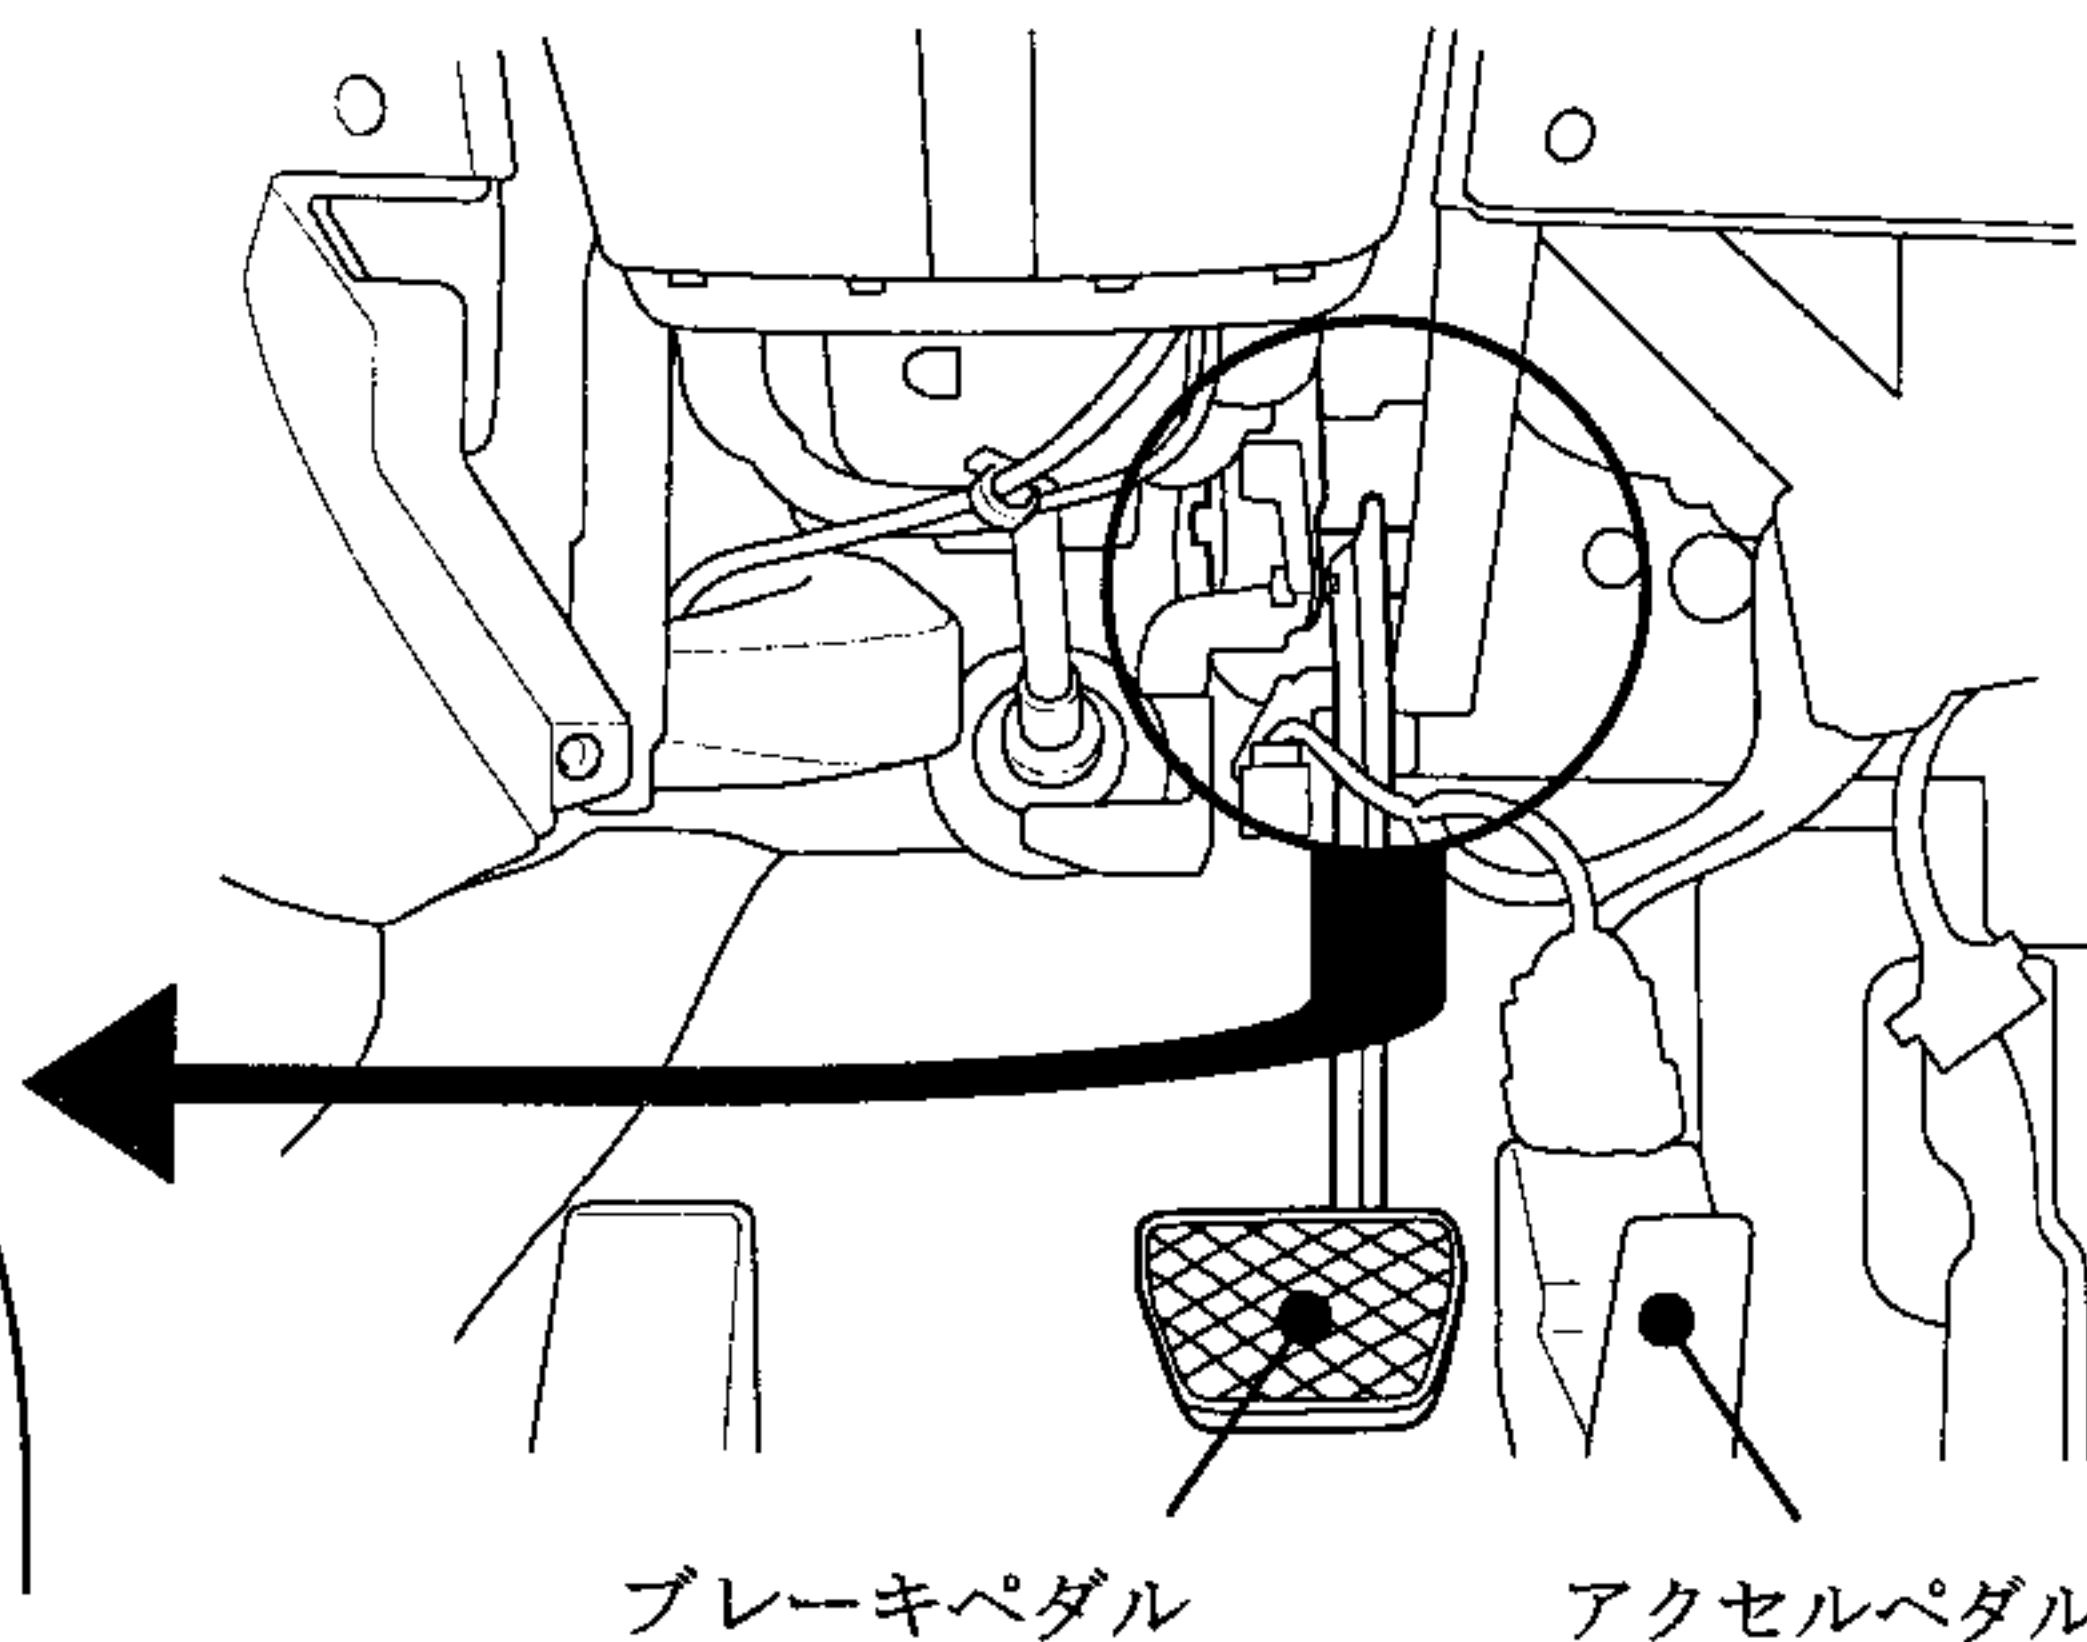


軽合金製シャフトホルダー

基準不適合箇所

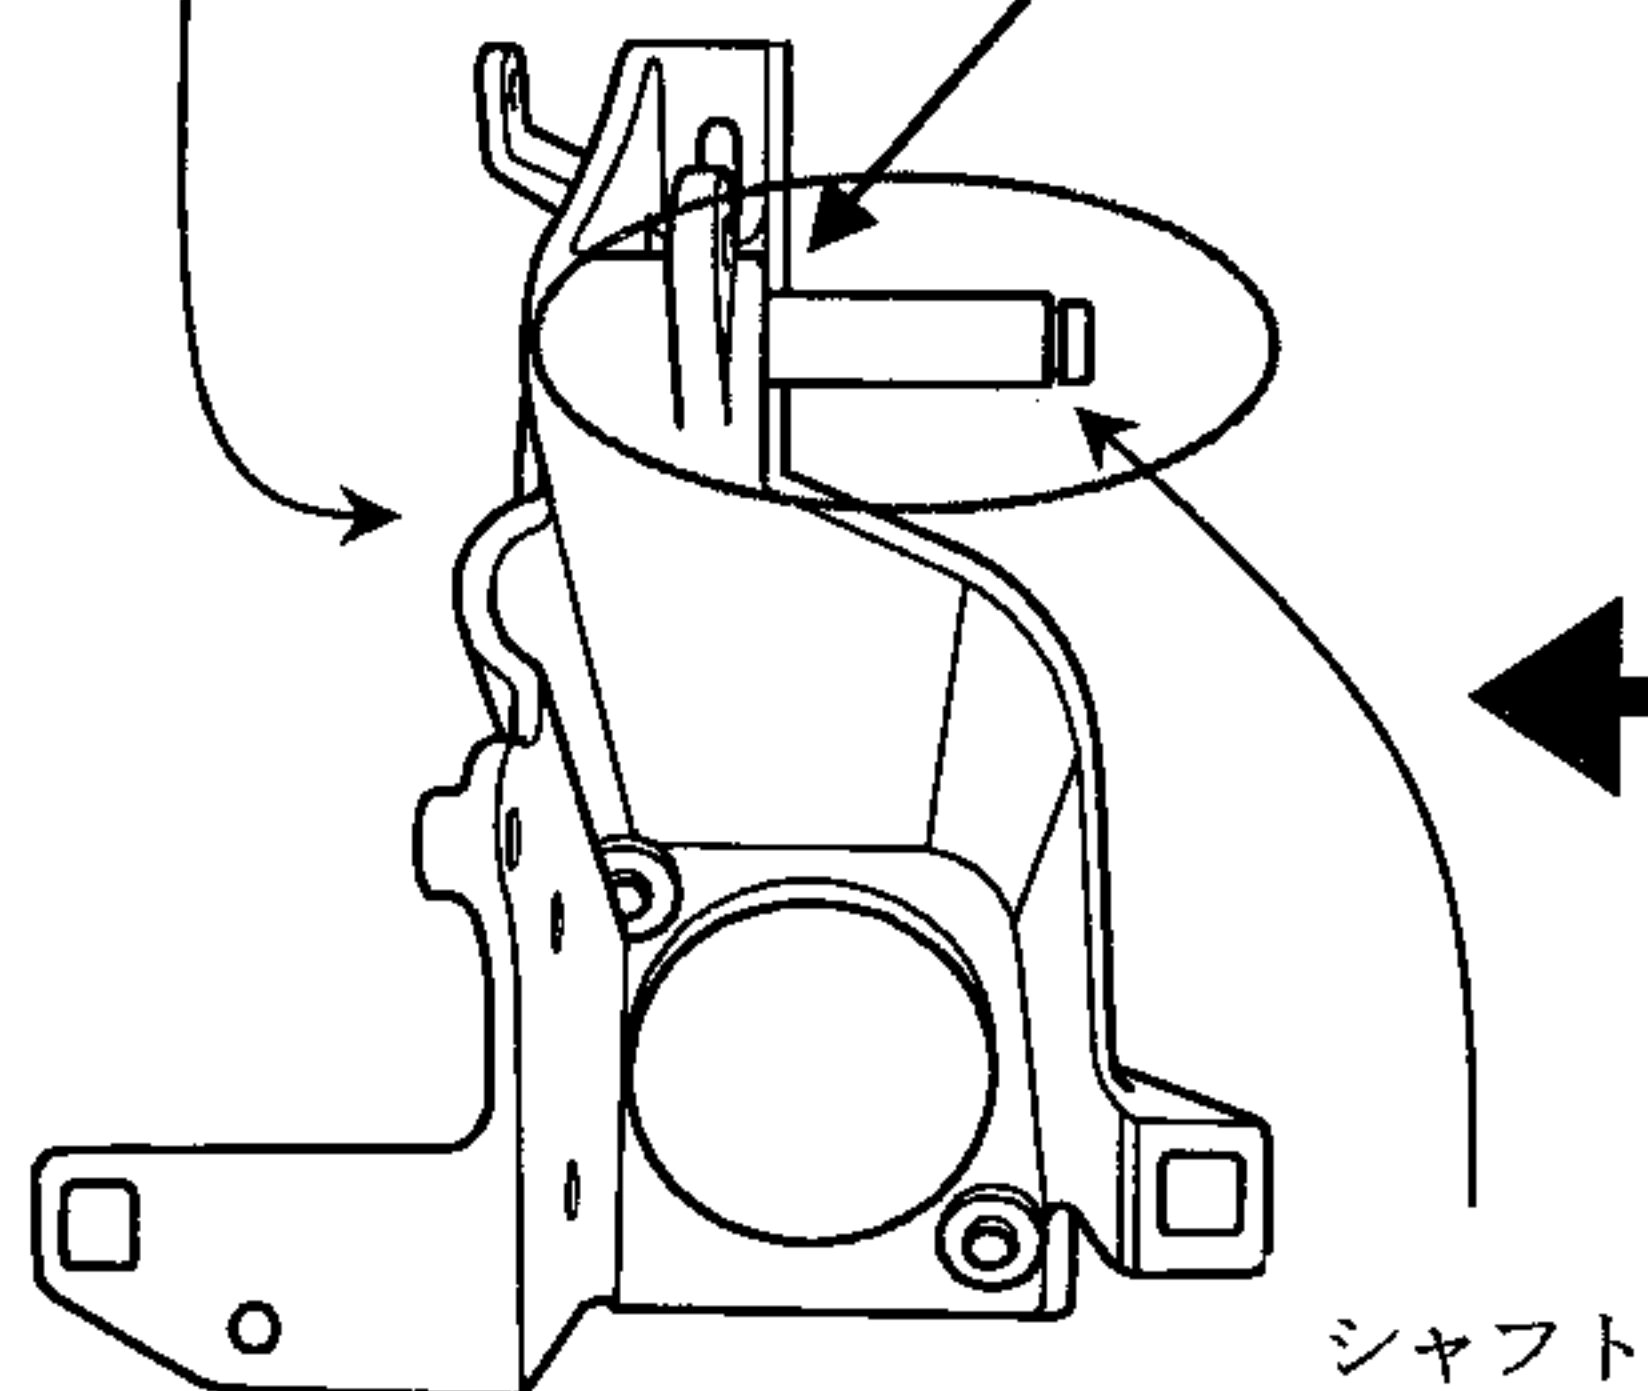

抜け防止ピン

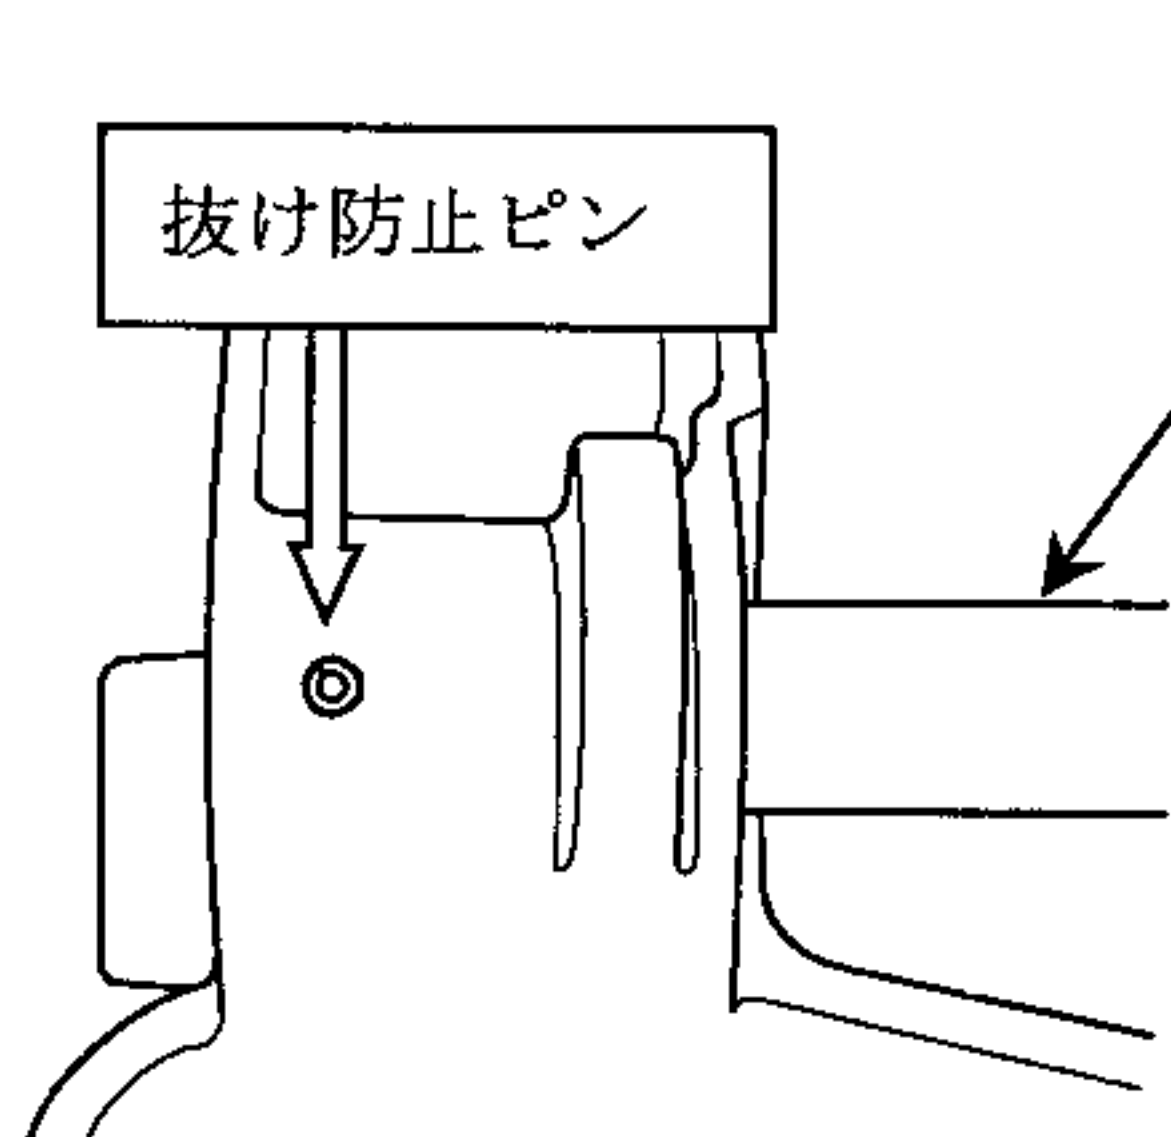

不具合の内容

制動装置において、ブレーキペダルの支点となるシャフトと軽合金製シャフトホルダーとの勘合が不適切なため、そのままブレーキ操作を繰り返すと、シャフトが徐々に抜け、ブレーキペダル取り付け部にガタが生じ、最悪の場合、当該部位が抜けてブレーキ操作ができなくなるおそれがある。

改善の内容

全車両、シャフト部を点検し、勘合が不適切なものは良品と交換し、規準値内のものは、抜け防止ピンを取り付ける。

注： は交換もしくは取り付け部品を示す。

識別：ブレーキペダルに赤色のペイントのマークを塗付する。