


改善箇所説明図

(① ギアトロニック車両、時速 3km/h 以下で後進ギアに入る)

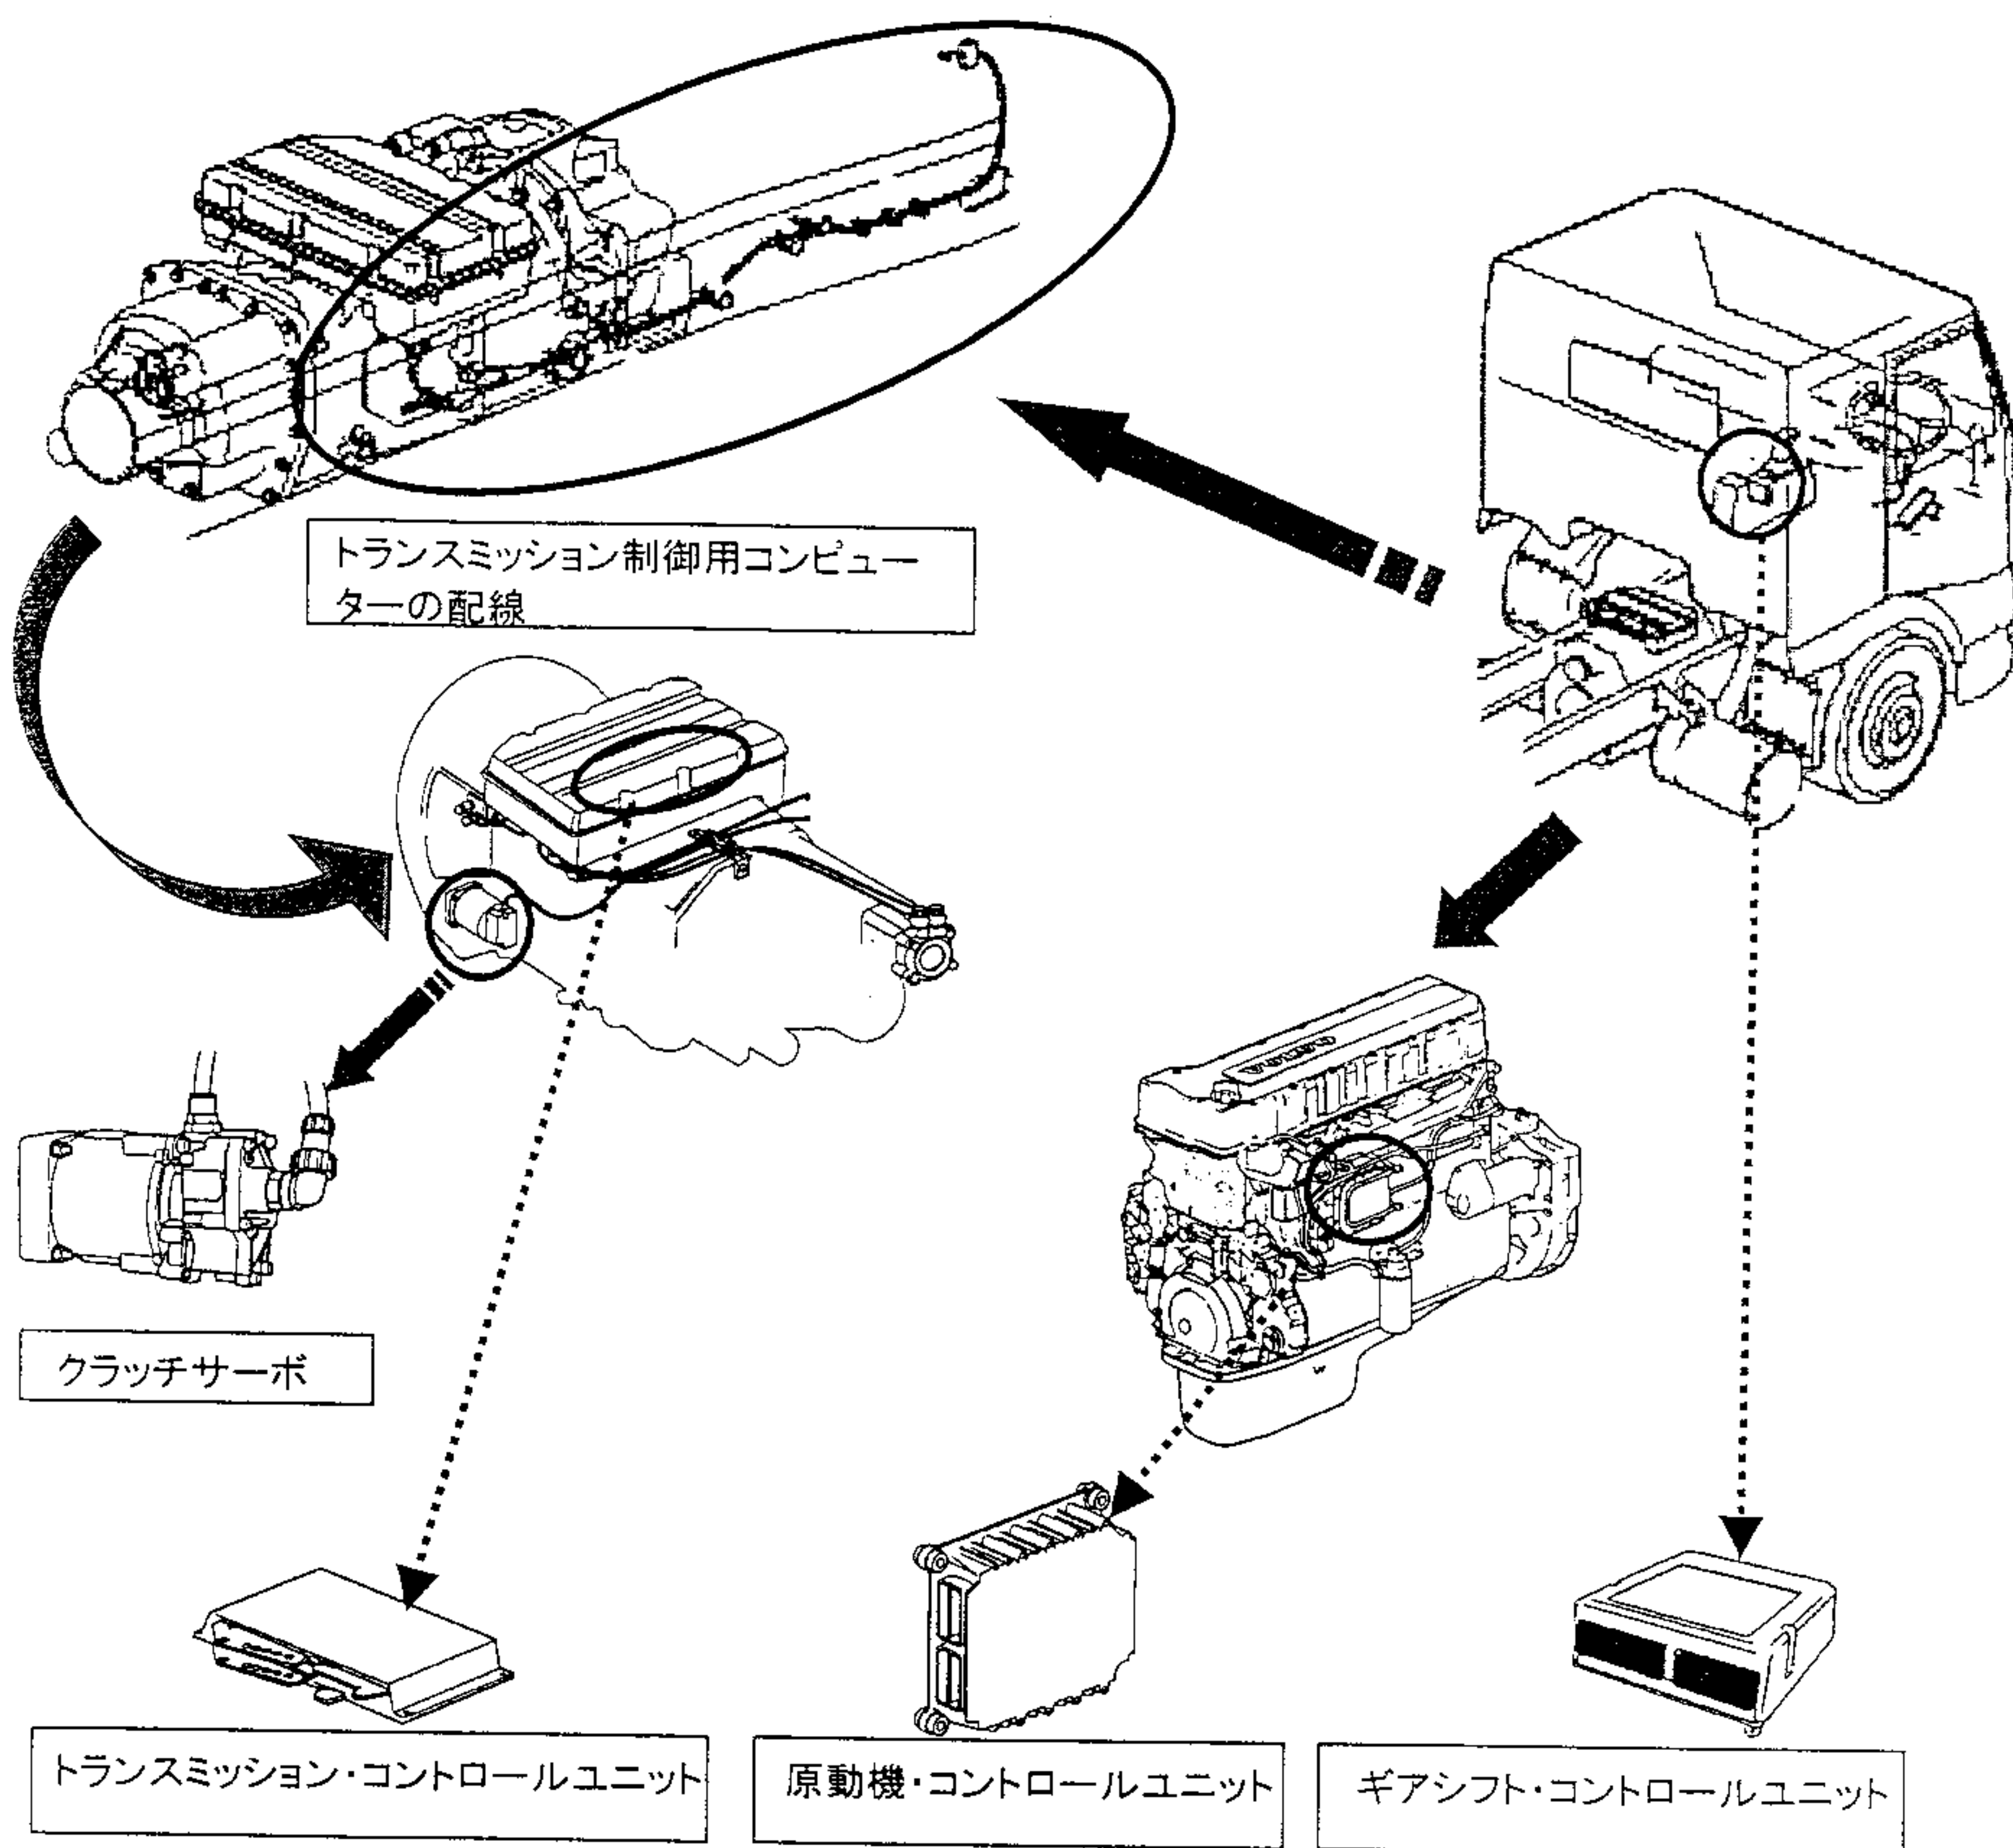

注意 : は交換部品及び改善箇所を示す

不具合の内容

動力伝達装置において、トランスミッション制御用コンピューターのプログラムと配線、及びクラッチ信号用配線のコネクタの防水性が不適切なものがあるため、前進状態の減速時に時速3Km/h以下で、シフトダウン可能なギア段数以上のシフトダウン操作を行うと、正常な信号が発信されず、後進ギアに入り、車両が後退するおそれがある。

改善の内容

- ・ 全車両、トランスミッション・ギアシフト・原動機の各コントロールユニットのプログラムを変更する。
- ・ 全車両、車台番号を点検し、対象となるものは、電気配線を対策品と交換し、取り回しを変更して取り付ける。
- ・ 全車両、車台番号を点検し、対象となるものは、クラッチサーボを対策品と交換する。