


改善箇所説明図



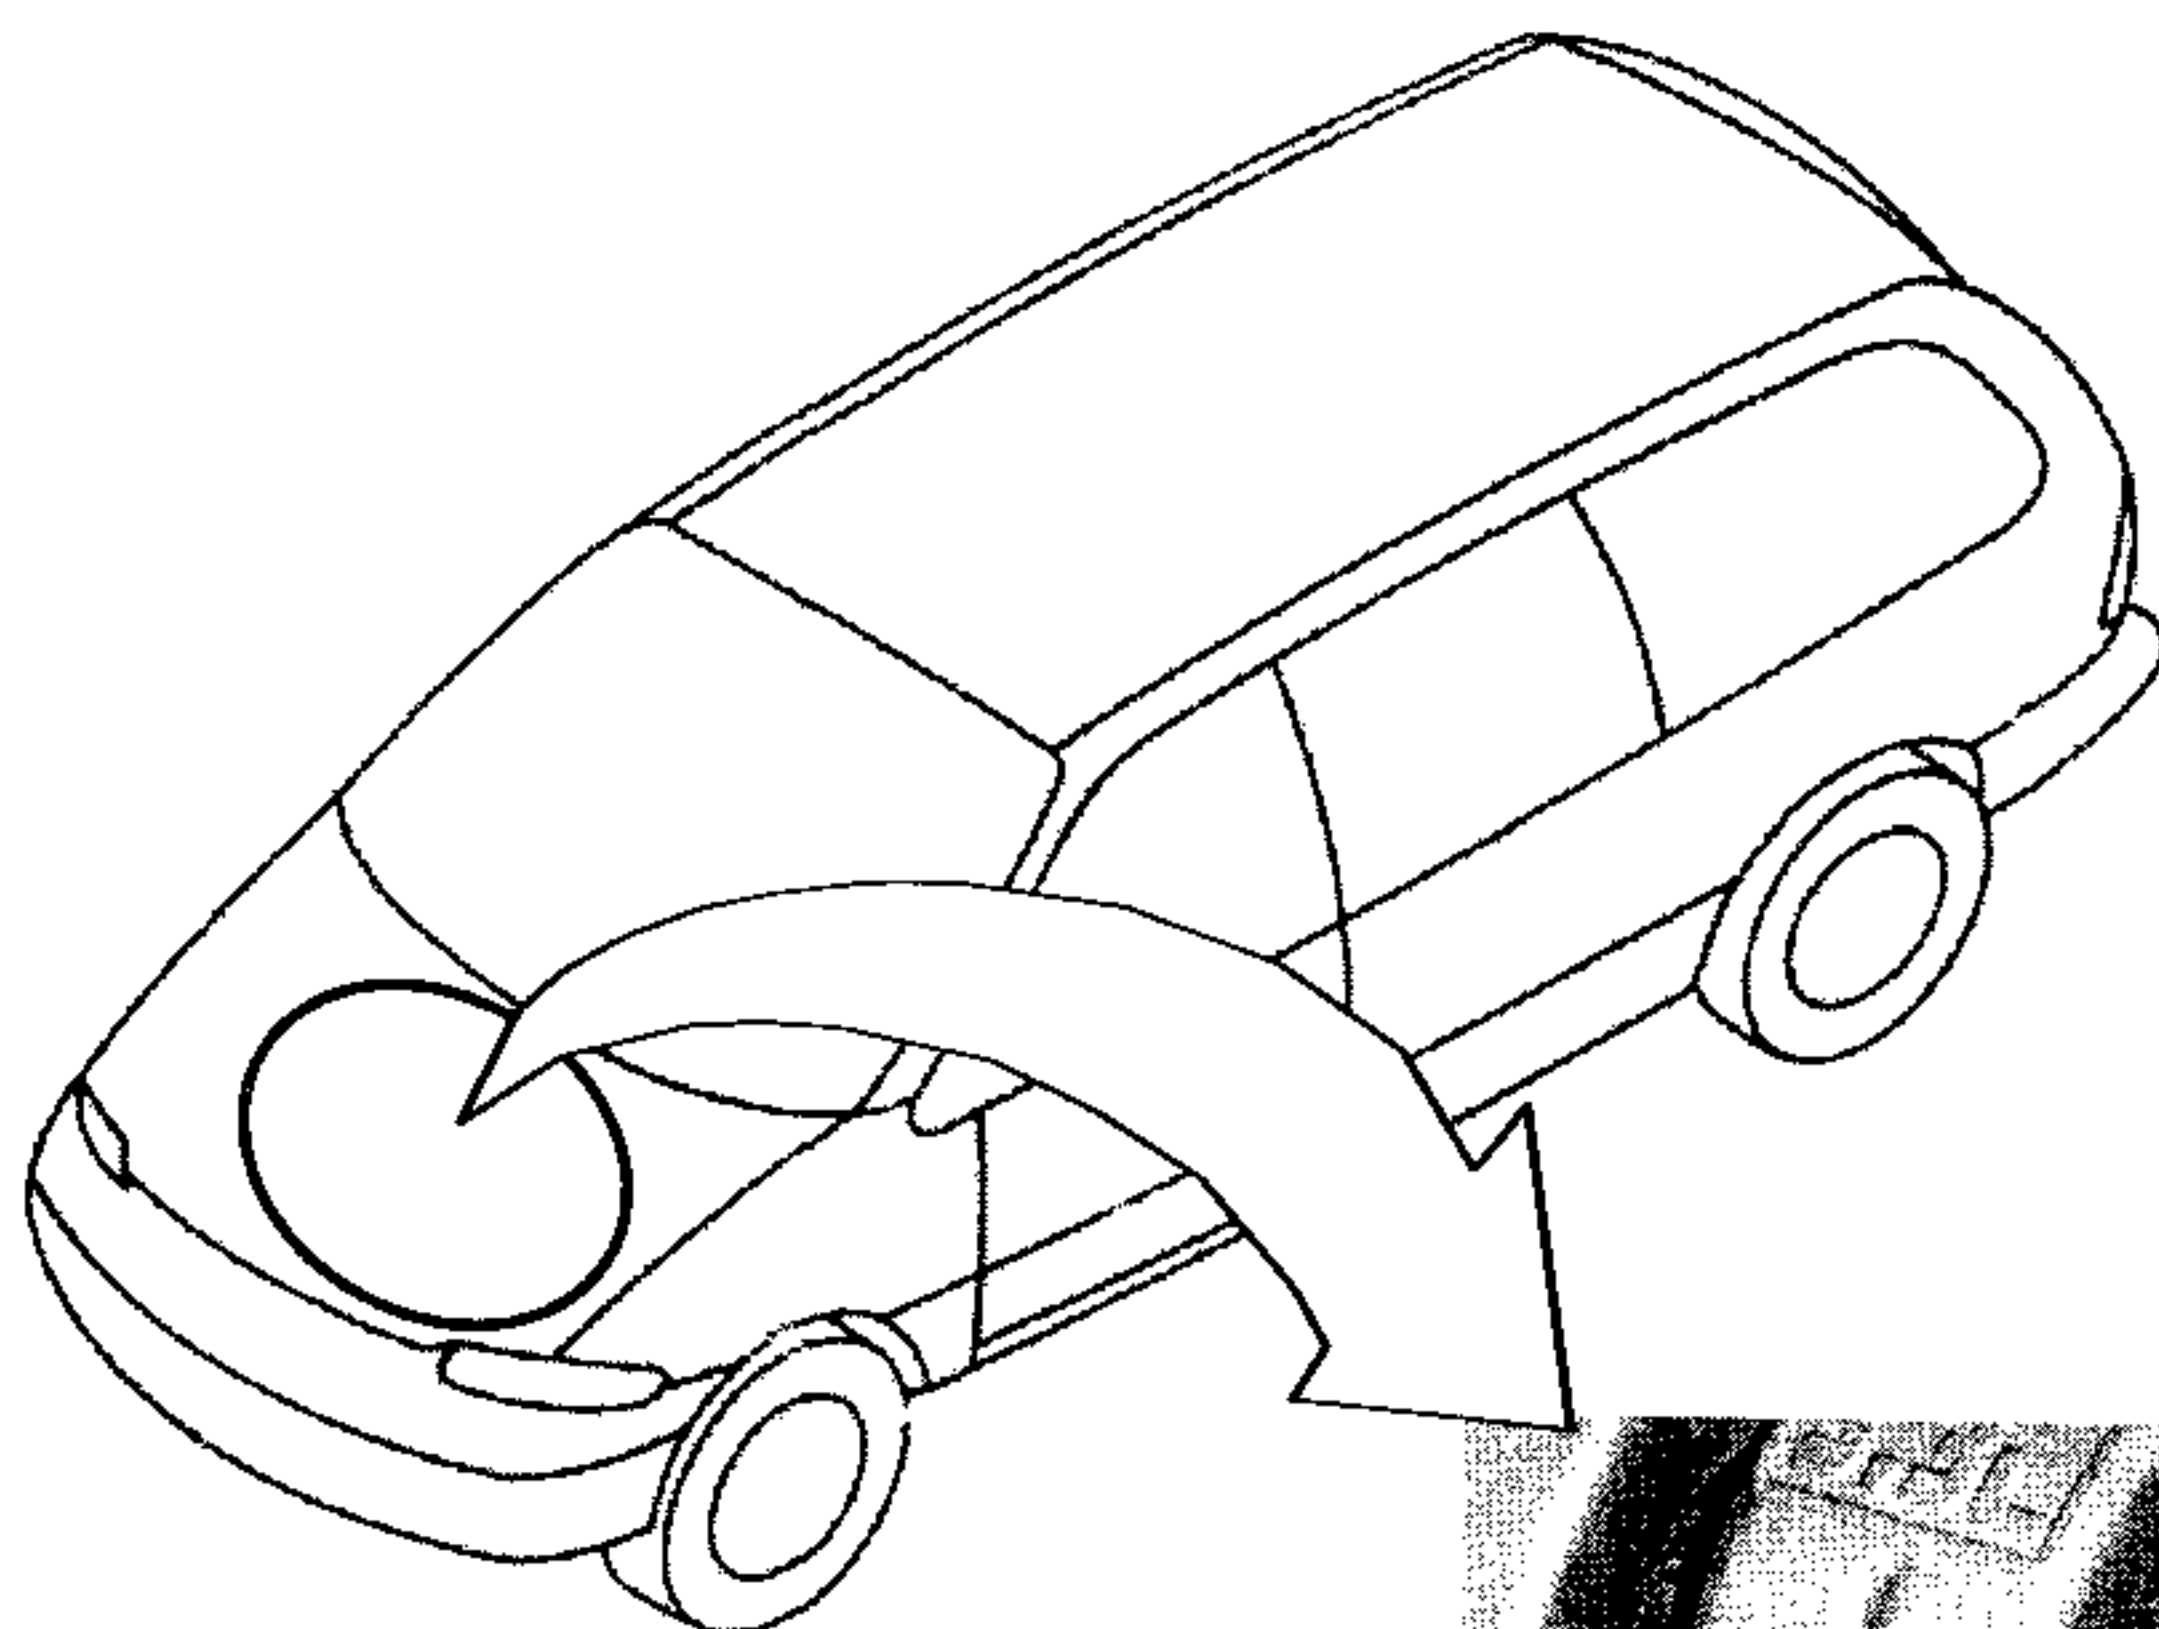


不具合発生箇所

燃料レール・クロス・オーバ・チューブジョイント

燃料レール

燃料レール・クロス・オーバ・チューブ

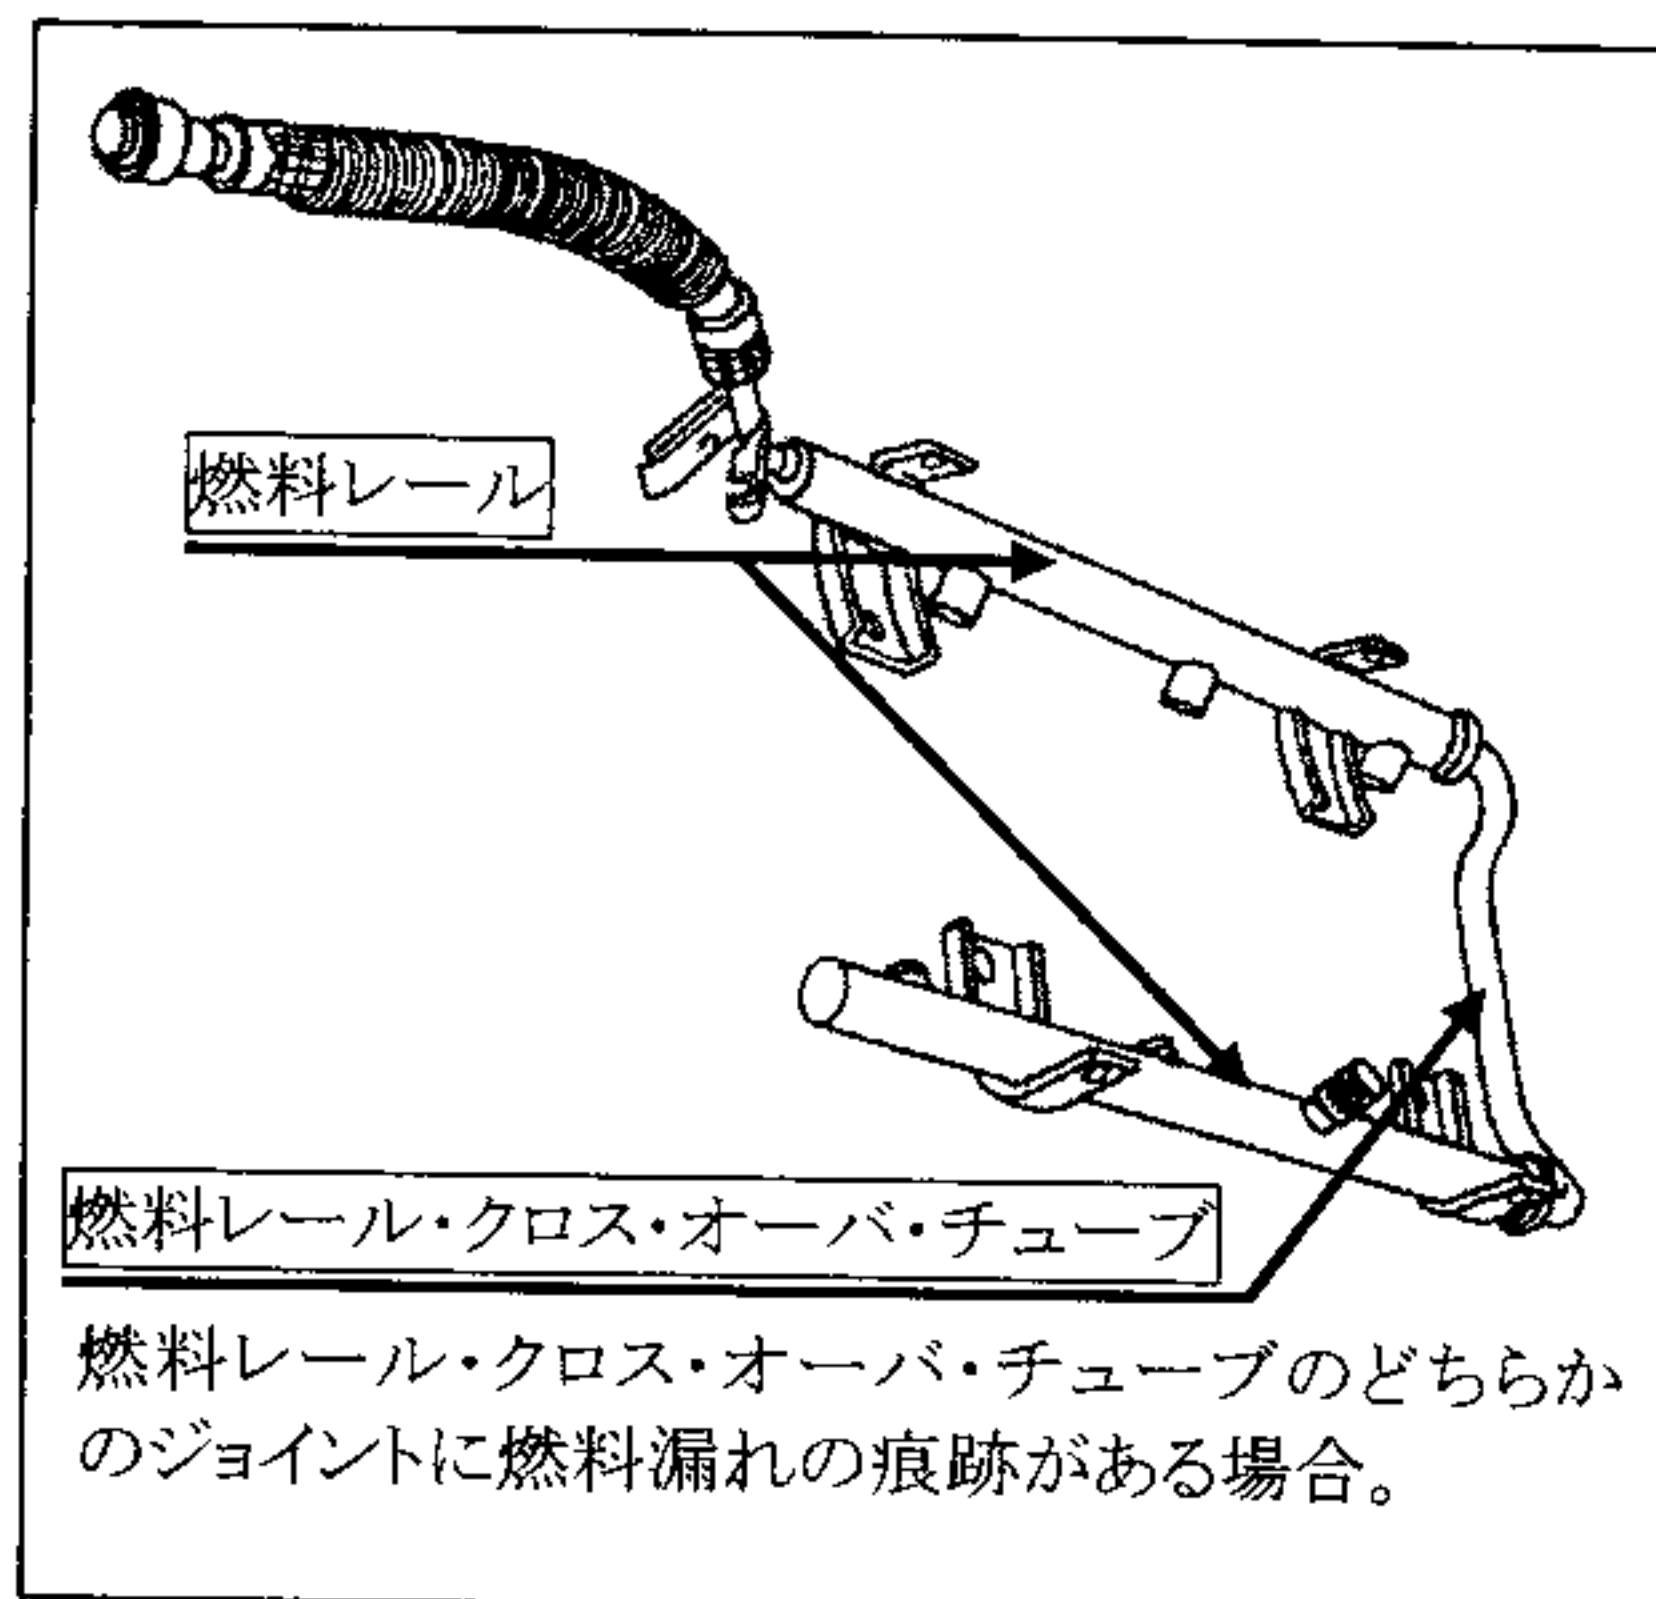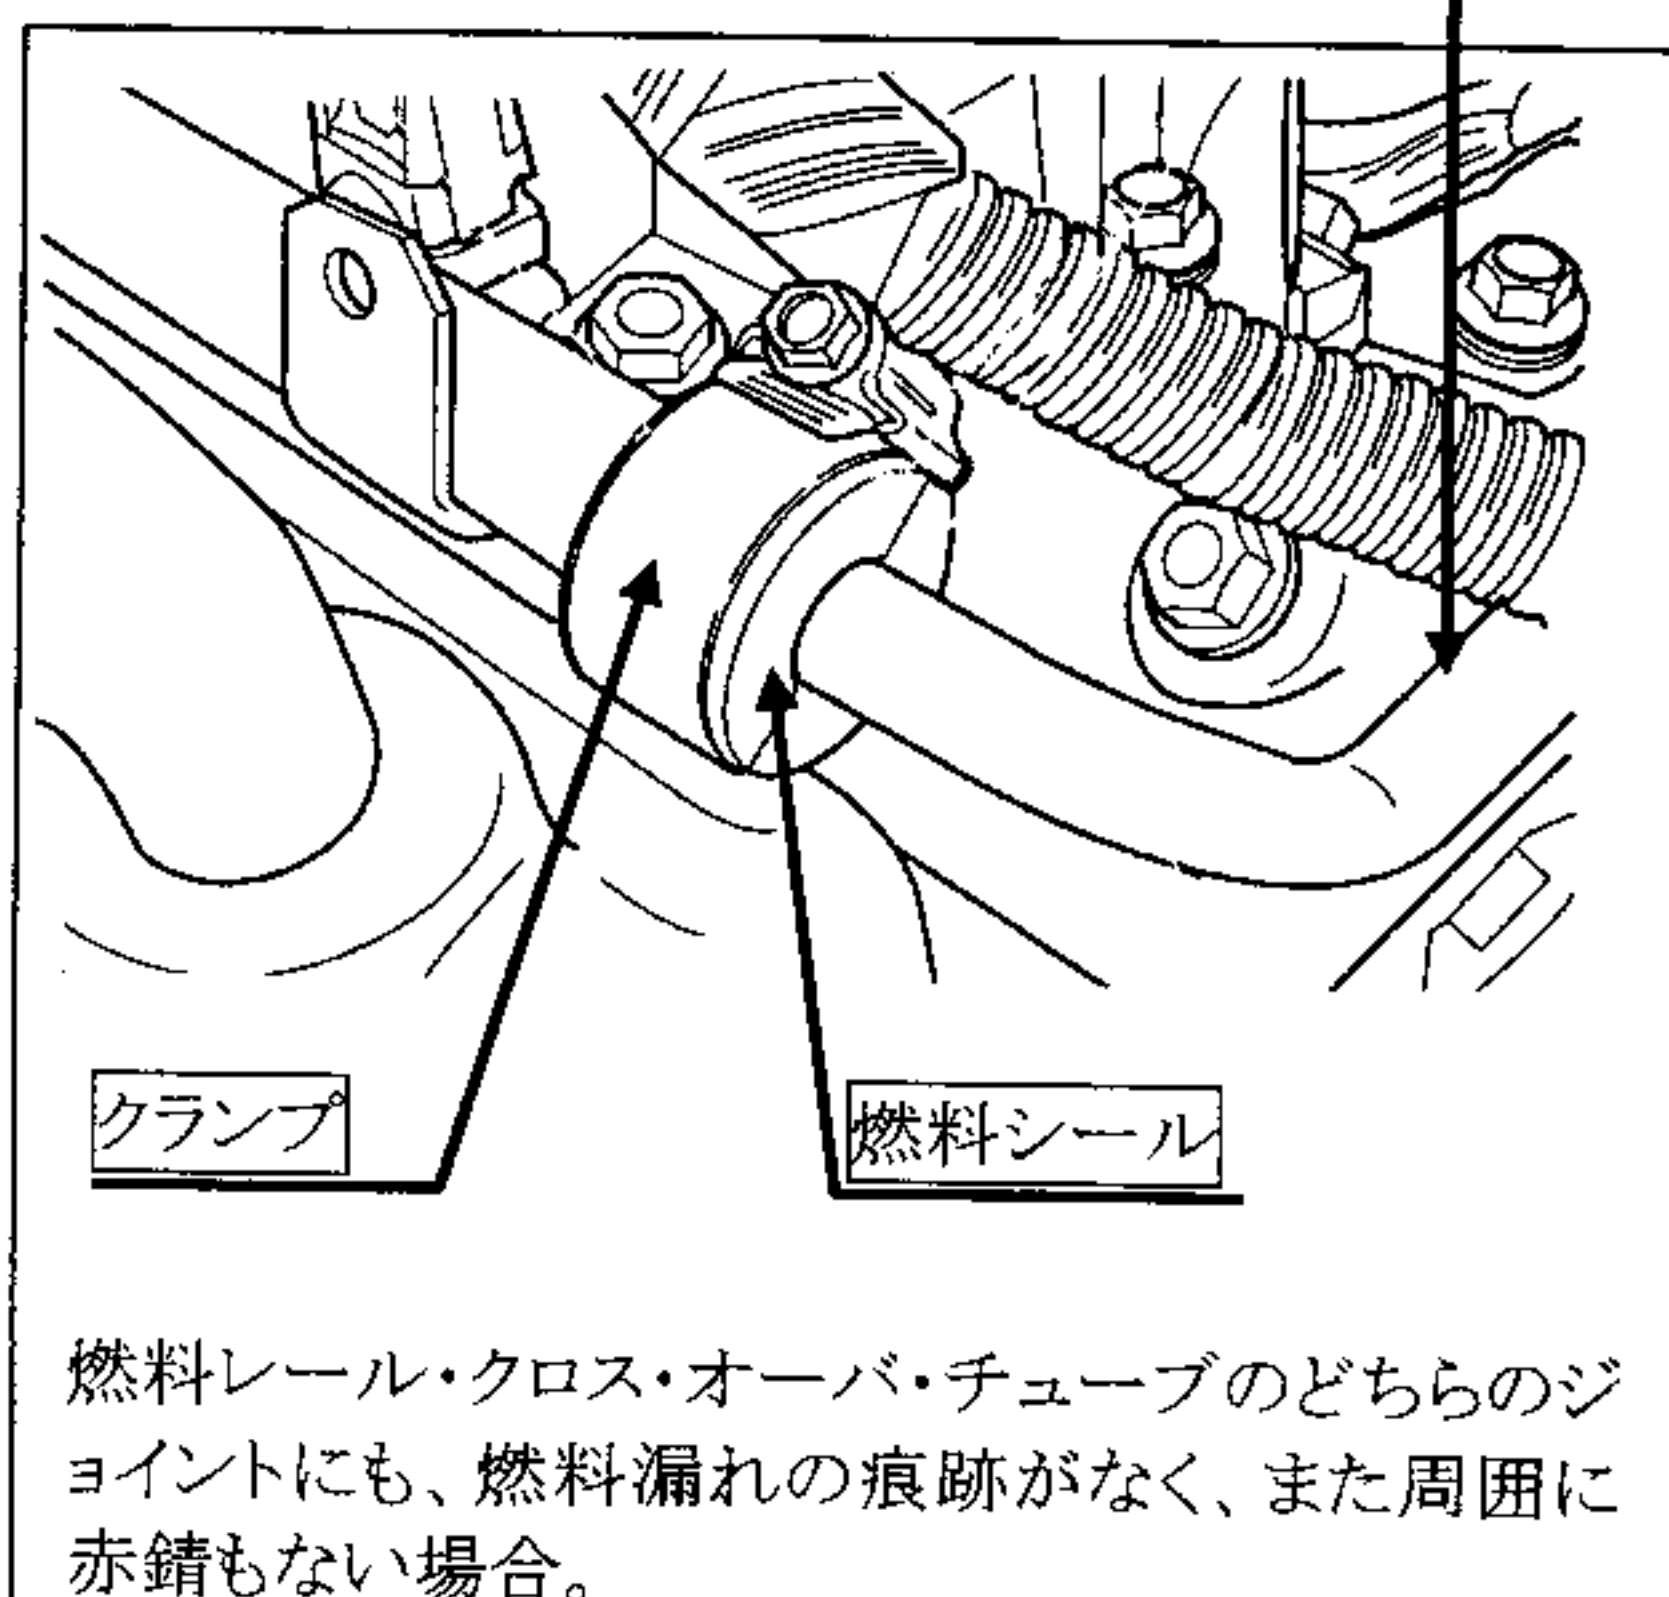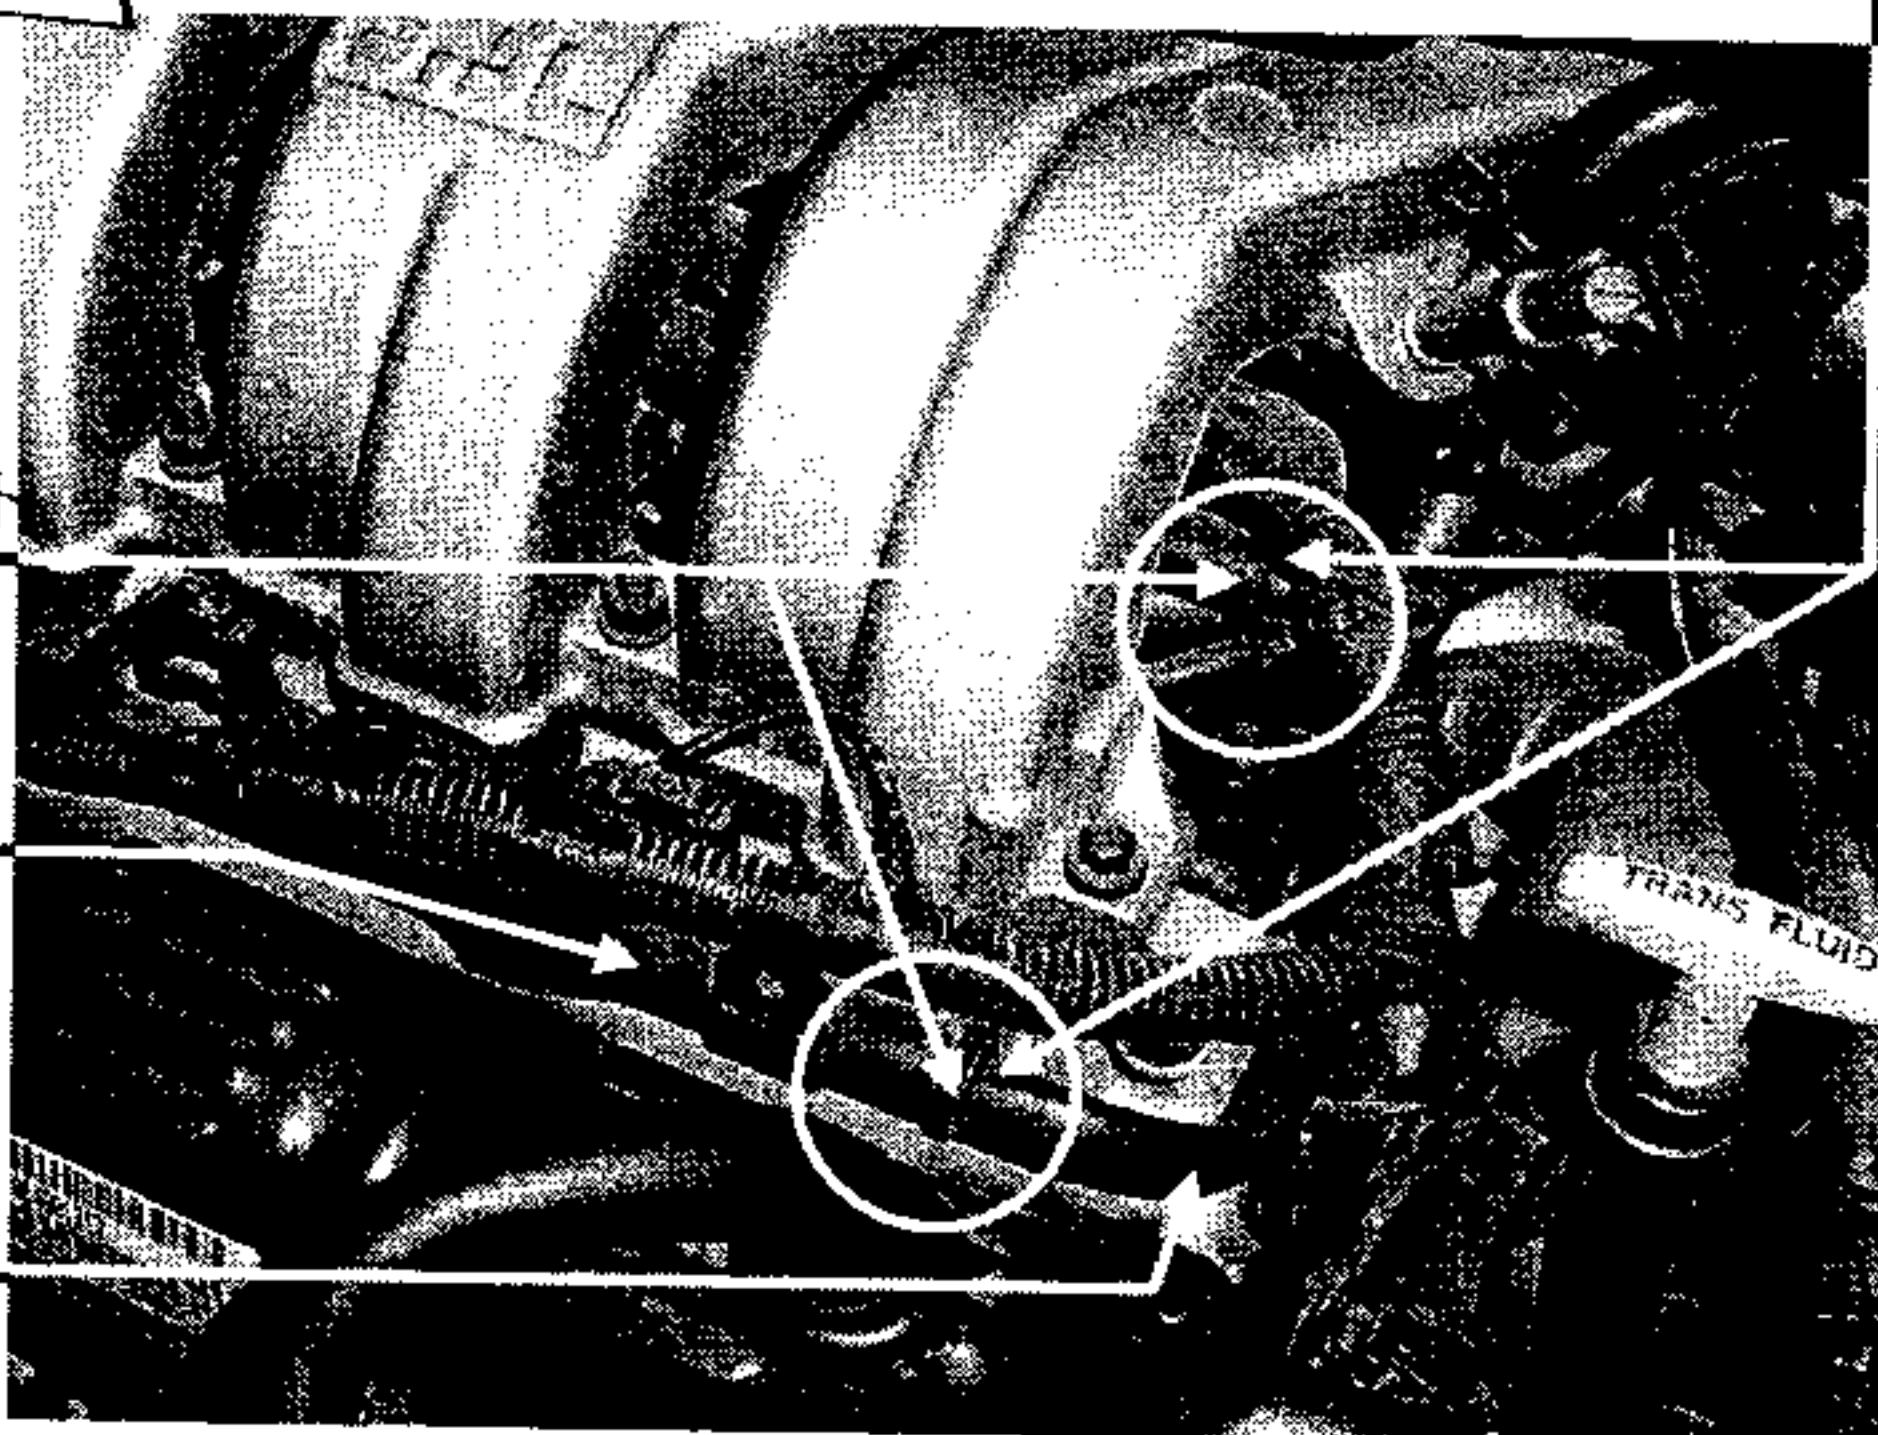

注： は追加部品及び交換部品を示す。

燃料装置において、燃料レール・クロス・オーバ・チューブ(左右の燃料レールを接続するパイプ)接続部のOリングの材質が不適切なため、長期間の原動機からの熱により当該Oリングが劣化することがあり、そのままの状態で使用を続けると、当該Oリング部から燃料漏れが発生し、最悪の場合、火災に至るおそれがある。

改善の内容

全車両、燃料レール・クロス・オーバ・チューブ接続部を点検し、漏れ及び漏れ跡が認められない場合には、燃料レール・クロス・オーバ・チューブの両方の接続部に、外部シールを追加で装着する。また、漏れ及び漏れ跡が認められる場合には、燃料レール一式を対策部品と交換する。