


改善箇所説明図

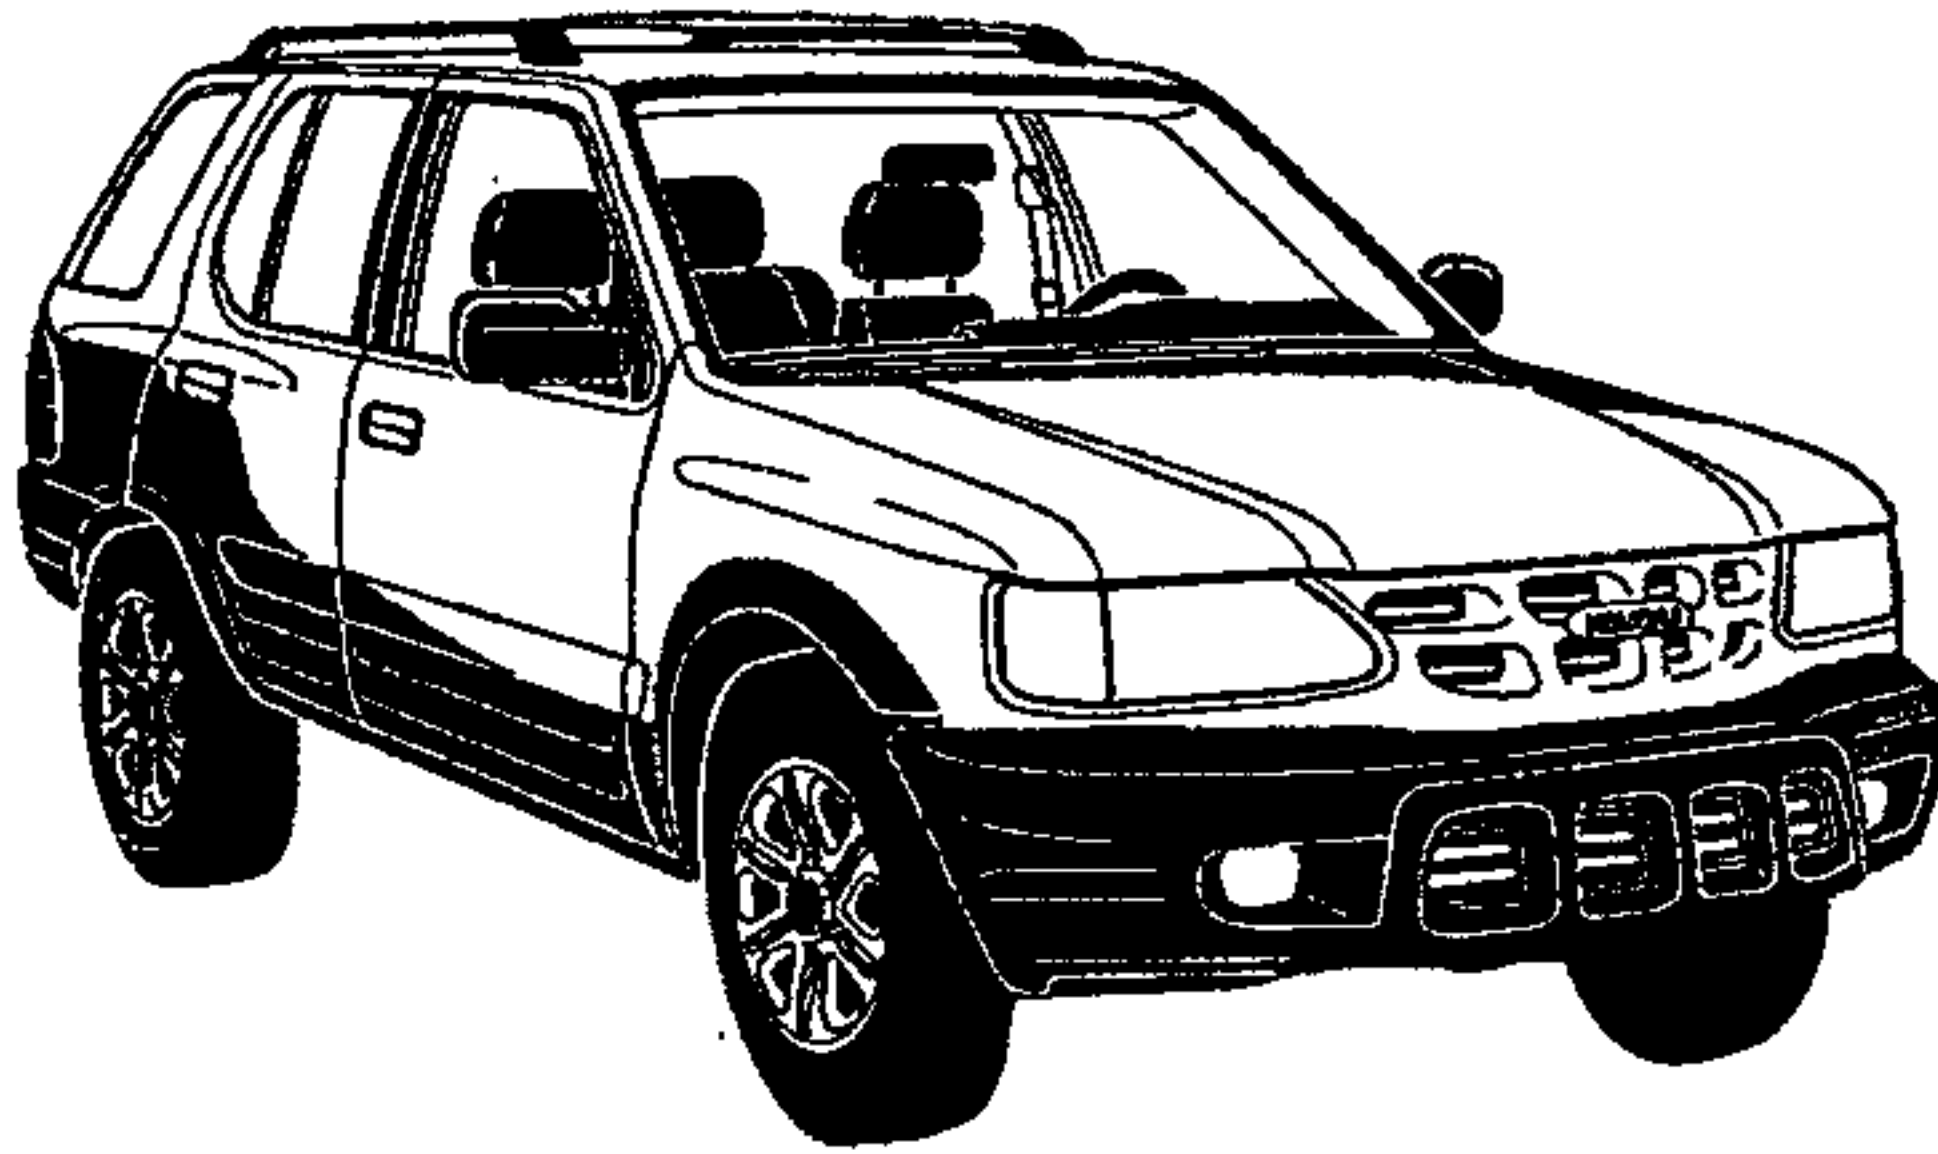

基準不適合箇所


発電機の電気配線において、当該配線の長さ設定が不適切なため、配線の端子部にエンジンの振動により過大な力がかかり、そのままの状態で使用を続けると、当該配線の端子部が折損し、充電できなくなり、最悪の場合、原動機が停止し、再始動ができなくなるおそれがある。

折損箇所

端子

発電機

バッテリートレー

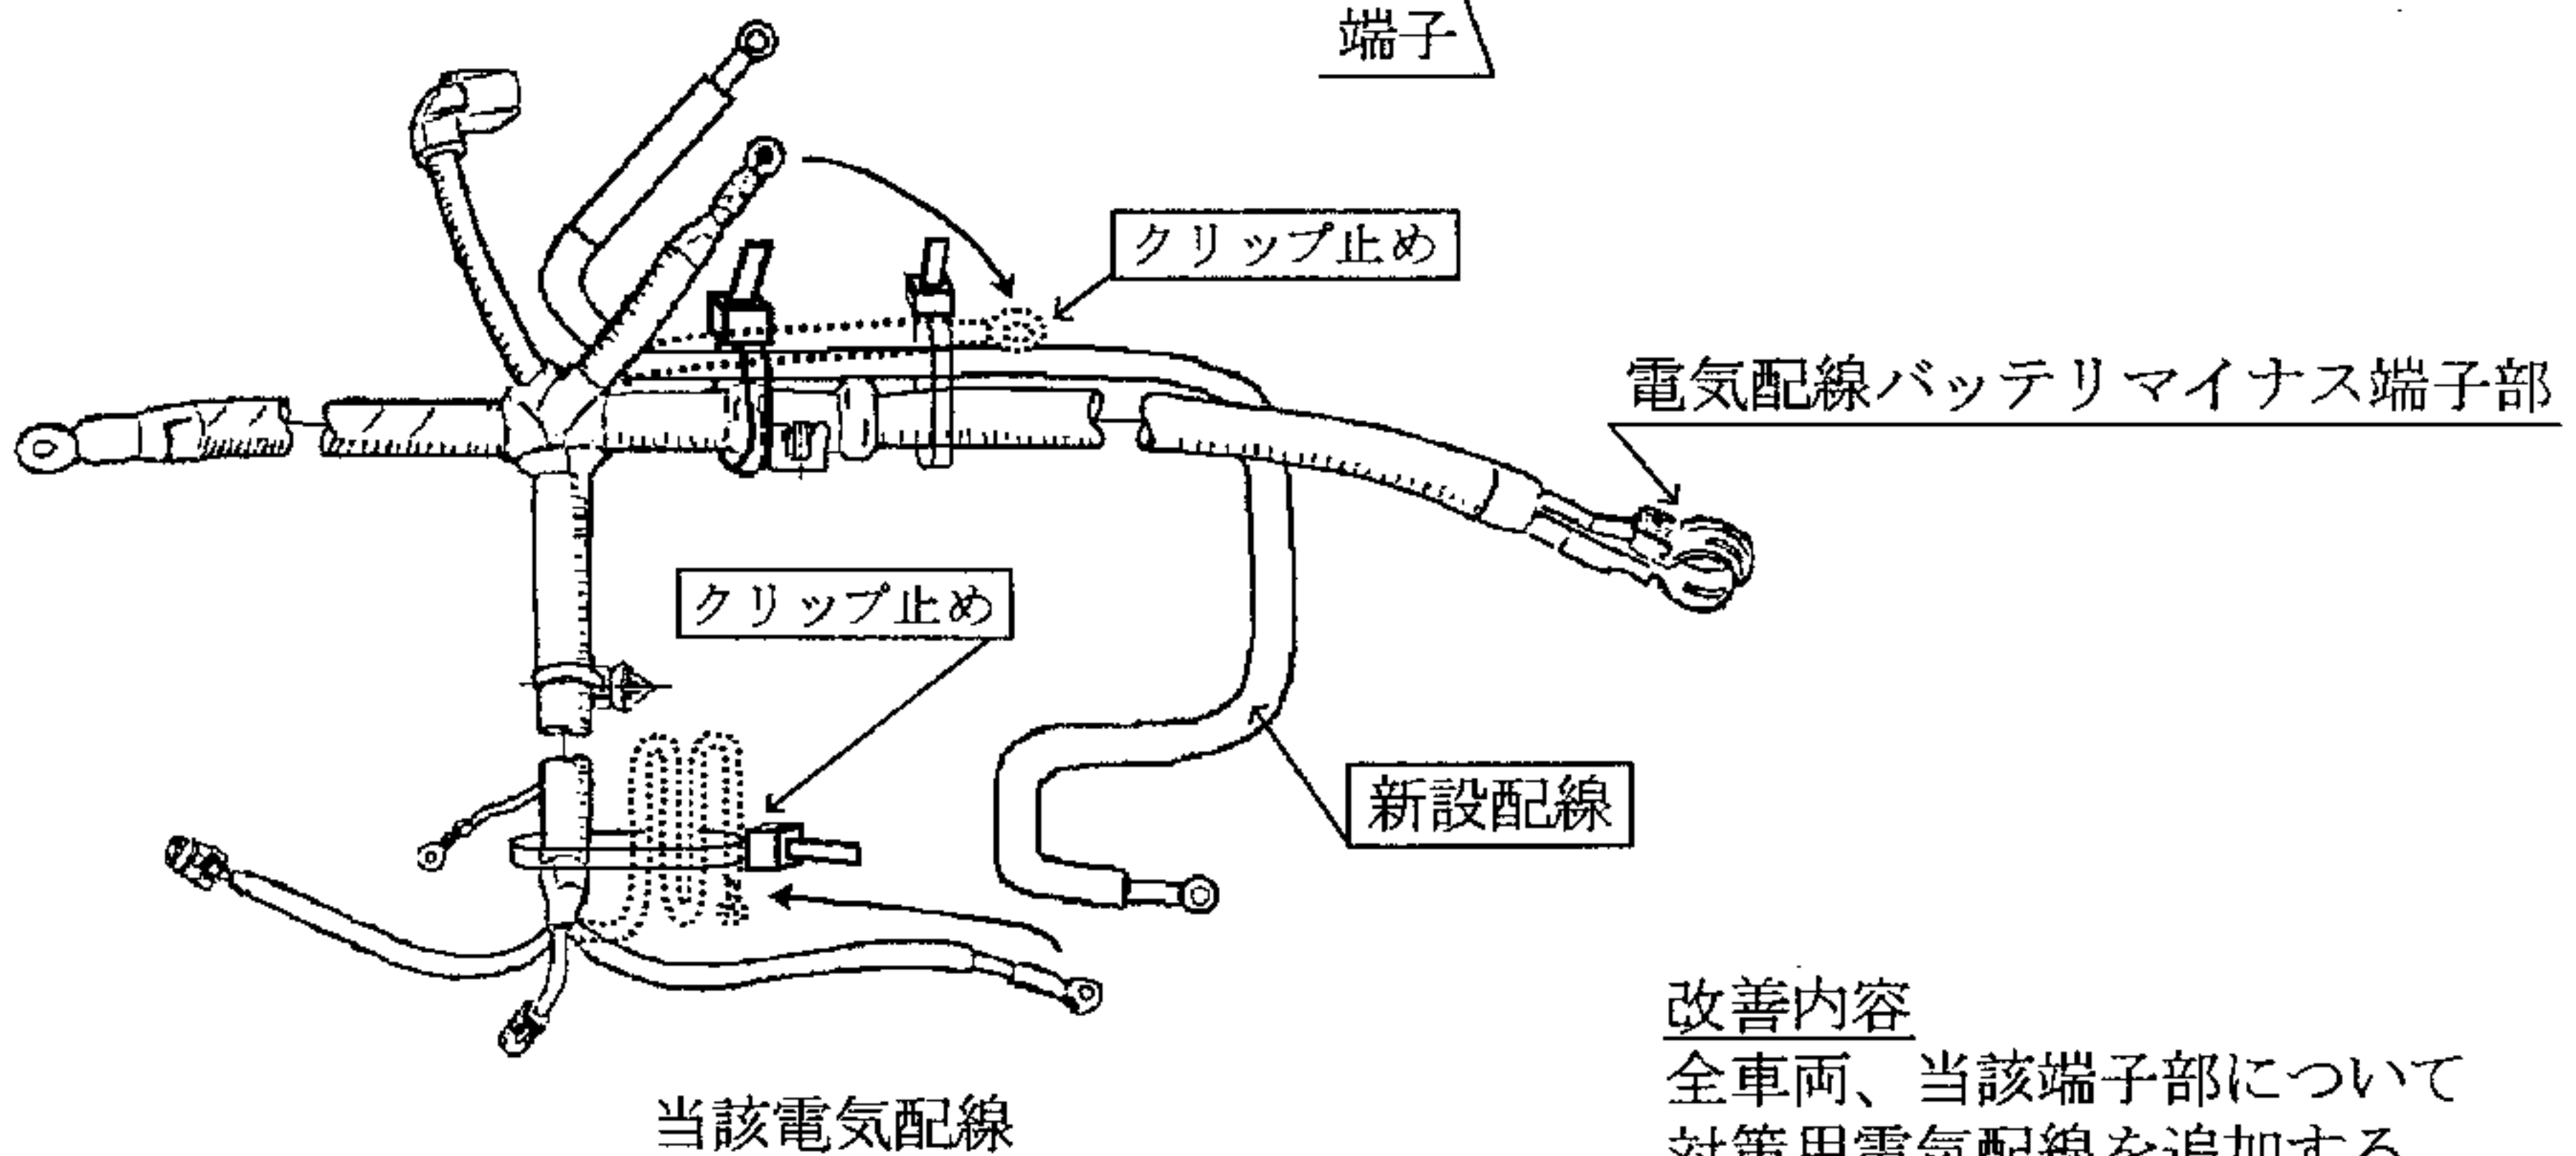

改善内容

全車両、当該端子部について対策用電気配線を追加する。

識別：電機配線バッテリーマイナス端子部のコルゲートチューブに白色ペイントを塗布する。

□ 内は追加部品を示す。