



改善箇所説明図

 内は交換部品を示す

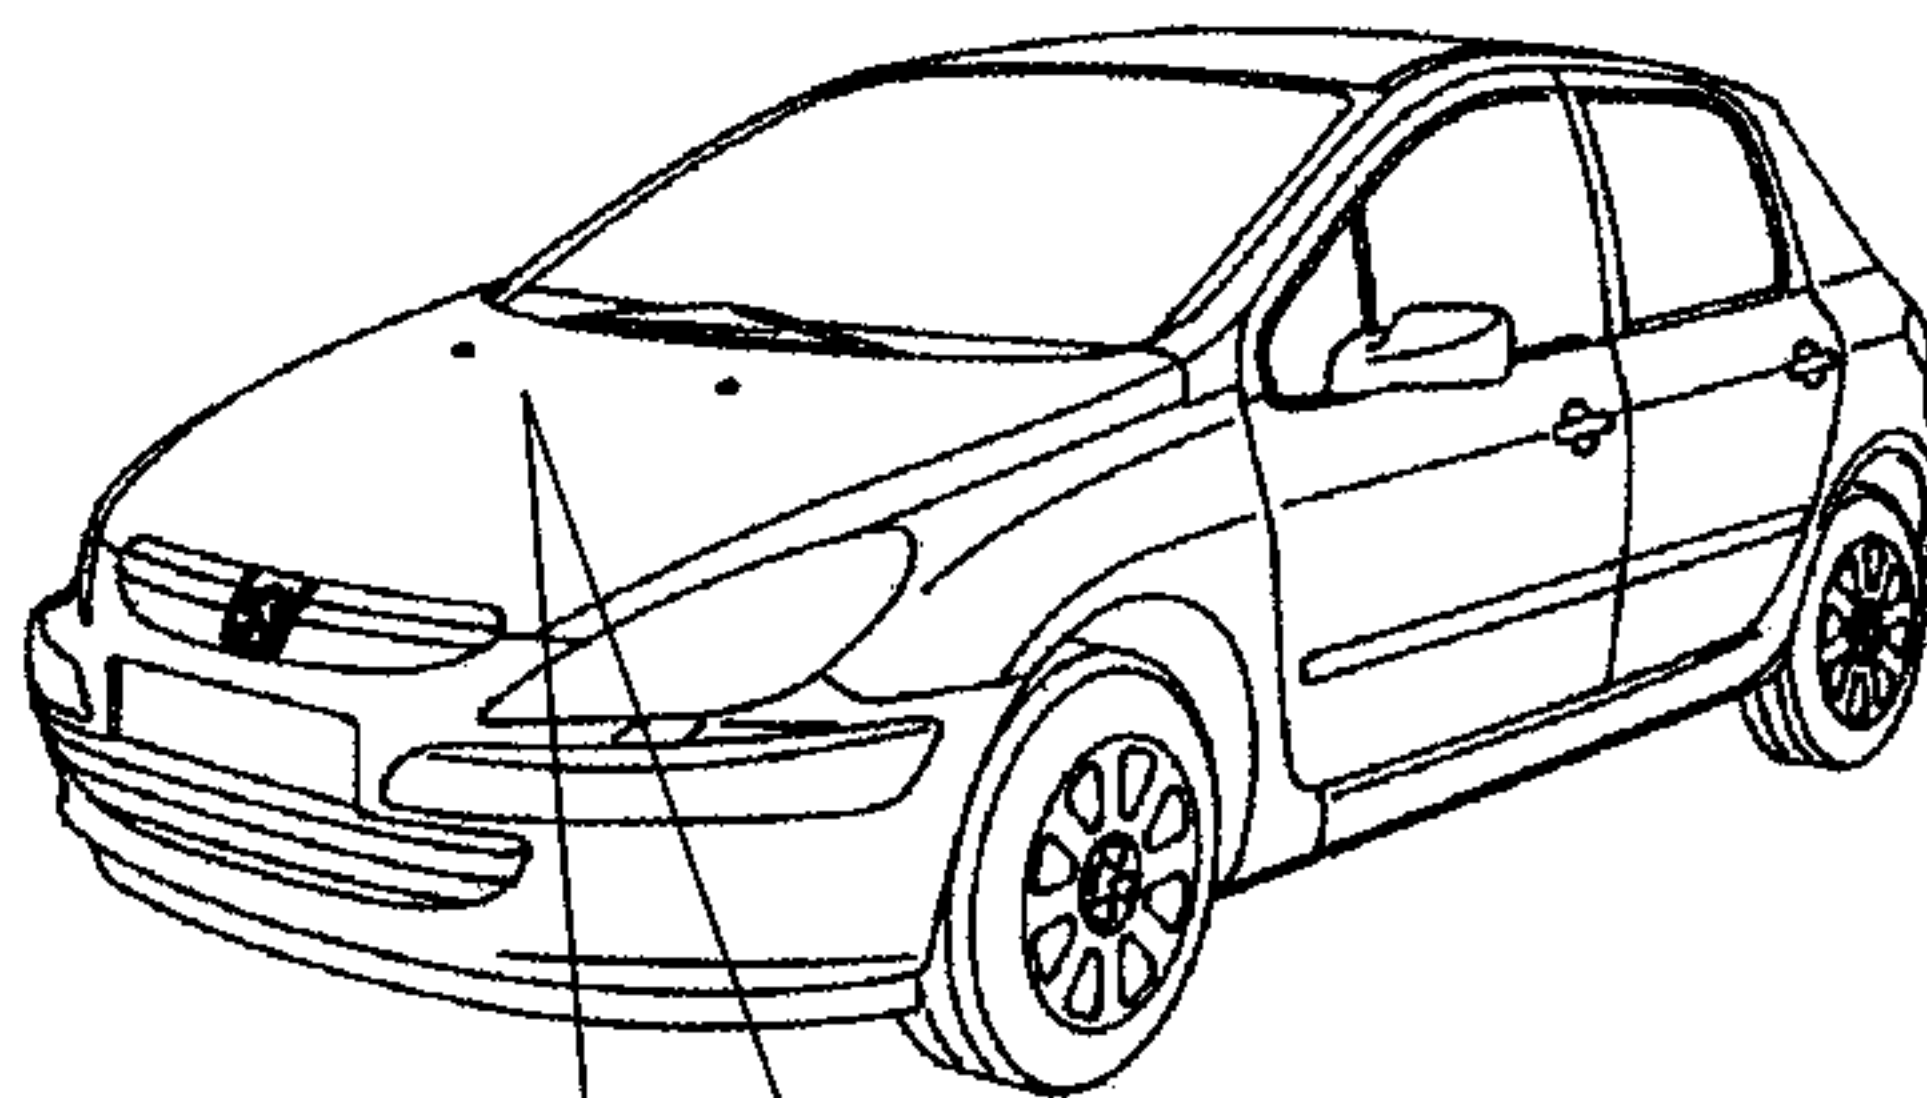

イグニッションスイッチ

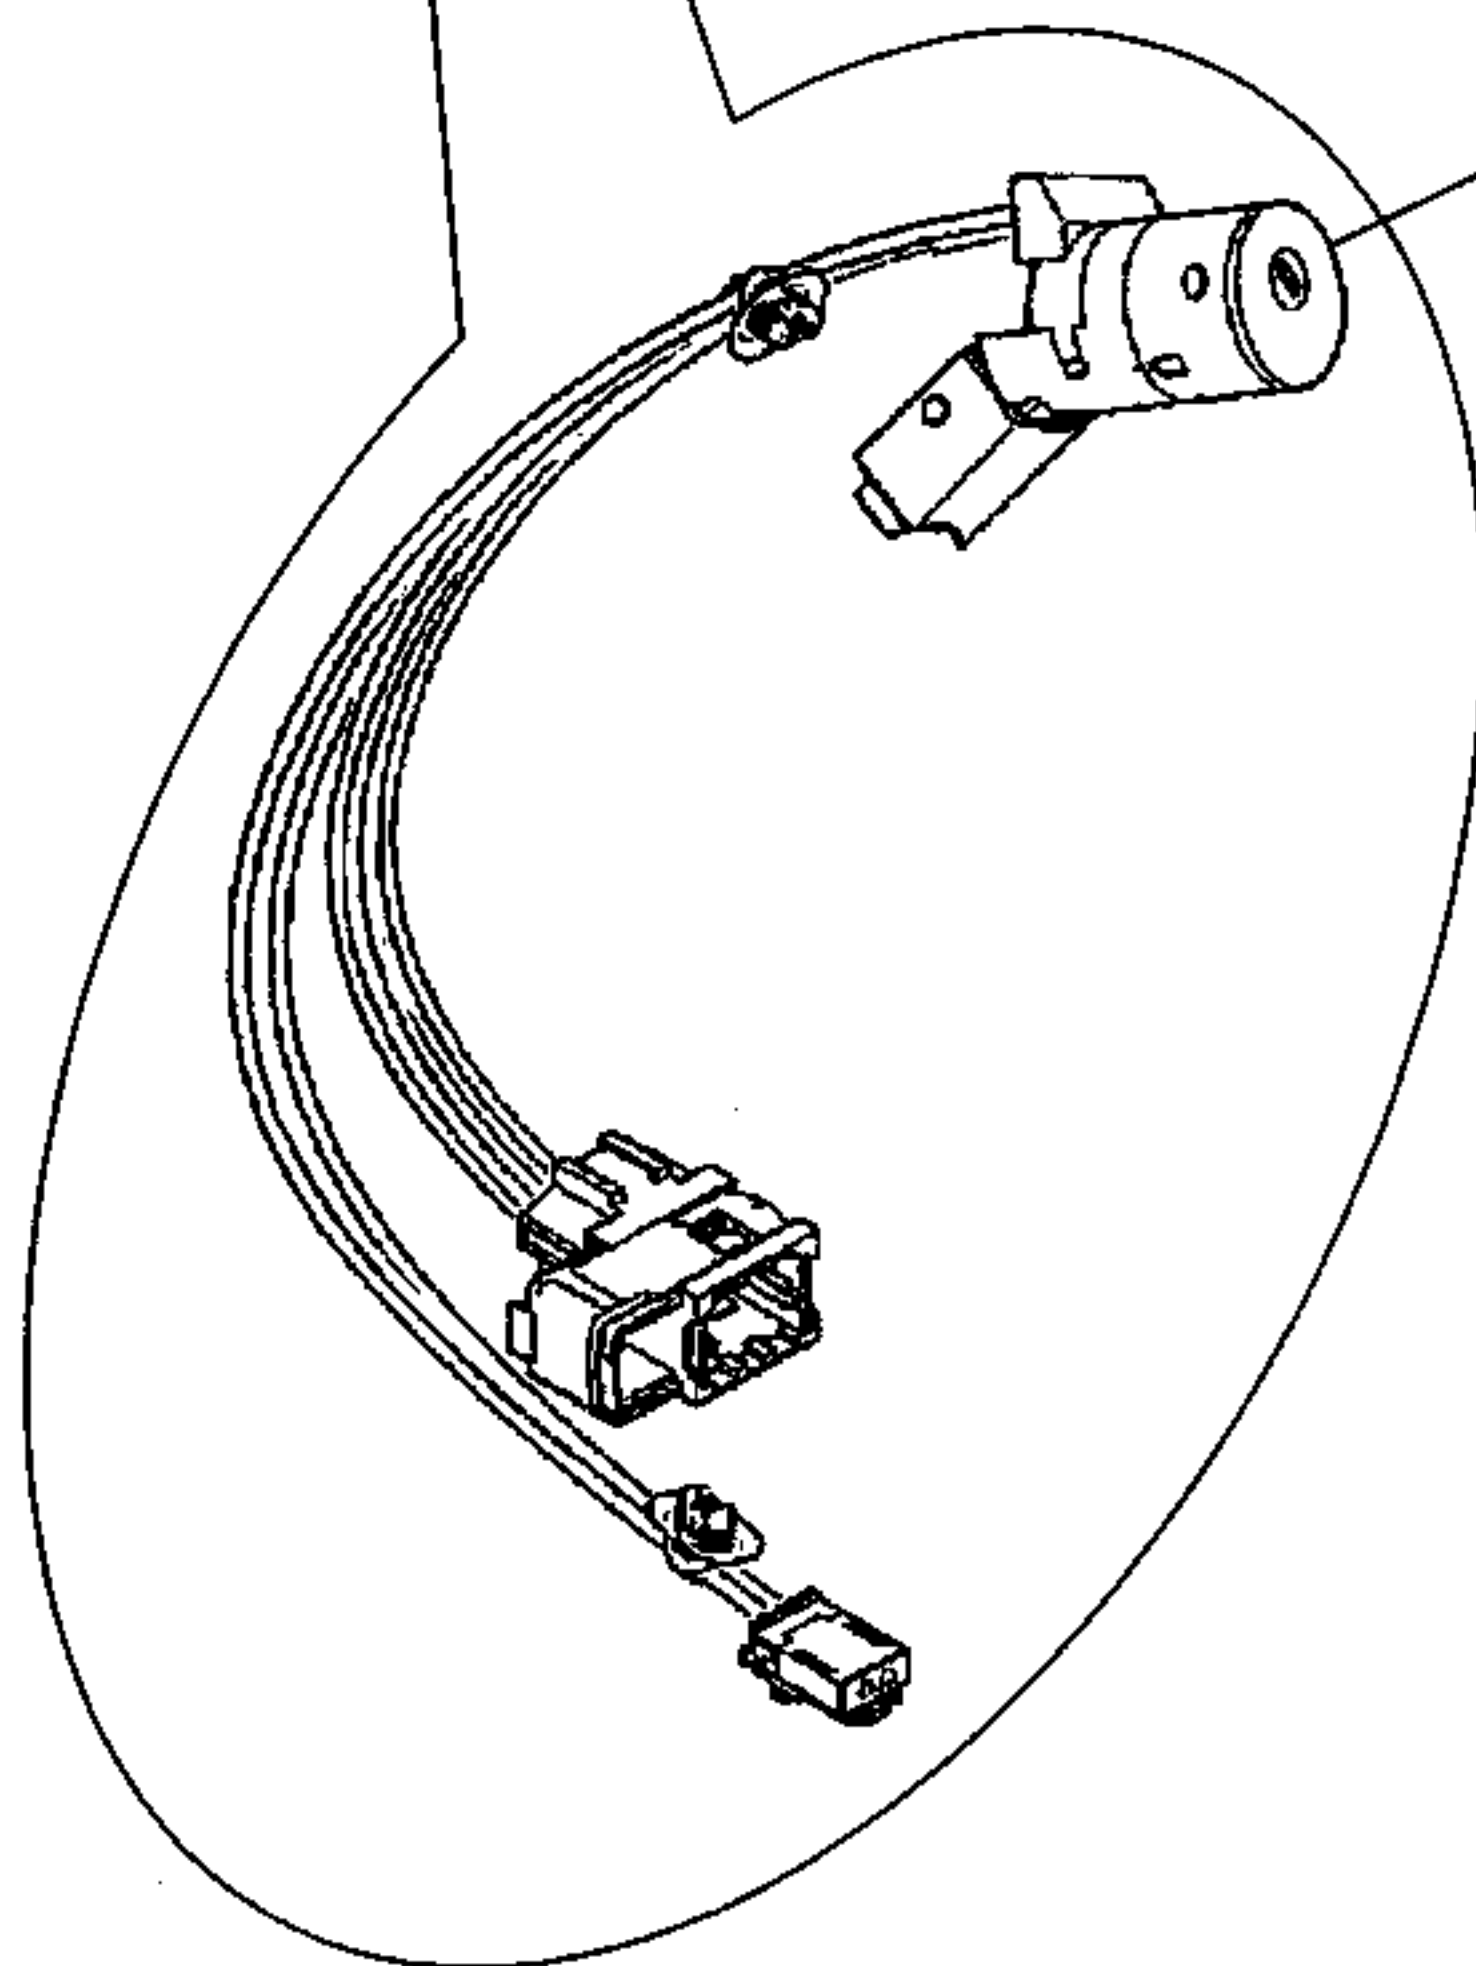

不具合発生箇所

始動装置において、イグニッションスイッチの寸法精度が不適切なため、キーシリンダ内部が円滑に回転せずに始動位置から十分に戻らないことがあり、スターターモータが回転し続けて当該モータが破損し、原動機の始動ができなくなり、最悪の場合、当該モータの電源線が発熱により焼損するおそれがある。

改善内容

全車両、イグニッションスイッチを対策品と交換する。

識別表示

左側のストラット上部に、白色のペイントでマークを表示する。