


改善措置事項説明図

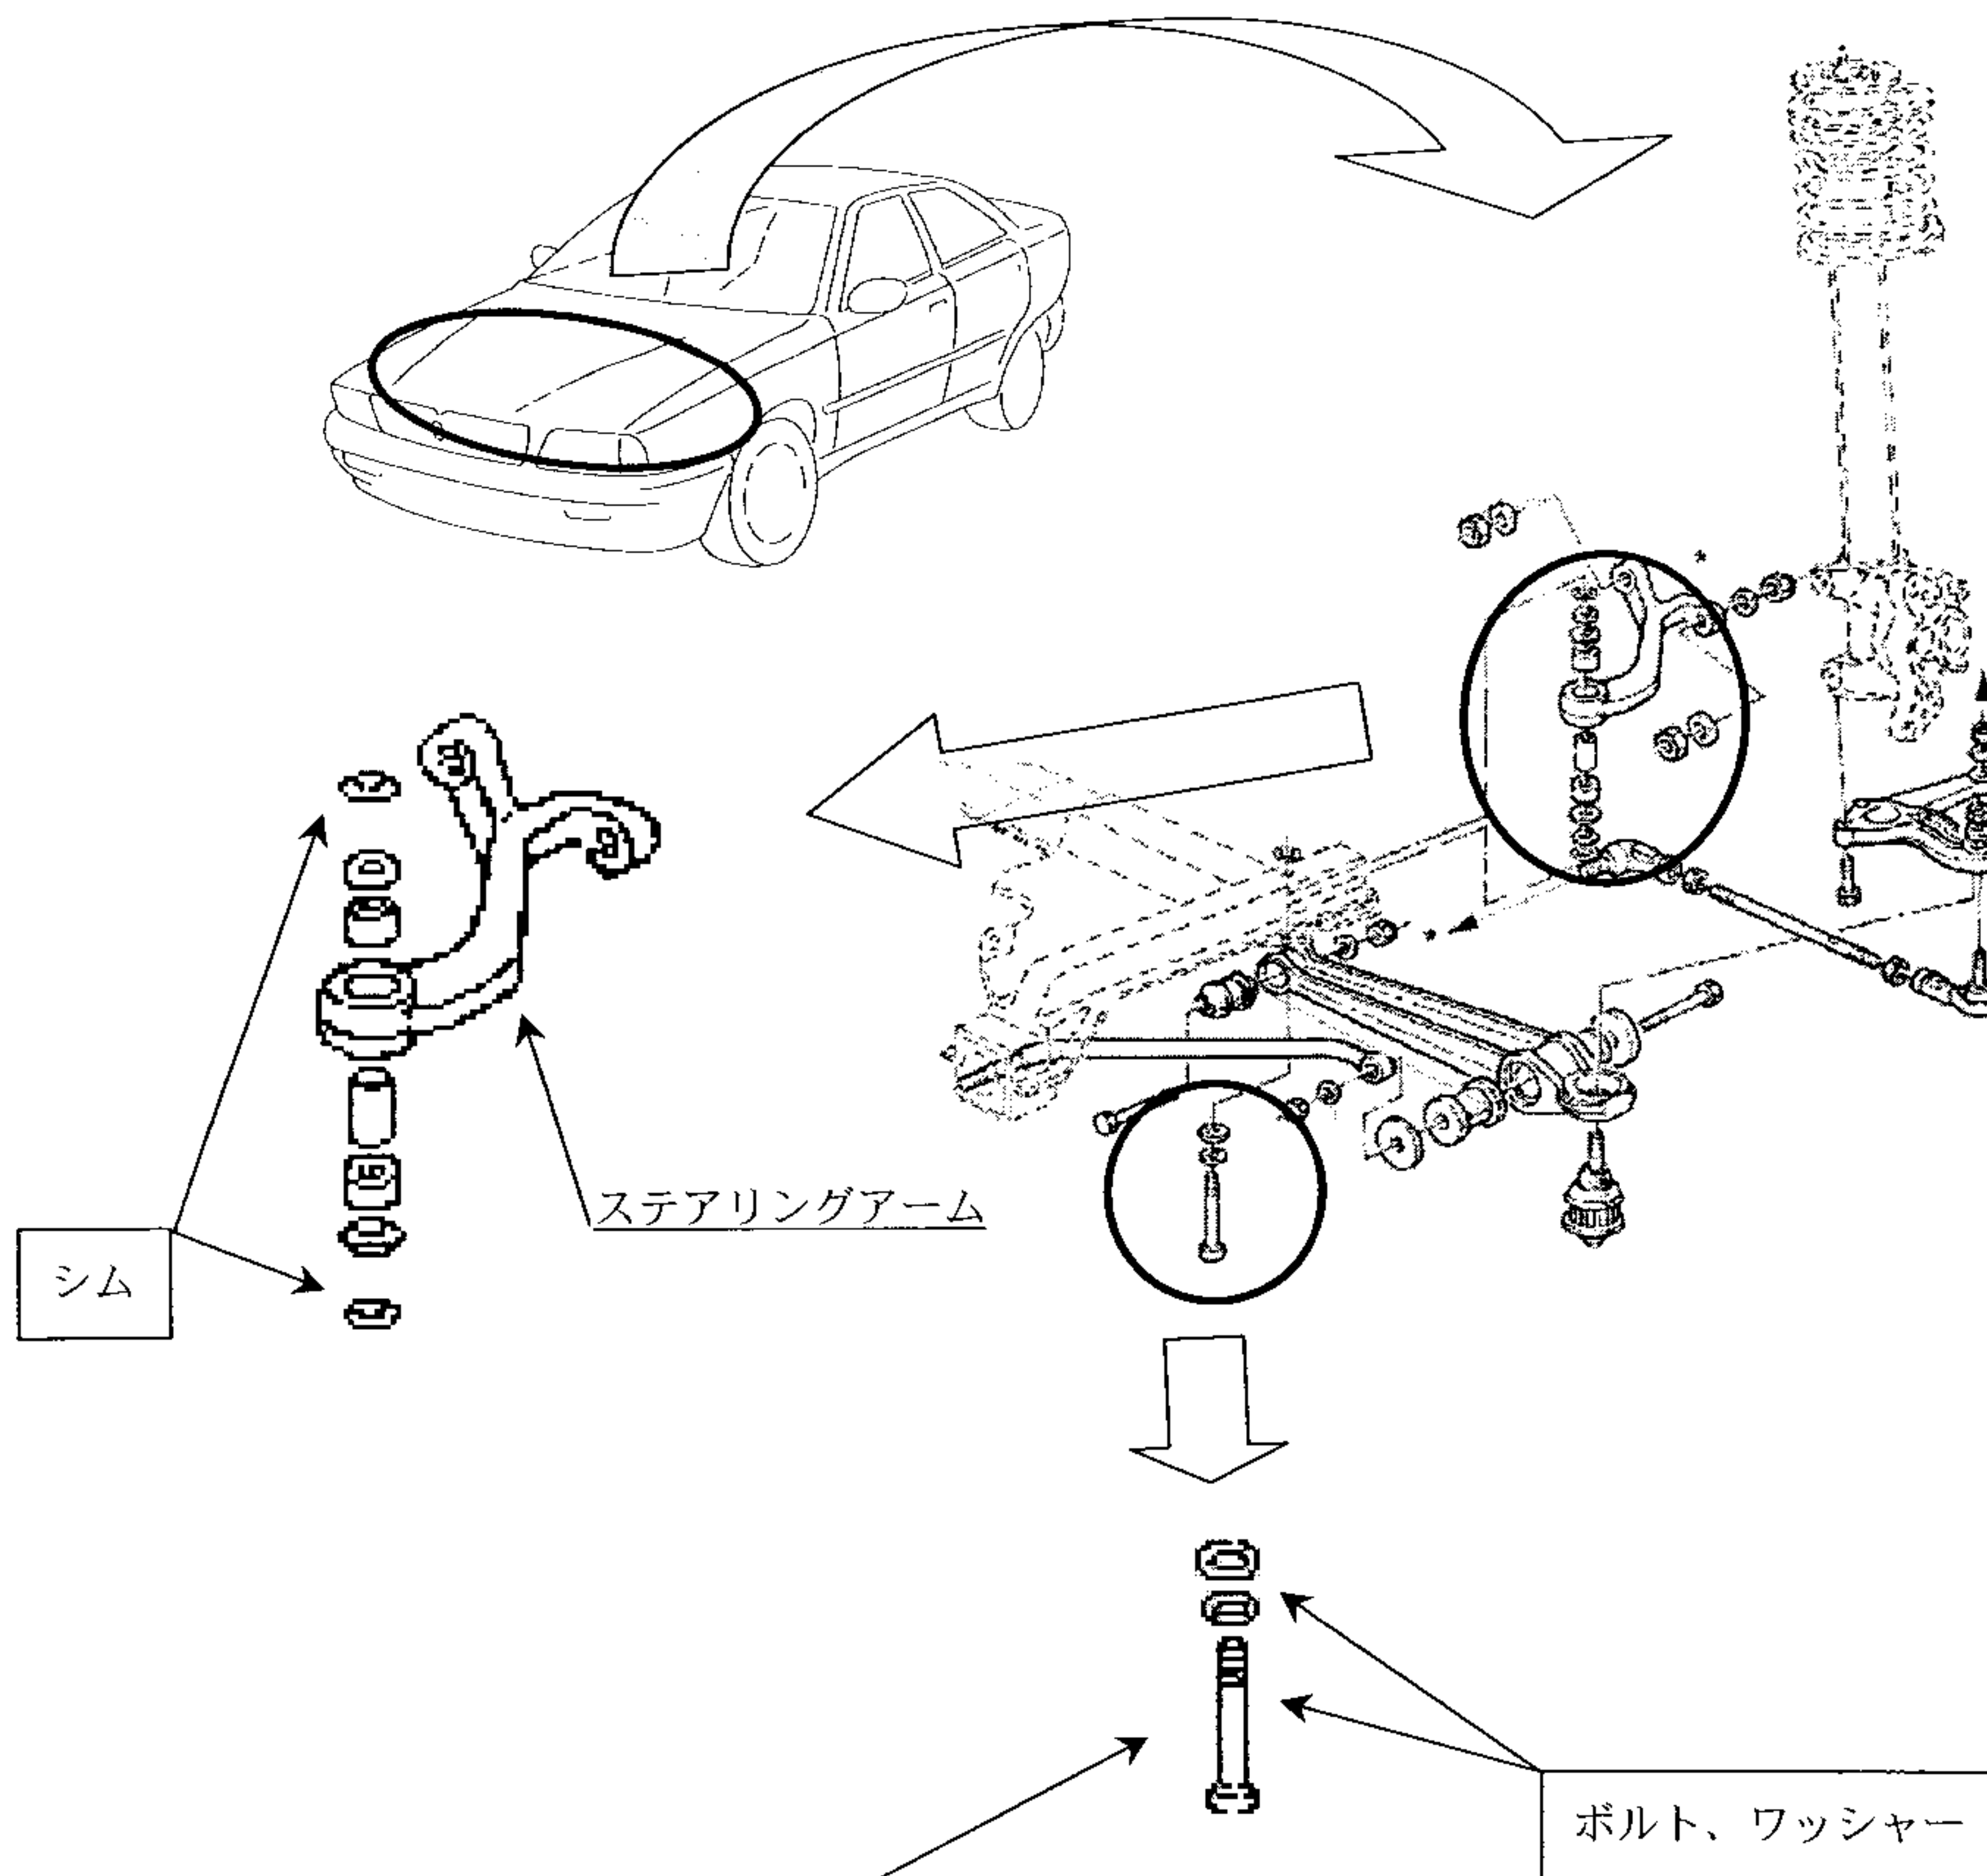

基準不適合箇所

かじ取り装置において、ステアリングアームの取付けボルト及びワッシャの材質が不適切なため、ハンドル操作の繰り返しにより当該ボルト及びワッシャが徐々に変形し、締付力が不足して取付けボルトが緩むことがあり、当該アームにガタが生じて異音が発生し、最悪の場合、ボルトが抜け落ちて走行安定性が損なわれるおそれがある。

改善の内容

全車両、ステアリングアーム取付けボルト、ワッシャを対策品と交換するとともに、ステアリングアーム部にガタが生じているものは、適切なシムを用いてステアリングアームとフレームの取付け面の隙間を調節し、ボルトに緩み防止剤を塗布し規定トルクで締付けを行う。

注： は、交換部品を示す。