

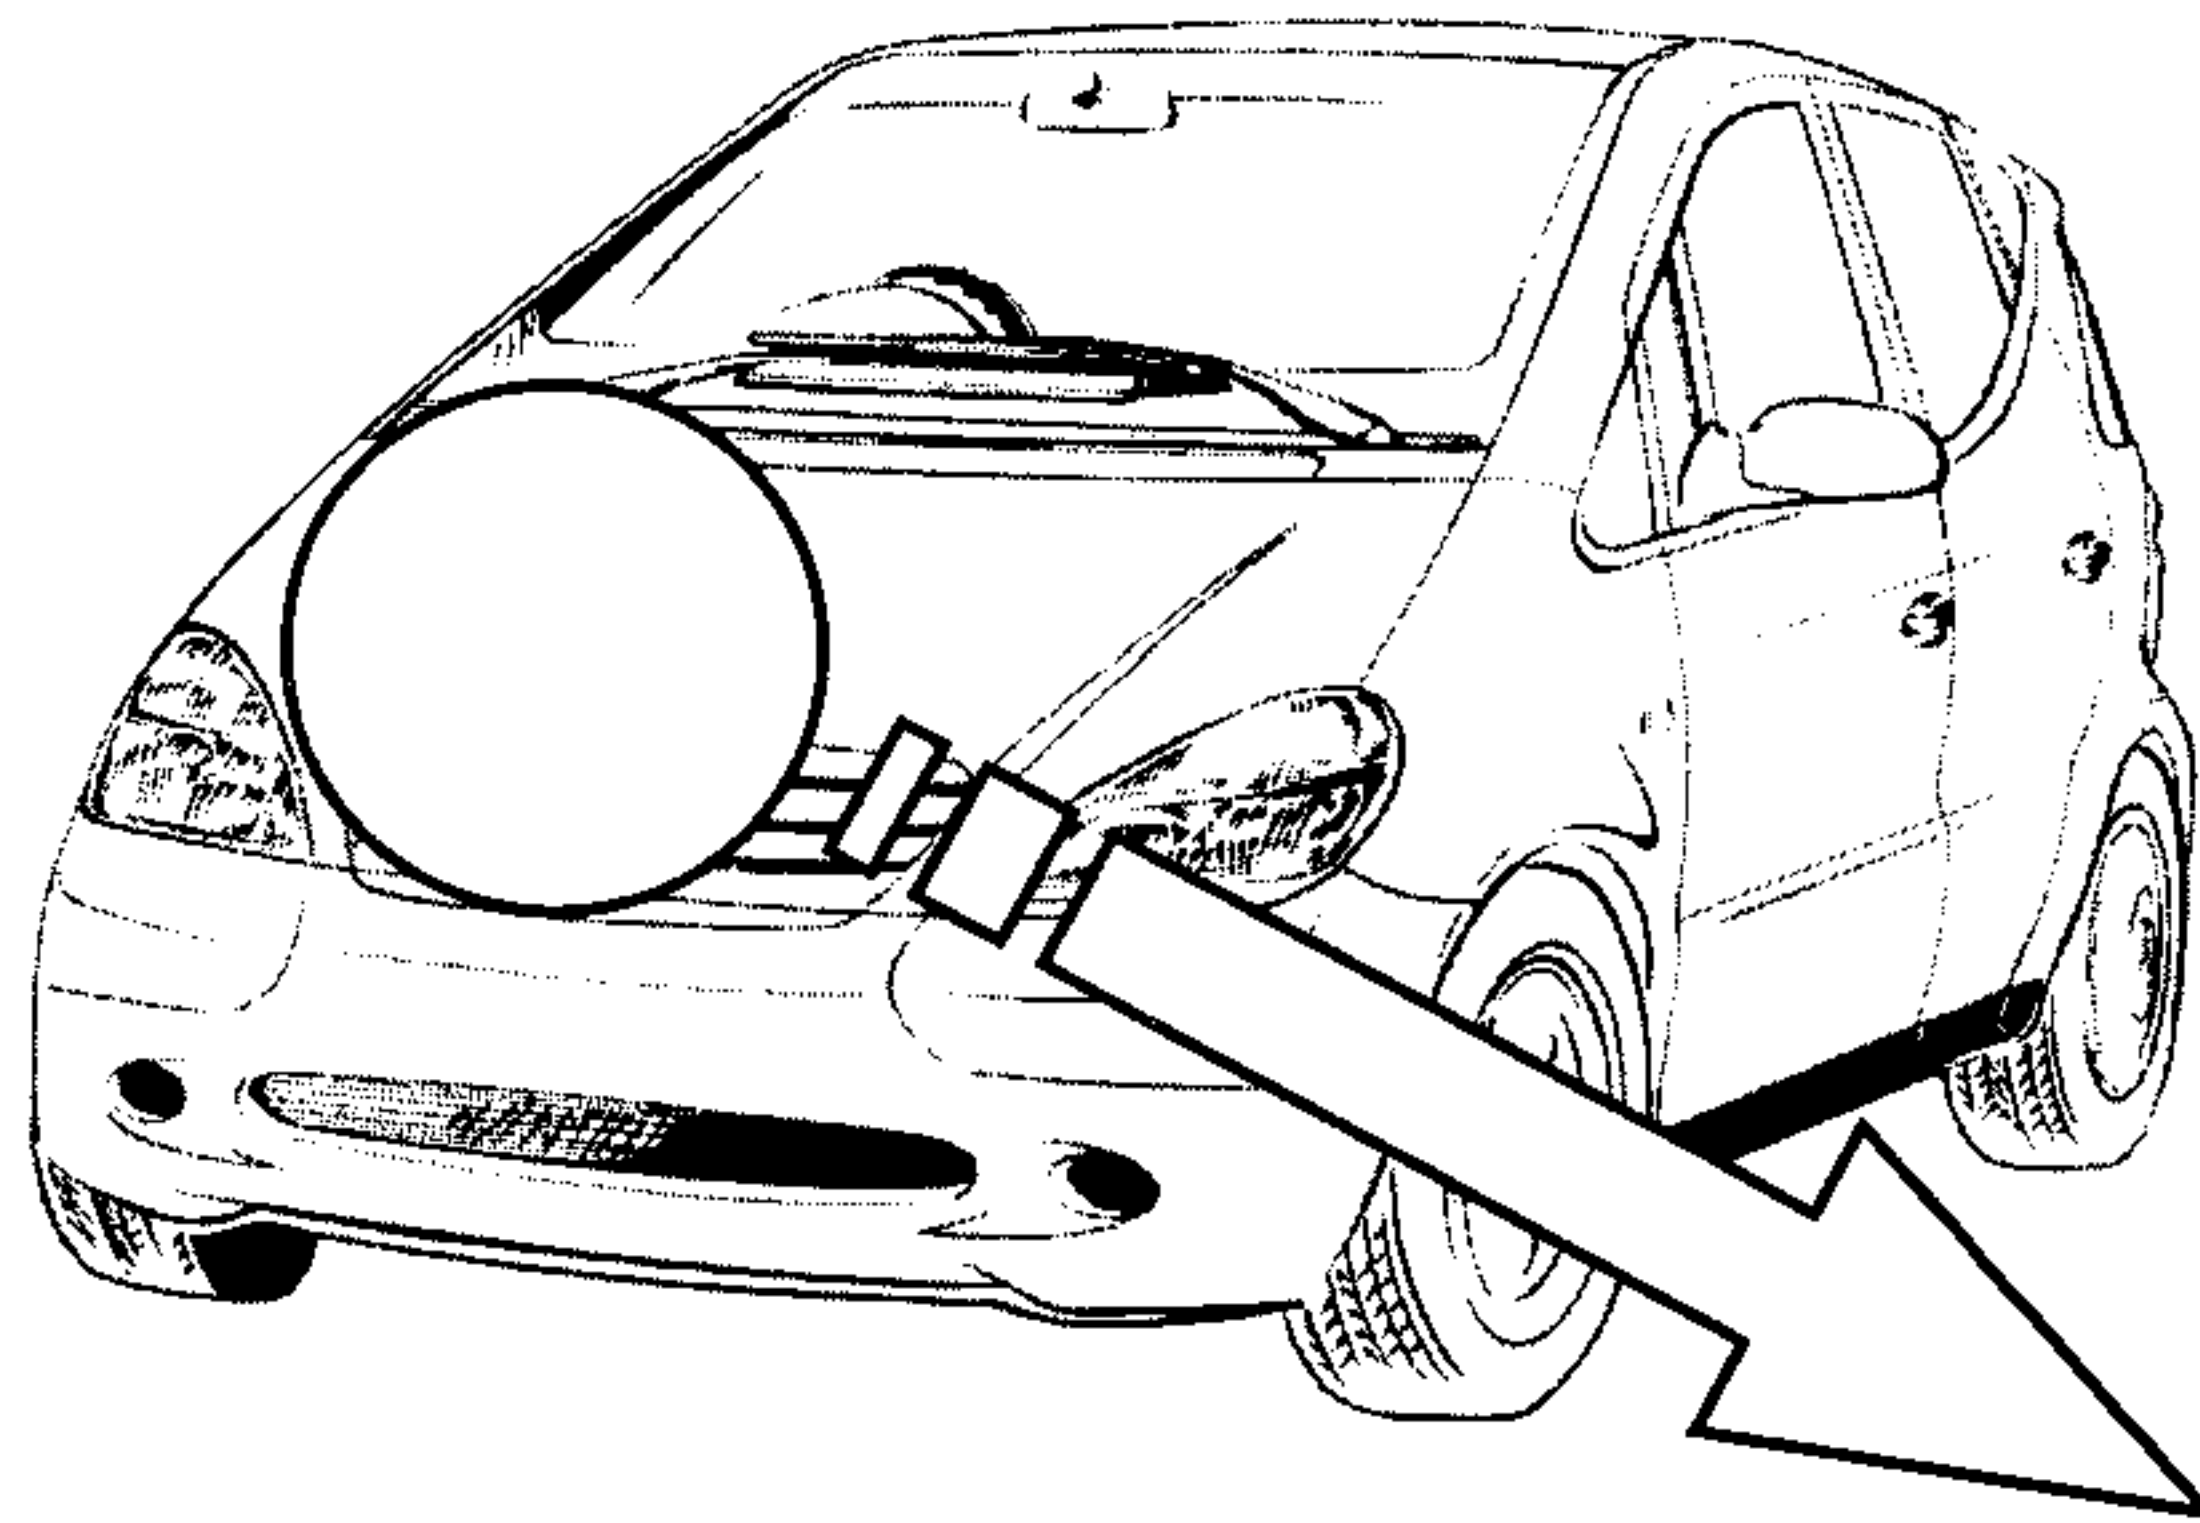


改善箇所説明図

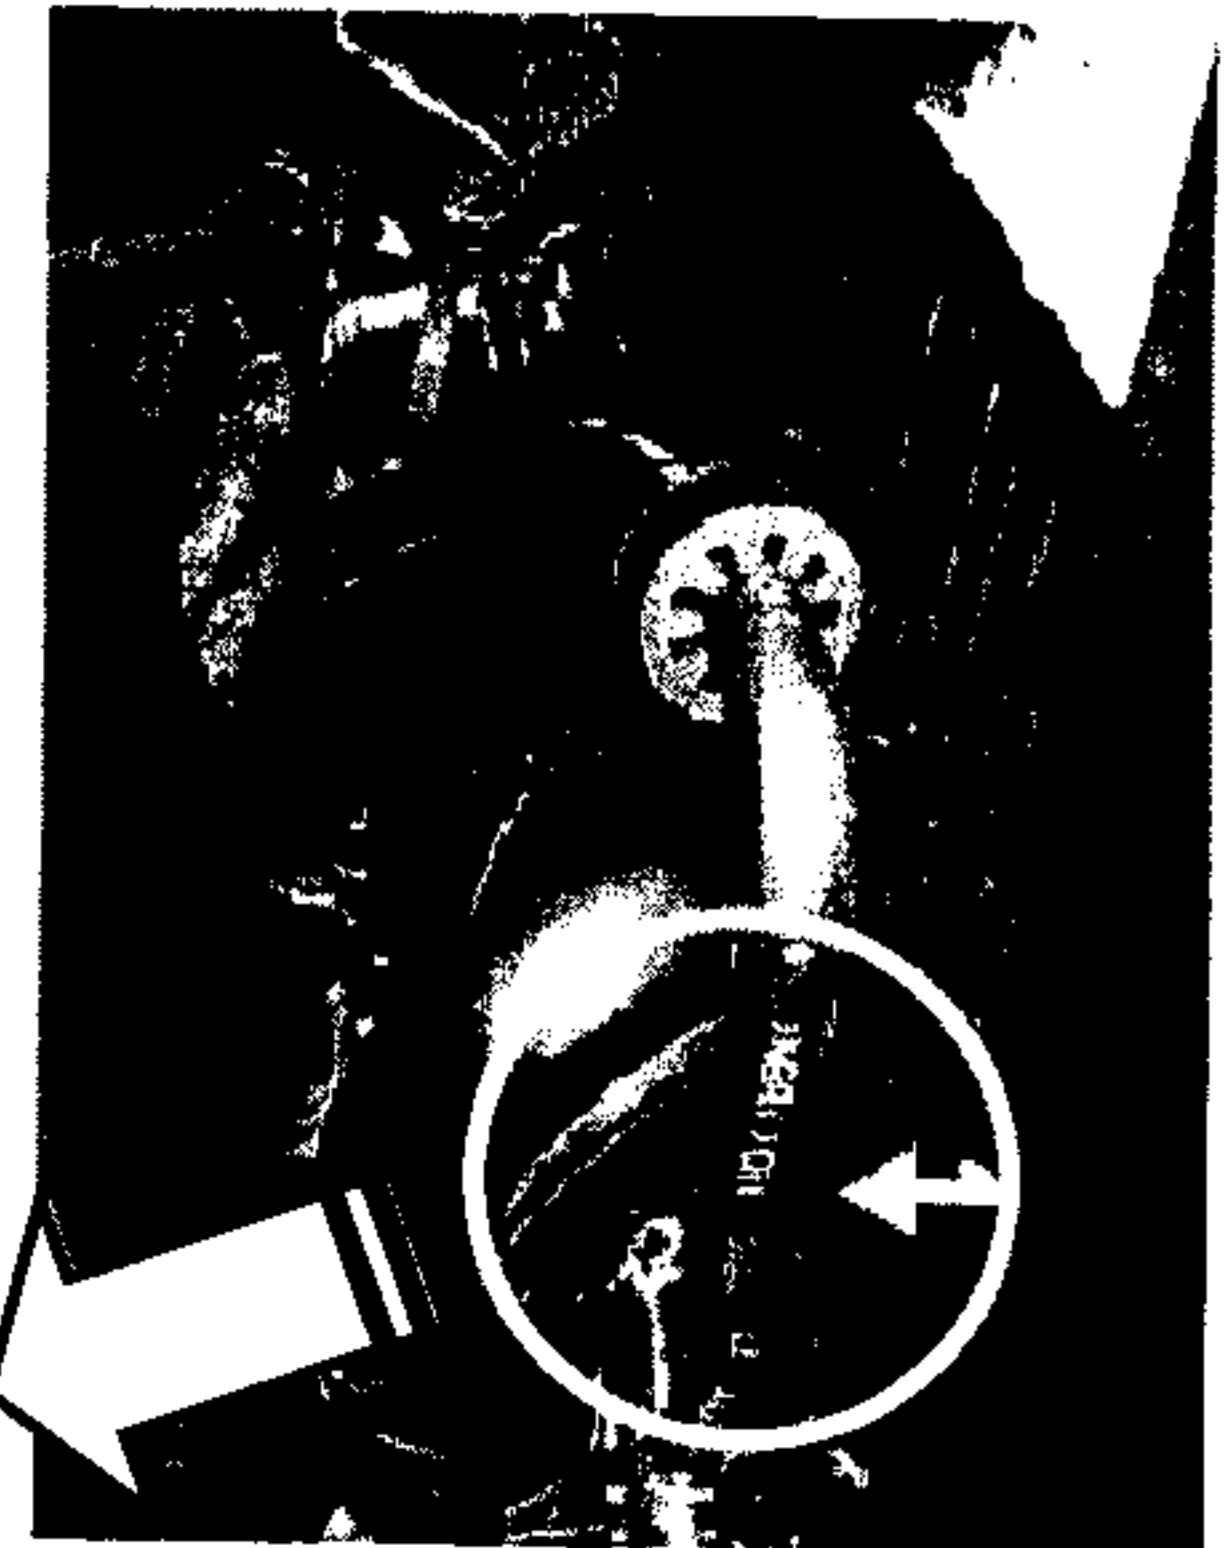


燃料供給ホース

不具合発生箇所

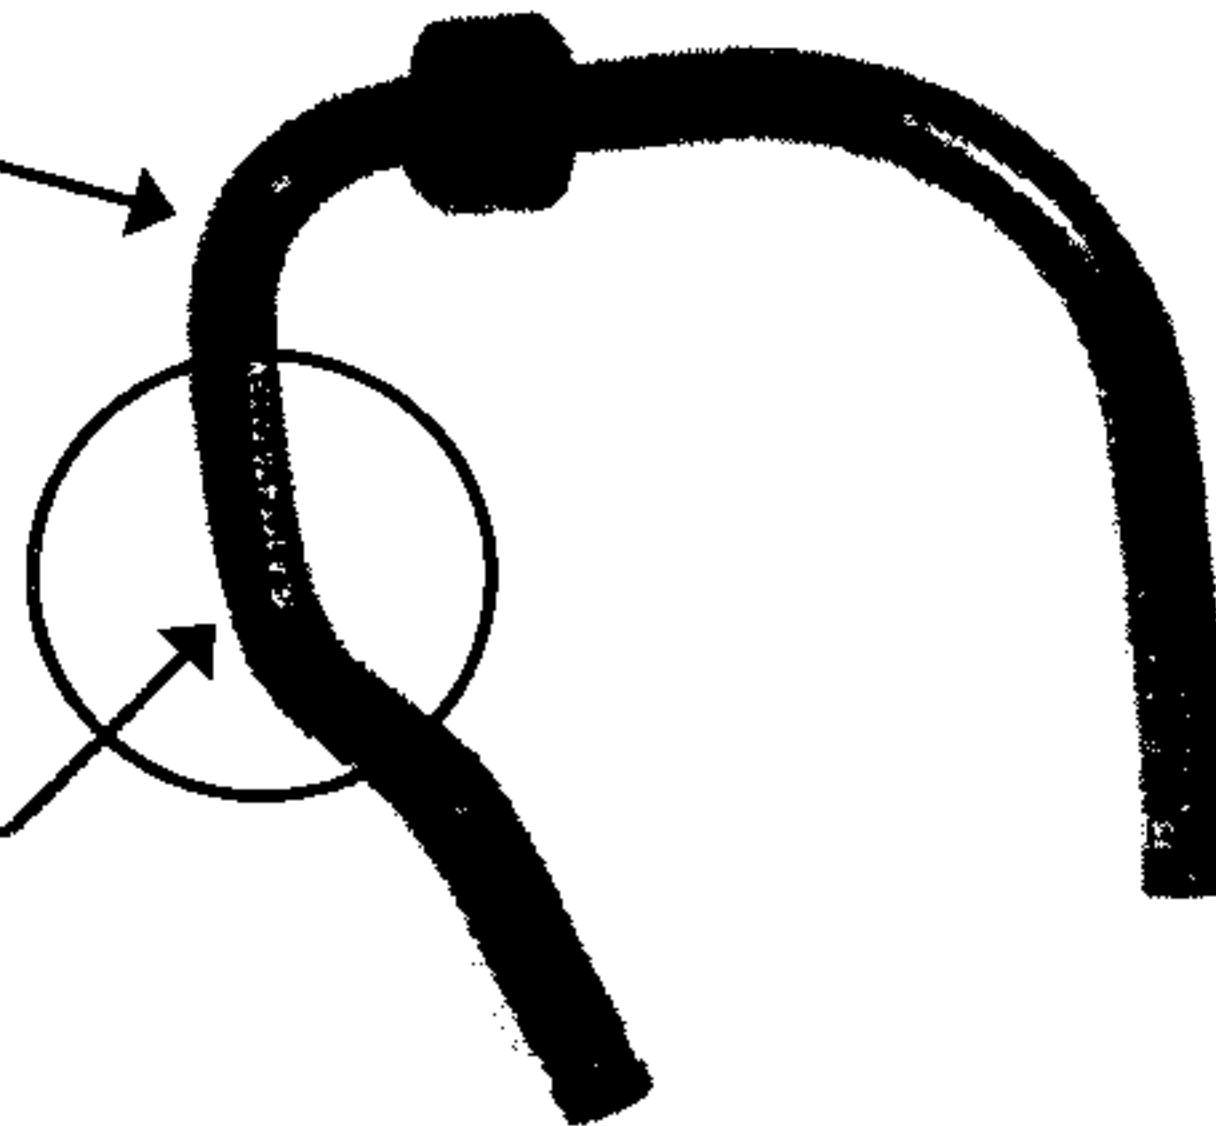


注: は交換部品を示す。

点検の結果、燃料供給ホースに損傷がない場合

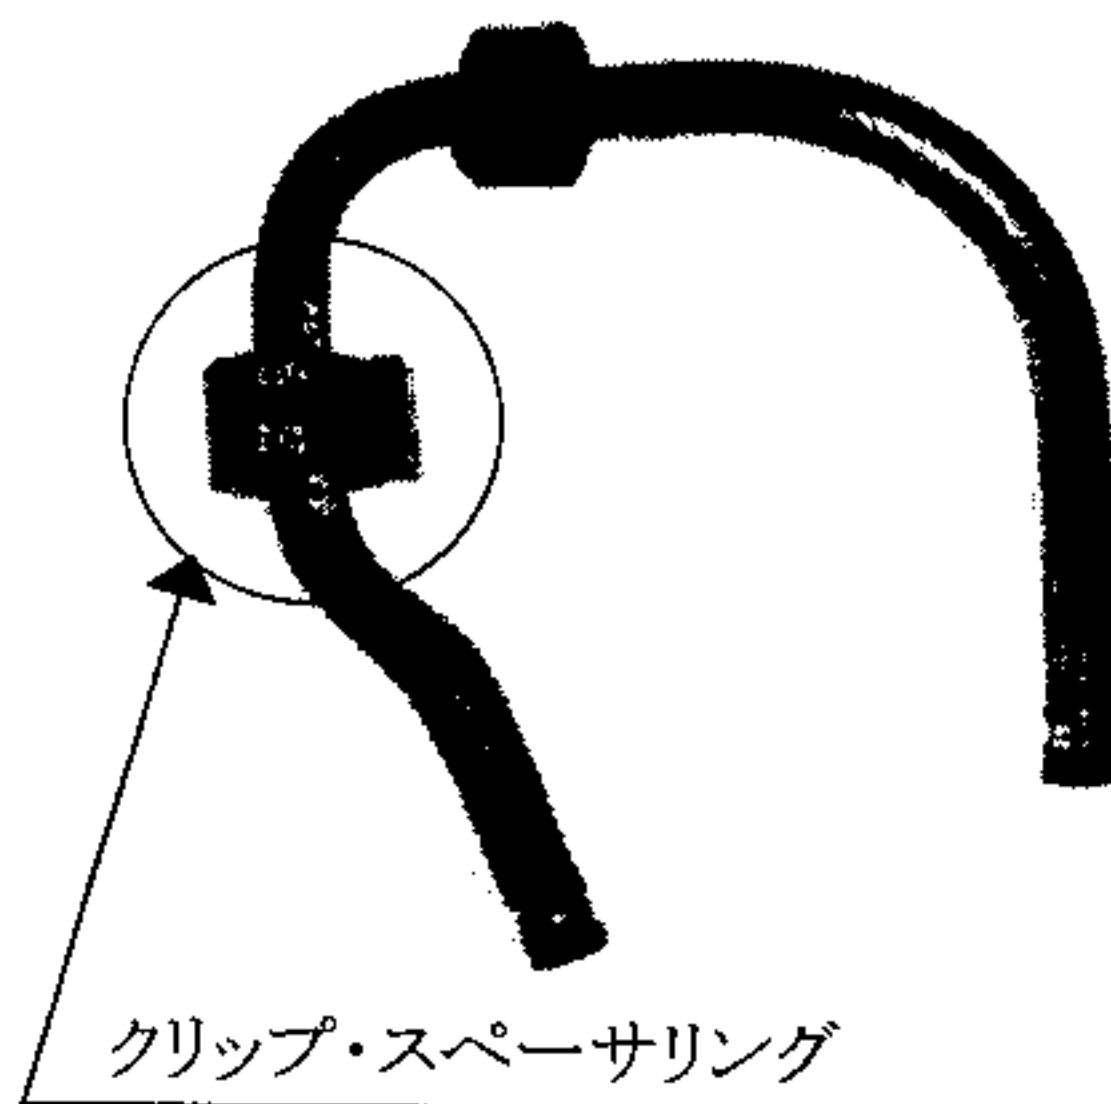

クリップ・スペーサリング

点検の結果、燃料供給ホースに損傷がある場合

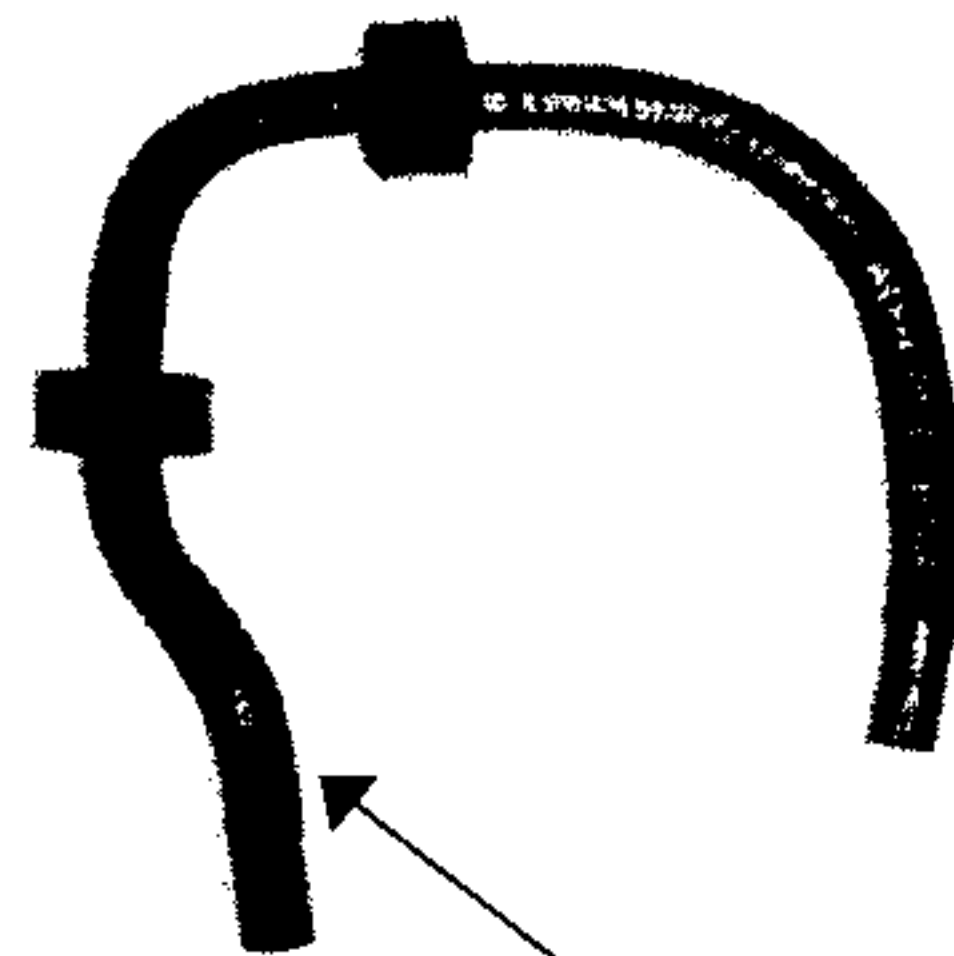

燃料供給ホース

燃料装置において、原動機室内の燃料供給ホースの取り回しが不適切なため、車体の振動によりエアクリーナーケースのエッジ部に干渉することがあり、そのままの状態で使用を続けると、当該ホースが損傷して燃料が漏れるおそれがある。

改善の内容

全車両、燃料供給ホースを点検し、損傷(擦れ痕、凹み)がない場合は当該ホースのエッジ干渉部分にクリップ・スペーサリングを追加する。また、損傷がある場合は当該ホースを対策品と交換する。